DIAGNOSTICO DE CALÇADAS – LOTE 1



Prestação de Serviços de Elaboração e Desenvolvimento de Estudos Técnicos e Projetos Executivos de Prioridade ao Transporte Coletivo no Sistema Viário do Município de Belo Horizonte

Contrato Nº DJ047 de 2019

>> ETAPA 01 - Levantamento de Informações

Relatório Diagnóstico Calcada - Lote 1_rev01

24/03/2020

Belo Horizonte, 24 de Março de 2020

À

BHTRANS

Diretoria de Sistema Viário – DSV

A/C: José Carlos Mendanha Ladeira - Diretor

Maria do Socorro P. Soares – Gerente de Estudos de Circulação e Projetos - GECIP

A **FRATAR Engenharia Consultiva** apresenta o produto **Diagnóstico das Calçadas** do **Lote 1**, relativo aos **Estudos Técnicos e Projetos Executivos de Prioridade ao Transporte Coletivo no Sistema Viário do Município de Belo Horizonte**, em atendimento ao Contrato Nº DJ047 de 2019.

No presente documento, constam o questionário desenvolvido pela Consultora para a realização do levantamento em campo e a descrição do sistema elaborado para georreferenciamento das imagens e geração de relatórios específicos para cada testada. Na seção de Resultados detalha-se o cálculo do índice de qualidade das calçadas, apresentando o modelo de relatório e o site com a localização georreferenciada de todas as testadas avaliadas e os respectivos arquivos de diagnósticos individuais. Por fim, as principais características levantadas são consolidadas através do cálculo de estatísticas gerais das rotas e elaboração dos mapas temáticos.

A Tabela 1 mostra as rotas e trechos que compõem o Lote 1:

Tabela 1: Relação de rotas e trechos que compõem o Lote 1

Rota	Via	Trecho
Carlos Luz	Rua Conceição do Mato Dentro	Entre Av. Carlos Luz e Rua Funchal
	Rua Monteiro Lobato	Entre Rua Funchal e Rua Apucarana
	Rua Apucarana	Entre Rua Monteiro Lobato e Rua Sena Madureira
	Rua Sena Madureira	Entre Rua Apucarana e Rua Povo de Varzim
Padre Pedro Pinto	Rua Padre Pedro Pinto	Entre Av. Pedro I e Rua Maçon Ribeiro
	Rua Padre Pedro Pinto	Entre Rua Maçon Ribeiro e Rua Elias Antônio Issa
	Rua Padre Pedro Pinto	Entre Rua Elias Antônio Issa e Rua Jair Afonso Inácio
	Rua Padre Pedro Pinto	Entre Rua Jair Afonso Inácio e Av. Civilização
Noroeste	Av. Abílio Machado	Entre Av. Heráclito Mourão de Miranda e Rua Jauá
	Av. Abílio Machado	Entre Rua Jauá e Anel Rodoviário
	Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	Entre Av. Abílio Machado e Av. Ivaí
	Av. Ivaí	Entre Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e Anel Rodoviário

1 Introdução

O diagnóstico de Calçadas constitui na sistematização técnica de dados e informações levantadas em campo visando conhecer o estado de conservação, manutenção e atendimento a aspectos legais que permitirão, dentre outras finalidades, conhecer o conjunto de problemas e irregularidades preexistentes.

O Termo de Referência solicita que o levantamento de campo do diagnóstico seja realizado seguindo as orientações do *ANEXO VI – Diretrizes para Elaboração do Diagnóstico de Calçadas*, o qual pede a verificação da situação da calçada/passeio de cada trecho, dividido por testada do respectivo imóvel, quanto aos seguintes aspectos:

1. *Existência e continuidade de um PASSEIO com, no mínimo, 1,5 m de largura, indicando:*
    a. ***SIM**;*
    b. ***NÃO**.*

2. *Estado de conservação/manutenção, que deve ser classificada como:*
    a. ***BOA**, quando não houver: desníveis, buracos, possibilidade de empoçamento de água e quando o material de acabamento for adequado;*
    b. ***RUIM**, quando houver: desníveis, buracos, possibilidade de empoçamento de água e quando o material de acabamento não for adequado;*

3. *Regularidade em relação à NORMA TÉCNICA ABNT NBR 9050/2015 e 16537/2016 nas seguintes classificações:*
    a. ***ADEQUADA**;*
    b. ***NÃO ADEQUADA**.*

4. *Padronização de Passeios para o Município de Belo Horizonte – PBH:*
    a. ***SIM**, de acordo com os parâmetros da Padronização de passeios municipal, definida pela Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU);*
    b. ***NÃO**, de acordo com os parâmetros da Padronização de passeios municipal, definida pela Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU).*

5. *Prática de estacionamento sobre passeio/ calçada:*
    a. ***SIM**;*
    b. ***NÃO**.*

As diretrizes solicitam, também, que o levantamento de campo deve indicar a existência de abrigo e Ponto de Embarque e Desembarque – PED ao longo de todo o trecho diagnosticado, bem como indicar a existência de Faixas de Travessias de Pedestres – FTP em esquinas e meio de quarteirão/quadra.

Por fim, o Anexo VI pede, ainda, que todo levantamento de campo seja registrado por meio de fotografias de forma a permitir aferir os dados diagnosticados e eventuais correções.

2 Desenvolvimento do Trabalho

O desenvolvimento do trabalho de diagnóstico foi segmentado em 5 etapas que serão detalhadas neste capítulo.

2.1 Elaboração do Questionário de avaliação das testadas

Tomando como princípio a necessidade de priorização dos pedestres e, consequentemente, a importância do diagnóstico da qualidade das calçadas por onde circulam, a FRATAR entendeu ser insuficiente o questionário originalmente proposto no Termo de Referência deste trabalho, sendo fundamental o aprofundamento do tema e, portanto, a detalhamento e aprimoramento desse formulário.

Nesse sentido, antes do início dos trabalhos, a FRATAR apresentou aos Gestores da BHTRANS um plano de trabalho no qual foi proposto um novo questionário contendo 33 itens a serem analisados, conforme apresentado a seguir. Uma vez aprovado, esse formulário foi adotado como padrão pela BHTrans para o levantamento de todos os lotes dessa licitação.

Perguntas aplicadas em cada avaliação:

1. Todo mobiliário urbano está alinhado dentro da faixa de serviço de 70 cm?
   a) Sim
   b) Não

2. Qual a largura livre do Passeio?
   a) Acima de 1.50 m
   b) Entre 1.20 e 1,5m
   c) Entre 0,8m e 1,20m
   d) Abaixo de 0,8 m

3. Tipo de Revestimento da Calçada
   a) Concreto
   b) Pedra Portuguesa
   c) Bloco Intertravado
   d) Terra
   e) Outro

4. Existência de buracos
   a) Nenhum

b) Poucos

c) Muitos

5. Condições gerais do piso e meio-fio da calçada
   a) Ótimo
   b) Regular
   c) Péssimo

6. Presença de desníveis
   a) Nenhum
   b) Leve
   c) Médio
   d) Severo

7. Tem rebaixamento de calçada para pedestre?
   a) Sim
   b) Não, mas deveria ter.
   c) Não

   7.1 Qual o tipo?
      a) Rebaixo Tipo 1 (trapézio)
      b) Rebaixo Tipo 2 (com largura da calçada)
      c) Outro

      7.1.1 ***Se for do Tipo 1,*** Passeio possui largura livre de 1,2 m?
      a) Sim;
      b) Não;
      Se não tiver, Qual é a largura? ___

      7.1.2 ***Se for do Tipo 1,*** O rebaixo tem abas conforme a norma?
      a) Sim;
      b) Não.
      c) N.A.

7.2 A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%)?

a) Sim;

b) Não.

7.3 O rebaixo possui Piso tátil?

a) tem piso de alerta e direcional;

b) tem só piso direcional;

c) tem só piso de alerta;

d) não tem nenhum.

7.3.1 O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma?

a) Sim;

b) Não.

8. Possui piso tátil ao longo da calçada?

a) Sim;

b) Não.

Se Possui piso tátil:

8.1 O piso tátil está no eixo da faixa livre?

a) Sim;

b) Não.

8.2 Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma?

a) Sim;

b) Não;

c) N.A.

8.3 Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma?

a) Sim;

b) Não;

c) N.A.

8.4 Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma?

a) Sim;

b) Não;

c) N.A.

8.5 Se tem mudança de direção de *quatro faixas direcionais* está conforme a norma?

a) Sim;

b) Não;

c) N.A.

8.6 Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?

a) Sim;

b) Não**;**

c) N.A.

8.7 O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?

a) Sim;

b) Não;

c) N.A.

8.8 O piso tátil está em boas condições aparentes?

a) Sim;

b) Não.

8.9 O piso tátil apresenta desenho com bom senso?

a) Sim;

b) Não.

9. A calçada possui rebaixamento de veículos correto?

a) Sim;

b) Não;

c) N.A.

10. Existe algum obstáculo na faixa livre de circulação com altura mínima livre menor que 2,10m?

a) Sim;

b) Não**.**

11. O Passeio está no Padrão da SMPU?

a) Sim;

b) Não;

c) N.A.

12. A testada possui prática de estacionamento sobre passeio/calçada?

a) Sim;

b) Não**.**

13. Existe algum dispositivo de drenagem sobre a calçada (grelha, canaleta, boca de lobo)?
    a) Sim;
    b) Não**.**

    13.1 Está devidamente instalado e bem conservado?
        a) Sim;
        b) Não.

    13.2 Oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?
        a) Sim;
        b) Não.

14. Existe PED em frete à testada?
    a) Sim;
    b) Não.

15. Existe Faixa de Pedestre em frente à testada?
    a) Sim;
    b) Não.

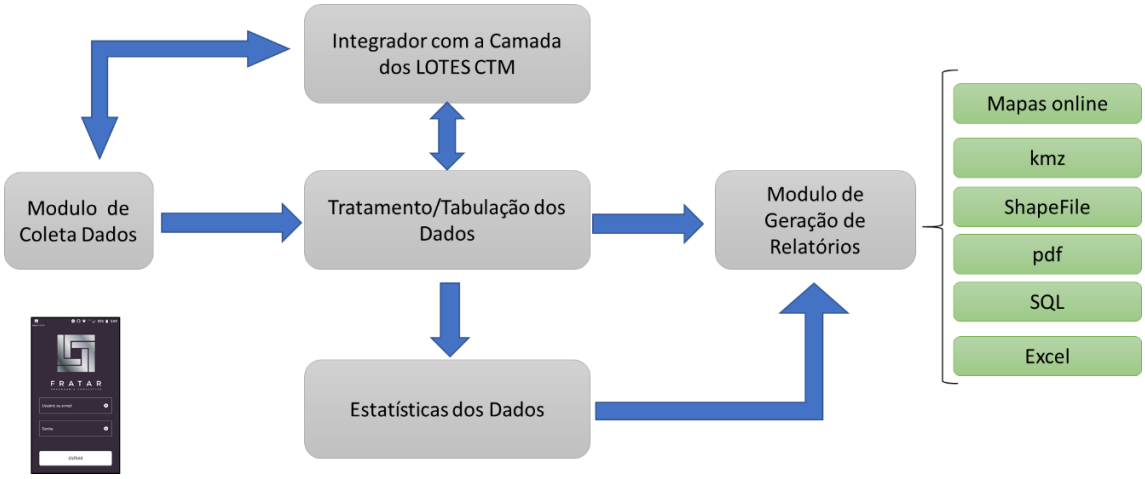
16. Como você classifica a calçada no geral?
    a) Ótima;
    b) Regular;
    c) Ruim.

17. Observações Gerais:
_____
_____
_____

Além disso, considerando a enorme massa dados e o extenso relatório fotográfico que se pretendia gerar, tornou-se imprescindível lançar-se mão de recursos tecnológicos que promovessem agilidade e precisão na etapa de levantamento de campo e permitissem a sistematização das informações coletadas. Para tanto, a FRATAR desenvolveu um aplicativo para celular específico para a realização dessa atividade.

2.2 Desenvolvimento de um Sistema Integrado para o Diagnóstico de Calçadas

Visando aumentar a eficiência do levantamento e eliminar erros durante a tabulação dos dados e ainda garantir um georreferenciamento correto, foi desenvolvido um Sistema Integrado composto por 5 Módulos, conforme ilustra a figura abaixo:



- **Módulo de Coleta de Dados:** Consistiu no desenvolvimento de um aplicativo para celular que permitiu coletar todas as informações do formulário para realização do diagnóstico das calçadas. Além disso, o aplicativo permitiu o registro fotográfico georreferenciado de todo o percurso analisado.
- **Módulo Integrador de Camadas:** módulo responsável por fazer a integração entre a coleta de campo e as camadas dos Lotes CTM da prefeitura. A Figura abaixo, mostra as camadas de meio-fio e Lotes dentro do aplicativo desenvolvido.

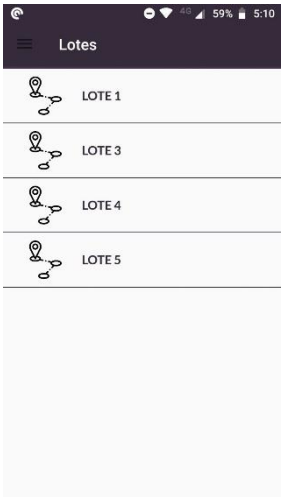


- **Módulo Tratamento/Tabulação de Dados:** responsável pela organização e tabulação dos dados obtidos através da coleta de campo.
- **Módulo de Estatísticas**: módulo responsável pela geração de todas as estatísticas referentes aos itens avaliados.
- **Módulo Geração de Relatórios:** responsável pela geracao dos relatorios que podem ser: mapas online, arquivos kmz, shapefile, pdf, banco de dados SQL e arquivos do Excel.

Abaixo, seguem algumas telas do aplicativo desenvolvido para essa atividade.



Tela Login



Tela de Escolha Lote



Tela de Escolha da Rota



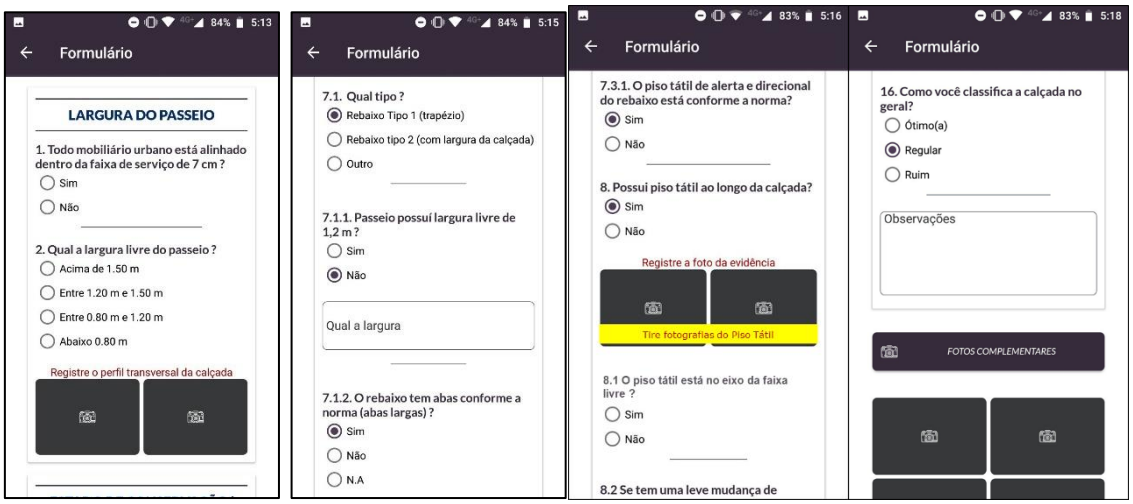
Tela de Escolha da Rua







Telas de georreferenciamento da Testada



Exemplos das telas do Formulário

2.3 Treinamento da Equipe de Campo

Visando uma padronização durante o levantamento de campo, devido a subjetividade referente a algumas perguntas do formulário, foi aplicado um treinamento para a equipe de campo, composta por 5 arquitetos e uma graduanda do curso de Arquitetura da UFMG.

Nas imagens a seguir, demonstram-se os critérios qualitativos considerados como padrão para as respostas.

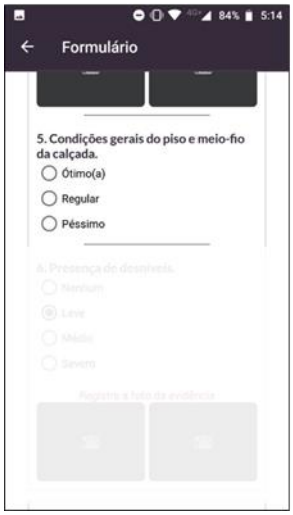






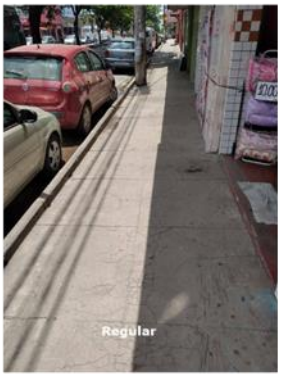


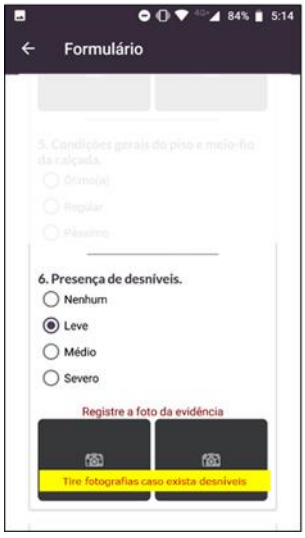
Tire fotografias caso tenham poucos ou muitos buracos














Com rampa de leve a média e sem degrau



Pequenos degraus ou rampa inclinada



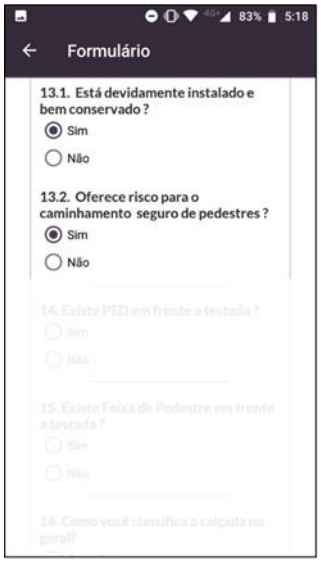Degraus ou rampa muito inclinada










2.4 Levantamento de Campo

O levantamento de campo do Lote 1 foi composto por 3 Rotas e 11 trechos de vias, conforme descrito na Tabela 2.

Tabela 2 - Descrição do Sistema viário do Lote


Lote	Rota	Projeto / Via	Trecho
1	Carlos Luz	Rua Apucarana	Rua Monteiro Lobato/Rua Sena Madureira
		Rua Conceição do Mato Dentro	Av. Carlos Luz/Rua Funchal
		Rua Monteiro Lobato	Rua Funchal/Rua Apucarana
		Rua Sena Madureira	Rua Apucarana/Rua Povoa de Varzim
	Padre Pedro Pinto	Rua Padre Pedro Pinto	Av. Pedro I/Rua Maçon Ribeiro
		Rua Padre Pedro Pinto	Rua Maçon Ribeiro/Rua Elias Antônio Issa e Rua Jair Afonso Inácio/Av.
		Rua Padre Pedro Pinto	Rua Elias Antônio Issa/Rua Jair Afonso Inácio
	Noroeste	Av. Abílio Machado	Entre Av. Heráclito Mourão de Miranda e Rua Jauá
		Av. Abílio Machado	Entre Rua Jauá e Anel Rodoviário
		Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	Av. Abílio Machado/Av. Ivaí
		Av. Ivaí	Av. Brigadeiro Eduardo Gomes/Anel Rodoviário

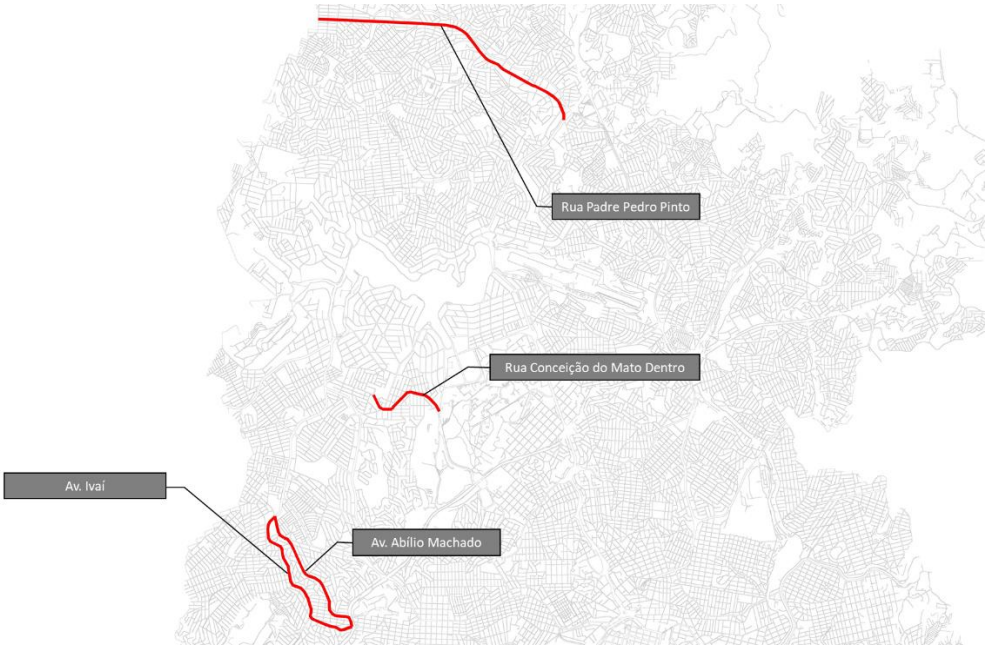Figura 1 – Segmentos que compõem as rotas do lote




2.5 Tabulação dos Dados

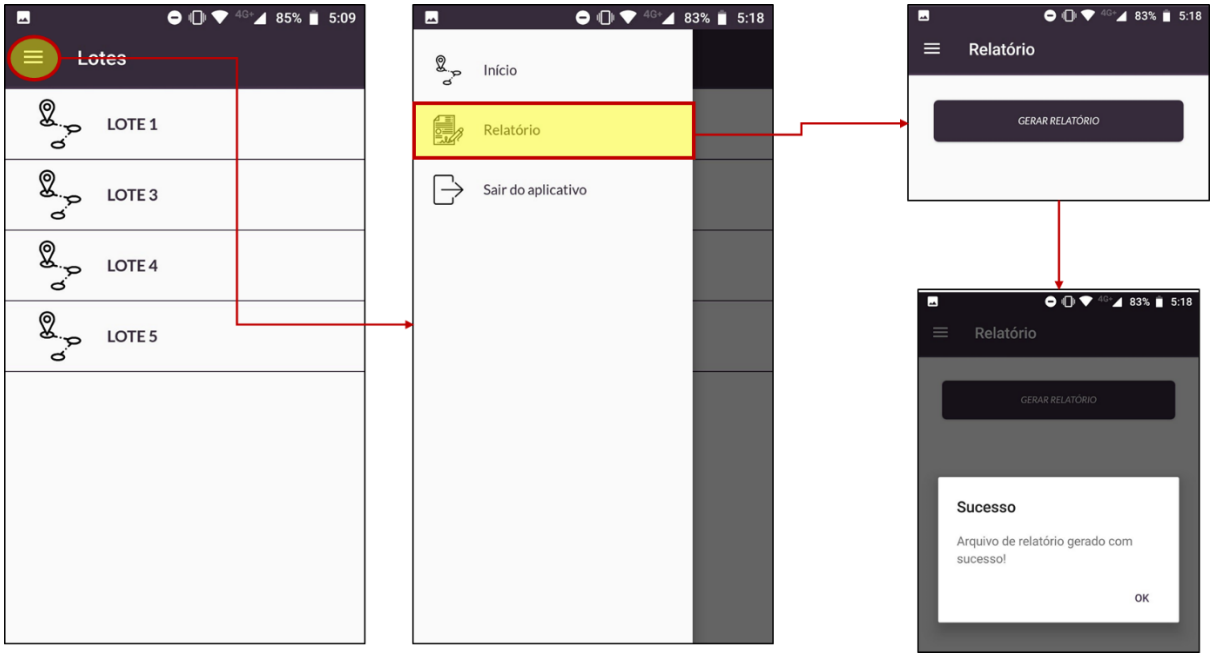Após a conclusão do levantamento de campo, foi gerado um relatório contendo as informações e as fotos de cada testada avaliada. A figura abaixo mostra o processo de geração dos relatórios no Aplicativo desenvolvido.



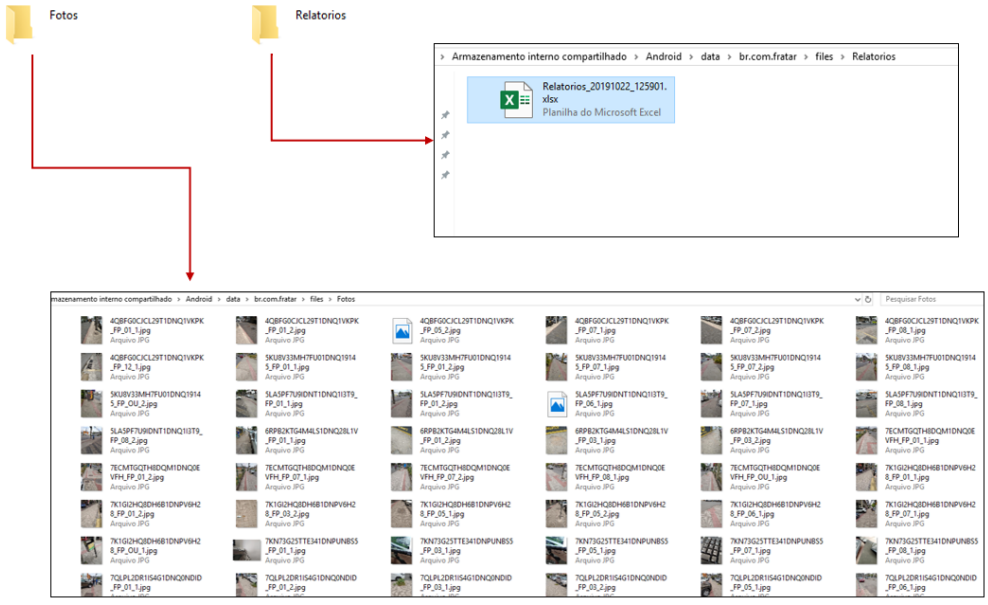Após a geração do relatório, são criadas duas pastas: uma contendo as fotos tiradas e outra contendo o Banco de dados em Excel com as coordenadas de cada testada.




O banco de dados possui duas abas, uma contendo o banco de dados e outra contendo a relação das fotos.

Código	Descrição
ID	Identificador único da Testada
LOTE	Lote vinculado à testada
ROTA	Rota na qual se encontra a testada
RUA	Rua da testada
NUMERO	Numeração da testada
LAT INICIAL	Coordenada em Latitude do início da Testada
LON INICIAL	Coordenada em Longitude do início da Testada
LAT MEIO	Coordenada em Latitude do meio da Testada
LON MEIO	Coordenada em Longitude do meio da Testada
LAT FINAL	Coordenada em Latitude do final da Testada
LON FINAL	Coordenada em Longitude do final da Testada
P_1	Resposta da Pergunta 1
P_2	Resposta da Pergunta 2
P_3	Resposta da Pergunta 3
P_4	Resposta da Pergunta 4
P_5	Resposta da Pergunta 5
P_6	Resposta da Pergunta 6
P_7	Resposta da Pergunta 7
P_7_1	Resposta da Pergunta 7 sub item 1
P_7_1_1	Resposta da Pergunta 7 sub item 1.1
...	...
P_13_1	Resposta da Pergunta 13 sub item 1
P_13_2	Resposta da Pergunta 13 sub item 2
P_14	Resposta da Pergunta 14
P_15	Resposta da Pergunta 15
P_16	Resposta da Pergunta 16
OBSERVAÇÕES	Observações de Campo
DATA	Data e hora do registro
USUARIO	Usuário Responsável pelo Levantamento

Código	Descrição
ID FORMULÁRIO	Identificador da Testada
NOME	Nome da fotografia
LATITUDE	Coordenada em Latitude da fotografia
LONGITUDE	Coordenada em Longitude da fotografia
DATA	Data e hora da fotografia

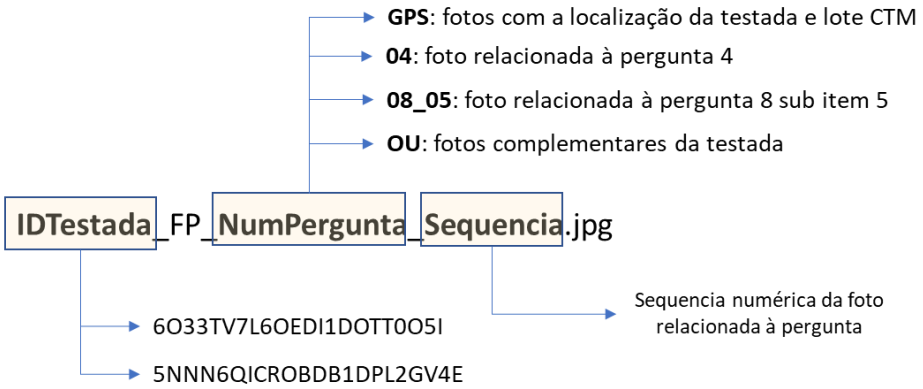O nome da fotografia segue a seguinte codificação:



Abaixo, seguem alguns exemplos do nome das fotografias:

- 4DU8SNRN9KHK81DOEIII1A_FP_GPS.jpg
- 6TTRS5KUVM22J1DPE1HMQU_FP_02_1.jpg
- 6U5SR4F944V1F1DP31FBGN_FP_08_04_1.jpg
- 7TRF3TO923V5T1DQ6UFKKN_FP_06_1.jpg
- 7TRF3TO923V5T1DQ6UFKKN_FP_06_2.jpg

3 Resultados

3.1 Indicador de qualidade das Calçadas

De forma a classificar as condições de adequação das calçadas, foi proposto pela FRATAR um modelo de avalição que permitiu a criação de um indicador de qualidade de cada testada analisada. Para isso, a cada pergunta presente no formulário foi atribuída uma pontuação, conforme descrito nas tabelas abaixo.

Pergunta	Resposta	Nota
P_1	Sim	-
	Não	
P_2	Acima de 1.50 m	10
	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Concreto	10
	Pedra Portuguesa	8
	Bloco Intertravado de Concreto	10
	Ladrilho Hidráulico	10
	Terra	-10
	Outro	0
P_4	Nenhum	10
	Poucos	5
	Muitos	0
P_5	Ótimo(a)	10
	Regular	5
	Péssimo	0
P_6	Nenhum	10
	Leve	7
	Médio	3
	Severo	0
P_7	Não	10
	Não, mas deveria ter.	0
	Sim	10
P_7_1	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	-
	baixo tipo 2 (com largura da calça	
	Outro	
P_7_1_1	Sim	0
	Não	-3
P_7_1_2	Sim	0
	Não	-1
	N.A	0
P_7_2	Sim	0
	Não	-2
P_7_3	Tem piso de alerta e direcional	0
	Tem só piso de alerta	-1
	Tem só piso direcional	-1
	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	Sim	0
	Não	-1
P_8	Sim	0
	Não	0
P_8_1	Sim	0
	Não	0
P_8_2	Sim	0
	Não	0
	N.A.	0
P_8_2_1	Sim	0
	Não	0
	N.A.	0
P_8_2_2	Sim	0
	Não	0
P_8_2_3	Sim	0
	Não	0
	N.A.	0
P_8_3	Sim	0
	Não	0
	N.A.	0
P_8_4	Sim	0
	Não	0
P_8_5	Sim	0
	Não	0
P_8_6	Sim	0
	Não	0
P_9	Sim	10
	Não	0
	N.A.	10
P_10	Sim	5
	Não	0
P_11	Sim	5
	Não	0
	N.A.	0
P_12	Sim	0
	Não	10
P_13	Sim	-
	Não	
P_13_1	Sim	0
	Não	-3
P_13_2	Sim	-5
	Não	0
P_14	Sim	-
	Não	
P_15	Sim	-
	Não	
P_16	Ótimo(a)	10
	Regular	5
	Ruim	0

Somando-se as pontuações de cada pergunta obtém-se o índice de qualidade da testada que foram classificadas em 6 faixas de Qualidade de Serviço.

Indice de Qualidade	Condições	Qualidade de Serviço
Acima de 90	Excelente	A
70 a 90	Otimo	B
50 a 70	Bom	C
30 a 50	Regular	D
20 a 30	Ruim	E
Abaixo de 20	Péssimo	F

3.2 Diagnóstico individual de cada testada

Para cada testada presente nas rotas de análise desse diagnóstico foi gerado um relatório individual contendo o endereço, a data e hora do levantamento, número do lote CTM, as respostas a cada uma das perguntas com as respectivas notas, o registro fotográfico e o indicador de qualidade de serviço resultante, conforme como exemplo a seguir.

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 673 **Data do Registro: 26/11/2019 14:45:08** **Num. Lote CTM: 130103000330**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 673 **Data do Registro: 26/11/2019 14:45:08** **Num. Lote CTM: 130103000330**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	0	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	0	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	0	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	0	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	0	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	0	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	0	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	0	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	0	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	0	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	0	0

3.3 Visualização


Para facilitar a visualização do relatório de cada testada, a Fratar está disponibilizando um mapa online que pode ser visualizado no link abaixo:

https://www.fratar.com.br/c.php

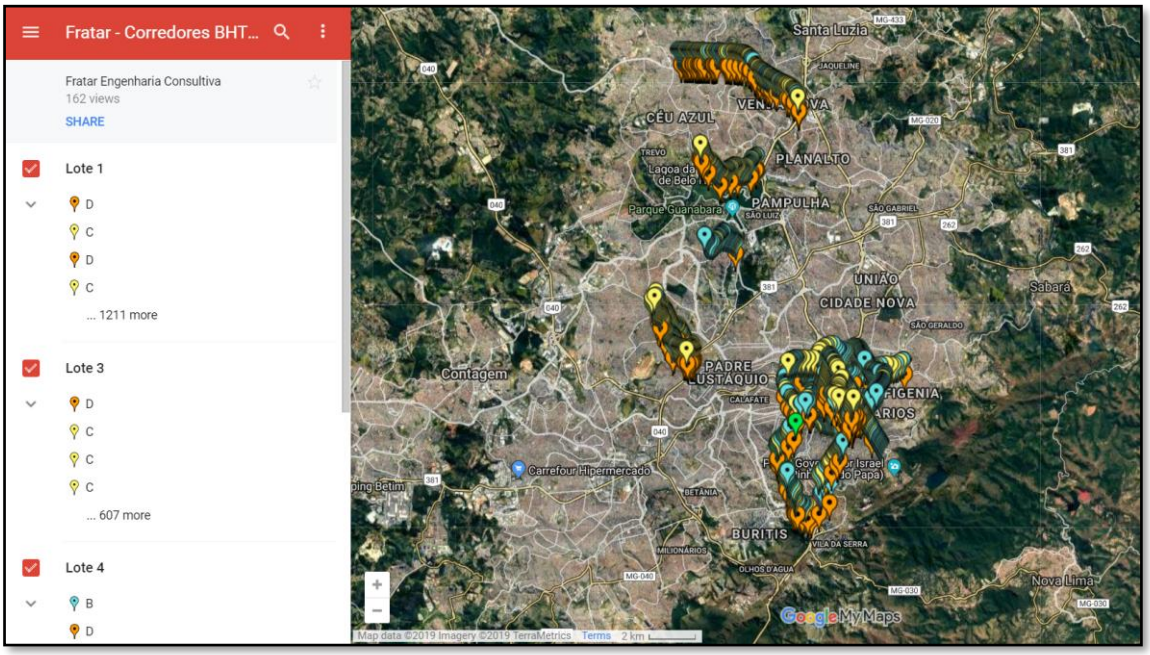Nesse mapa, é possível visualizar de maneira sistêmica a qualidade de serviço de cada testada. Além disso é possível visualizar as fotos e baixar os relatórios individuais de cada testada



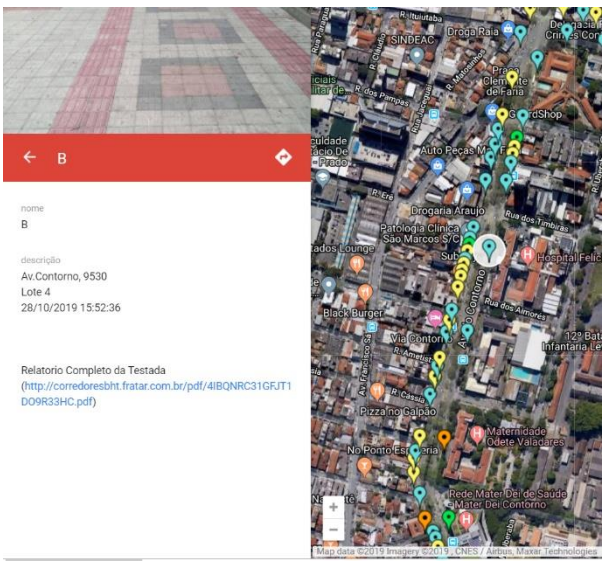
Ao clicar sobre cada ponto, é aberta uma tela com as informações básicas da testada, uma foto e um link para fazer o *download* do relatório completo de cada testada, conforme figura ao lado.




3.4 Estatísticas Gerais do Lote

A partir dos diagnósticos individuais, efetuou-se o diagnóstico geral do Lote, possibilitando a comparação das avaliações entre as rotas e a criação de um Indicador de Qualidade.

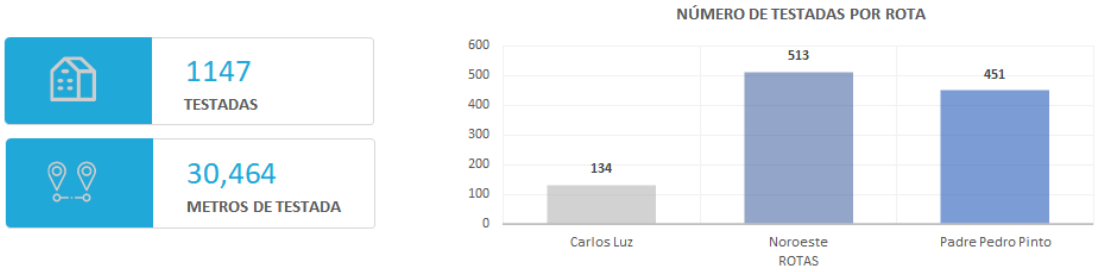O Lote 1 é composto por 1147 testadas, divididas em 3 rotas, totalizando, aproximadamente, 30 km de calçadas. A figura abaixo mostra a proporção de testadas entre as rotas.



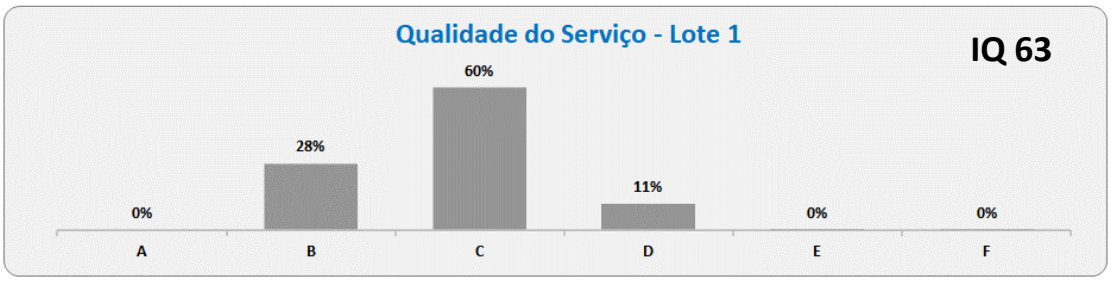De maneira geral o Lote 1 apresentou um Indicador de Qualidade (IQ) de 63. Esta nota corresponde ao valor médio das notas das testadas deste lote. O Histograma abaixo mostra a distribuição da qualidade em níveis de serviço. Observa-se que a maior parte das testadas (84%) foram classificadas com nível até "C".




A seguir é apresentado as estatísticas de cada lote para algumas perguntas das avaliações aplicadas. As estatísticas referem-se às condições gerais da calçada, largura do passeio, existência de buracos, desníveis e piso tátil, além da distribuição do índice de qualidade de serviço para cada rota.


Realizando a comparação entre os resultados de cada rota é possível perceber que a rota Carlos Luz possui a melhor infraestrutura para as calçadas, tendo 49% das testadas classificadas em nível "B", 30% com presença de piso tátil e, 73% sem desníveis.

Rota Carlos Luz

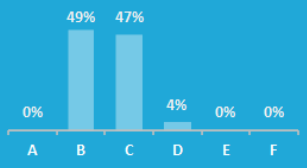
Qualidade do Serviço




Condições Gerais da Calçada

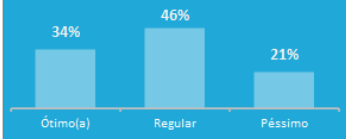


Largura do Passeio

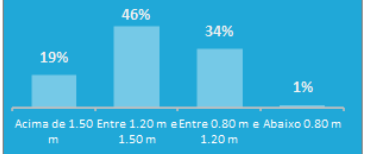


Existência de Buracos

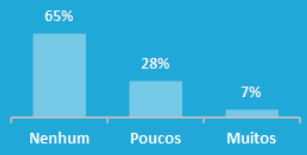

Existência de Desníveis

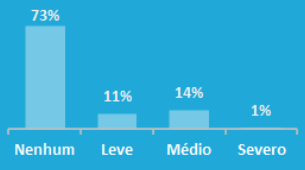


Existência de Piso Tátil

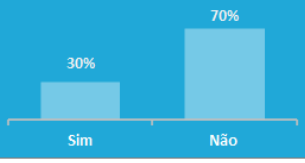


Rota Noroeste

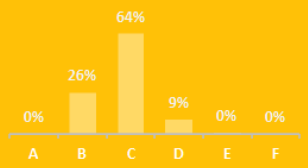Qualidade do Serviço




Condições Gerais da Calçada

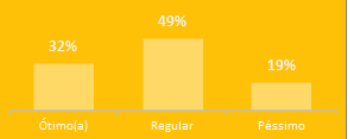


Largura do Passeio



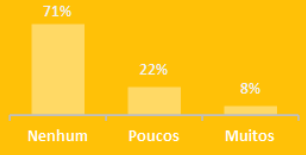
Existência de Buracos



Existência de Desníveis

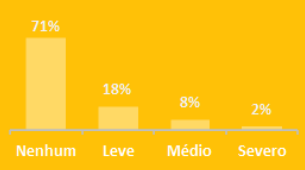


Existência de Piso Tátil

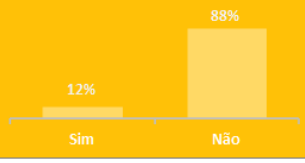


Rota Padre Pedro Pinto

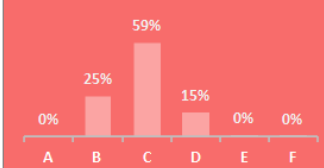
Qualidade do Serviço




Condições Gerais da Calçada

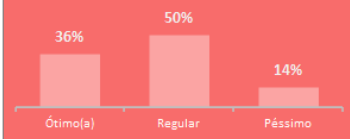


Largura do Passeio

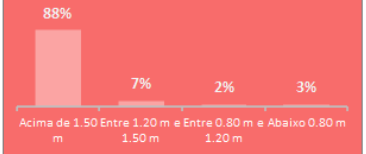


Existência de Buracos

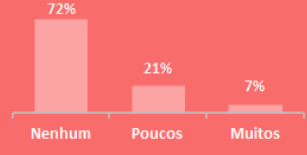

Existência de Desníveis

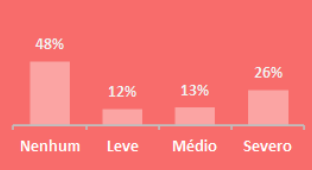

Existência de Piso Tátil

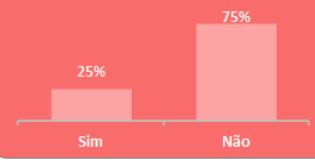

3.5 Mapas Temáticos

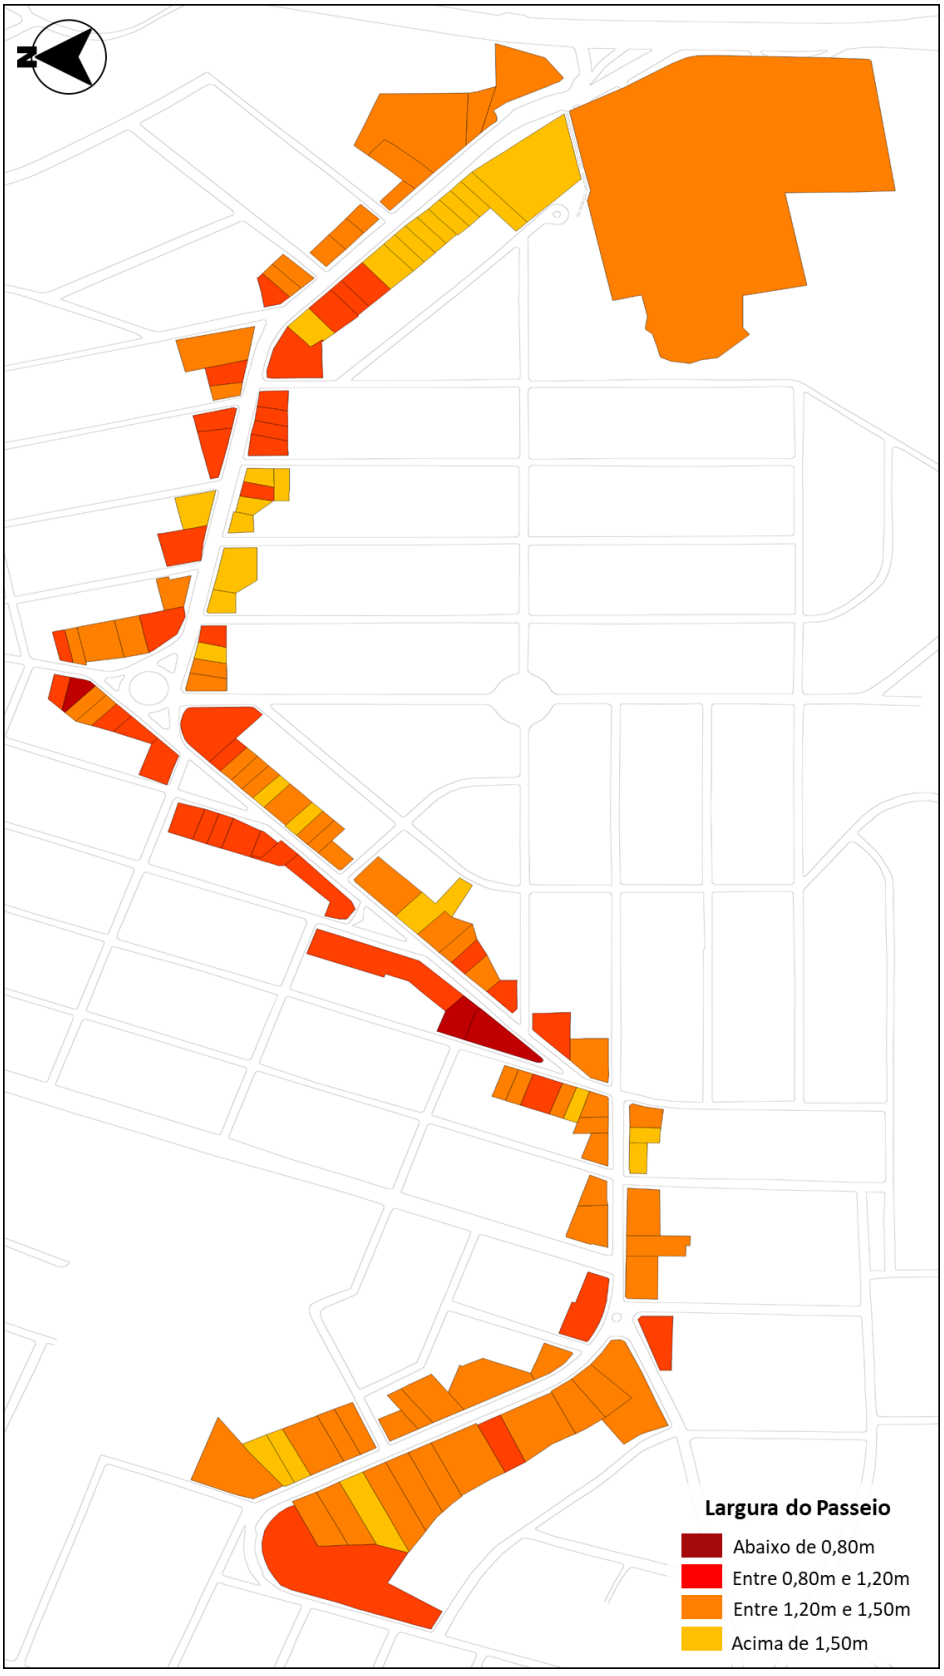
Como explicitado no item de estatísticas, é muito importante a análise de um maior número de aspectos pois mesmo que a calçada se apresente condições gerais ótimas ou regulares, caso um ou mais critérios sejam mal avaliados o impacto gerado no uso da calçada pode ser muito expressivo. Assim, para realizar o diagnóstico de forma mais assertiva, foram gerados mapas temáticos que ilustrassem de forma visual os resultados obtidos.

Os mapas temáticos foram gerados para analisar 6 critérios, sendo que alguns já foram analisados estatisticamente e outros serão apenas de forma gráfica. Sendo esses:


- **Largura do Passeio:** avaliada quanto ao conforto do pedestre na utilização da calçada, referente a faixa livre para a sua transição.
- **Tipo de Revestimento:** foram avaliados os 6 tipos mais comuns na cidade de Belo Horizonte.
- **Condição do piso e meio-fio:** referente as condições gerais das calçadas visando o conforto e a segurança para o tráfego de perdestes.
- **Desnível:** avaliado quanto a segurança para caminhar, além da possibilidade do tráfego de pessoas com mobilidade reduzida.
- **Piso tátil com bom senso:** avaliado quanto a instalação adequada do piso tátil, mesmo esse não sendo um pré-requisito na implantação das calçadas, sua presença de forma indevida pode gerar transtornos a pessoas com deficiência visual.
- **Dispositivo de drenagem bem instalado:** avalia de forma simultânea a presença e a instalação adequada de dispositivos de drenagem. Dispositivos mal instalados podem oferecer risco para o caminhamento seguro dos pedestres.

Os mapas temáticos referentes aos critérios explicitados são apresentados nos subitens a seguir.


3.5.1 Largura do passeio - Rota Carlos Luz



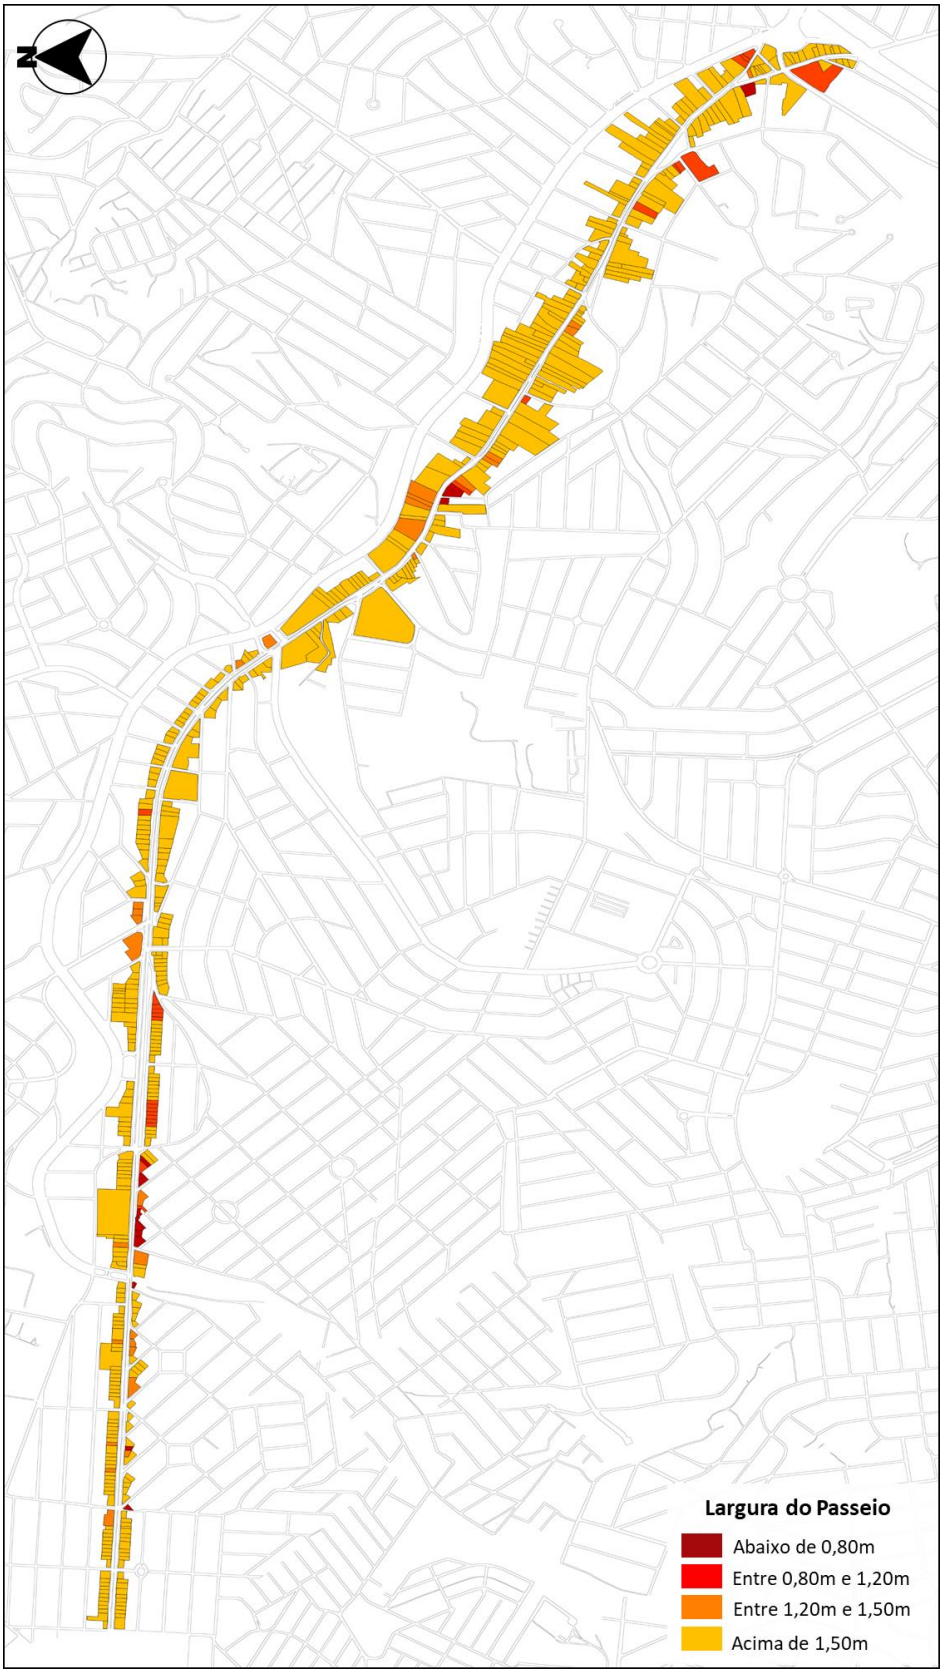
3.5.2 Largura do passeio - Rota Padre Pedro Pinto



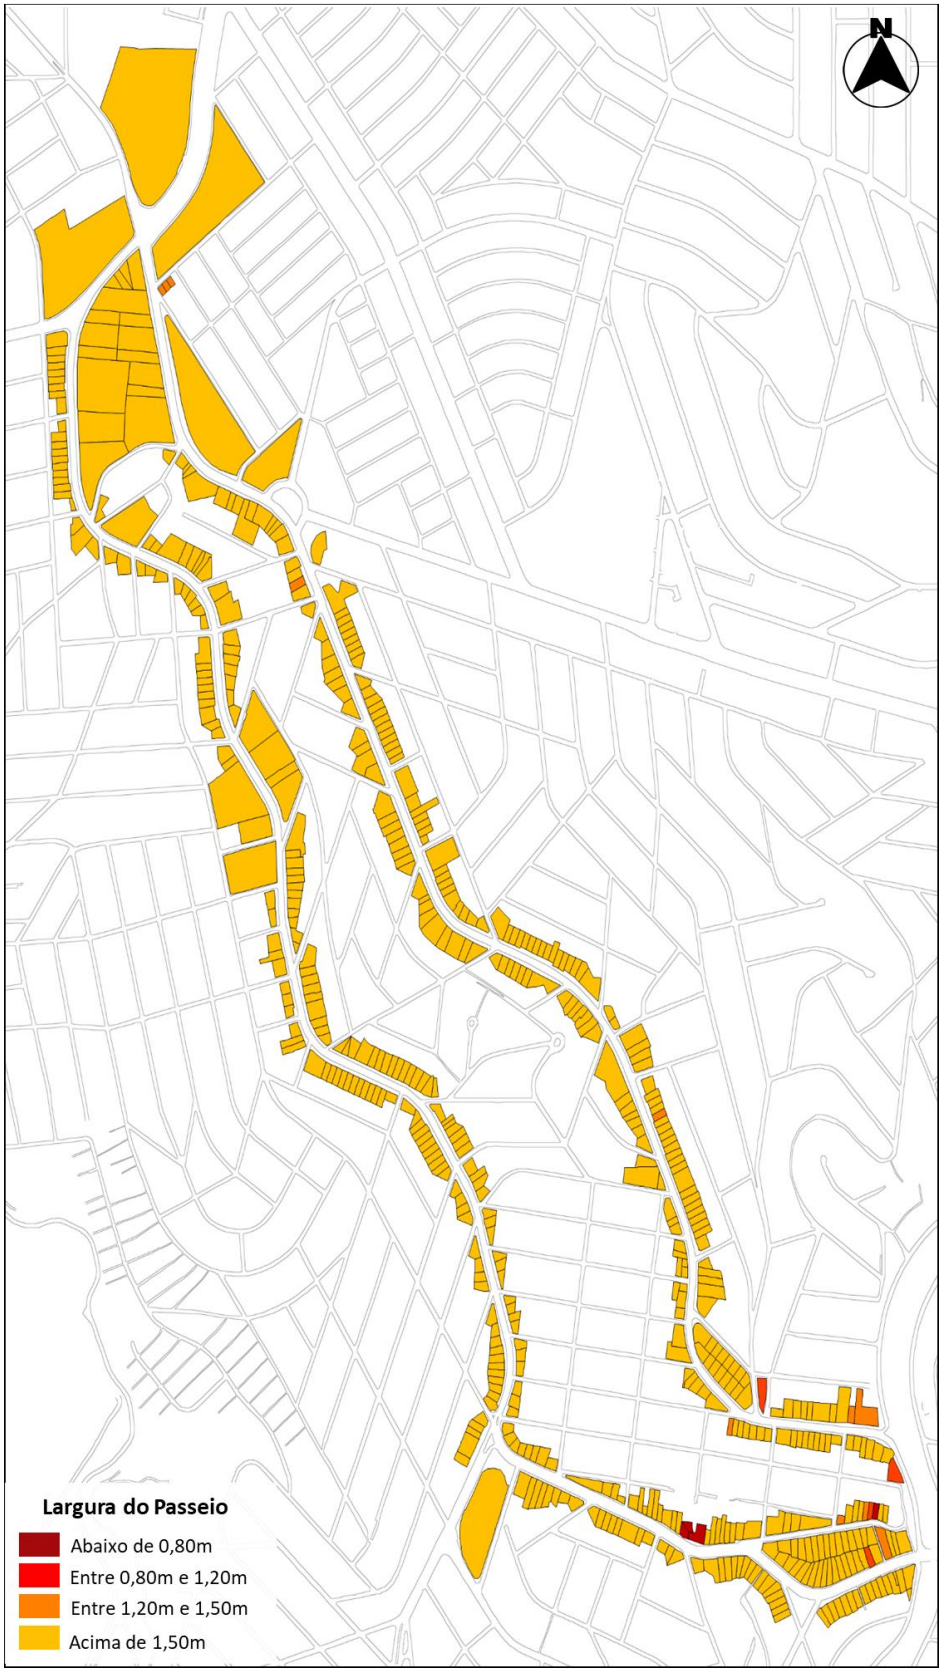3.5.3 Largura do passeio - Rota Noroeste



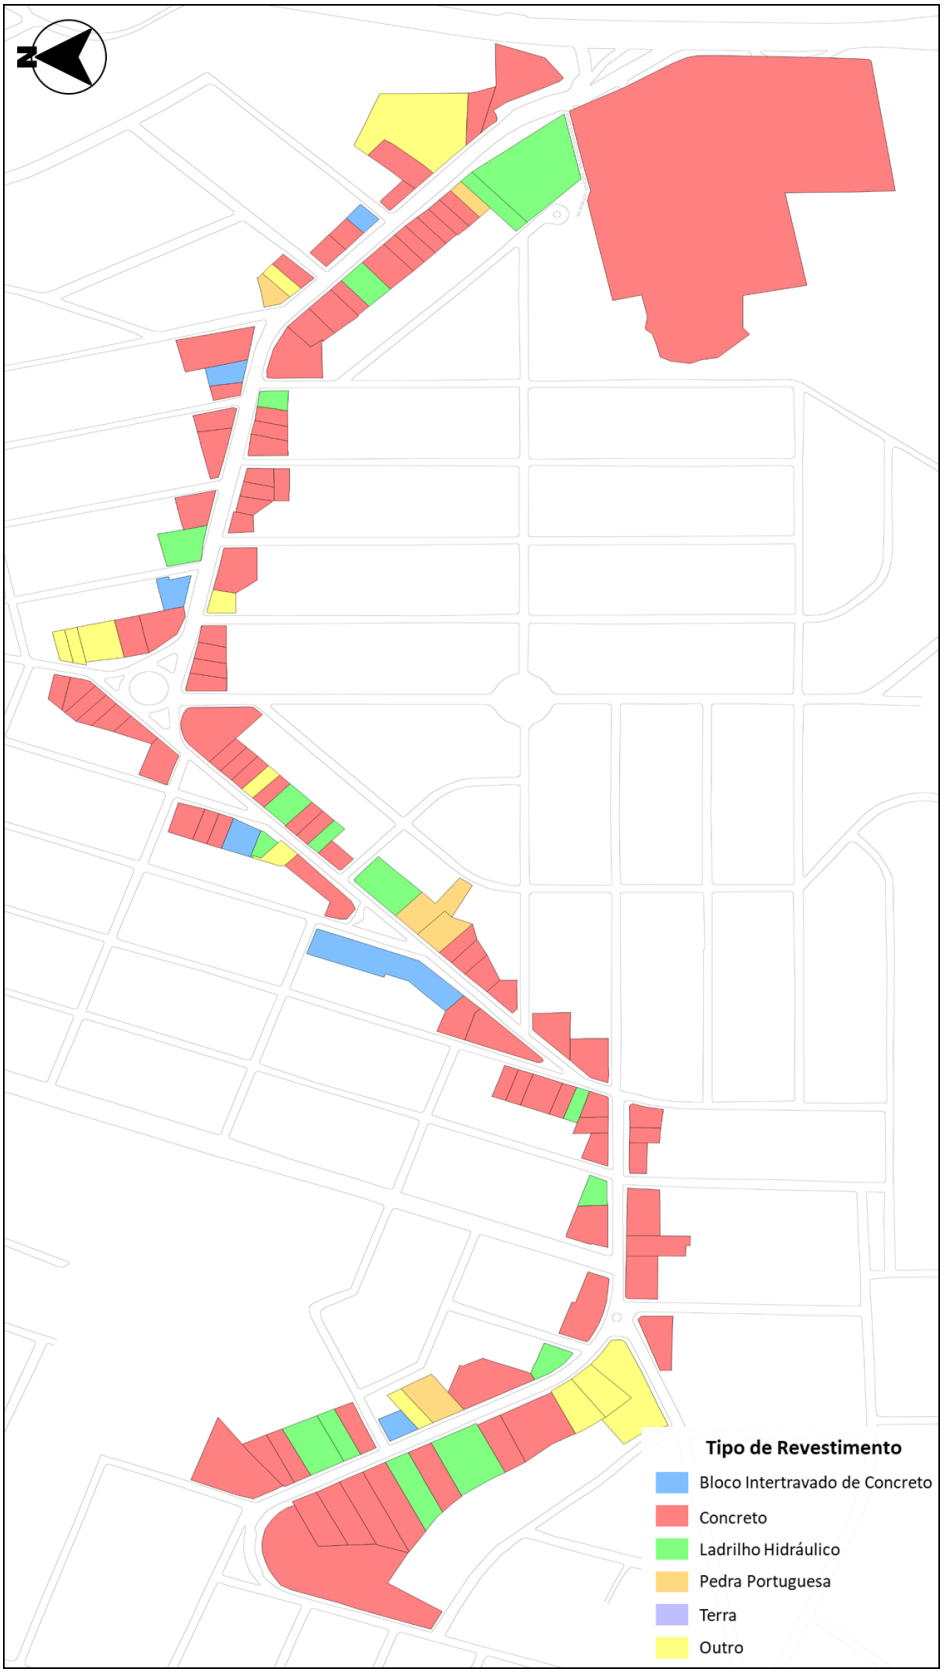3.5.4 Tipos de revestimentos - Rota Carlos Luz




3.5.5 Tipos de revestimentos - Rota Padre Pedro Pinto




3.5.6 Tipos de revestimentos - Rota Noroeste



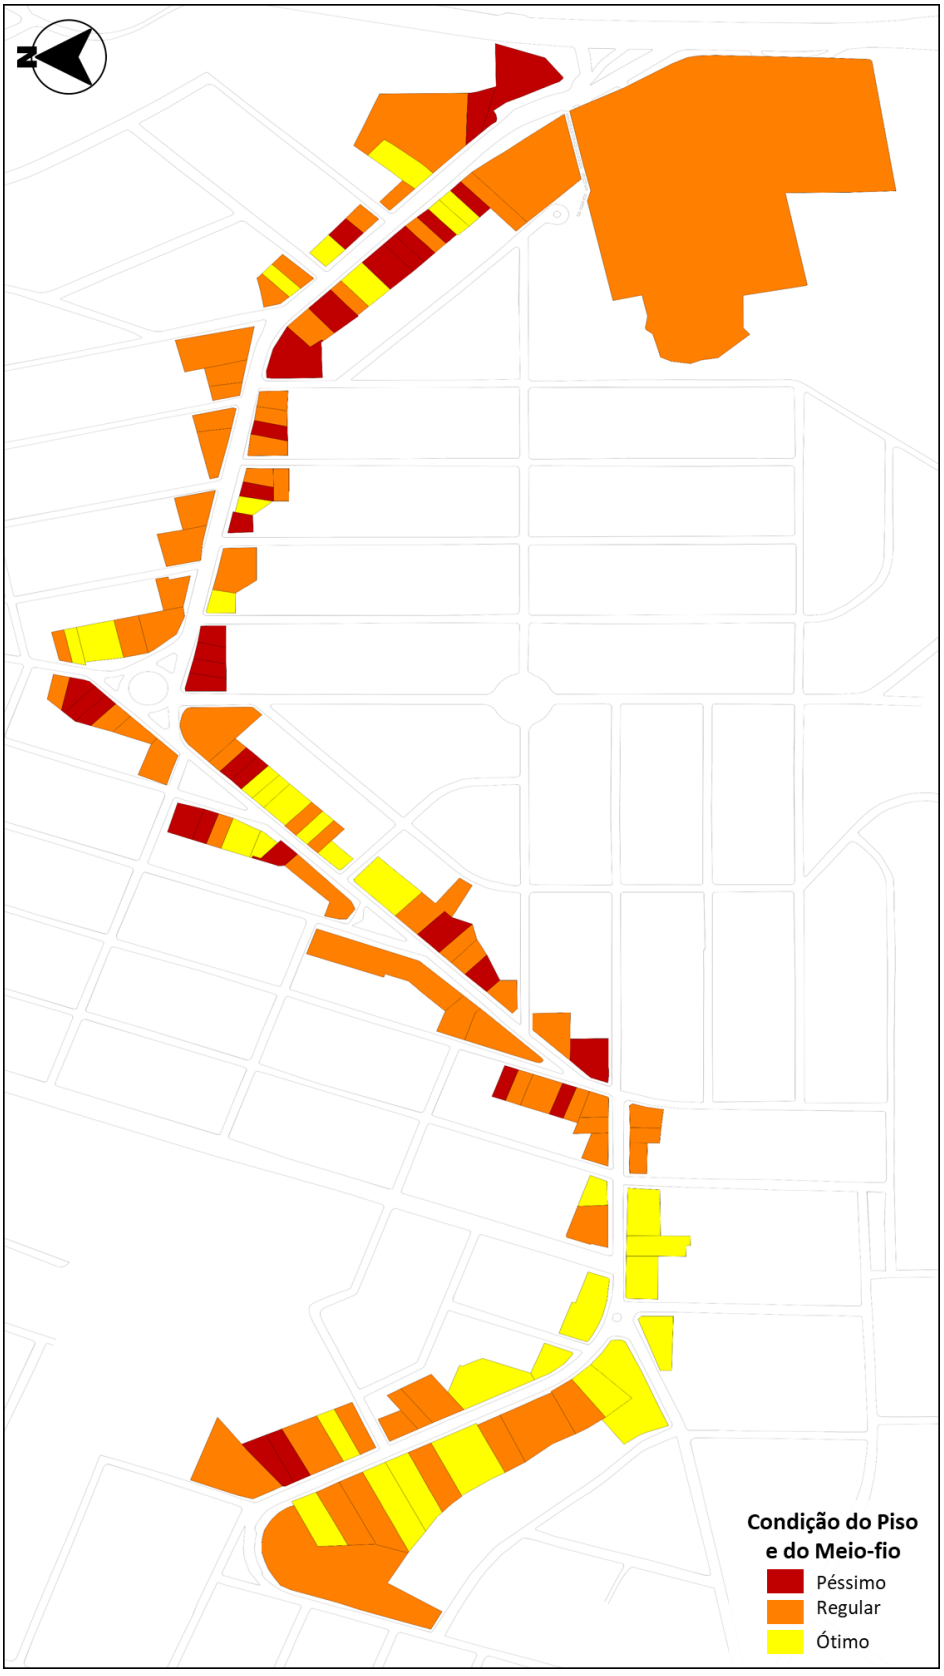
3.5.7 Condição do piso e meio-fio - Rota Carlos Luz



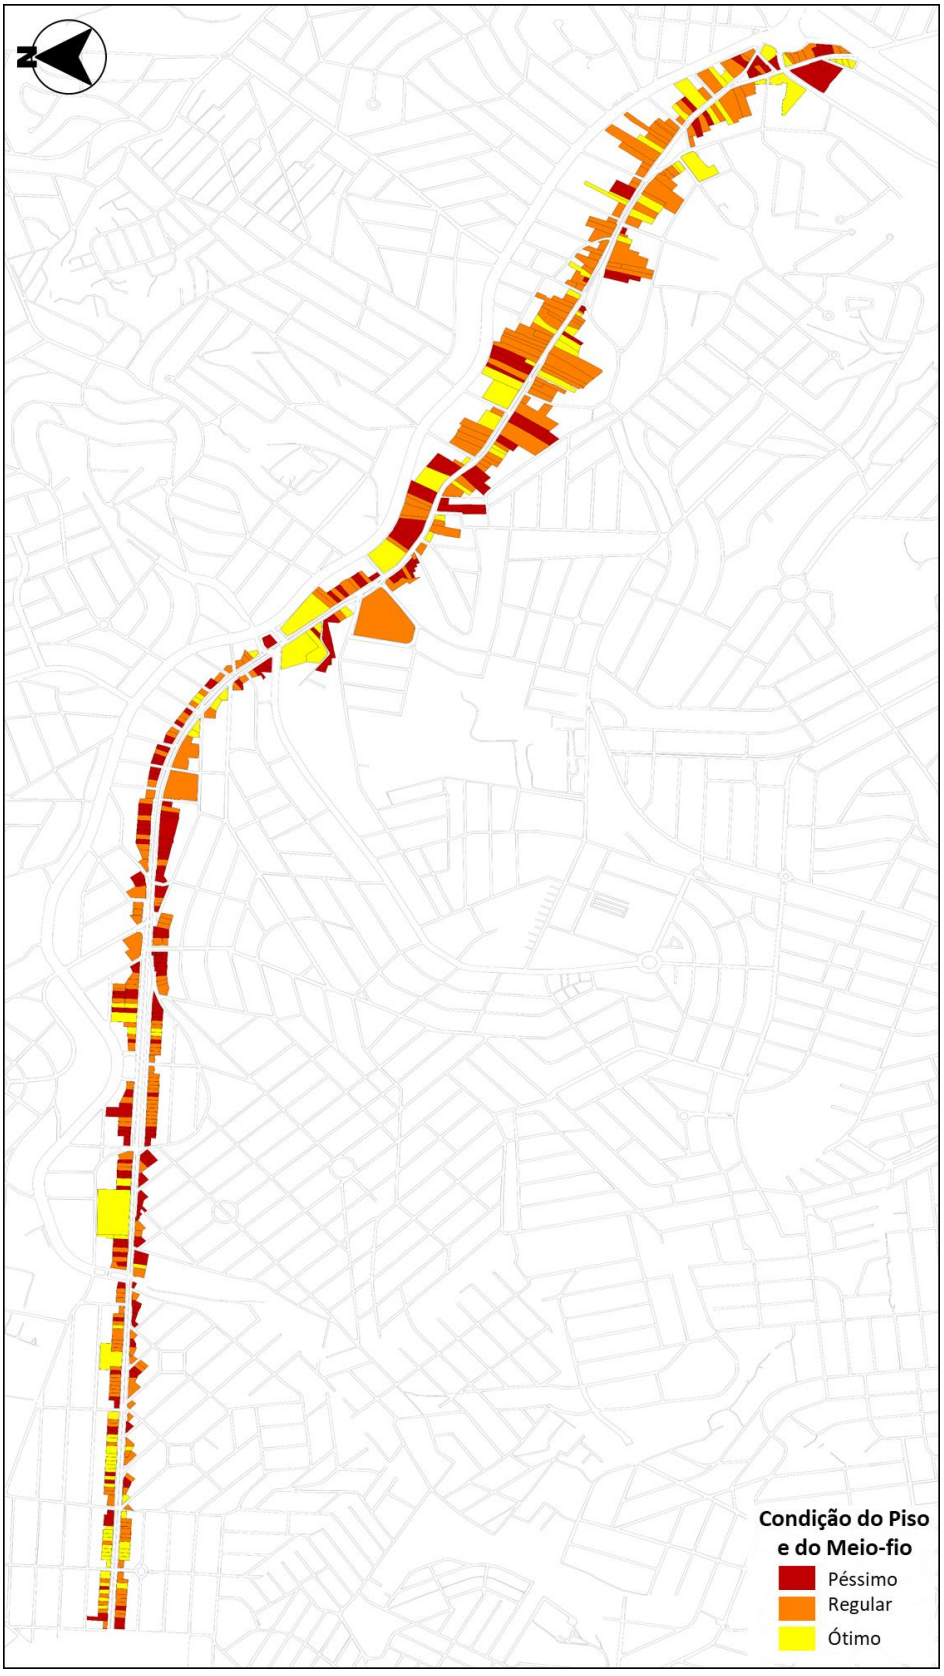
3.5.8 Condição do piso e meio-fio - Rota Padre Pedro Pinto



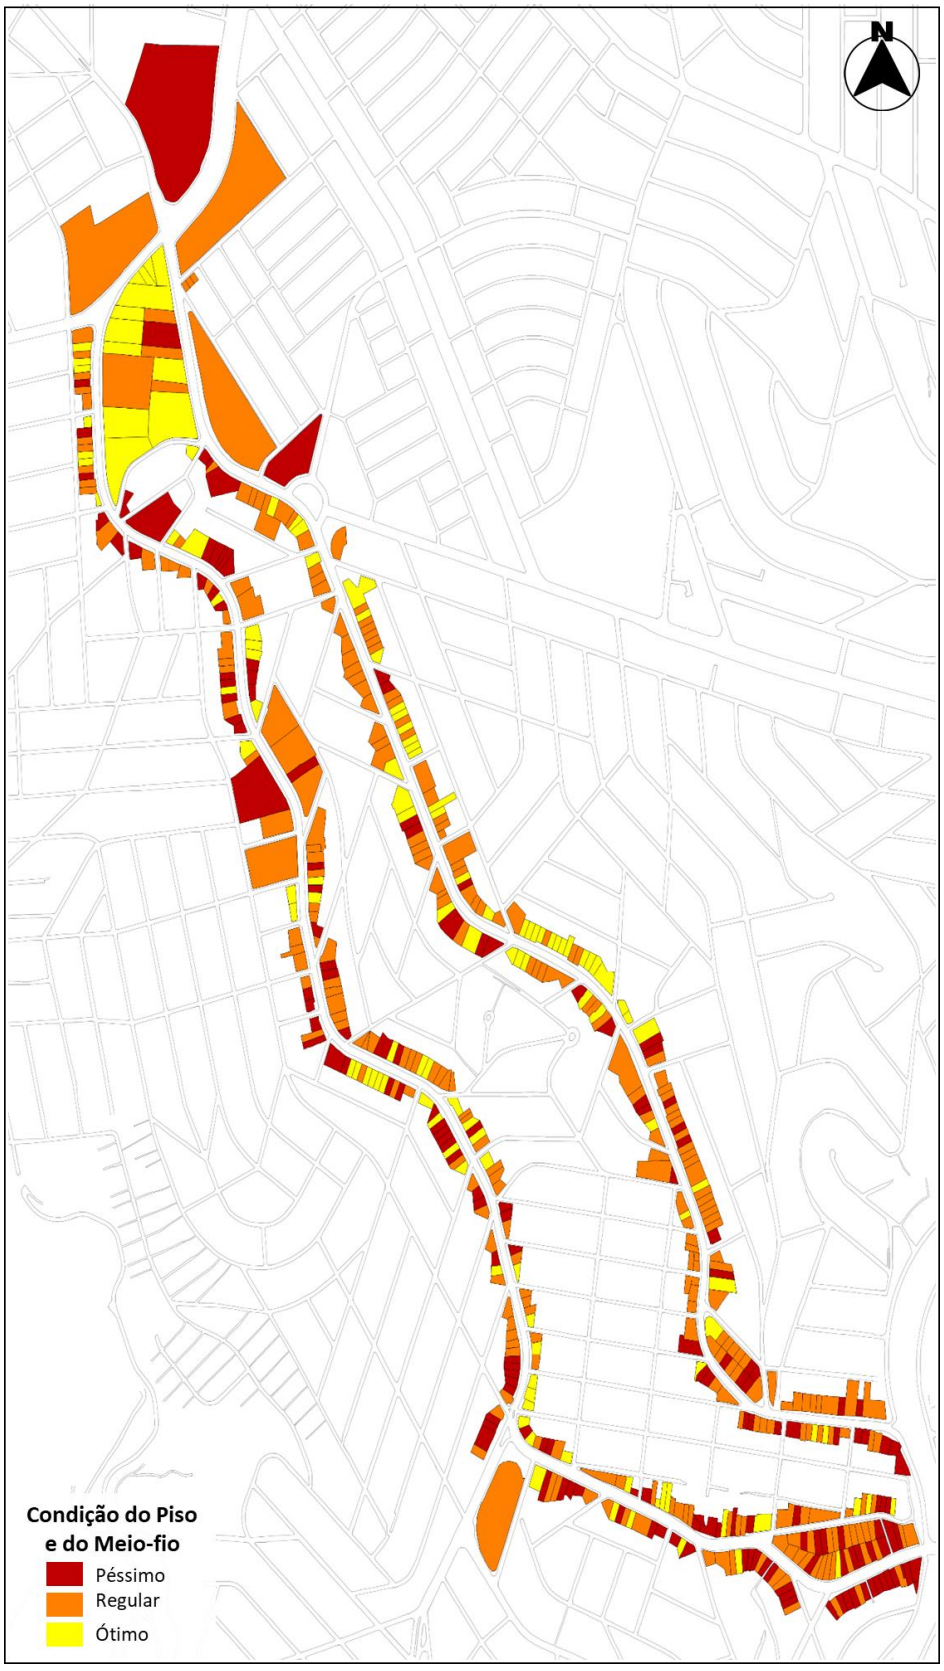3.5.9 Condição do piso e meio-fio - Rota Noroeste



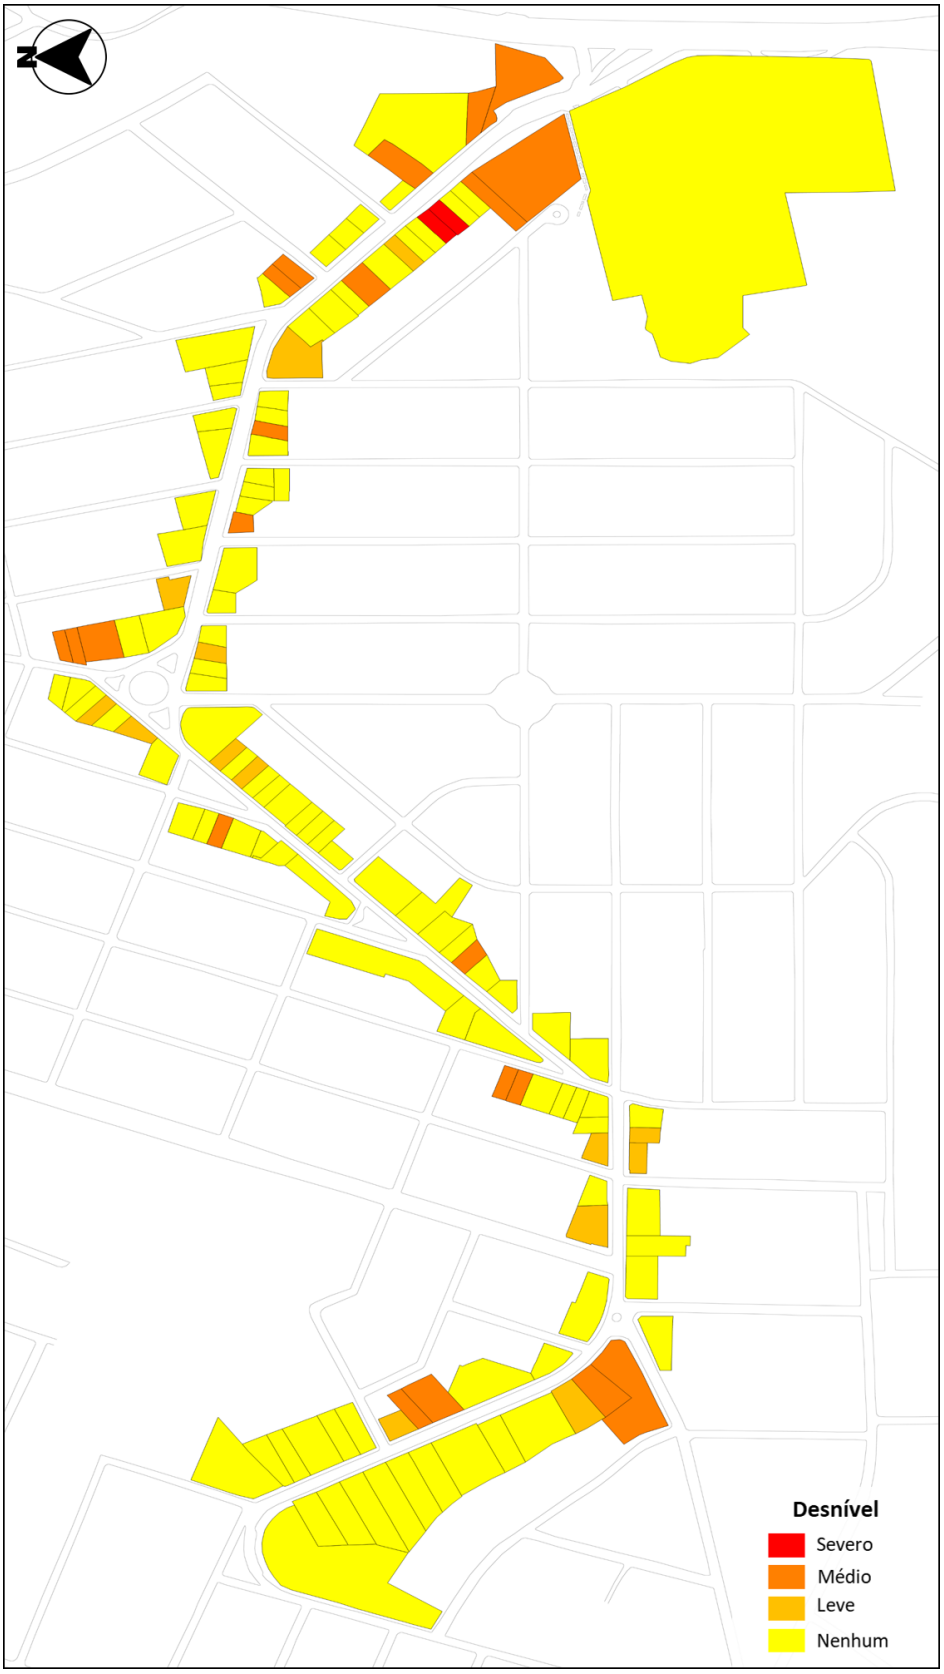
3.5.10 Desnível - Rota Calos Luz




3.5.11 Desnível - Rota Padre Pedro Pinto



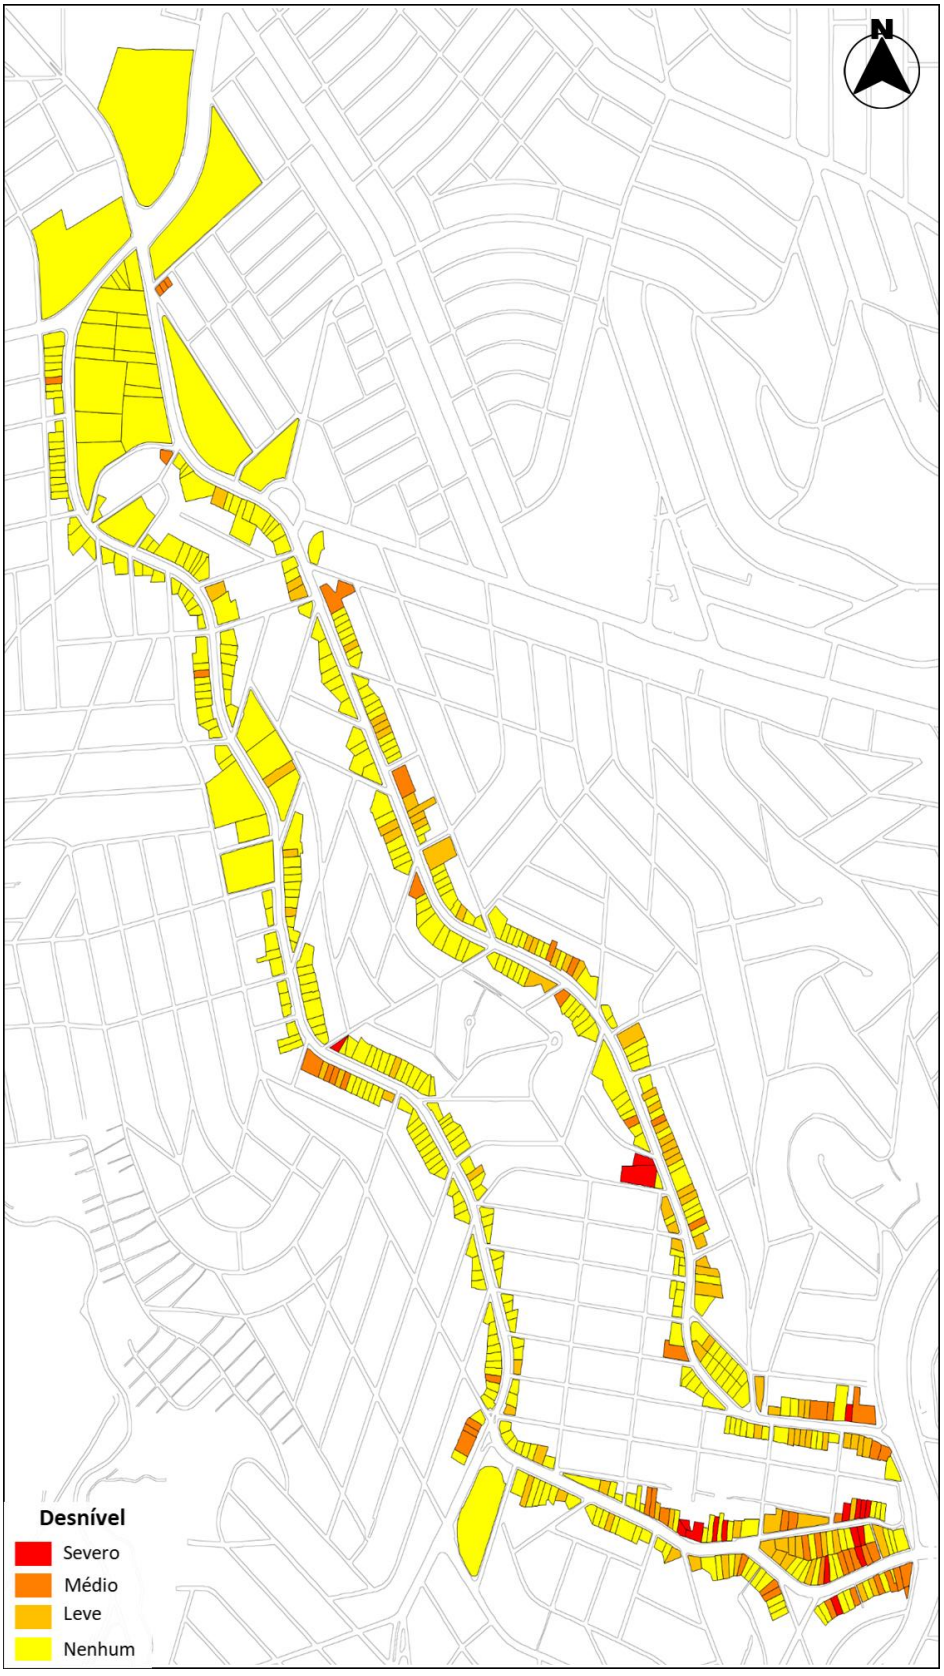
3.5.12 Desnível - Rota Noroeste



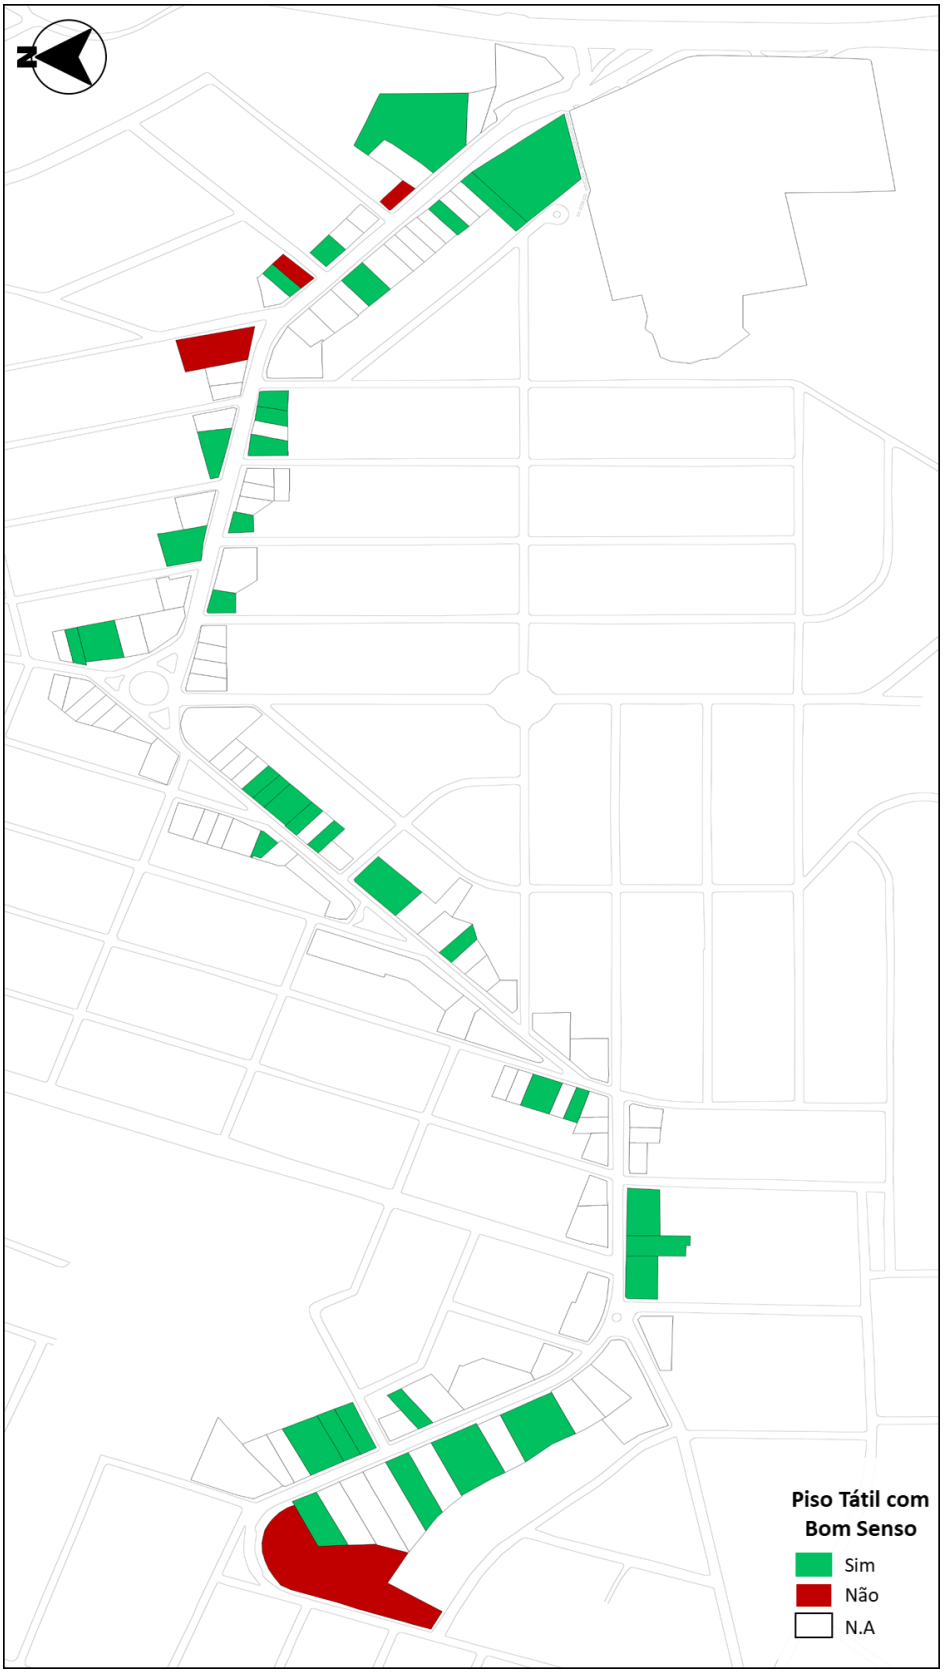
3.5.13 Piso tátil com bom senso - Rota Carlos Luz



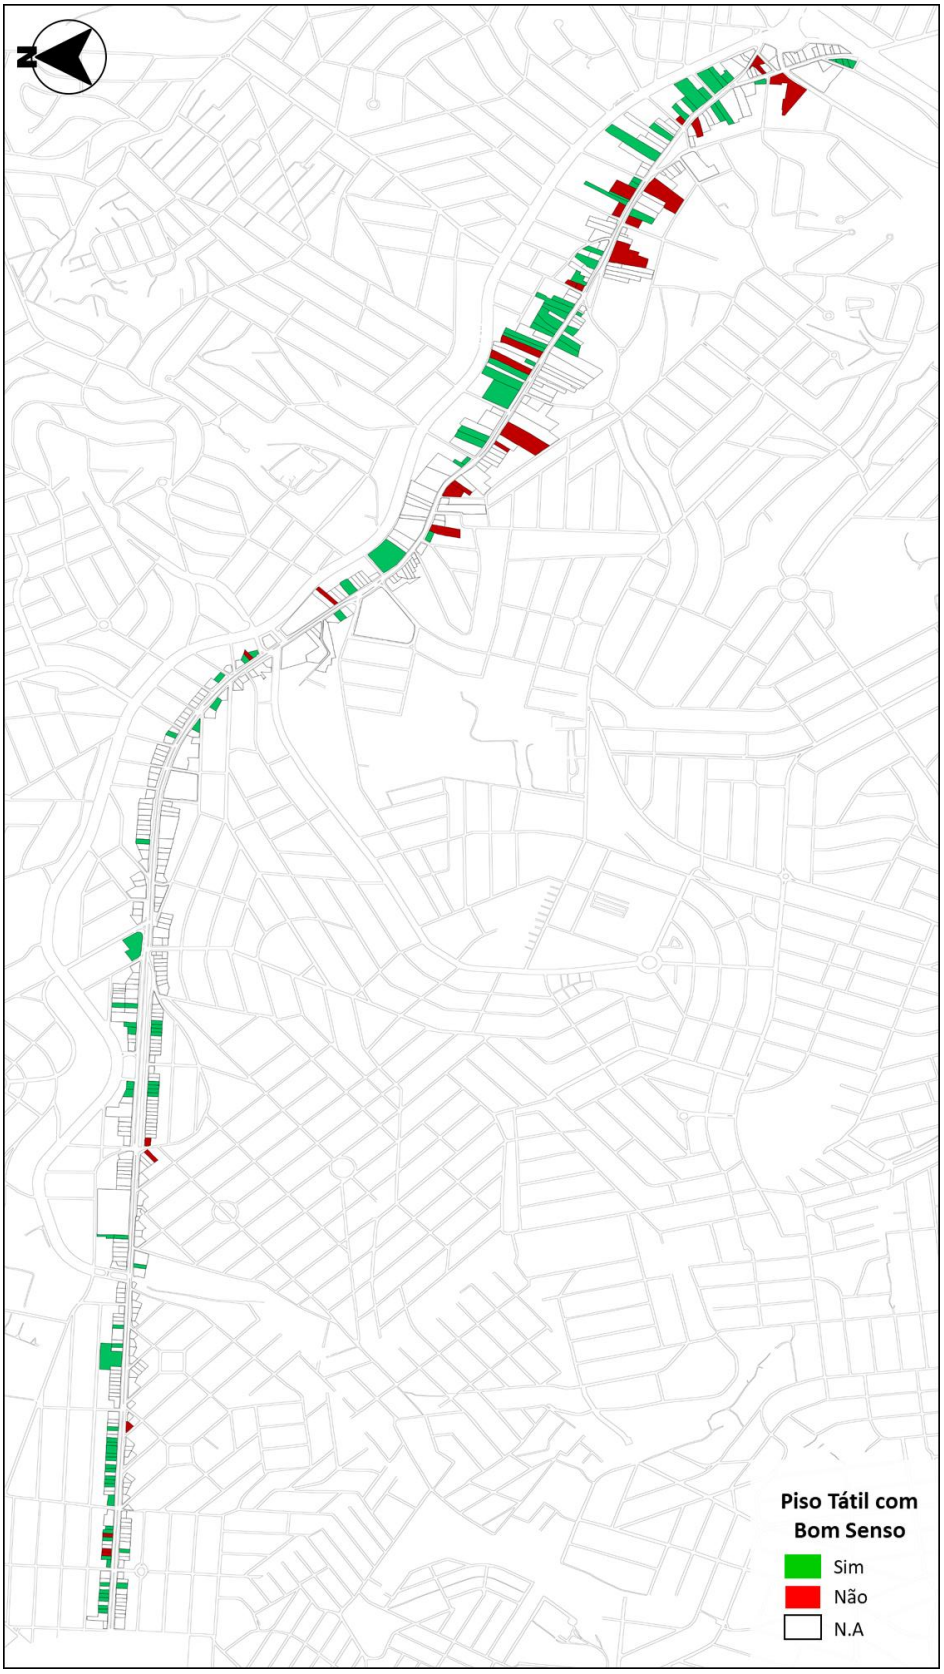3.5.14 Piso tátil com bom senso - Rota Padre Pedro Pinto



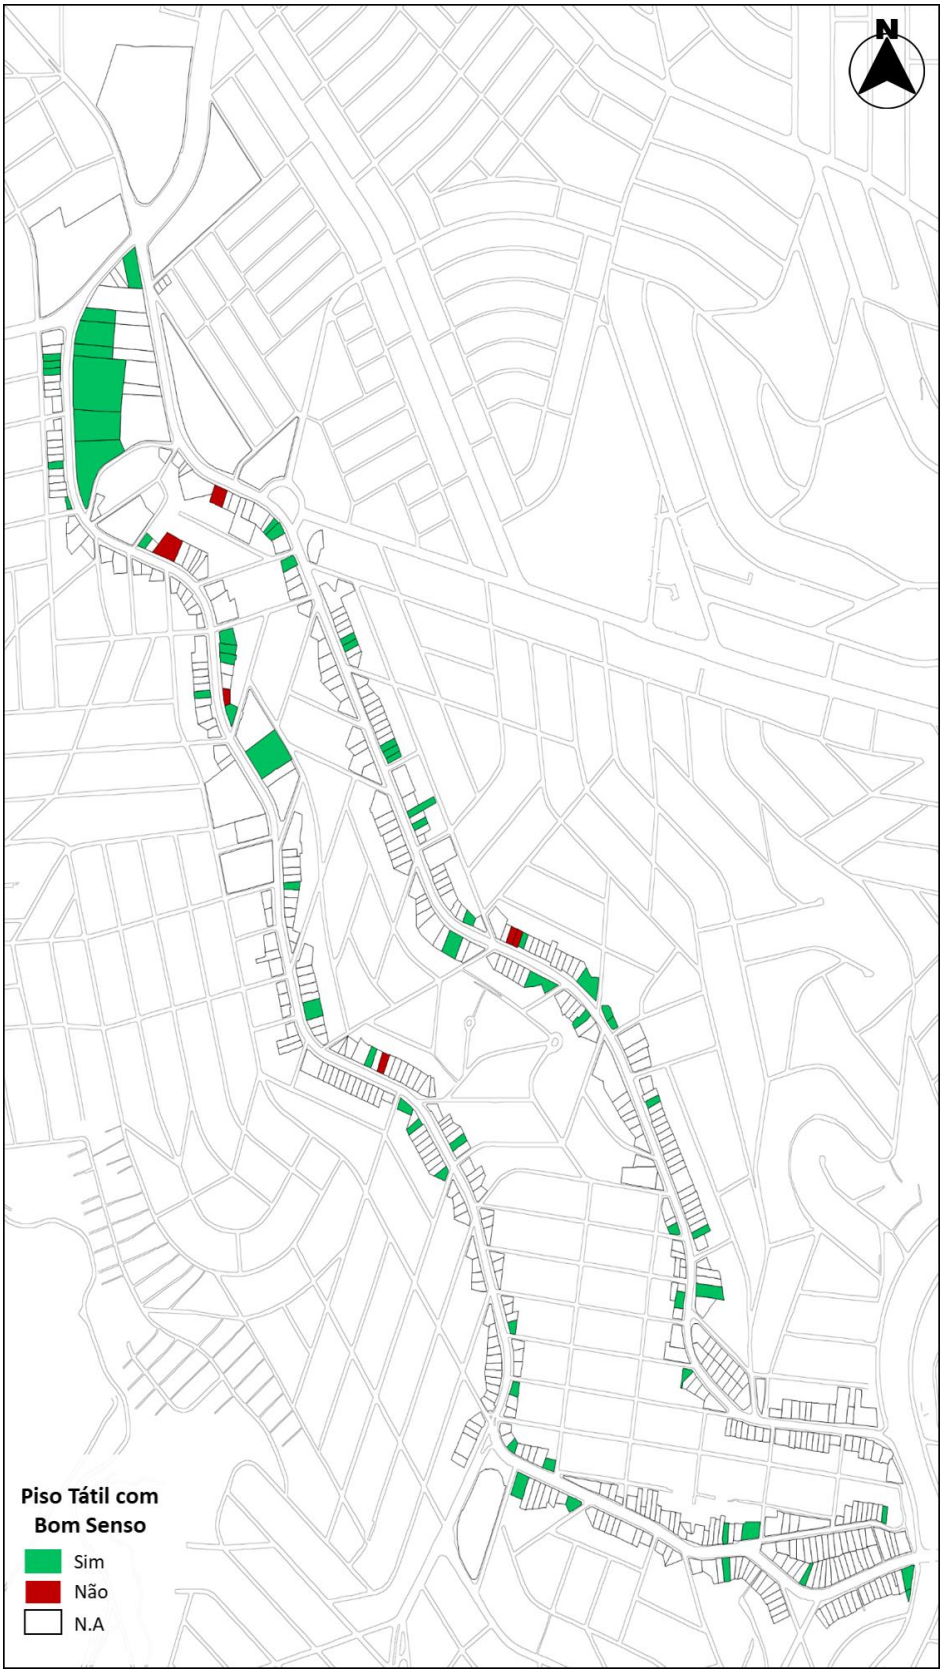
3.5.15 Piso tátil com bom senso - Rota Noroeste




3.5.16 Dispositivo de drenagem bem instalado - Rota Carlos Luz



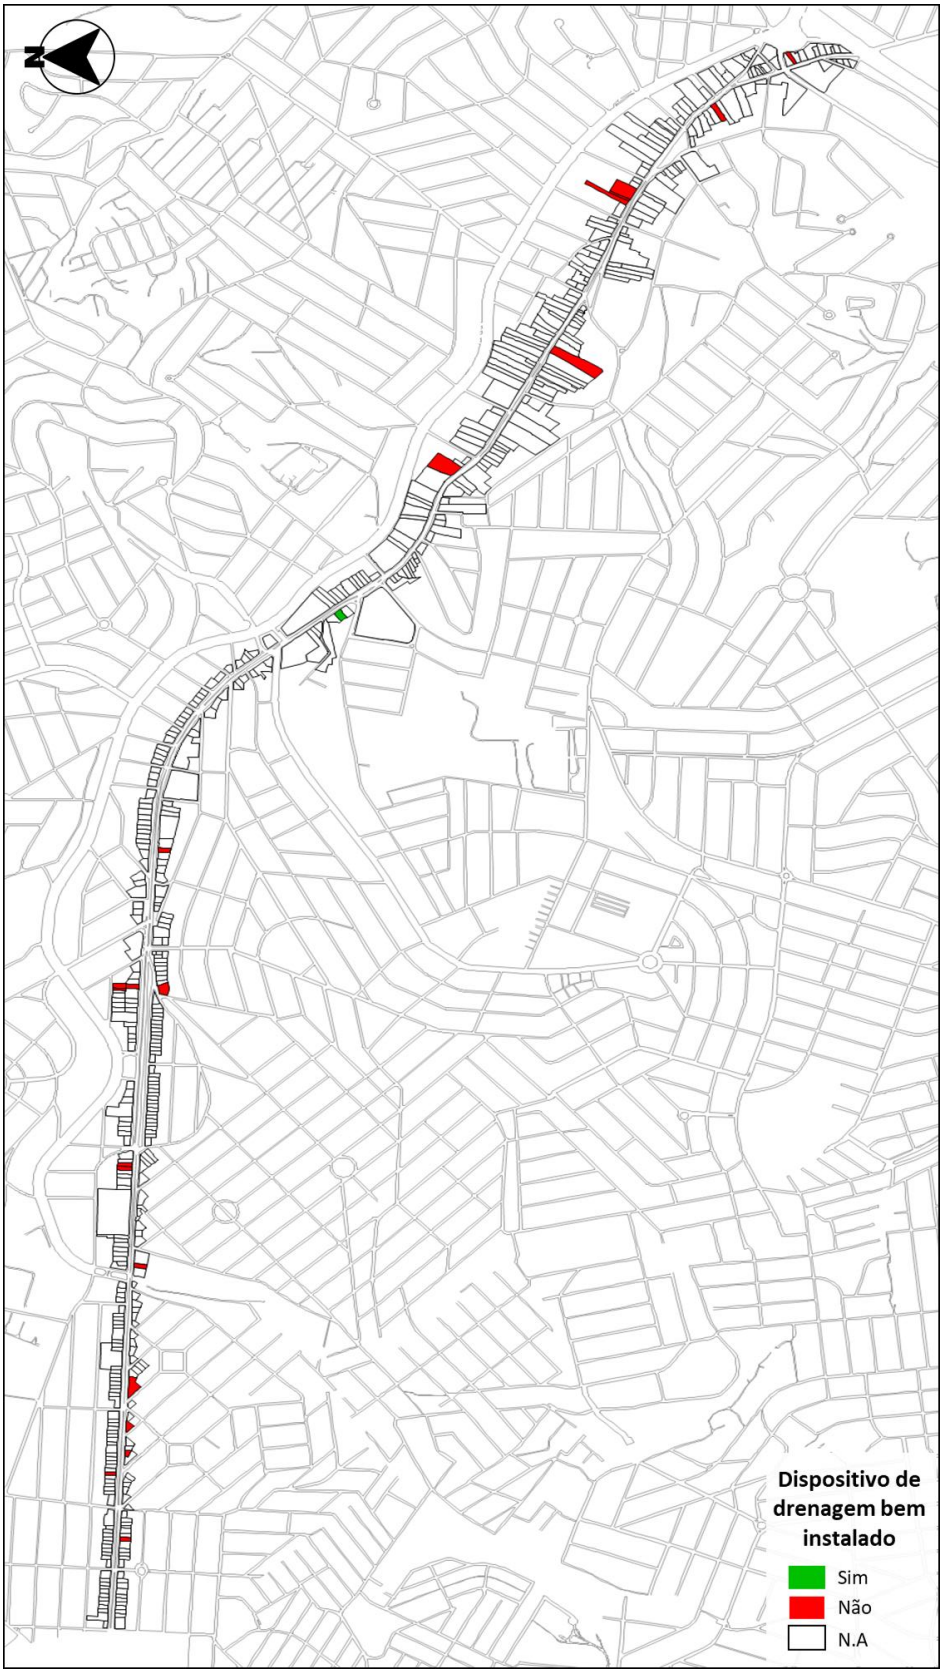3.5.17 Dispositivo de drenagem bem instalado - Rota Padre Pedro Pinto



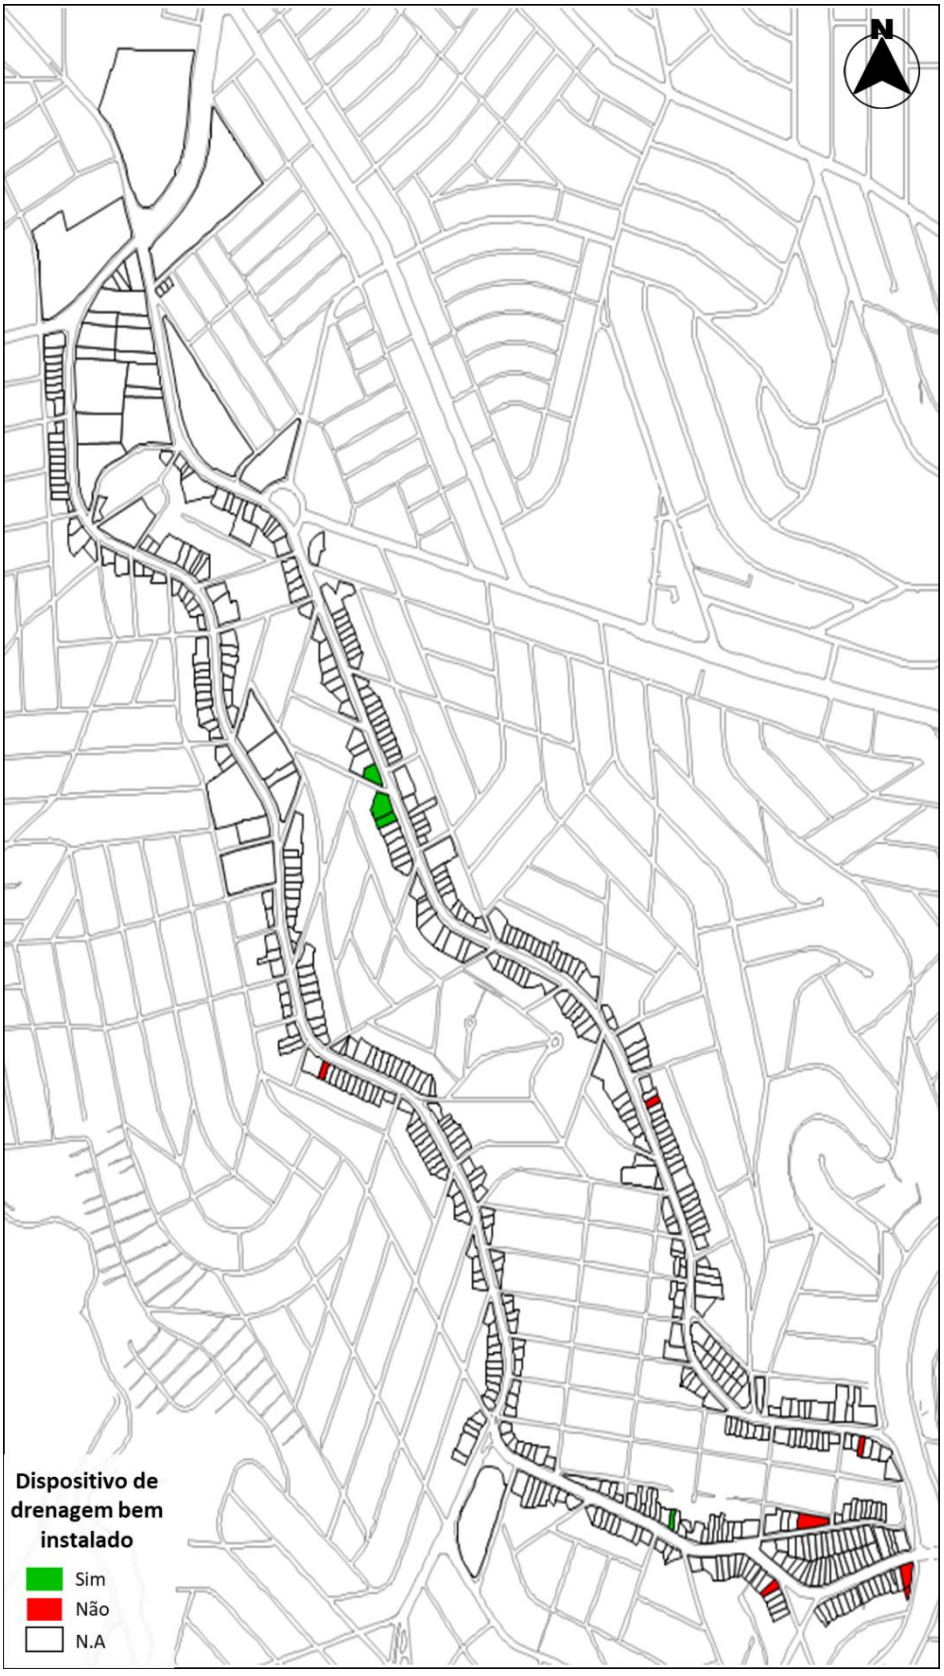3.5.18 Dispositivo de drenagem bem instalado - Rota Noroeste



4 Anexos

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 100 **Data do Registro: 22/11/2019 11:34:10** **Num. Lote CTM: 190403500060**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

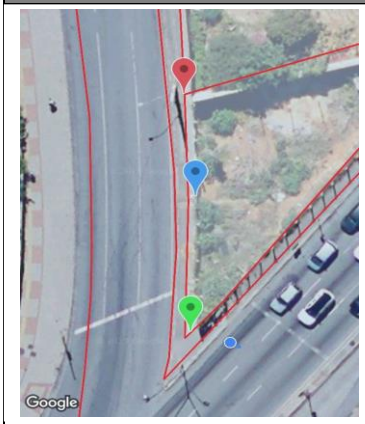


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 100 **Data do Registro: 22/11/2019 11:34:10** **Num. Lote CTM: 190403500060**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 108 **Data do Registro: 22/11/2019 11:36:03** **Num. Lote CTM: 190403500070**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


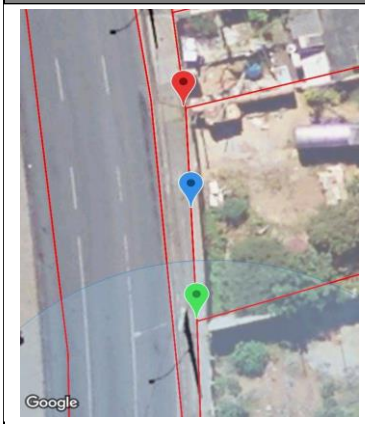


Foto Geral

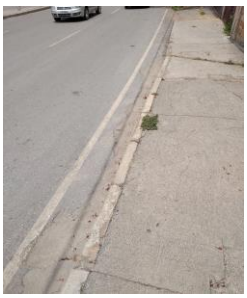

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 108 **Data do Registro: 22/11/2019 11:36:03** **Num. Lote CTM: 190403500070**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 118 **Data do Registro: 22/11/2019 11:39:15** **Num. Lote CTM: 190403500090**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 118 **Data do Registro: 22/11/2019 11:39:15** **Num. Lote CTM: 190403500090**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 124 **Data do Registro: 22/11/2019 11:41:00** **Num. Lote CTM: 190403500100**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 124 **Data do Registro: 22/11/2019 11:41:00** **Num. Lote CTM: 190403500100**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 148 **Data do Registro: 22/11/2019 11:43:16** **Num. Lote CTM: 190403500115**	*52*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

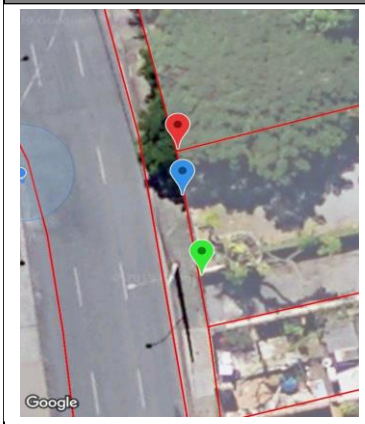


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 148 **Data do Registro: 22/11/2019 11:43:16** **Num. Lote CTM: 190403500115**	***52***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 130 **Data do Registro: 22/11/2019 11:46:18** **Num. Lote CTM: 190403500130**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



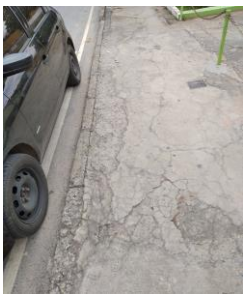Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 130 **Data do Registro: 22/11/2019 11:46:18** **Num. Lote CTM: 190403500130**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 148 **Data do Registro: 22/11/2019 11:48:27** **Num. Lote CTM: 190403500140**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 148 **Data do Registro: 22/11/2019 11:48:27** **Num. Lote CTM: 190403500140**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 170 **Data do Registro: 22/11/2019 11:47:17** **Num. Lote CTM: 190403500165**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



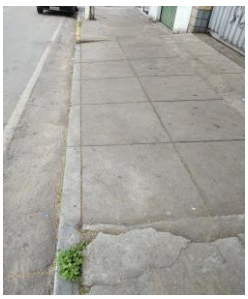Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 170 **Data do Registro: 22/11/2019 11:47:17** **Num. Lote CTM: 190403500165**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 182 **Data do Registro: 22/11/2019 11:45:26** **Num. Lote CTM: 190403500180**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 182 **Data do Registro: 22/11/2019 11:45:26** **Num. Lote CTM: 190403500180**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 202 **Data do Registro: 22/11/2019 11:43:43** **Num. Lote CTM: 190403500190**	*54*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-3
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



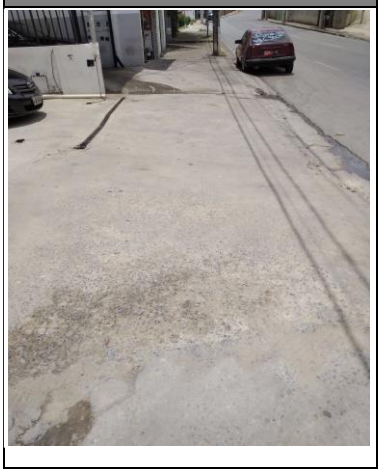Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 202 **Data do Registro: 22/11/2019 11:43:43** **Num. Lote CTM: 190403500190**	***54***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Não	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 212 **Data do Registro: 22/11/2019 11:42:32** **Num. Lote CTM: 190403500210**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 212 **Data do Registro: 22/11/2019 11:42:32** **Num. Lote CTM: 190403500210**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 236 **Data do Registro: 22/11/2019 11:40:21** **Num. Lote CTM: 190344900140**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



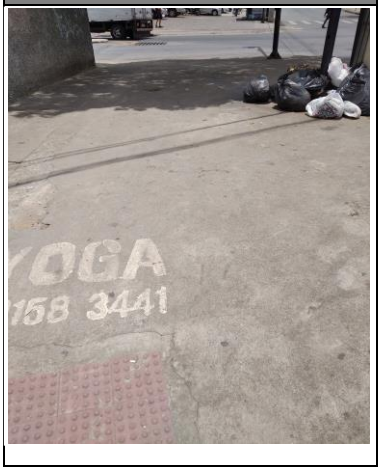Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 236 **Data do Registro: 22/11/2019 11:40:21** **Num. Lote CTM: 190344900140**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 304 **Data do Registro: 22/11/2019 11:38:25** **Num. Lote CTM: 190418000010**	*52*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



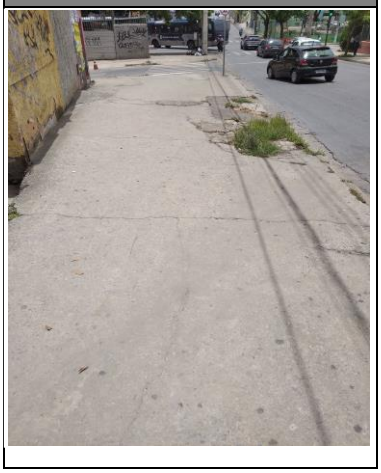Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 304 **Data do Registro: 22/11/2019 11:38:25** **Num. Lote CTM: 190418000010**	***52***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 318 **Data do Registro: 22/11/2019 11:36:20** **Num. Lote CTM: 190418000020**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



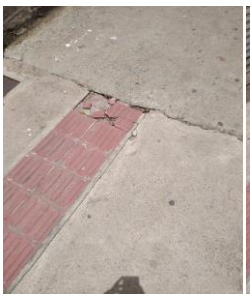Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 318 **Data do Registro: 22/11/2019 11:36:20** **Num. Lote CTM: 190418000020**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 322 **Data do Registro: 22/11/2019 11:34:31** **Num. Lote CTM: 190418000030**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 322 **Data do Registro: 22/11/2019 11:34:31** **Num. Lote CTM: 190418000030**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:32:24** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: Não foi possível identificar a numeração.

Localização da Testada

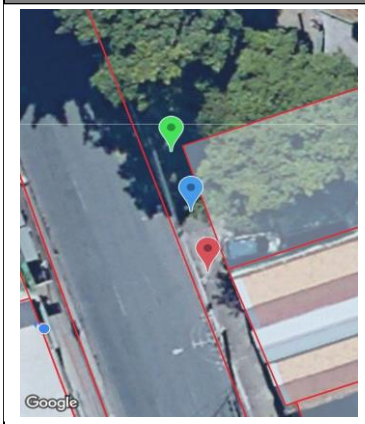


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:32:24** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*63*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:31:11** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***53***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Praça Pública**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:31:11** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:25:02** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*56*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações: **Praça Pública**

Localização da Testada

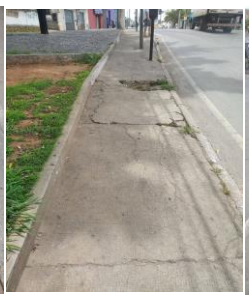


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:25:02** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*56*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 382 **Data do Registro: 22/11/2019 11:06:32** **Num. Lote CTM: 190404800115**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



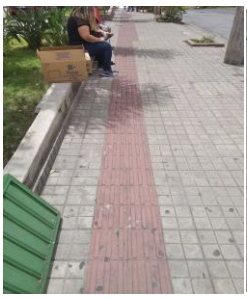Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 382 **Data do Registro: 22/11/2019 11:06:32** **Num. Lote CTM: 190404800115**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 394 **Data do Registro: 22/11/2019 11:04:25** **Num. Lote CTM: 190404800145**	***85***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



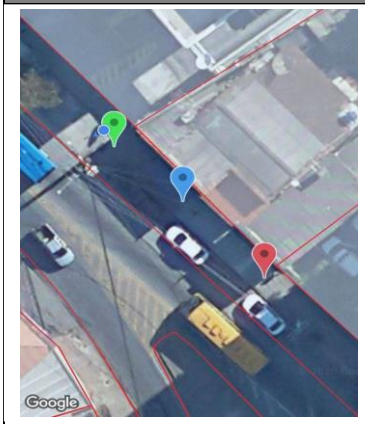


Foto Geral

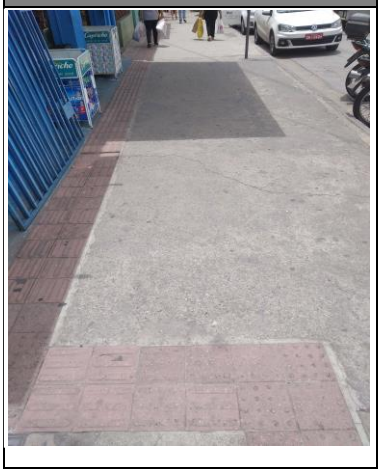

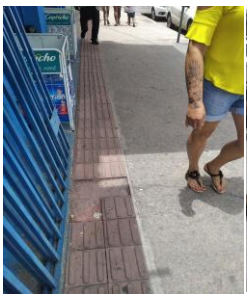Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 394 **Data do Registro: 22/11/2019 11:04:25** **Num. Lote CTM: 190404800145**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 424 **Data do Registro: 22/11/2019 11:01:53** **Num. Lote CTM: 190404800170**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 424 **Data do Registro: 22/11/2019 11:01:53** **Num. Lote CTM: 190404800170**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 440 **Data do Registro: 22/11/2019 10:59:04** **Num. Lote CTM: 190405000010**	***78***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


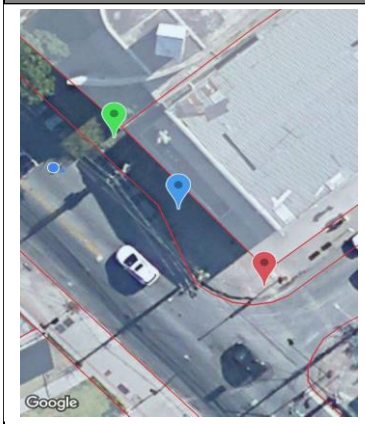


Foto Geral

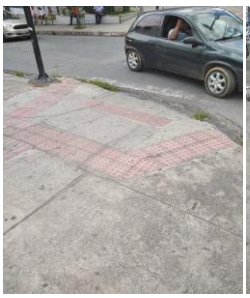

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 440 **Data do Registro: 22/11/2019 10:59:04** **Num. Lote CTM: 190405000010**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 456 **Data do Registro: 22/11/2019 10:56:06** **Num. Lote CTM: 190405000035**	***90***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

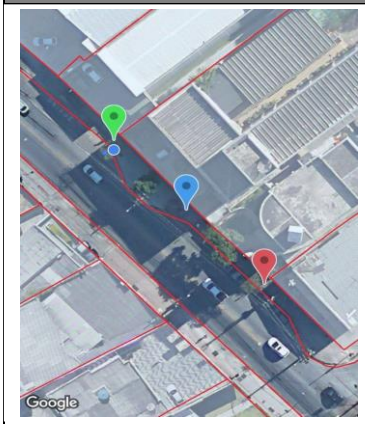


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 456 **Data do Registro: 22/11/2019 10:56:06** **Num. Lote CTM: 190405000035**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 506 **Data do Registro: 22/11/2019 10:53:08** **Num. Lote CTM: 190405000060**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

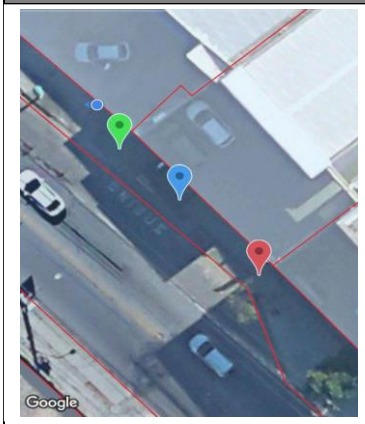


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 506 **Data do Registro: 22/11/2019 10:53:08** **Num. Lote CTM: 190405000060**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Sim	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 516 **Data do Registro: 22/11/2019 10:51:38** **Num. Lote CTM: 190405000075**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 516 **Data do Registro: 22/11/2019 10:51:38** **Num. Lote CTM: 190405000075**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 530 **Data do Registro: 22/11/2019 10:49:59** **Num. Lote CTM: 190405000095**	***83***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 530 **Data do Registro: 22/11/2019 10:49:59** **Num. Lote CTM: 190405000095**	***83***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 554 **Data do Registro: 22/11/2019 10:48:04** **Num. Lote CTM: 190405000120**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada




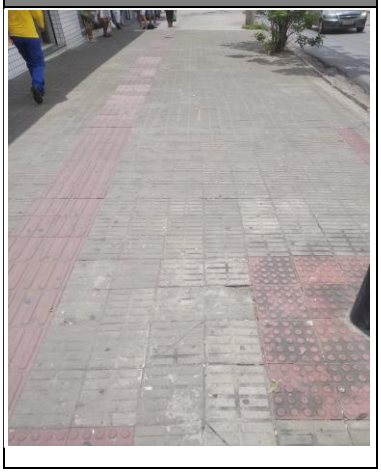
Foto Geral



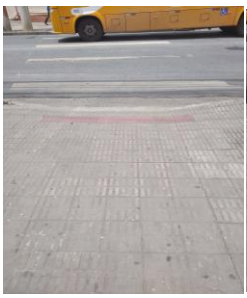Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

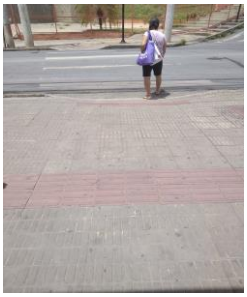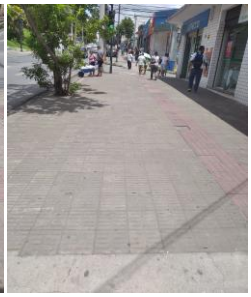FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 554 **Data do Registro: 22/11/2019 10:48:04** **Num. Lote CTM: 190405000120**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 576 **Data do Registro: 22/11/2019 10:45:37** **Num. Lote CTM: 190102400010**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


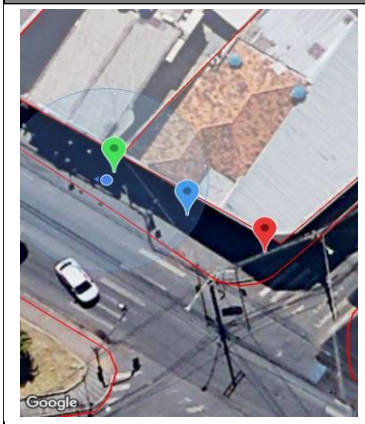
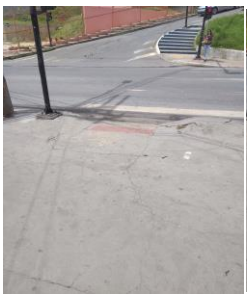
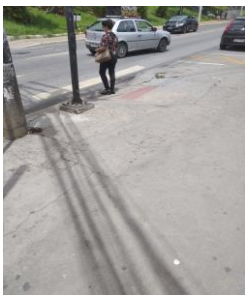


Foto Geral

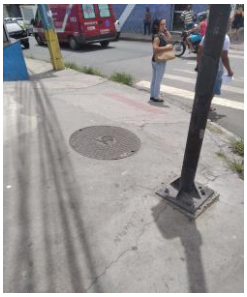

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 576 **Data do Registro: 22/11/2019 10:45:37** **Num. Lote CTM: 190102400010**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 586 **Data do Registro: 22/11/2019 10:43:28** **Num. Lote CTM: 190102400020**	*70*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



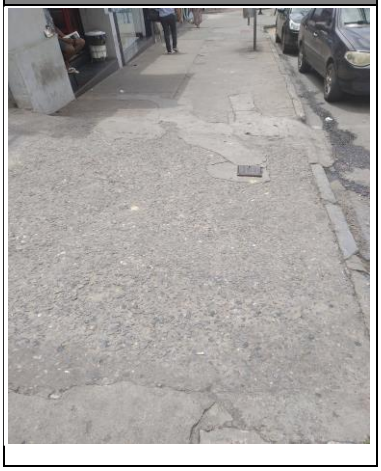Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 586 **Data do Registro: 22/11/2019 10:43:28** **Num. Lote CTM: 190102400020**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 600 **Data do Registro: 22/11/2019 10:42:06** **Num. Lote CTM: 190102400030**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



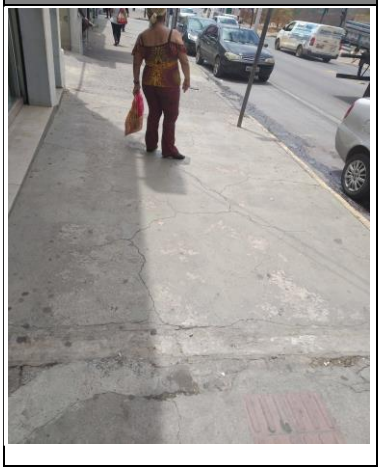Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 600 **Data do Registro: 22/11/2019 10:42:06** **Num. Lote CTM: 190102400030**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 606 **Data do Registro: 22/11/2019 10:40:53** **Num. Lote CTM: 190102400040**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 606 **Data do Registro: 22/11/2019 10:40:53** **Num. Lote CTM: 190102400040**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 612 **Data do Registro: 22/11/2019 10:39:08** **Num. Lote CTM: 190102400055**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

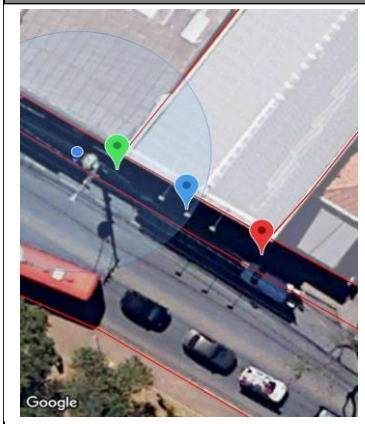


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 612 **Data do Registro: 22/11/2019 10:39:08** **Num. Lote CTM: 190102400055**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 620 **Data do Registro: 22/11/2019 10:37:48** **Num. Lote CTM: 190102400070**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



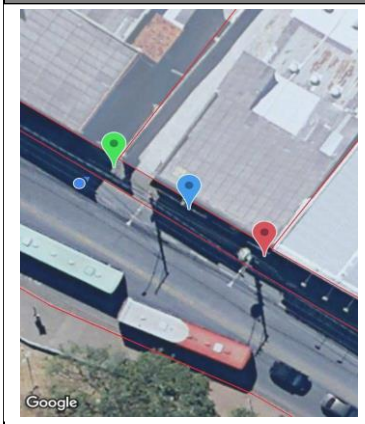


Foto Geral

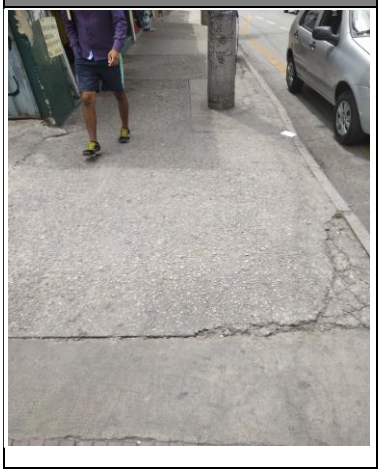

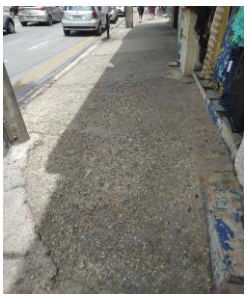Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 620 **Data do Registro: 22/11/2019 10:37:48** **Num. Lote CTM: 190102400070**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 644 **Data do Registro: 22/11/2019 10:36:29** **Num. Lote CTM: 190102400085**	***85***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


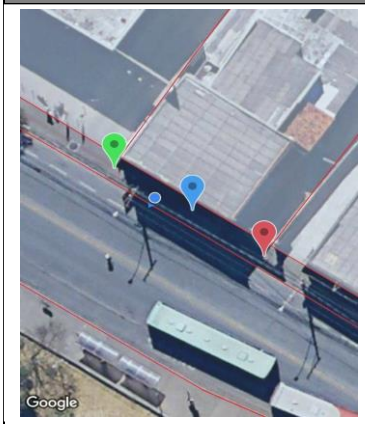


Foto Geral

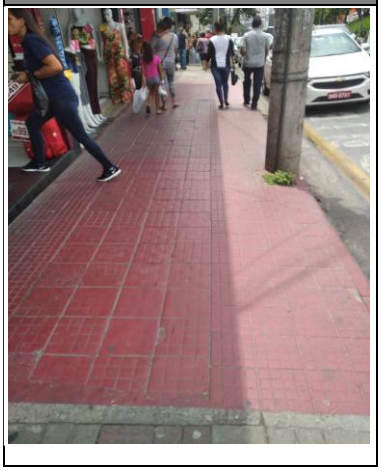

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 644 **Data do Registro: 22/11/2019 10:36:29** **Num. Lote CTM: 190102400085**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 628 **Data do Registro: 22/11/2019 10:34:54** **Num. Lote CTM: 190102400455**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 628 **Data do Registro: 22/11/2019 10:34:54** **Num. Lote CTM: 190102400455**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Sim	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 692 **Data do Registro: 22/11/2019 10:32:26** **Num. Lote CTM: 190102400135**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


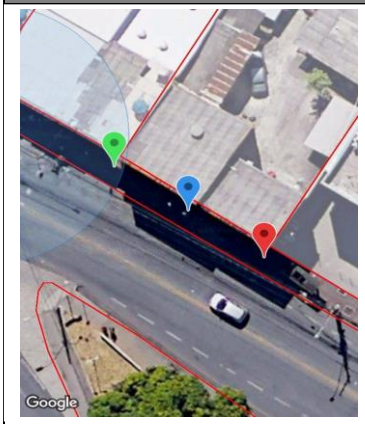


Foto Geral

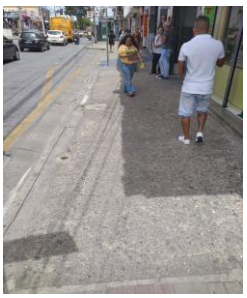

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 692 **Data do Registro: 22/11/2019 10:32:26** **Num. Lote CTM: 190102400135**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 706 **Data do Registro: 22/11/2019 10:30:58** **Num. Lote CTM: 190102400155**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



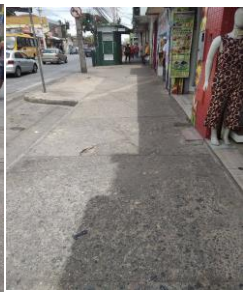Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 706 **Data do Registro: 22/11/2019 10:30:58** **Num. Lote CTM: 190102400155**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 720 **Data do Registro: 22/11/2019 10:29:05** **Num. Lote CTM: 190102400180**	*69*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



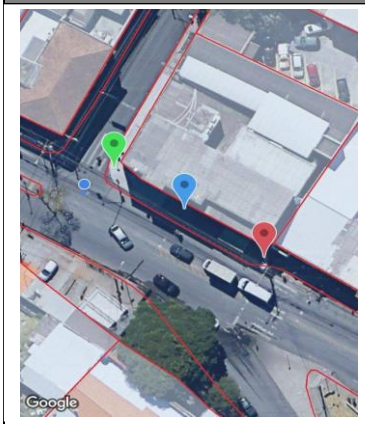


Foto Geral

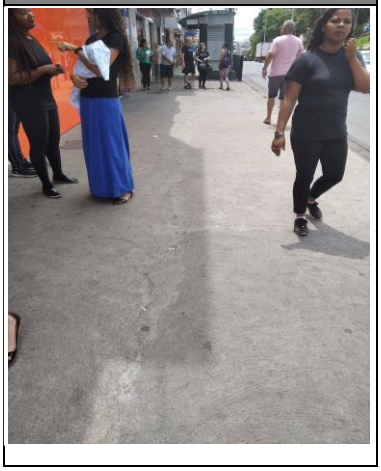

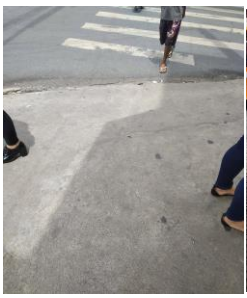Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 720 **Data do Registro: 22/11/2019 10:29:05** **Num. Lote CTM: 190102400180**	***69***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 740 **Data do Registro: 22/11/2019 10:26:43** **Num. Lote CTM: 190792900640**	*77*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral

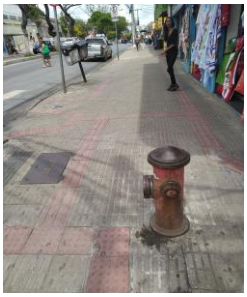


Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 740 **Data do Registro: 22/11/2019 10:26:43** **Num. Lote CTM: 190792900640**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Não	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	Sim	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 746 **Data do Registro: 22/11/2019 10:23:50** **Num. Lote CTM: 190792900020**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

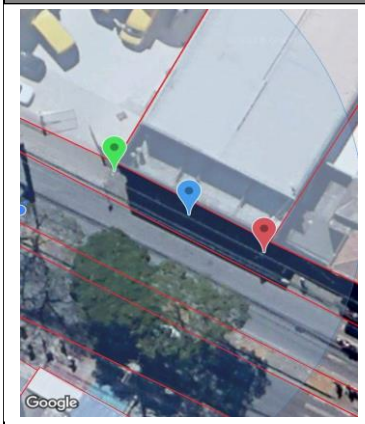


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 746 **Data do Registro: 22/11/2019 10:23:50** **Num. Lote CTM: 190792900020**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 780 **Data do Registro: 22/11/2019 10:22:10** **Num. Lote CTM: 190792900045**	*64*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio












Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto


FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 780 **Data do Registro: 22/11/2019 10:22:10** **Num. Lote CTM: 190792900045**	***64***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Sim	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

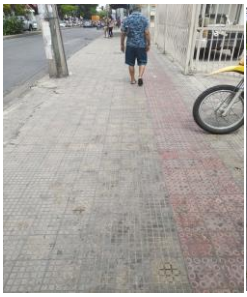Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 808 **Data do Registro: 22/11/2019 10:18:19** **Num. Lote CTM: 190792900070**	***82***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-3
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

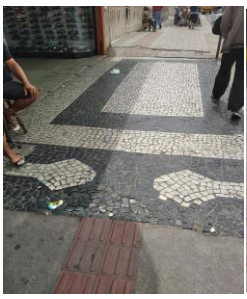
Localização da Testada

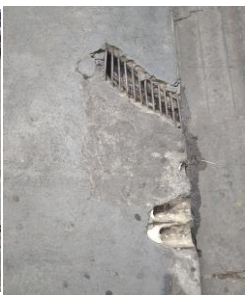


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 808 **Data do Registro: 22/11/2019 10:18:19** **Num. Lote CTM: 190792900070**	***82***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Não	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 824 **Data do Registro: 22/11/2019 10:15:53** **Num. Lote CTM: 190792900125**	*52*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada





Foto Geral



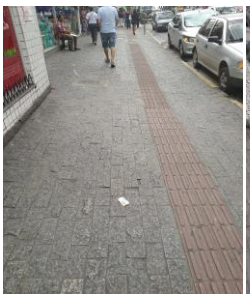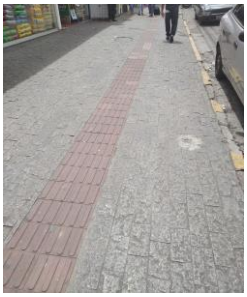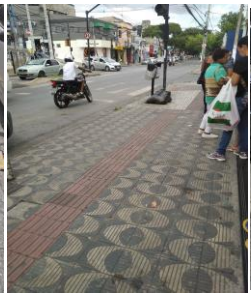Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 824 **Data do Registro: 22/11/2019 10:15:53** **Num. Lote CTM: 190792900125**	***52***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 870 **Data do Registro: 22/11/2019 10:10:02** **Num. Lote CTM: 190399700005**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

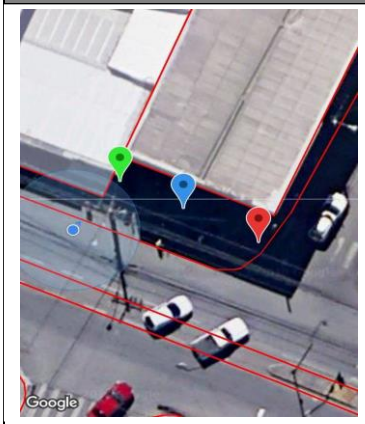


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 870 **Data do Registro: 22/11/2019 10:10:02** **Num. Lote CTM: 190399700005**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 882 **Data do Registro: 22/11/2019 10:08:24** **Num. Lote CTM: 190399700020**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	4
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 882 **Data do Registro: 22/11/2019 10:08:24** **Num. Lote CTM: 190399700020**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Não	-3
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 902 **Data do Registro: 22/11/2019 10:05:36** **Num. Lote CTM: 190399700040**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 902 **Data do Registro: 22/11/2019 10:05:36** **Num. Lote CTM: 190399700040**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 914 **Data do Registro: 22/11/2019 10:03:45** **Num. Lote CTM: 190399700110**	***70***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



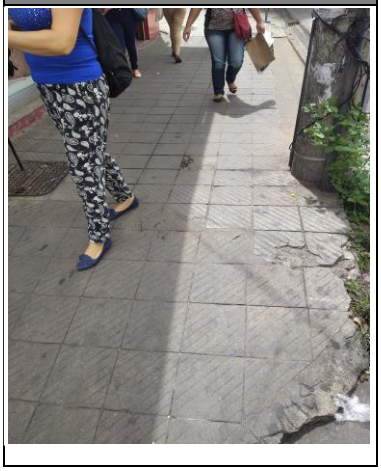Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 914 **Data do Registro: 22/11/2019 10:03:45** **Num. Lote CTM: 190399700110**	*70*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 940 **Data do Registro: 22/11/2019 10:02:08** **Num. Lote CTM: 190398400020**	*52*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 940 **Data do Registro: 22/11/2019 10:02:08** **Num. Lote CTM: 190398400020**	***52***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 974 **Data do Registro: 22/11/2019 09:58:44** **Num. Lote CTM: 190398400045**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

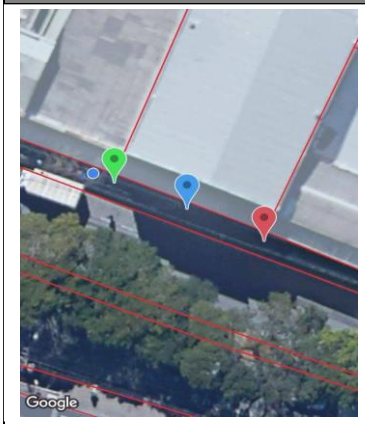


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 974 **Data do Registro: 22/11/2019 09:58:44** **Num. Lote CTM: 190398400045**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 980 **Data do Registro: 22/11/2019 09:56:57** **Num. Lote CTM: 190398400060**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 980 **Data do Registro: 22/11/2019 09:56:57** **Num. Lote CTM: 190398400060**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1002 **Data do Registro: 22/11/2019 09:55:18** **Num. Lote CTM: 190398400085**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

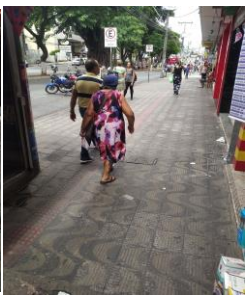


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1002 **Data do Registro: 22/11/2019 09:55:18** **Num. Lote CTM: 190398400085**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	Sim	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1020 **Data do Registro: 22/11/2019 09:53:07** **Num. Lote CTM: 190398400105**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1020 **Data do Registro: 22/11/2019 09:53:07** **Num. Lote CTM: 190398400105**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1044 **Data do Registro: 22/11/2019 09:51:46** **Num. Lote CTM: 190398400120**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

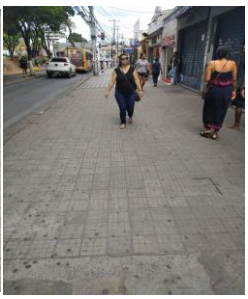


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1044 **Data do Registro: 22/11/2019 09:51:46** **Num. Lote CTM: 190398400120**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1064 **Data do Registro: 22/11/2019 09:49:46** **Num. Lote CTM: 190398400140**	*62*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



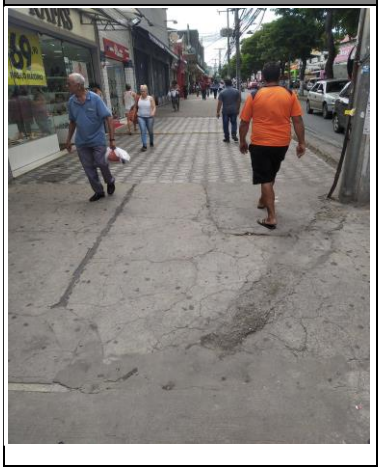Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1064 **Data do Registro: 22/11/2019 09:49:46** **Num. Lote CTM: 190398400140**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 09:40:05** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: **Praça Pública**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 09:40:05** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1066 **Data do Registro: 22/11/2019 09:48:23** **Num. Lote CTM: 190398400145**	*75*	*B*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



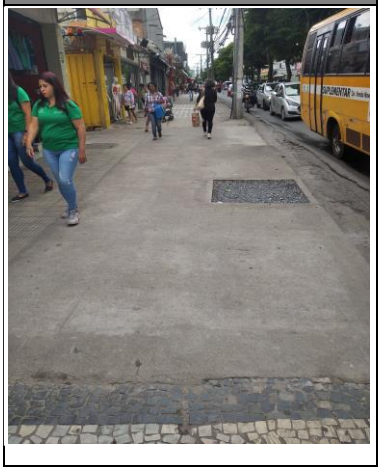
Foto Geral



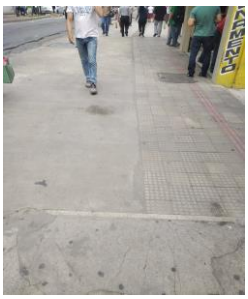Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1066 **Data do Registro: 22/11/2019 09:48:23** **Num. Lote CTM: 190398400145**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1084 **Data do Registro: 22/11/2019 09:46:08** **Num. Lote CTM: 190398400165**	*63*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



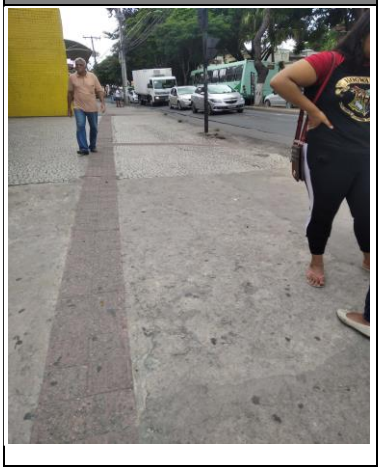Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1084 **Data do Registro: 22/11/2019 09:46:08** **Num. Lote CTM: 190398400165**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1112 **Data do Registro: 22/11/2019 09:42:57** **Num. Lote CTM: 190428001480**	***79***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


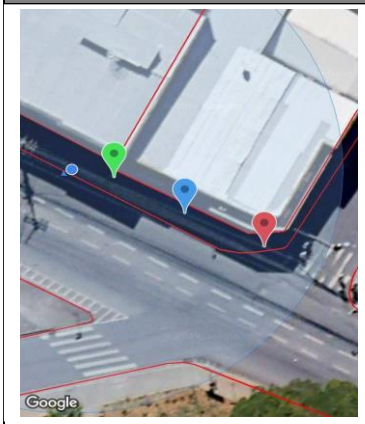


Foto Geral

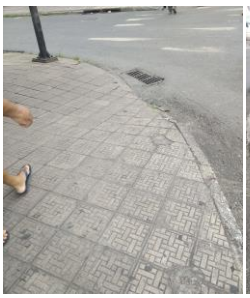

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1112 **Data do Registro: 22/11/2019 09:42:57** **Num. Lote CTM: 190428001480**	***79***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1140 **Data do Registro: 22/11/2019 09:41:38** **Num. Lote CTM: 190428000025**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	-2
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


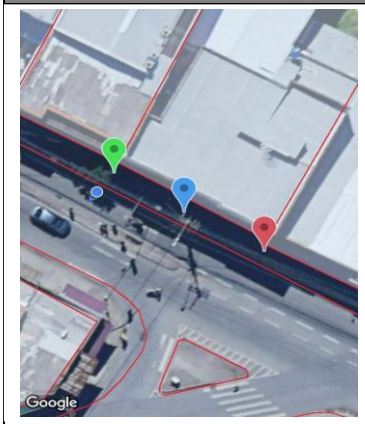



Foto Geral

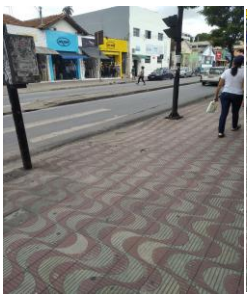

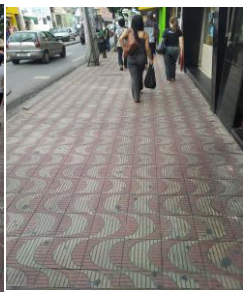Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1140 **Data do Registro: 22/11/2019 09:41:38** **Num. Lote CTM: 190428000025**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1154 **Data do Registro: 22/11/2019 09:40:02** **Num. Lote CTM: 190428000040**	*75*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

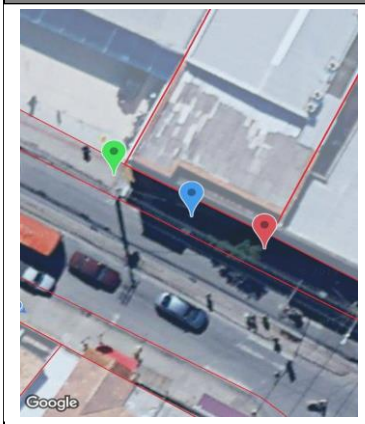



Foto Geral



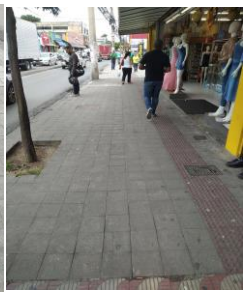Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1154 **Data do Registro: 22/11/2019 09:40:02** **Num. Lote CTM: 190428000040**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1166 **Data do Registro: 22/11/2019 09:38:20** **Num. Lote CTM: 190428000060**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

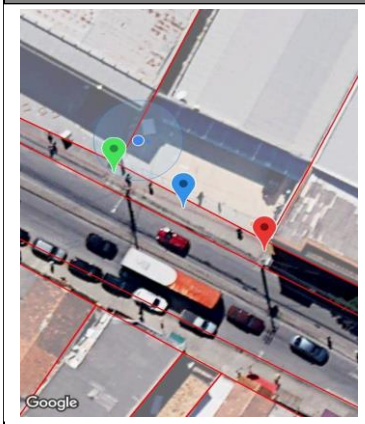


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1166 **Data do Registro: 22/11/2019 09:38:20** **Num. Lote CTM: 190428000060**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1192 **Data do Registro: 22/11/2019 09:36:33** **Num. Lote CTM: 190428000080**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



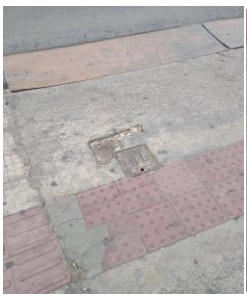Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1192 **Data do Registro: 22/11/2019 09:36:33** **Num. Lote CTM: 190428000080**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1202 **Data do Registro: 22/11/2019 09:34:32** **Num. Lote CTM: 190428000095**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



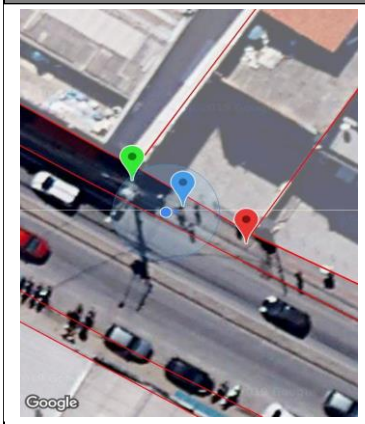


Foto Geral

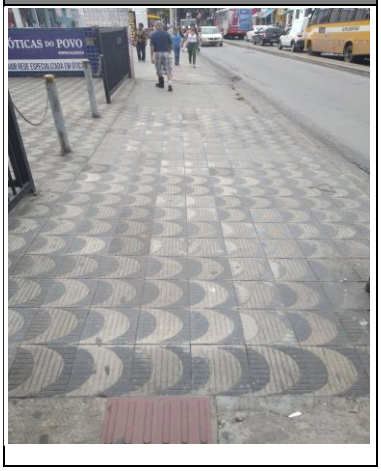

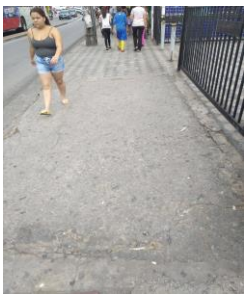Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1202 **Data do Registro: 22/11/2019 09:34:32** **Num. Lote CTM: 190428000095**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1226 **Data do Registro: 22/11/2019 09:33:09** **Num. Lote CTM: 190428000105**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


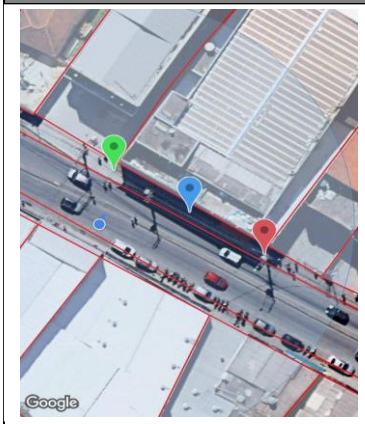


Foto Geral

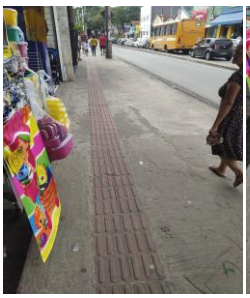

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1226 **Data do Registro: 22/11/2019 09:33:09** **Num. Lote CTM: 190428000105**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1256 **Data do Registro: 22/11/2019 09:30:57** **Num. Lote CTM: 190428000140**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



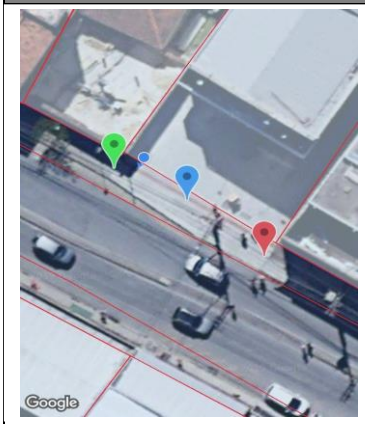



Foto Geral

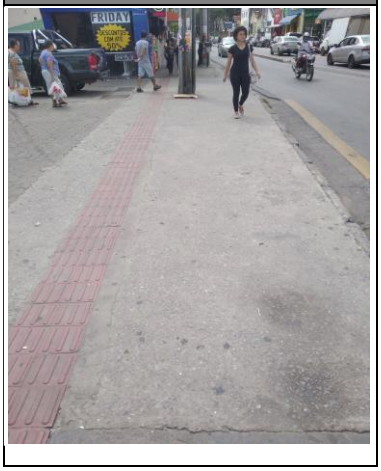

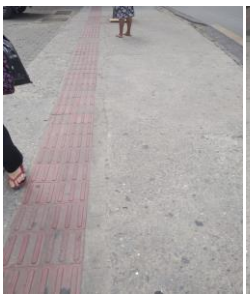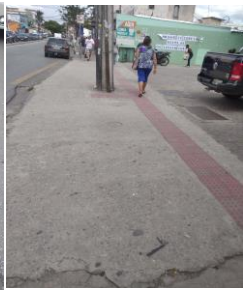Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1256 **Data do Registro: 22/11/2019 09:30:57** **Num. Lote CTM: 190428000140**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1260 **Data do Registro: 22/11/2019 09:29:18** **Num. Lote CTM: 190428000150**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1260 **Data do Registro: 22/11/2019 09:29:18** **Num. Lote CTM: 190428000150**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1270 **Data do Registro: 22/11/2019 09:28:02** **Num. Lote CTM: 190428000165**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

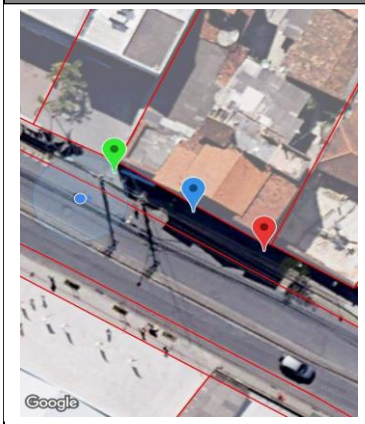


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1270 **Data do Registro: 22/11/2019 09:28:02** **Num. Lote CTM: 190428000165**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1284 **Data do Registro: 22/11/2019 09:26:20** **Num. Lote CTM: 190428000175**	***50***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

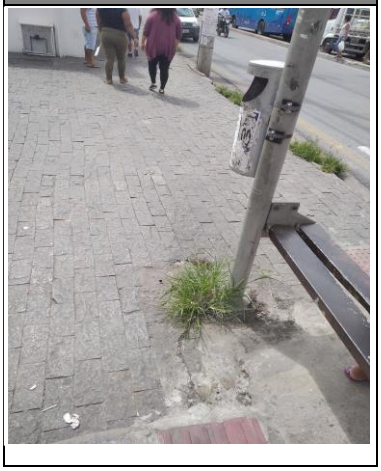Observações:

Localização da Testada

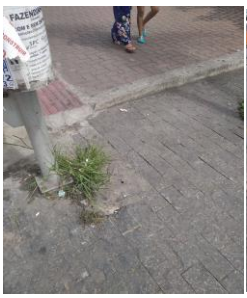


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1284 **Data do Registro: 22/11/2019 09:26:20** **Num. Lote CTM: 190428000175**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1296 **Data do Registro: 22/11/2019 09:24:56** **Num. Lote CTM: 190428000185**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Sim	5
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

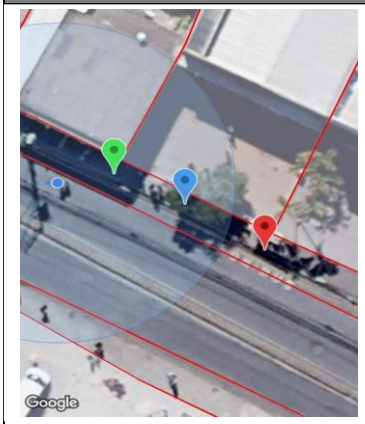



Foto Geral



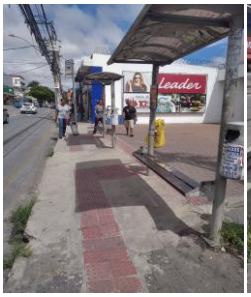Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1296 **Data do Registro: 22/11/2019 09:24:56** **Num. Lote CTM: 190428000185**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Sim	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1310 **Data do Registro: 22/11/2019 09:22:09** **Num. Lote CTM: 190428000205**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


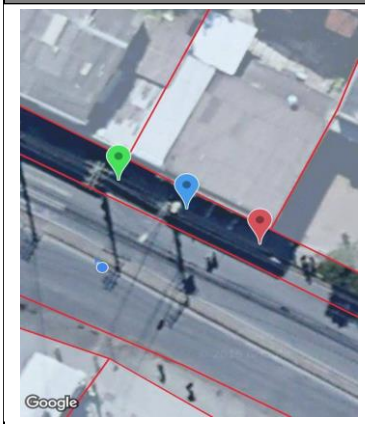


Foto Geral

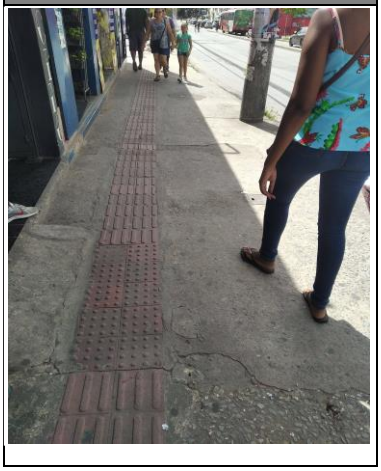

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1310 **Data do Registro: 22/11/2019 09:22:09** **Num. Lote CTM: 190428000205**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1346 **Data do Registro: 22/11/2019 09:19:56** **Num. Lote CTM: 190428000220**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada





Foto Geral



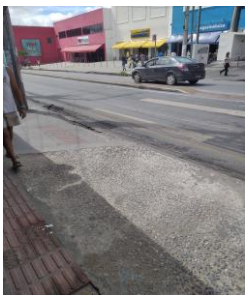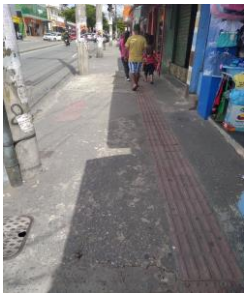Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1346 **Data do Registro: 22/11/2019 09:19:56** **Num. Lote CTM: 190428000220**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1354 **Data do Registro: 22/11/2019 09:16:34** **Num. Lote CTM: 190428000240**	***72***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



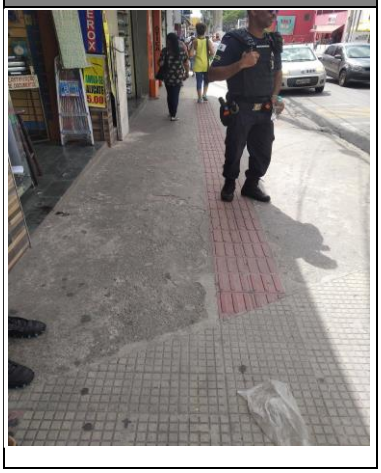Foto Geral



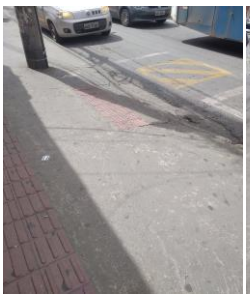Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1354 **Data do Registro: 22/11/2019 09:16:34** **Num. Lote CTM: 190428000240**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1366 **Data do Registro: 22/11/2019 09:14:04** **Num. Lote CTM: 190428000255**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

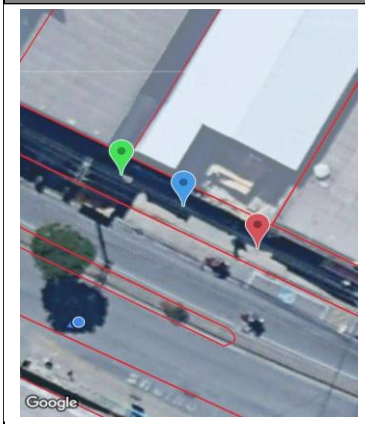


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1366 **Data do Registro: 22/11/2019 09:14:04** **Num. Lote CTM: 190428000255**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1376 **Data do Registro: 22/11/2019 09:12:04** **Num. Lote CTM: 190428000265**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


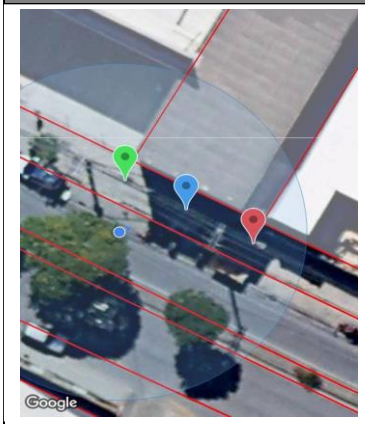



Foto Geral

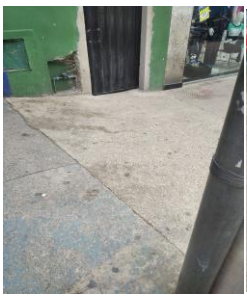

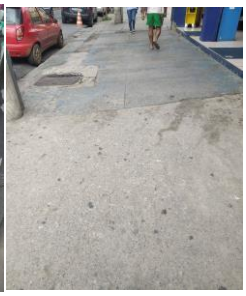Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1376 **Data do Registro: 22/11/2019 09:12:04** **Num. Lote CTM: 190428000265**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1388 **Data do Registro: 22/11/2019 09:10:33** **Num. Lote CTM: 190428000280**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



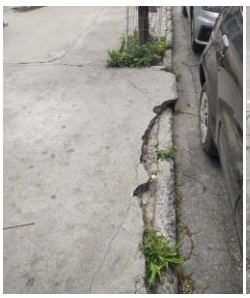Fotos Complementares - Detalhes do Passeio










Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1388 **Data do Registro: 22/11/2019 09:10:33** **Num. Lote CTM: 190428000280**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1410 **Data do Registro: 22/11/2019 09:07:55** **Num. Lote CTM: 190428000300**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



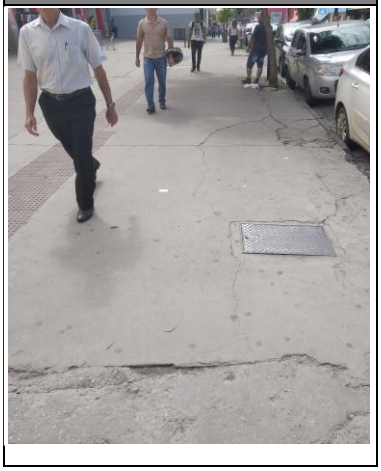Foto Geral



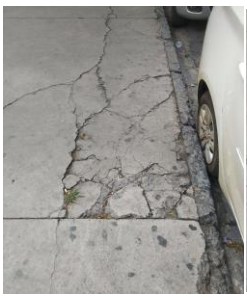Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1410 **Data do Registro: 22/11/2019 09:07:55** **Num. Lote CTM: 190428000300**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1428 **Data do Registro: 22/11/2019 09:05:16** **Num. Lote CTM: 190428000315**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



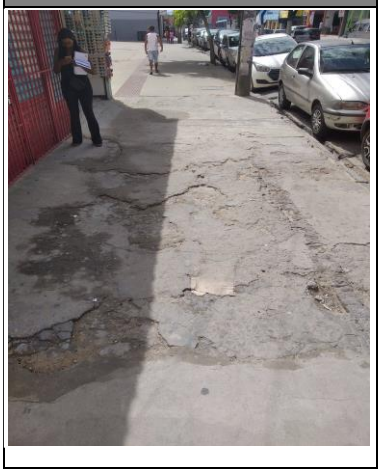Foto Geral



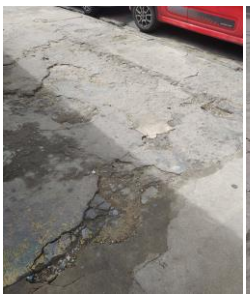Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1428 **Data do Registro: 22/11/2019 09:05:16** **Num. Lote CTM: 190428000315**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1460 **Data do Registro: 22/11/2019 09:04:04** **Num. Lote CTM: 190428000335**	***90***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

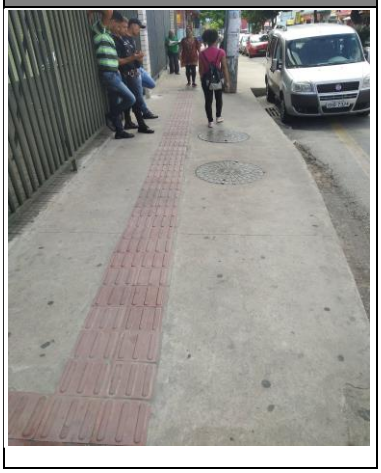Observações:

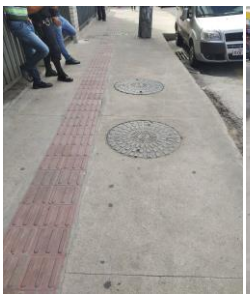
Localização da Testada

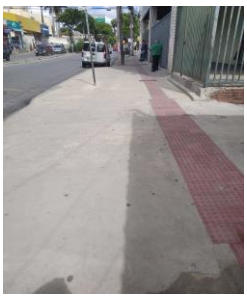


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1460 **Data do Registro: 22/11/2019 09:04:04** **Num. Lote CTM: 190428000335**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1500 **Data do Registro: 22/11/2019 09:02:15** **Num. Lote CTM: 190428000415**	*77*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1500 **Data do Registro: 22/11/2019 09:02:15** **Num. Lote CTM: 190428000415**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Sim	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1560 **Data do Registro: 21/11/2019 12:43:28** **Num. Lote CTM: 190928400010**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



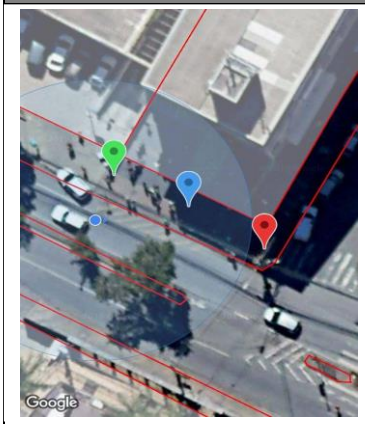


Foto Geral

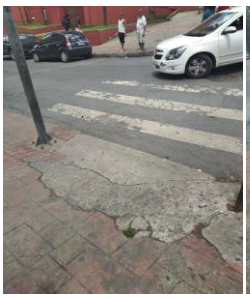

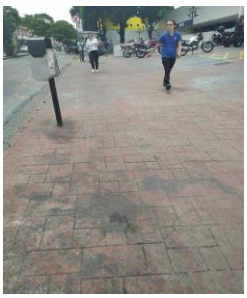Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1560 **Data do Registro: 21/11/2019 12:43:28** **Num. Lote CTM: 190928400010**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1580 **Data do Registro: 21/11/2019 12:41:32** **Num. Lote CTM: 190928400040**	*86*	*B*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



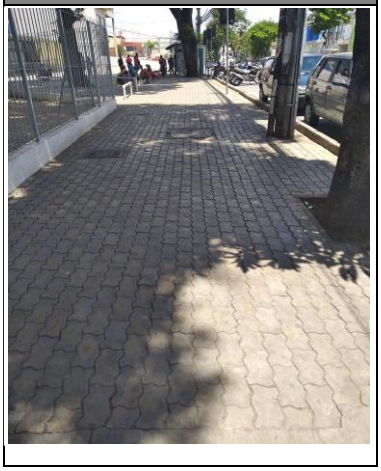Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1580 **Data do Registro: 21/11/2019 12:41:32** **Num. Lote CTM: 190928400040**	***86***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1612 **Data do Registro: 21/11/2019 12:38:06** **Num. Lote CTM: 190928400075**	***75***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

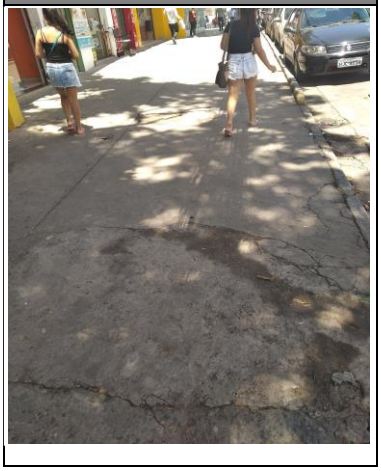Observações:

Localização da Testada

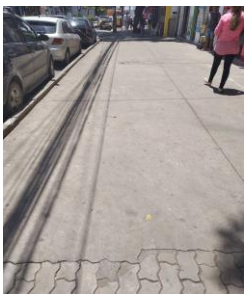


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1612 **Data do Registro: 21/11/2019 12:38:06** **Num. Lote CTM: 190928400075**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1628 **Data do Registro: 21/11/2019 12:36:19** **Num. Lote CTM: 190928400100**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



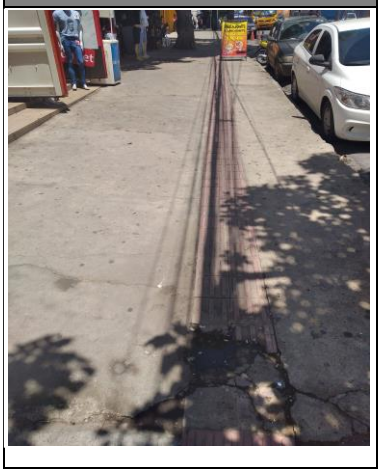Foto Geral



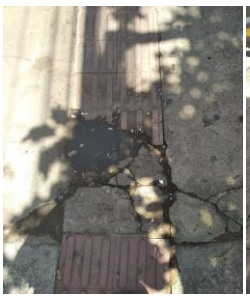Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1628 **Data do Registro: 21/11/2019 12:36:19** **Num. Lote CTM: 190928400100**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1660 **Data do Registro: 21/11/2019 12:33:52** **Num. Lote CTM: 190928400125**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



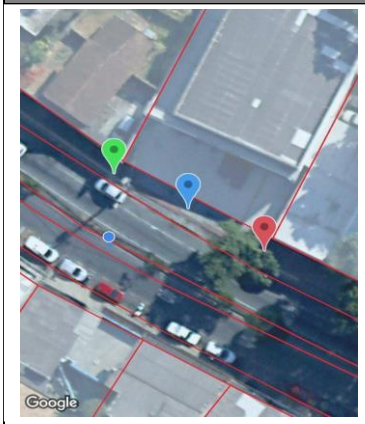


Foto Geral

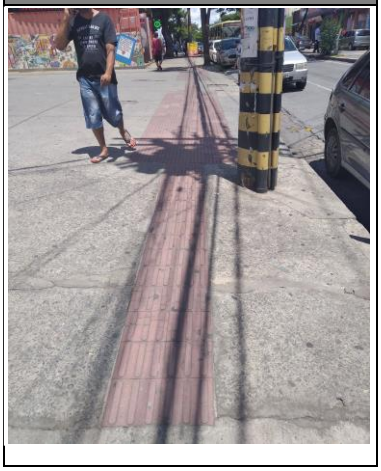

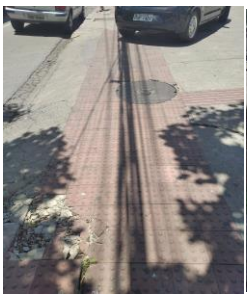Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1660 **Data do Registro: 21/11/2019 12:33:52** **Num. Lote CTM: 190928400125**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1684 **Data do Registro: 21/11/2019 12:31:10** **Num. Lote CTM: 190928400200**	***71***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



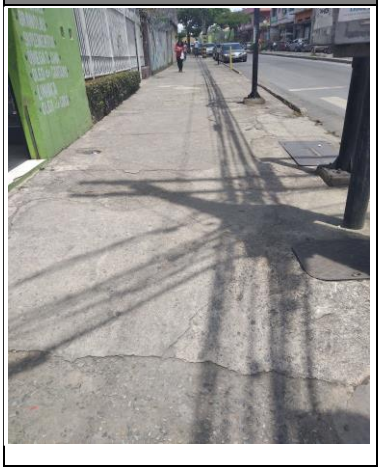Foto Geral




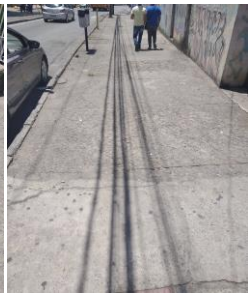Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1684 **Data do Registro: 21/11/2019 12:31:10** **Num. Lote CTM: 190928400200**	***71***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1686 **Data do Registro: 21/11/2019 12:28:22** **Num. Lote CTM: 190588900015**	***85***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1686 **Data do Registro: 21/11/2019 12:28:22** **Num. Lote CTM: 190588900015**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1669 **Data do Registro: 21/11/2019 12:25:16** **Num. Lote CTM: 190588900035**	***85***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1669 **Data do Registro: 21/11/2019 12:25:16** **Num. Lote CTM: 190588900035**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1720 **Data do Registro: 21/11/2019 12:23:05** **Num. Lote CTM: 190588900060**	***49***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1720 **Data do Registro: 21/11/2019 12:23:05** **Num. Lote CTM: 190588900060**	***49***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1722 **Data do Registro: 21/11/2019 12:20:33** **Num. Lote CTM: 190588900110**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1722 **Data do Registro: 21/11/2019 12:20:33** **Num. Lote CTM: 190588900110**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1954 **Data do Registro: 21/11/2019 12:17:43** **Num. Lote CTM: 190588900165**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral

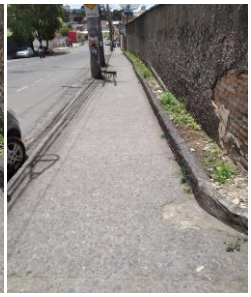


Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1954 **Data do Registro: 21/11/2019 12:17:43** **Num. Lote CTM: 190588900165**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1976 **Data do Registro: 21/11/2019 12:15:07** **Num. Lote CTM: 190588900200**	*66*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



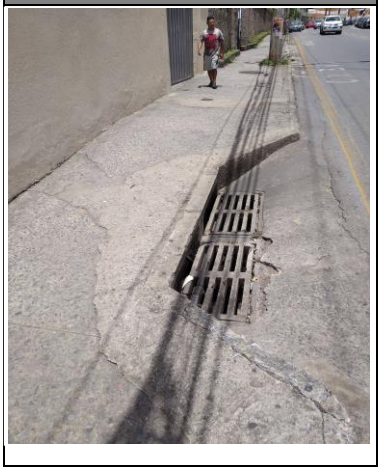Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1976 **Data do Registro: 21/11/2019 12:15:07** **Num. Lote CTM: 190588900200**	***66***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1998 **Data do Registro: 21/11/2019 12:13:40** **Num. Lote CTM: 190588900215**	*70*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

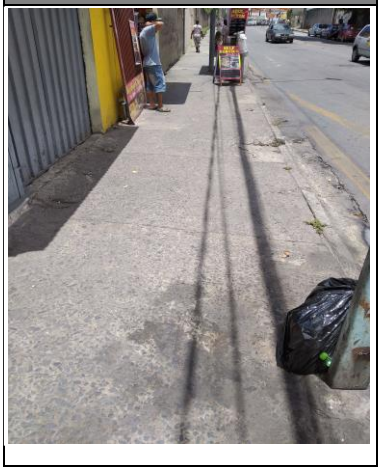Observações:

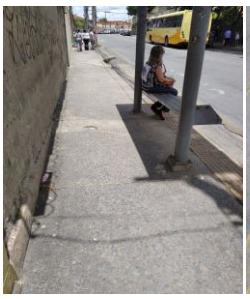
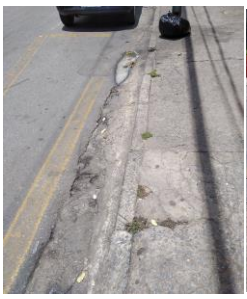
Localização da Testada

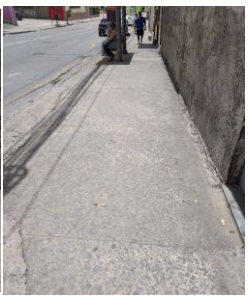


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1998 **Data do Registro: 21/11/2019 12:13:40** **Num. Lote CTM: 190588900215**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2012 **Data do Registro: 21/11/2019 12:12:05** **Num. Lote CTM: 190588900230**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


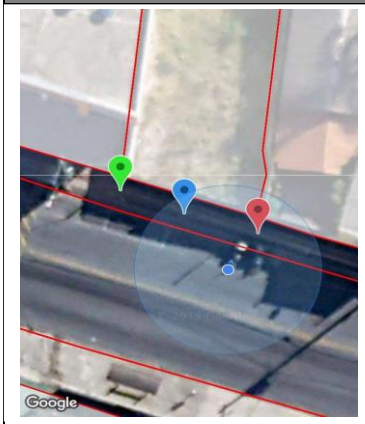


Foto Geral

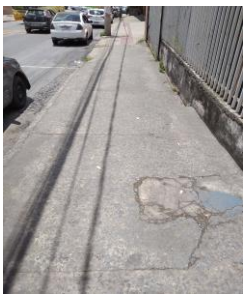

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2012 **Data do Registro: 21/11/2019 12:12:05** **Num. Lote CTM: 190588900230**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2030 **Data do Registro: 21/11/2019 12:10:44** **Num. Lote CTM: 190588900300**	*46*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


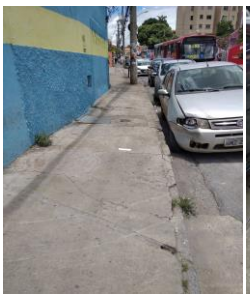
Localização da Testada



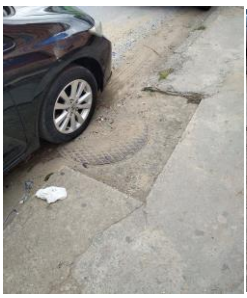Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2030 **Data do Registro: 21/11/2019 12:10:44** **Num. Lote CTM: 190588900300**	***46***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2022 **Data do Registro: 21/11/2019 12:06:11** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***51***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2022 **Data do Registro: 21/11/2019 12:06:11** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***51***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2024 **Data do Registro: 21/11/2019 12:03:58** **Num. Lote CTM: 190588900325**	*58*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



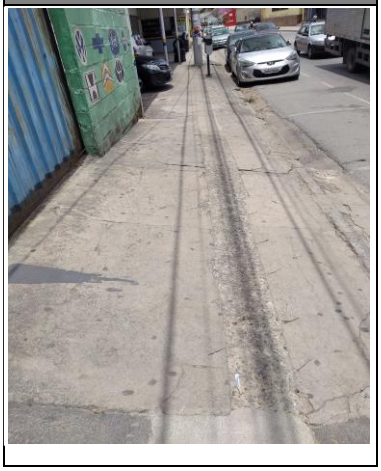Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2024 **Data do Registro: 21/11/2019 12:03:58** **Num. Lote CTM: 190588900325**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2114 **Data do Registro: 21/11/2019 12:01:33** **Num. Lote CTM: 190588900350**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


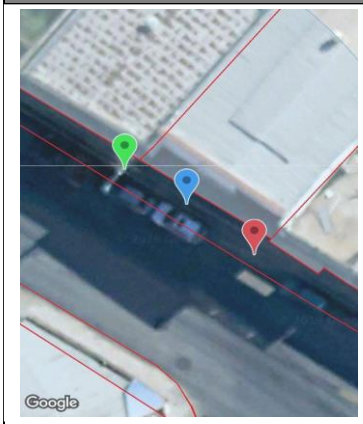


Foto Geral

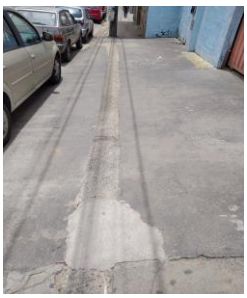

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2114 **Data do Registro: 21/11/2019 12:01:33** **Num. Lote CTM: 190588900350**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2180 **Data do Registro: 21/11/2019 12:00:04** **Num. Lote CTM: 190588900480**	***77***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



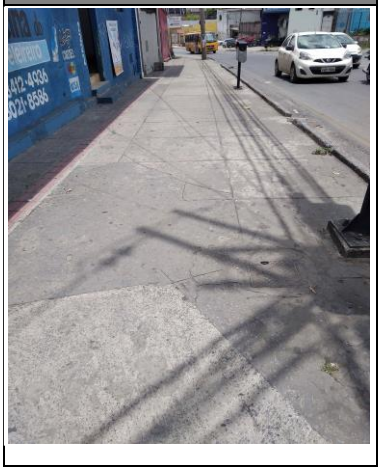Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2180 **Data do Registro: 21/11/2019 12:00:04** **Num. Lote CTM: 190588900480**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Não	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2260 **Data do Registro: 21/11/2019 11:56:06** **Num. Lote CTM: 190589100015**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

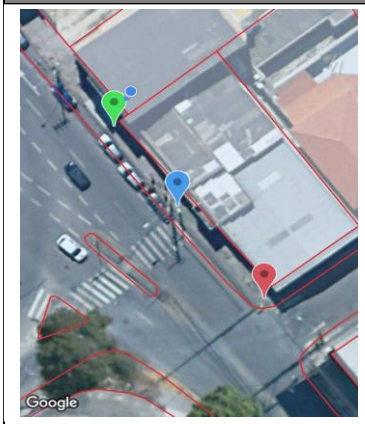


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2260 **Data do Registro: 21/11/2019 11:56:06** **Num. Lote CTM: 190589100015**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2272 **Data do Registro: 21/11/2019 11:53:37** **Num. Lote CTM: 190589100035**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


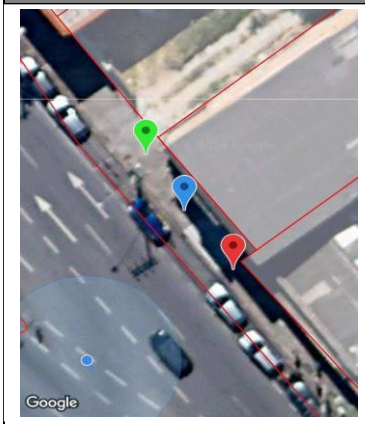


Foto Geral

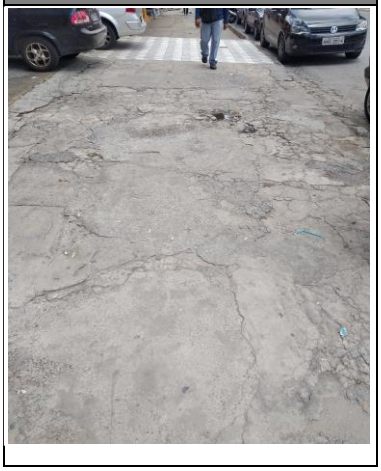

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2272 **Data do Registro: 21/11/2019 11:53:37** **Num. Lote CTM: 190589100035**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2278 **Data do Registro: 21/11/2019 11:52:10** **Num. Lote CTM: 190589100050**	*52*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



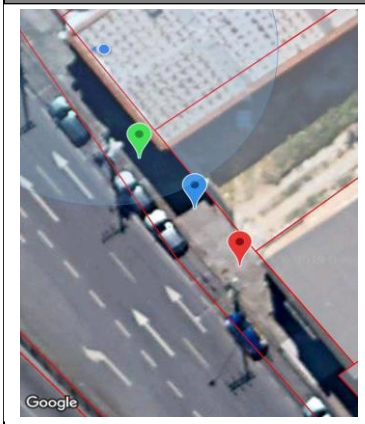
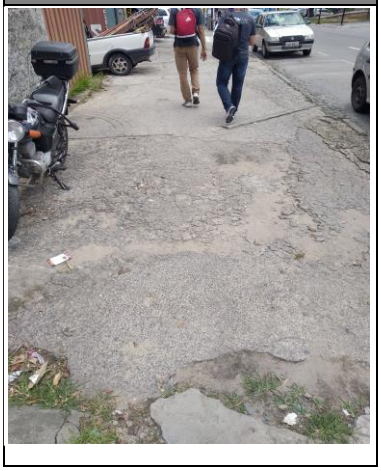


Foto Geral

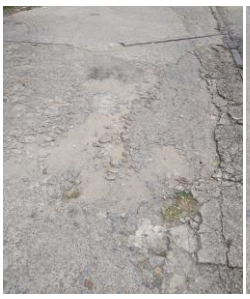

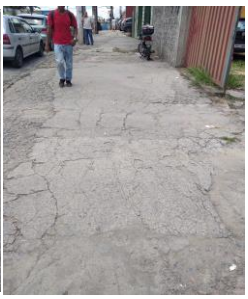Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2278 **Data do Registro: 21/11/2019 11:52:10** **Num. Lote CTM: 190589100050**	***52***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2282 **Data do Registro: 21/11/2019 11:50:46** **Num. Lote CTM: 190589100060**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

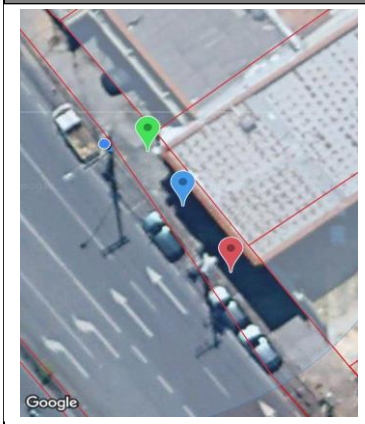


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2282 **Data do Registro: 21/11/2019 11:50:46** **Num. Lote CTM: 190589100060**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2284 **Data do Registro: 21/11/2019 11:48:49** **Num. Lote CTM: 190589100070**	***63***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


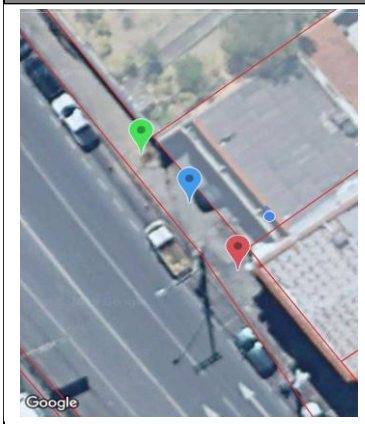


Foto Geral

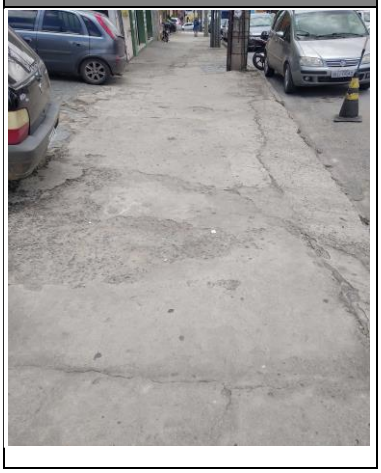

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2284 **Data do Registro: 21/11/2019 11:48:49** **Num. Lote CTM: 190589100070**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2294 **Data do Registro: 21/11/2019 11:47:28** **Num. Lote CTM: 190589100100**	***69***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



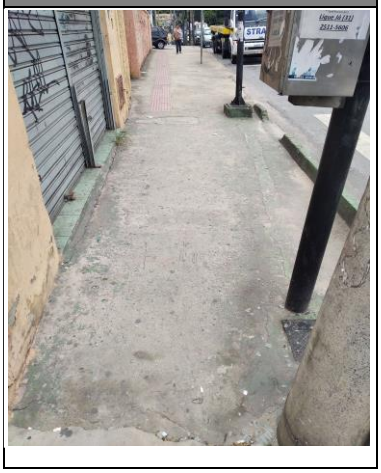Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2294 **Data do Registro: 21/11/2019 11:47:28** **Num. Lote CTM: 190589100100**	***69***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2330 **Data do Registro: 21/11/2019 11:45:24** **Num. Lote CTM: 190589100110**	***47***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


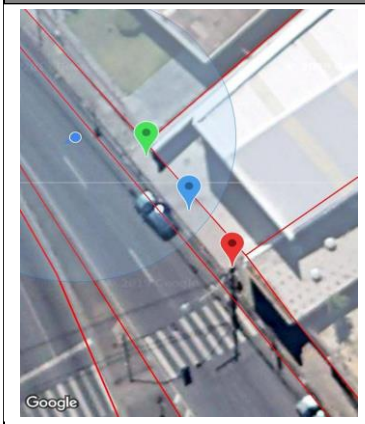


Foto Geral

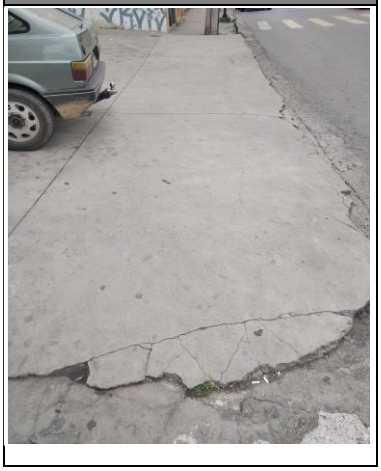

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2330 **Data do Registro: 21/11/2019 11:45:24** **Num. Lote CTM: 190589100110**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2350 **Data do Registro: 21/11/2019 11:44:06** **Num. Lote CTM: 190589100130**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


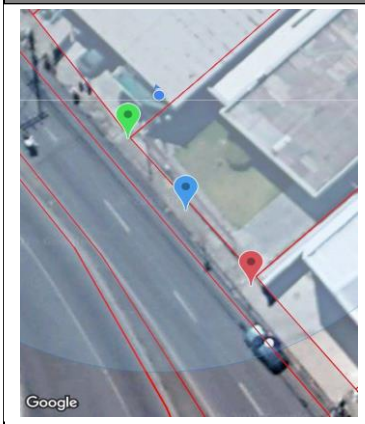


Foto Geral

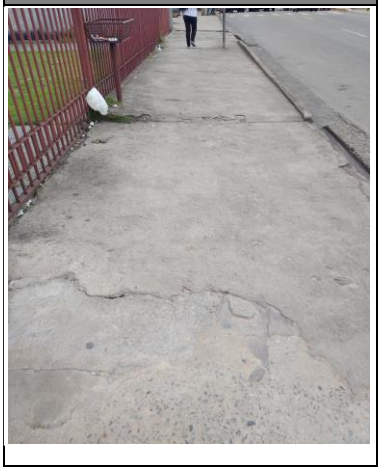

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2350 **Data do Registro: 21/11/2019 11:44:06** **Num. Lote CTM: 190589100130**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2360 **Data do Registro: 21/11/2019 11:42:37** **Num. Lote CTM: 190589100140**	***53***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


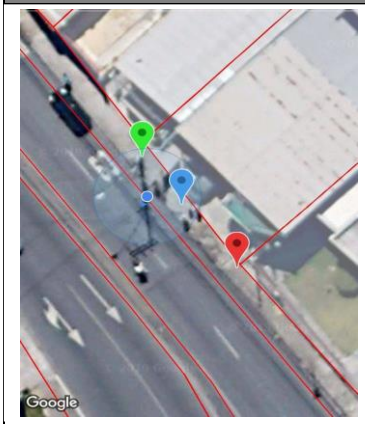


Foto Geral

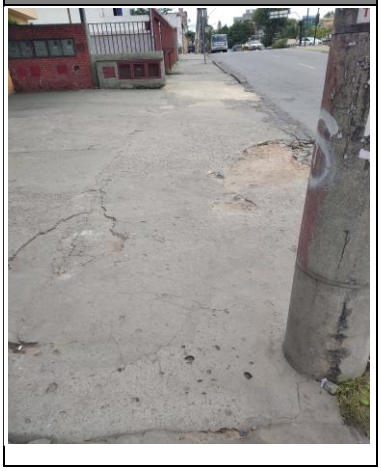

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2360 **Data do Registro: 21/11/2019 11:42:37** **Num. Lote CTM: 190589100140**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2378 **Data do Registro: 21/11/2019 11:41:07** **Num. Lote CTM: 190589100150**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

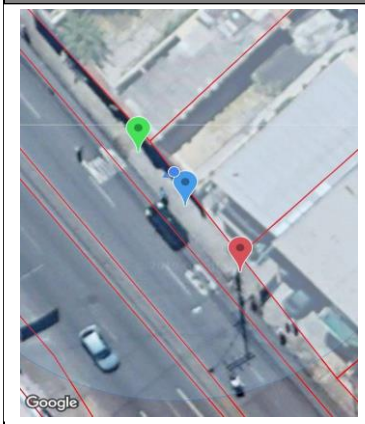



Foto Geral



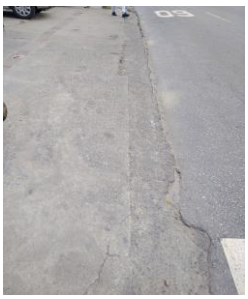Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2378 **Data do Registro: 21/11/2019 11:41:07** **Num. Lote CTM: 190589100150**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2390 **Data do Registro: 21/11/2019 11:38:59** **Num. Lote CTM: 190589100165**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


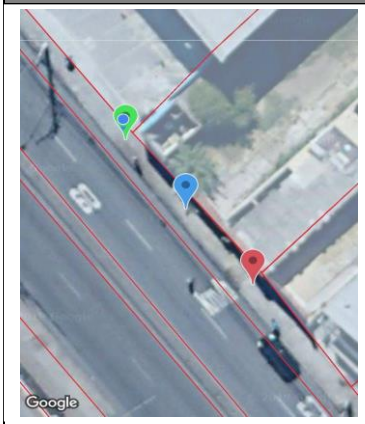


Foto Geral

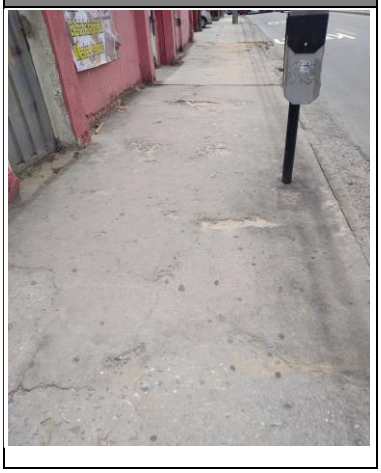

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2390 **Data do Registro: 21/11/2019 11:38:59** **Num. Lote CTM: 190589100165**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2430 **Data do Registro: 21/11/2019 11:37:03** **Num. Lote CTM: 190589100230**	*57*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



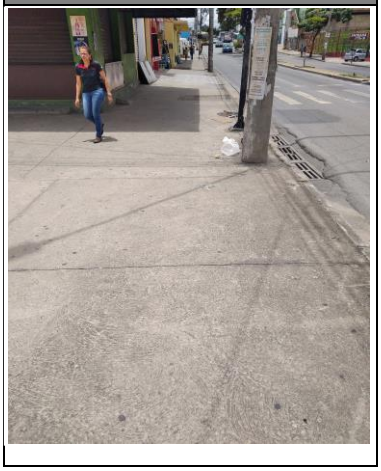Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2430 **Data do Registro: 21/11/2019 11:37:03** **Num. Lote CTM: 190589100230**	***57***	***C***


Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

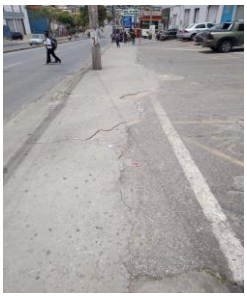Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2340 **Data do Registro: 21/11/2019 11:30:04** **Num. Lote CTM: 190553200030**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2340 **Data do Registro: 21/11/2019 11:30:04** **Num. Lote CTM: 190553200030**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2504 **Data do Registro: 21/11/2019 11:27:11** **Num. Lote CTM: 190429300255**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



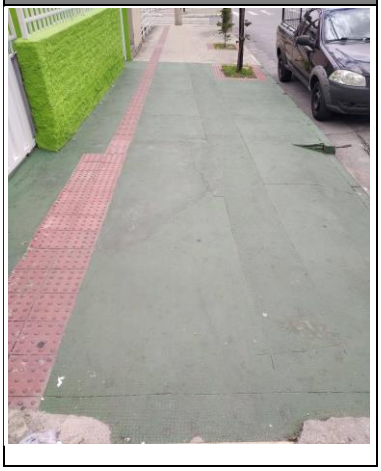
Foto Geral



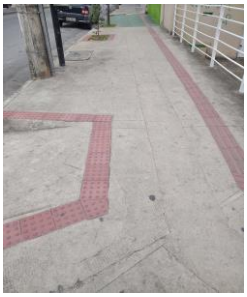Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2504 **Data do Registro: 21/11/2019 11:27:11** **Num. Lote CTM: 190429300255**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2240 **Data do Registro: 21/11/2019 11:24:33** **Num. Lote CTM: 190429300025**	*63*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



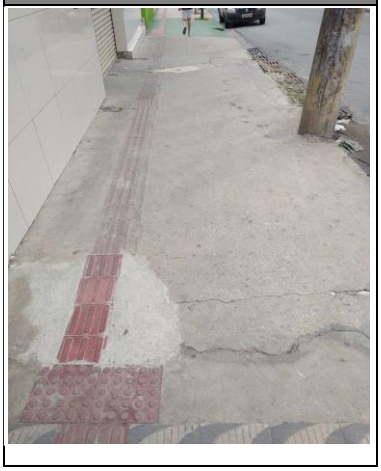Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2240 **Data do Registro: 21/11/2019 11:24:33** **Num. Lote CTM: 190429300025**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2250 **Data do Registro: 21/11/2019 11:22:41** **Num. Lote CTM: 190429300040**	***75***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

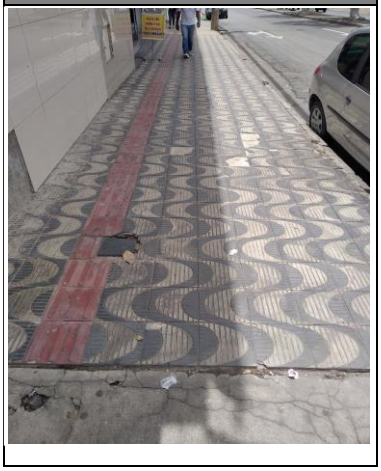Observações:

Localização da Testada

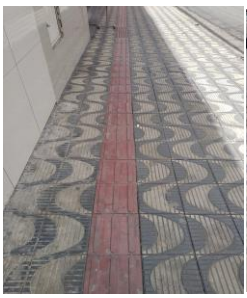



Foto Geral



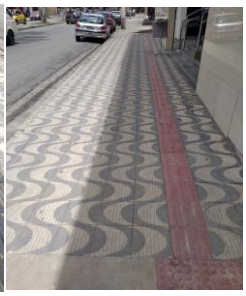Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2250 **Data do Registro: 21/11/2019 11:22:41** **Num. Lote CTM: 190429300040**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2280 **Data do Registro: 21/11/2019 11:21:10** **Num. Lote CTM: 190429300060**	***53***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



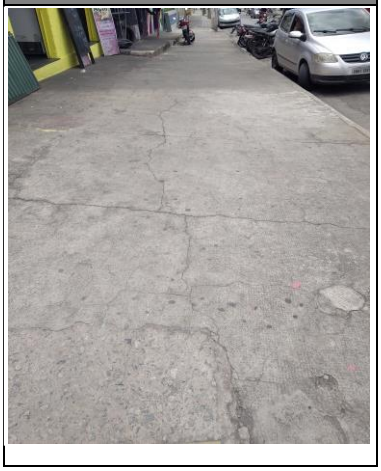Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2280 **Data do Registro: 21/11/2019 11:21:10** **Num. Lote CTM: 190429300060**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2524 **Data do Registro: 21/11/2019 11:18:32** **Num. Lote CTM: 190177400075**	*64*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


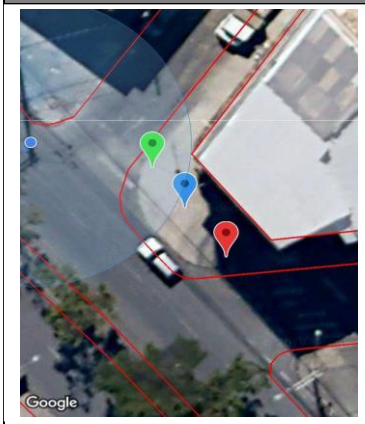


Foto Geral

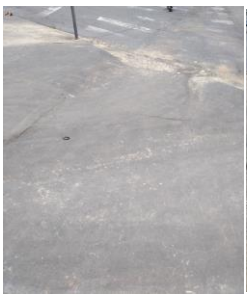

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2524 **Data do Registro: 21/11/2019 11:18:32** **Num. Lote CTM: 190177400075**	***64***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2532 **Data do Registro: 21/11/2019 11:17:07** **Num. Lote CTM: 190232000020**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

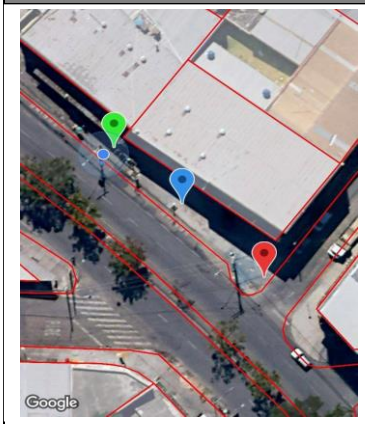



Foto Geral



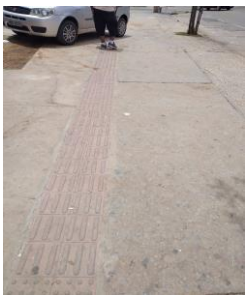Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2532 **Data do Registro: 21/11/2019 11:17:07** **Num. Lote CTM: 190232000020**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2606 **Data do Registro: 21/11/2019 11:14:23** **Num. Lote CTM: 190232000040**	***30***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


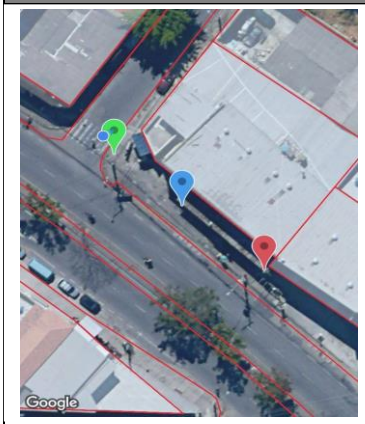



Foto Geral

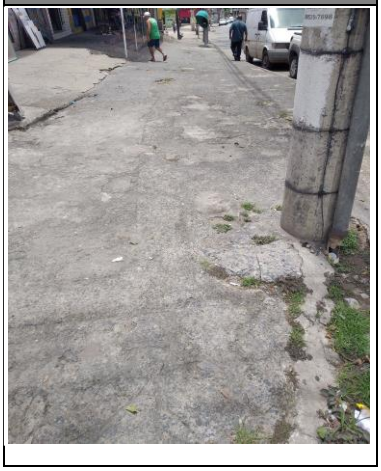

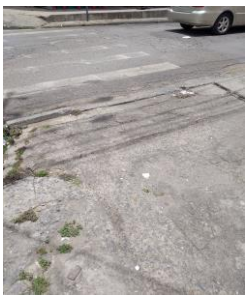Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2606 **Data do Registro: 21/11/2019 11:14:23** **Num. Lote CTM: 190232000040**	***30***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A.	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2919 **Data do Registro: 21/11/2019 11:11:36** **Num. Lote CTM: 190139600350**	***50***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



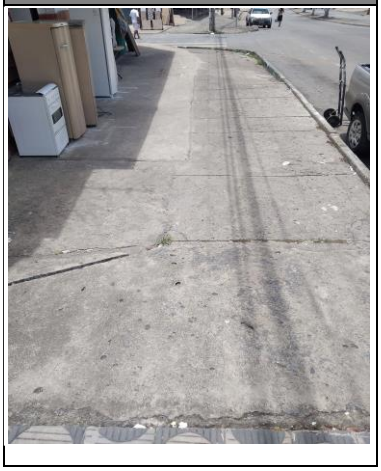Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2919 **Data do Registro: 21/11/2019 11:11:36** **Num. Lote CTM: 190139600350**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2630 **Data do Registro: 21/11/2019 11:09:57** **Num. Lote CTM: 190139600020**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


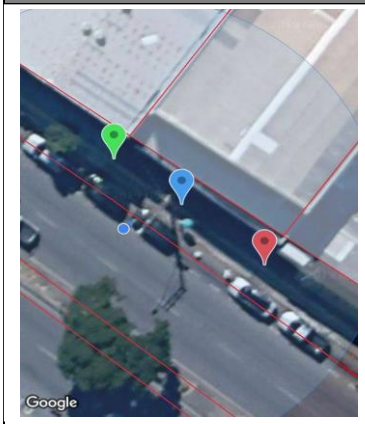


Foto Geral

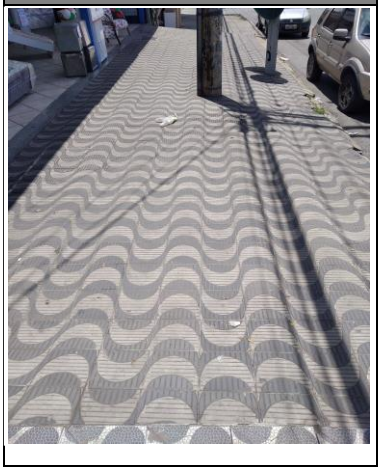

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2630 **Data do Registro: 21/11/2019 11:09:57** **Num. Lote CTM: 190139600020**	***68***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2640 **Data do Registro: 21/11/2019 11:08:35** **Num. Lote CTM: 190139600035**	***55***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



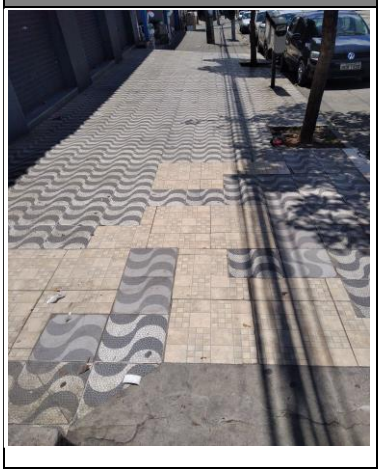Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2640 **Data do Registro: 21/11/2019 11:08:35** **Num. Lote CTM: 190139600035**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2660 **Data do Registro: 21/11/2019 11:05:50** **Num. Lote CTM: 190139600050**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



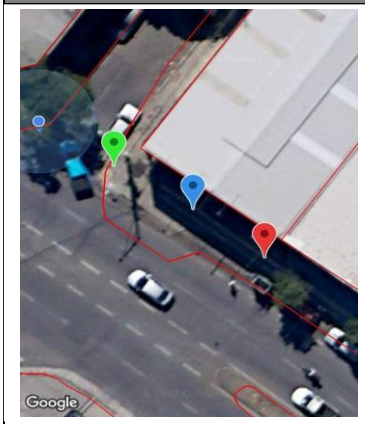


Foto Geral

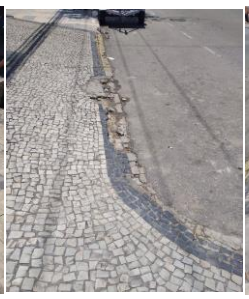

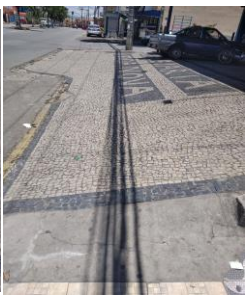Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2660 **Data do Registro: 21/11/2019 11:05:50** **Num. Lote CTM: 190139600050**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2680 **Data do Registro: 21/11/2019 10:54:25** **Num. Lote CTM: 190518200345**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

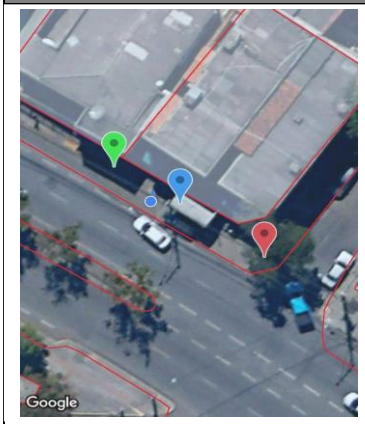


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2680 **Data do Registro: 21/11/2019 10:54:25** **Num. Lote CTM: 190518200345**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2700 **Data do Registro: 21/11/2019 10:52:31** **Num. Lote CTM: 190518200025**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


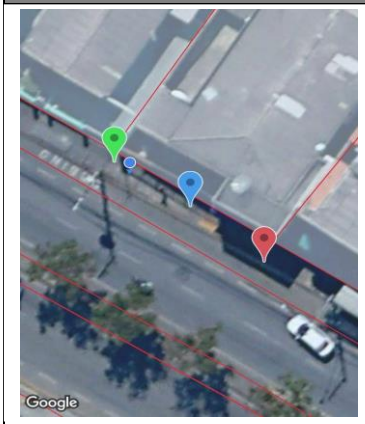


Foto Geral

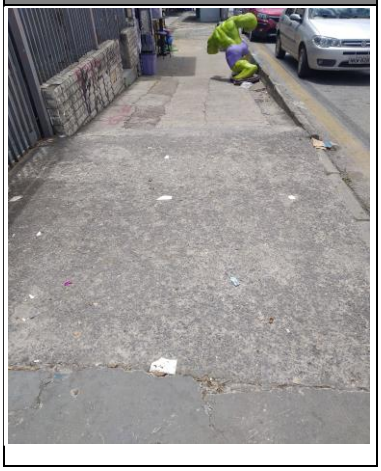

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2700 **Data do Registro: 21/11/2019 10:52:31** **Num. Lote CTM: 190518200025**	*68*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2710 **Data do Registro: 21/11/2019 10:51:05** **Num. Lote CTM: 190518200040**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	5
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


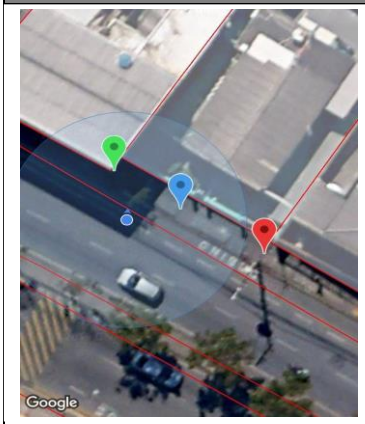
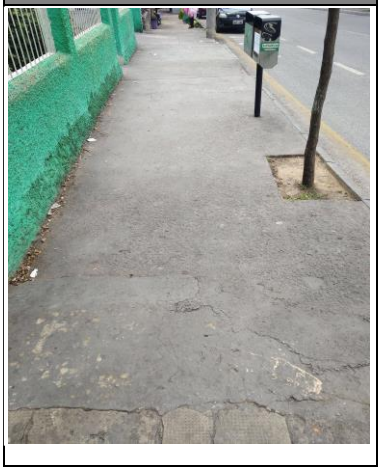
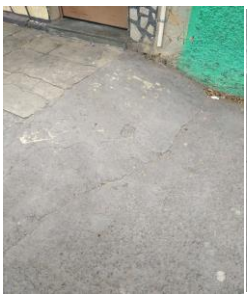
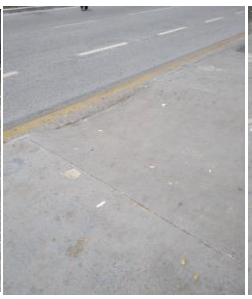
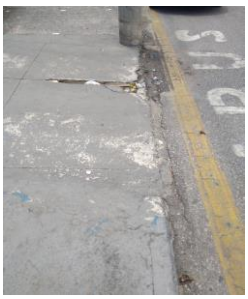


Foto Geral

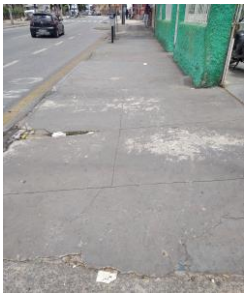

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2710 **Data do Registro: 21/11/2019 10:51:05** **Num. Lote CTM: 190518200040**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Não	-3
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2722 **Data do Registro: 21/11/2019 10:48:33** **Num. Lote CTM: 190518200055**	*64*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


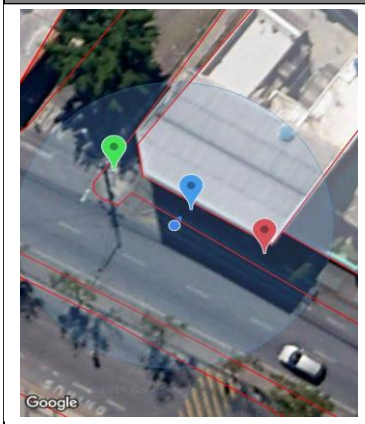
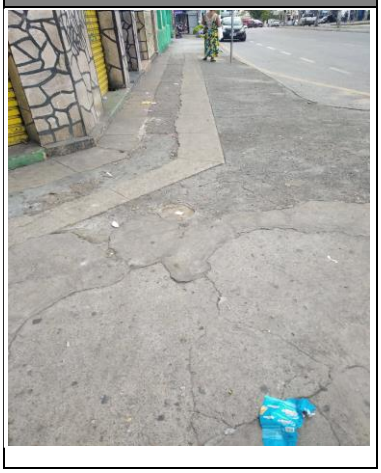
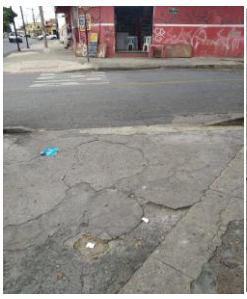


Foto Geral

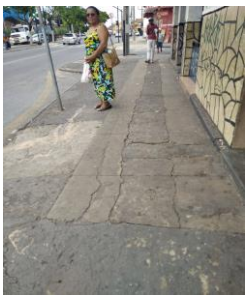

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2722 **Data do Registro: 21/11/2019 10:48:33** **Num. Lote CTM: 190518200055**	*64*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A.	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2740 **Data do Registro: 21/11/2019 10:46:33** **Num. Lote CTM: 190519500345**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

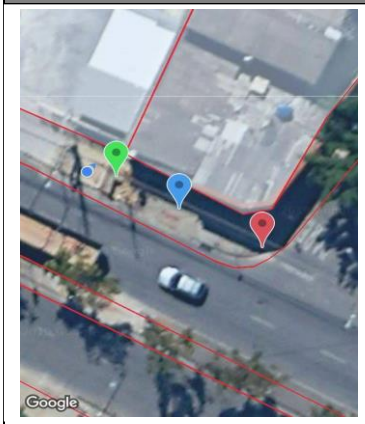


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2740 **Data do Registro: 21/11/2019 10:46:33** **Num. Lote CTM: 190519500345**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Sim	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2750 **Data do Registro: 21/11/2019 10:44:35** **Num. Lote CTM: 190519500020**	***85***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



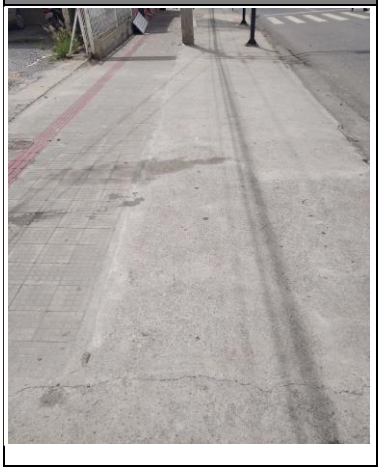Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2750 **Data do Registro: 21/11/2019 10:44:35** **Num. Lote CTM: 190519500020**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2800 **Data do Registro: 21/11/2019 10:43:07** **Num. Lote CTM: 190519500035**	***50***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



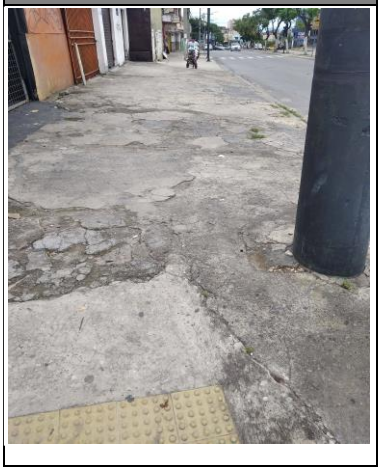
Foto Geral



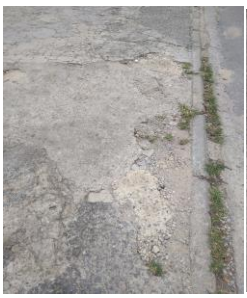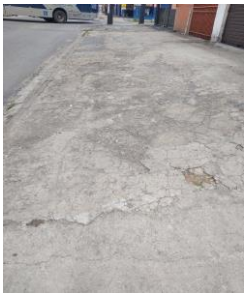Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2800 **Data do Registro: 21/11/2019 10:43:07** **Num. Lote CTM: 190519500035**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2864 **Data do Registro: 21/11/2019 10:40:41** **Num. Lote CTM: 190165800010**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

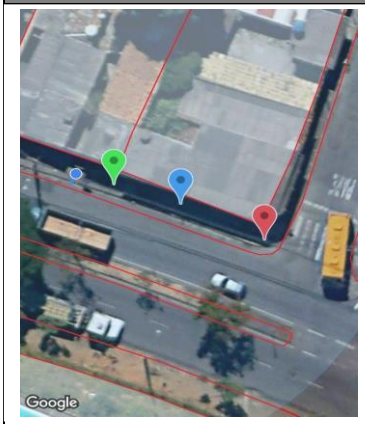


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2864 **Data do Registro: 21/11/2019 10:40:41** **Num. Lote CTM: 190165800010**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2872 **Data do Registro: 21/11/2019 10:38:57** **Num. Lote CTM: 190165800025**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2872 **Data do Registro: 21/11/2019 10:38:57** **Num. Lote CTM: 190165800025**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2874 **Data do Registro: 21/11/2019 10:37:49** **Num. Lote CTM: 190165800040**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



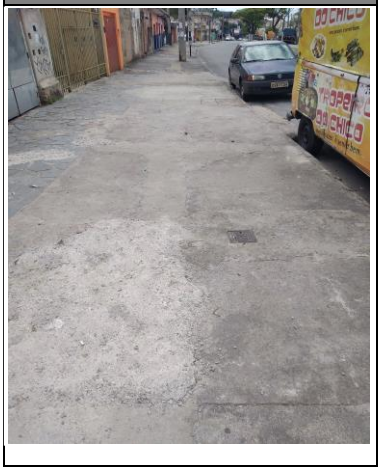Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2874 **Data do Registro: 21/11/2019 10:37:49** **Num. Lote CTM: 190165800040**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2888 **Data do Registro: 21/11/2019 10:36:36** **Num. Lote CTM: 190165800080**	*56*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

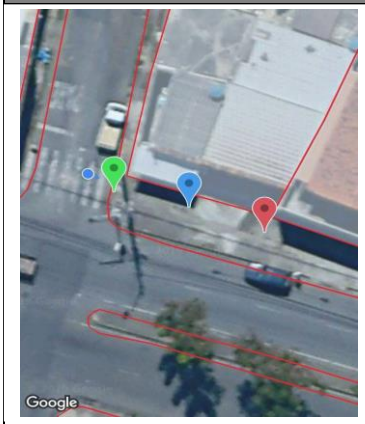


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2888 **Data do Registro: 21/11/2019 10:36:36** **Num. Lote CTM: 190165800080**	***56***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2870 **Data do Registro: 21/11/2019 10:35:13** **Num. Lote CTM: 190166000010**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2870 **Data do Registro: 21/11/2019 10:35:13** **Num. Lote CTM: 190166000010**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2880 **Data do Registro: 21/11/2019 10:33:55** **Num. Lote CTM: 190166000030**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

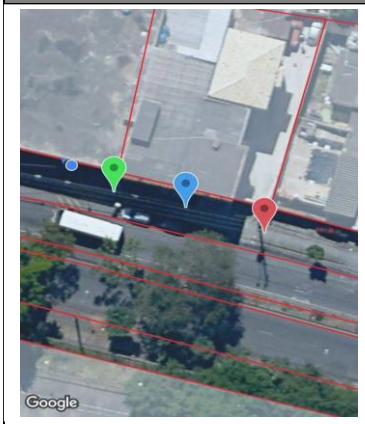


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2880 **Data do Registro: 21/11/2019 10:33:55** **Num. Lote CTM: 190166000030**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2900 **Data do Registro: 21/11/2019 10:32:32** **Num. Lote CTM: 190166000060**	***74***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



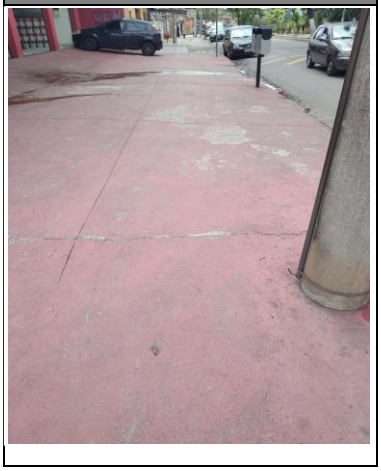Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2900 **Data do Registro: 21/11/2019 10:32:32** **Num. Lote CTM: 190166000060**	***74***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2906 **Data do Registro: 21/11/2019 10:31:05** **Num. Lote CTM: 190167300015**	***70***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



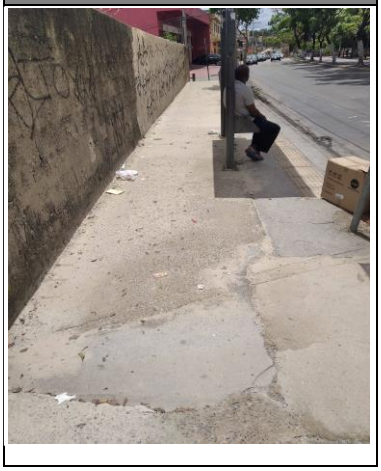Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2906 **Data do Registro: 21/11/2019 10:31:05** **Num. Lote CTM: 190167300015**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2930 **Data do Registro: 21/11/2019 10:29:49** **Num. Lote CTM: 190167300040**	*53*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



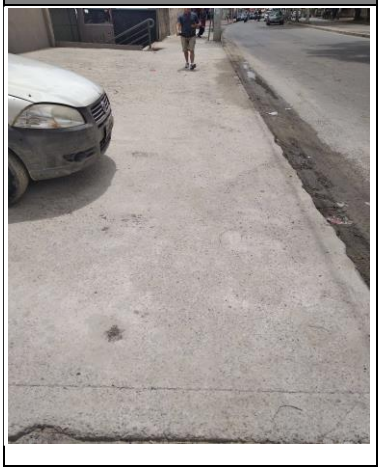
Foto Geral



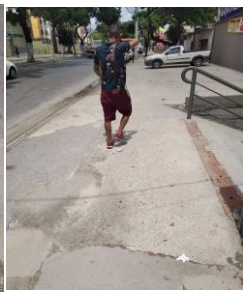Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2930 **Data do Registro: 21/11/2019 10:29:49** **Num. Lote CTM: 190167300040**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2932 **Data do Registro: 21/11/2019 10:28:20** **Num. Lote CTM: 190167300055**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2932 **Data do Registro: 21/11/2019 10:28:20** **Num. Lote CTM: 190167300055**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2934 **Data do Registro: 21/11/2019 10:26:50** **Num. Lote CTM: 190167300075**	*52*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2934 **Data do Registro: 21/11/2019 10:26:50** **Num. Lote CTM: 190167300075**	***52***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2936 **Data do Registro: 21/11/2019 10:24:53** **Num. Lote CTM: 190167300095**	***70***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



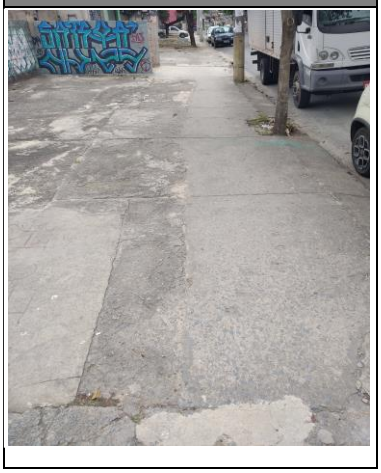Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2936 **Data do Registro: 21/11/2019 10:24:53** **Num. Lote CTM: 190167300095**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2950 **Data do Registro: 21/11/2019 10:23:48** **Num. Lote CTM: 190167300110**	***53***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


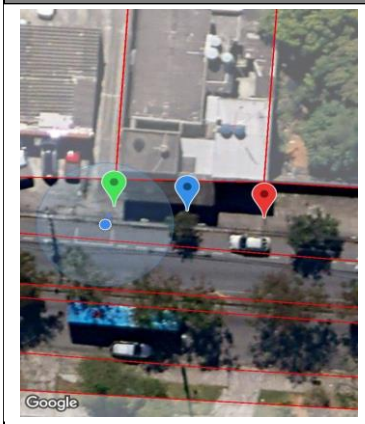


Foto Geral

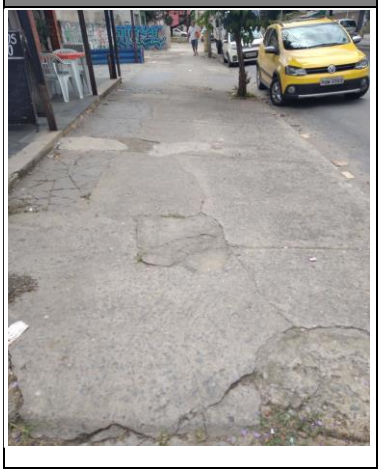

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2950 **Data do Registro: 21/11/2019 10:23:48** **Num. Lote CTM: 190167300110**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2958 **Data do Registro: 21/11/2019 10:22:40** **Num. Lote CTM: 190167300125**	***33***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


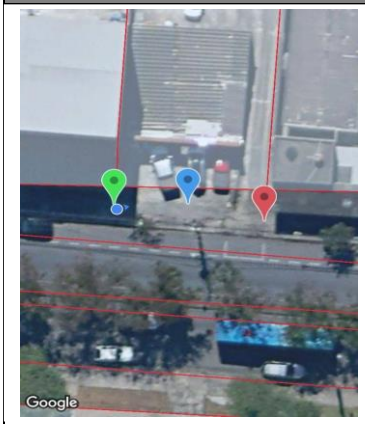


Foto Geral

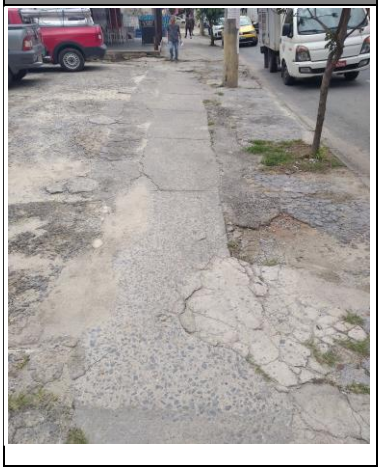

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2958 **Data do Registro: 21/11/2019 10:22:40** **Num. Lote CTM: 190167300125**	***33***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2970 **Data do Registro: 21/11/2019 10:20:45** **Num. Lote CTM: 190167300140**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

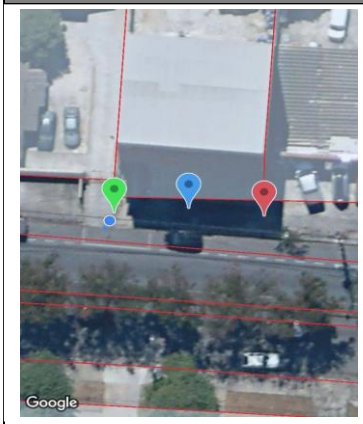


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2970 **Data do Registro: 21/11/2019 10:20:45** **Num. Lote CTM: 190167300140**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2980 **Data do Registro: 21/11/2019 10:19:13** **Num. Lote CTM: 190167300155**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

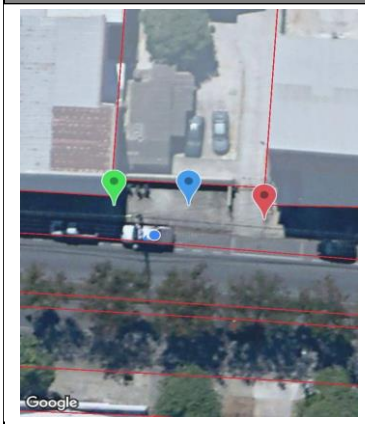


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2980 **Data do Registro: 21/11/2019 10:19:13** **Num. Lote CTM: 190167300155**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2990 **Data do Registro: 21/11/2019 10:17:53** **Num. Lote CTM: 190167300170**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

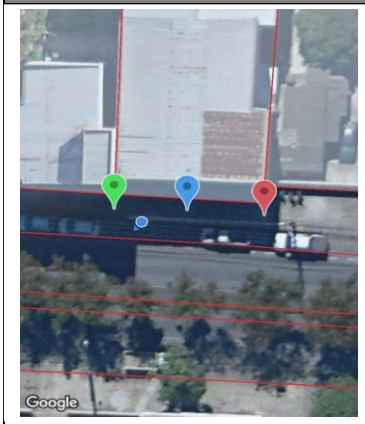


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2990 **Data do Registro: 21/11/2019 10:17:53** **Num. Lote CTM: 190167300170**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2976 **Data do Registro: 21/11/2019 10:15:29** **Num. Lote CTM: 190167300190**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2976 **Data do Registro: 21/11/2019 10:15:29** **Num. Lote CTM: 190167300190**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3008 **Data do Registro: 21/11/2019 10:09:53** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***75***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



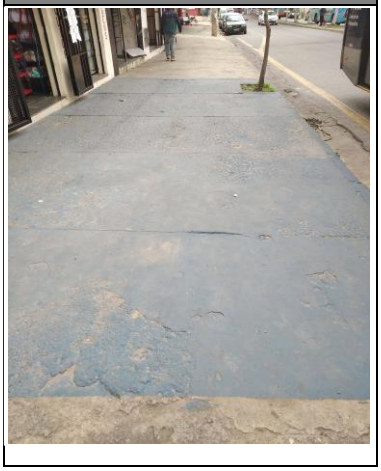Foto Geral



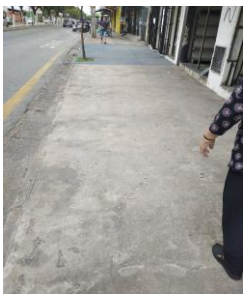Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3008 **Data do Registro: 21/11/2019 10:09:53** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3008 **Data do Registro: 21/11/2019 10:11:49** **Num. Lote CTM: 190167300210**	*63*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



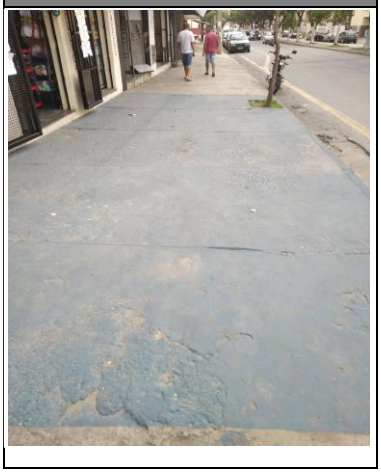Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3008 **Data do Registro: 21/11/2019 10:11:49** **Num. Lote CTM: 190167300210**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3030 **Data do Registro: 21/11/2019 10:08:29** **Num. Lote CTM: 190167300245**	*75*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio










Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3030 **Data do Registro: 21/11/2019 10:08:29** **Num. Lote CTM: 190167300245**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3186 **Data do Registro: 21/11/2019 10:04:14** **Num. Lote CTM: 190169900430**	***55***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



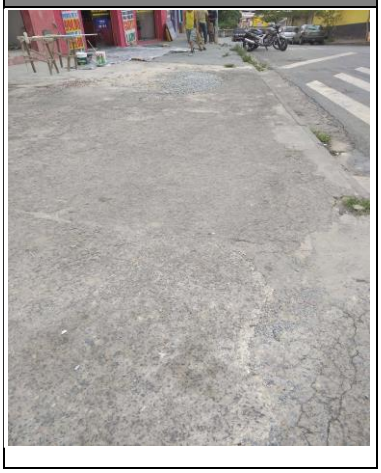Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3186 **Data do Registro: 21/11/2019 10:04:14** **Num. Lote CTM: 190169900430**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3200 **Data do Registro: 21/11/2019 10:02:54** **Num. Lote CTM: 190169900020**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

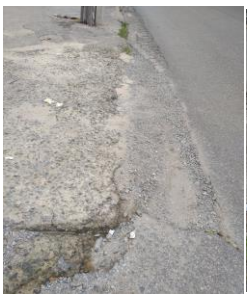


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3200 **Data do Registro: 21/11/2019 10:02:54** **Num. Lote CTM: 190169900020**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3206 **Data do Registro: 21/11/2019 10:01:15** **Num. Lote CTM: 190169900055**	*53*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



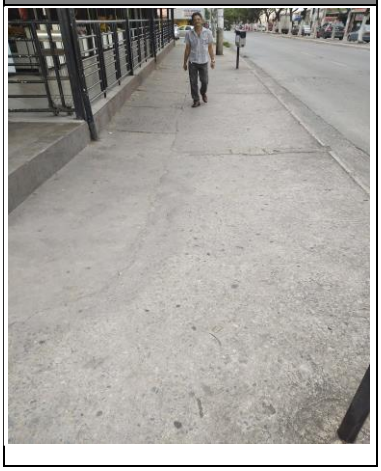
Foto Geral



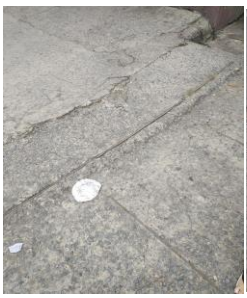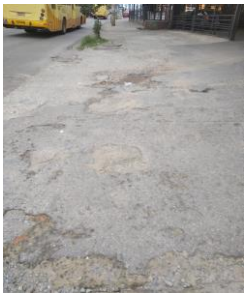Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3206 **Data do Registro: 21/11/2019 10:01:15** **Num. Lote CTM: 190169900055**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3210 **Data do Registro: 21/11/2019 09:58:20** **Num. Lote CTM: 190172000010**	*56*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3210 **Data do Registro: 21/11/2019 09:58:20** **Num. Lote CTM: 190172000010**	***56***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3238 **Data do Registro: 21/11/2019 09:56:00** **Num. Lote CTM: 190172000030**	*66*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3238 **Data do Registro: 21/11/2019 09:56:00** **Num. Lote CTM: 190172000030**	***66***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3260 **Data do Registro: 21/11/2019 09:53:44** **Num. Lote CTM: 190172000065**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

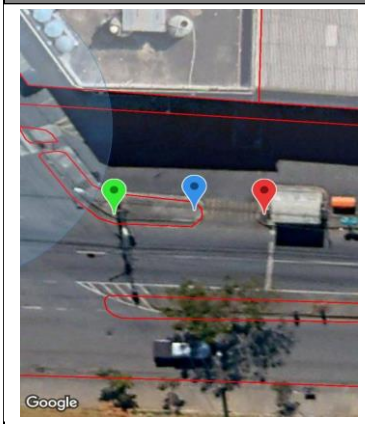


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3260 **Data do Registro: 21/11/2019 09:53:44** **Num. Lote CTM: 190172000065**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3300 **Data do Registro: 21/11/2019 09:51:29** **Num. Lote CTM: 190173300080**	*76*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3300 **Data do Registro: 21/11/2019 09:51:29** **Num. Lote CTM: 190173300080**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3500 **Data do Registro: 21/11/2019 09:46:33** **Num. Lote CTM: 190152900005**	***47***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3500 **Data do Registro: 21/11/2019 09:46:33** **Num. Lote CTM: 190152900005**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3580 **Data do Registro: 21/11/2019 09:43:40** **Num. Lote CTM: 190152900025**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

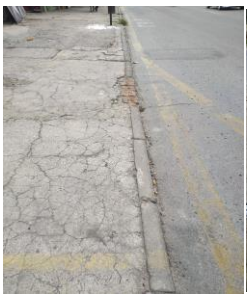
Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3580 **Data do Registro: 21/11/2019 09:43:40** **Num. Lote CTM: 190152900025**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4906 **Data do Registro: 21/11/2019 09:41:26** **Num. Lote CTM: 190152900045**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


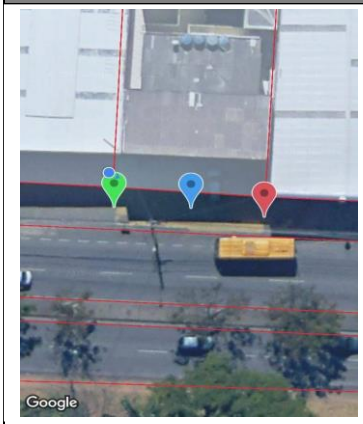


Foto Geral

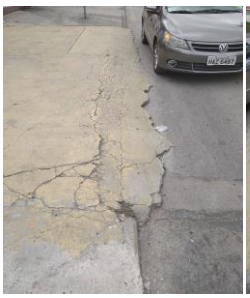

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4906 **Data do Registro: 21/11/2019 09:41:26** **Num. Lote CTM: 190152900045**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4918 **Data do Registro: 21/11/2019 09:40:20** **Num. Lote CTM: 190152900060**	***40***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



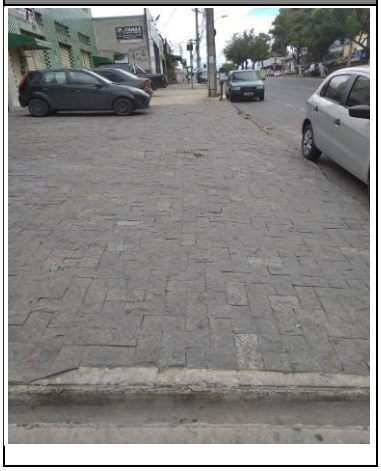
Foto Geral



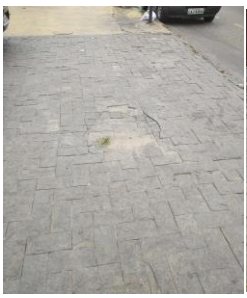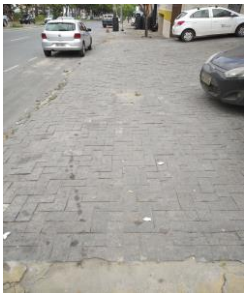Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4918 **Data do Registro: 21/11/2019 09:40:20** **Num. Lote CTM: 190152900060**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4944 **Data do Registro: 21/11/2019 09:38:30** **Num. Lote CTM: 190152900085**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral




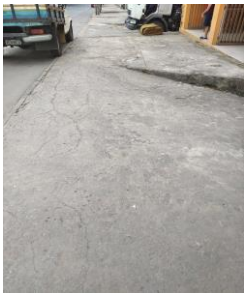Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

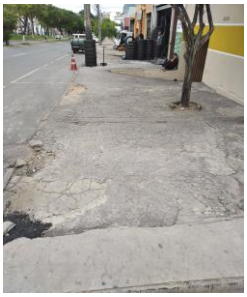FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4944 **Data do Registro: 21/11/2019 09:38:30** **Num. Lote CTM: 190152900085**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4938 **Data do Registro: 21/11/2019 09:35:14** **Num. Lote CTM: 190152900105**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

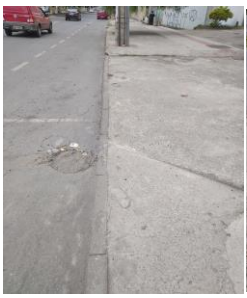


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4938 **Data do Registro: 21/11/2019 09:35:14** **Num. Lote CTM: 190152900105**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4946 **Data do Registro: 21/11/2019 09:33:18** **Num. Lote CTM: 190152900120**	***78***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Sim	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


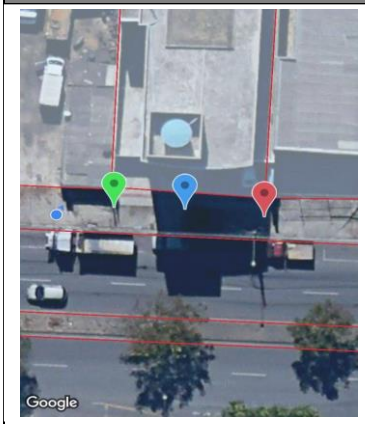


Foto Geral

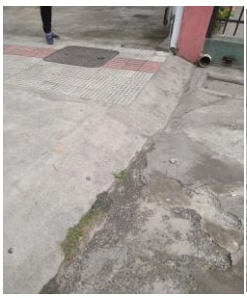

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4946 **Data do Registro: 21/11/2019 09:33:18** **Num. Lote CTM: 190152900120**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 09:19:29** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***44***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações: **Canteiro Central**

Localização da Testada

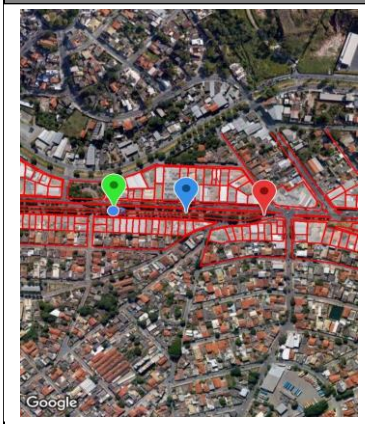


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 09:19:29** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***44***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4960 **Data do Registro: 21/11/2019 09:31:21** **Num. Lote CTM: 190152900135**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4960 **Data do Registro: 21/11/2019 09:31:21** **Num. Lote CTM: 190152900135**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4970 **Data do Registro: 21/11/2019 09:29:52** **Num. Lote CTM: 190152900165**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

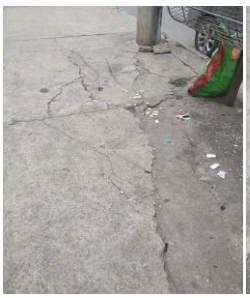
Localização da Testada

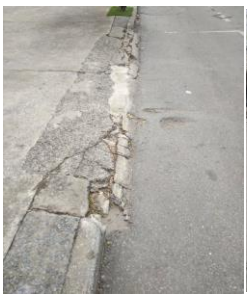


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 4970 **Data do Registro: 21/11/2019 09:29:52** **Num. Lote CTM: 190152900165**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5010 **Data do Registro: 21/11/2019 09:28:28** **Num. Lote CTM: 190152900180**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


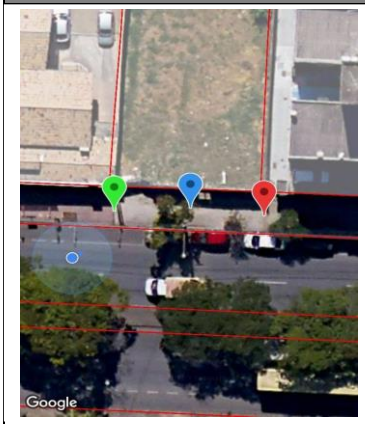


Foto Geral

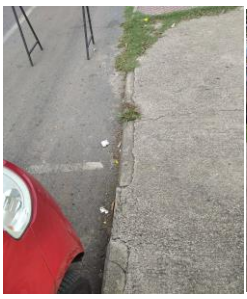

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5010 **Data do Registro: 21/11/2019 09:28:28** **Num. Lote CTM: 190152900180**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5020 **Data do Registro: 21/11/2019 09:27:03** **Num. Lote CTM: 190152900200**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

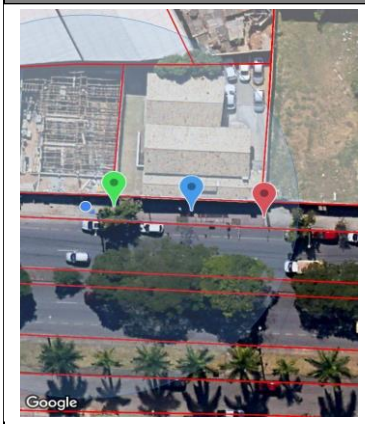


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5020 **Data do Registro: 21/11/2019 09:27:03** **Num. Lote CTM: 190152900200**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5030 **Data do Registro: 21/11/2019 09:25:17** **Num. Lote CTM: 190152900225**	***85***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



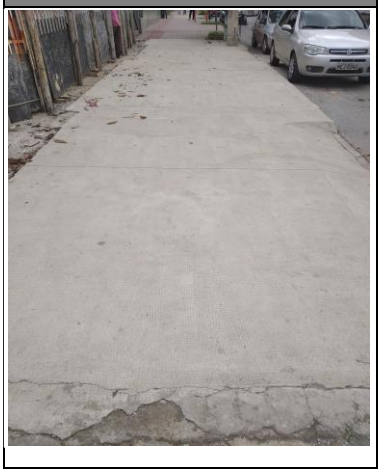Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5030 **Data do Registro: 21/11/2019 09:25:17** **Num. Lote CTM: 190152900225**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5030 **Data do Registro: 21/11/2019 09:24:22** **Num. Lote CTM: 190152900235**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


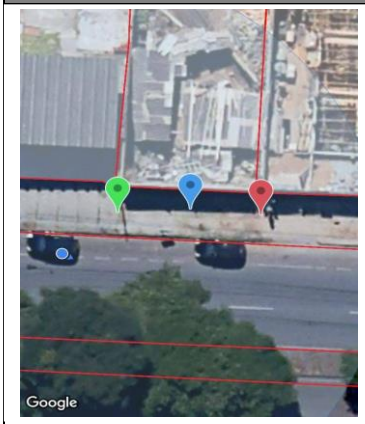


Foto Geral

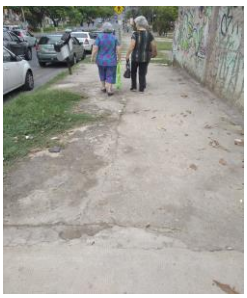

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5030 **Data do Registro: 21/11/2019 09:24:22** **Num. Lote CTM: 190152900235**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5050 **Data do Registro: 21/11/2019 09:23:03** **Num. Lote CTM: 190152900250**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5050 **Data do Registro: 21/11/2019 09:23:03** **Num. Lote CTM: 190152900250**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 09:20:58** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***77***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: **Praça João Alves**


Localização da Testada



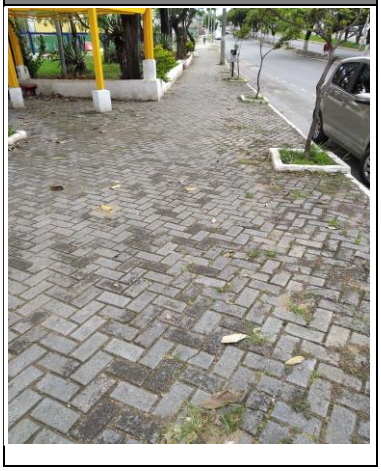Foto Geral



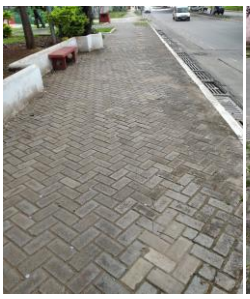Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 09:20:58** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 09:12:45** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações: **Canteiro Central**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 09:12:45** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*65*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5060 **Data do Registro: 21/11/2019 09:18:06** **Num. Lote CTM: 190201400060**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5060 **Data do Registro: 21/11/2019 09:18:06** **Num. Lote CTM: 190201400060**	*68*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5060 **Data do Registro: 21/11/2019 09:16:15** **Num. Lote CTM: 190201400085**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

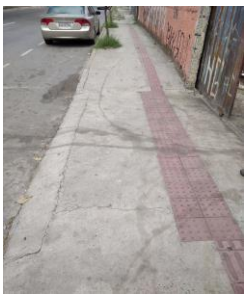


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5060 **Data do Registro: 21/11/2019 09:16:15** **Num. Lote CTM: 190201400085**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5070 **Data do Registro: 21/11/2019 09:13:54** **Num. Lote CTM: 190201400105**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5070 **Data do Registro: 21/11/2019 09:13:54** **Num. Lote CTM: 190201400105**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5302 **Data do Registro: 21/11/2019 09:11:09** **Num. Lote CTM: 190201400120**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5302 **Data do Registro: 21/11/2019 09:11:09** **Num. Lote CTM: 190201400120**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 09:08:39** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*61*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Canteiro Central**

Localização da Testada

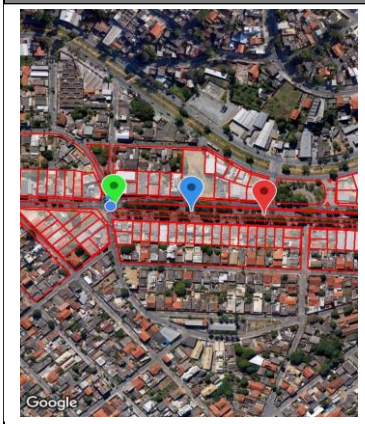


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 09:08:39** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***61***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5340 **Data do Registro: 21/11/2019 09:09:18** **Num. Lote CTM: 190201400165**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

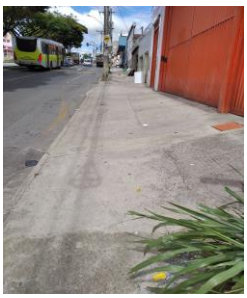


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5340 **Data do Registro: 21/11/2019 09:09:18** **Num. Lote CTM: 190201400165**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5400 **Data do Registro: 21/11/2019 09:08:03** **Num. Lote CTM: 190201400180**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5400 **Data do Registro: 21/11/2019 09:08:03** **Num. Lote CTM: 190201400180**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5410 **Data do Registro: 21/11/2019 09:05:33** **Num. Lote CTM: 190201400195**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5410 **Data do Registro: 21/11/2019 09:05:33** **Num. Lote CTM: 190201400195**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5420 **Data do Registro: 21/11/2019 09:03:51** **Num. Lote CTM: 190201400210**	*55*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

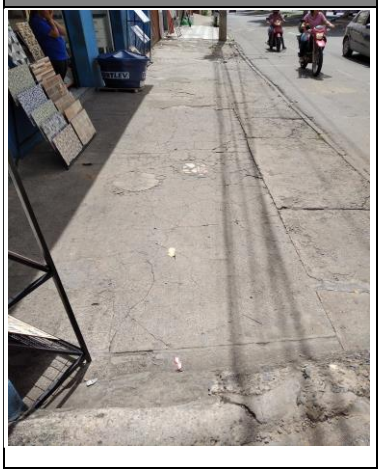Observações:

Localização da Testada

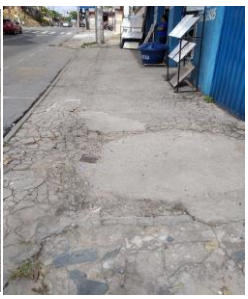


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5420 **Data do Registro: 21/11/2019 09:03:51** **Num. Lote CTM: 190201400210**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5500 **Data do Registro: 21/11/2019 09:02:05** **Num. Lote CTM: 190201400235**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5500 **Data do Registro: 21/11/2019 09:02:05** **Num. Lote CTM: 190201400235**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5510 **Data do Registro: 13/11/2019 13:55:13** **Num. Lote CTM: 190527000860**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5510 **Data do Registro: 13/11/2019 13:55:13** **Num. Lote CTM: 190527000860**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5512 **Data do Registro: 13/11/2019 13:30:20** **Num. Lote CTM: 190527000035**	*63*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



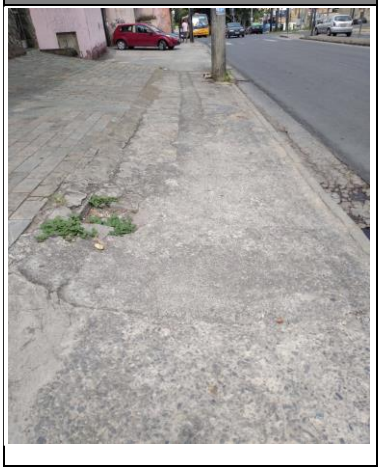Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5512 **Data do Registro: 13/11/2019 13:30:20** **Num. Lote CTM: 190527000035**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5516 **Data do Registro: 13/11/2019 13:28:38** **Num. Lote CTM: 190527000045**	***49***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5516 **Data do Registro: 13/11/2019 13:28:38** **Num. Lote CTM: 190527000045**	***49***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5550 **Data do Registro: 13/11/2019 13:25:50** **Num. Lote CTM: 190527000070**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5550 **Data do Registro: 13/11/2019 13:25:50** **Num. Lote CTM: 190527000070**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5560 **Data do Registro: 13/11/2019 13:24:26** **Num. Lote CTM: 190527000080**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5560 **Data do Registro: 13/11/2019 13:24:26** **Num. Lote CTM: 190527000080**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5580 **Data do Registro: 13/11/2019 13:23:11** **Num. Lote CTM: 190527000095**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

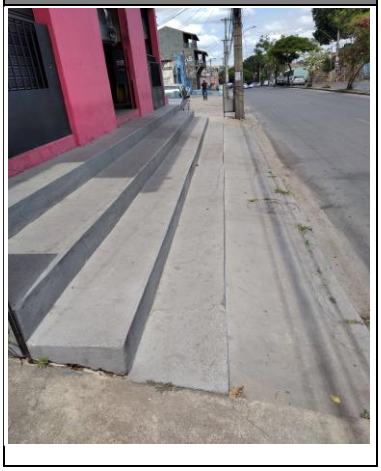Observações:

Localização da Testada

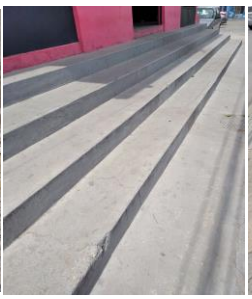



Foto Geral



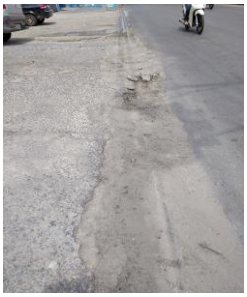Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5580 **Data do Registro: 13/11/2019 13:23:11** **Num. Lote CTM: 190527000095**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5590 **Data do Registro: 13/11/2019 13:20:59** **Num. Lote CTM: 190527000115**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5590 **Data do Registro: 13/11/2019 13:20:59** **Num. Lote CTM: 190527000115**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5700 **Data do Registro: 13/11/2019 13:15:23** **Num. Lote CTM: 190527000190**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5700 **Data do Registro: 13/11/2019 13:15:23** **Num. Lote CTM: 190527000190**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5750 **Data do Registro: 13/11/2019 13:08:28** **Num. Lote CTM: 190527000270**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5750 **Data do Registro: 13/11/2019 13:08:28** **Num. Lote CTM: 190527000270**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5752 **Data do Registro: 13/11/2019 13:06:27** **Num. Lote CTM: 190527000285**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5752 **Data do Registro: 13/11/2019 13:06:27** **Num. Lote CTM: 190527000285**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5770 **Data do Registro: 13/11/2019 13:04:39** **Num. Lote CTM: 190527000295**	***51***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


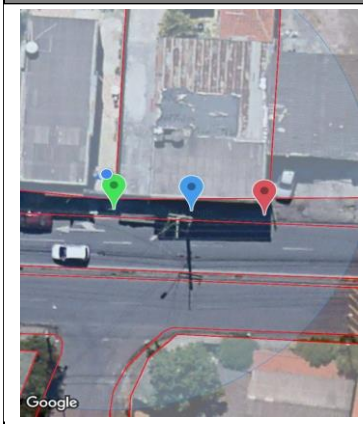


Foto Geral

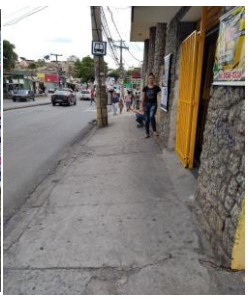

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5770 **Data do Registro: 13/11/2019 13:04:39** **Num. Lote CTM: 190527000295**	***51***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5776 **Data do Registro: 13/11/2019 13:02:46** **Num. Lote CTM: 190527000310**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


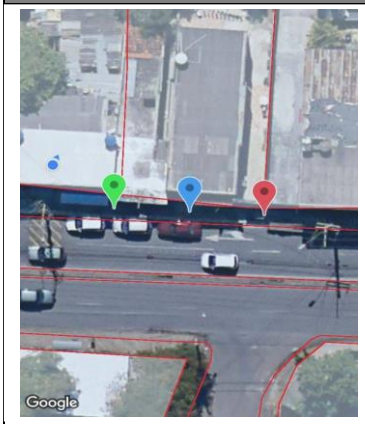


Foto Geral

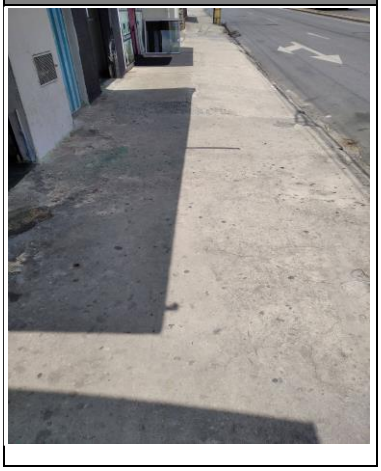

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5776 **Data do Registro: 13/11/2019 13:02:46** **Num. Lote CTM: 190527000310**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5790 **Data do Registro: 13/11/2019 13:00:45** **Num. Lote CTM: 190527000325**	*55*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

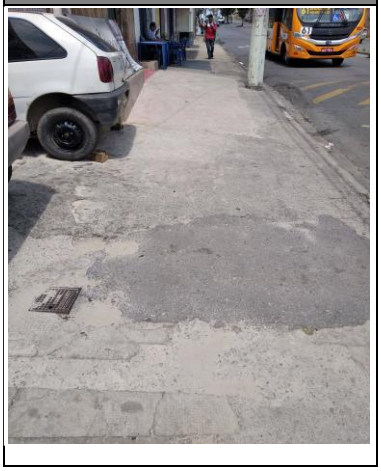Observações:

Localização da Testada

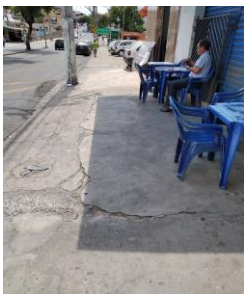


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5790 **Data do Registro: 13/11/2019 13:00:45** **Num. Lote CTM: 190527000325**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5800 **Data do Registro: 13/11/2019 12:59:18** **Num. Lote CTM: 190527000340**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


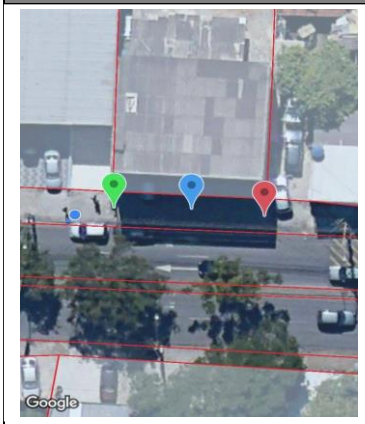


Foto Geral

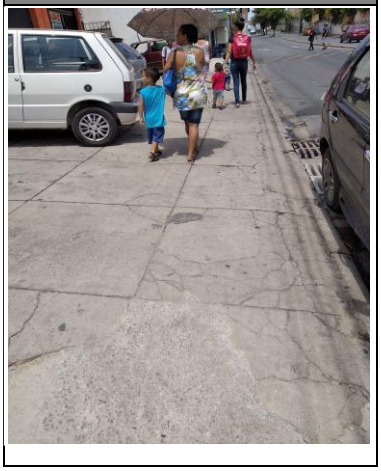

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5800 **Data do Registro: 13/11/2019 12:59:18** **Num. Lote CTM: 190527000340**	*68*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5810 **Data do Registro: 13/11/2019 12:57:57** **Num. Lote CTM: 190527000360**	*58*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



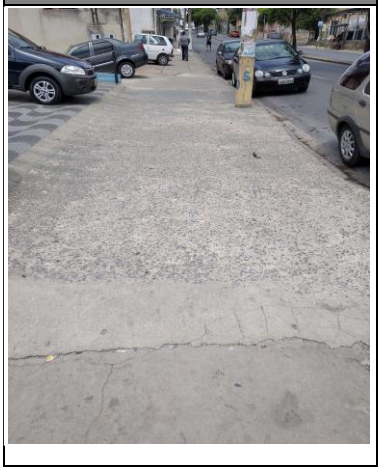Foto Geral



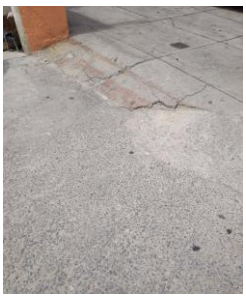Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5810 **Data do Registro: 13/11/2019 12:57:57** **Num. Lote CTM: 190527000360**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5820 **Data do Registro: 13/11/2019 12:56:10** **Num. Lote CTM: 190527000415**	***83***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


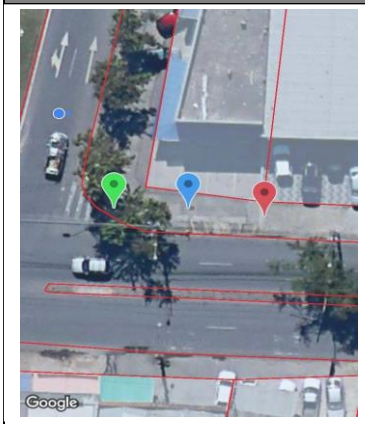


Foto Geral

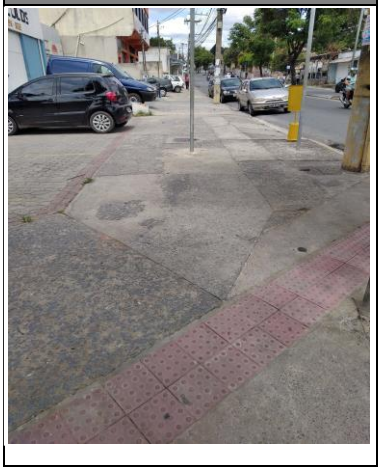

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5820 **Data do Registro: 13/11/2019 12:56:10** **Num. Lote CTM: 190527000415**	***83***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 12:54:31** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*59*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Canteiro Central**

Localização da Testada

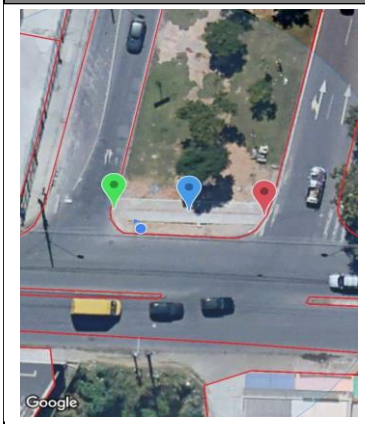


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 12:54:31** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5840 **Data do Registro: 13/11/2019 12:52:47** **Num. Lote CTM: 190526800010**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5840 **Data do Registro: 13/11/2019 12:52:47** **Num. Lote CTM: 190526800010**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5850 **Data do Registro: 13/11/2019 12:51:06** **Num. Lote CTM: 190526800025**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



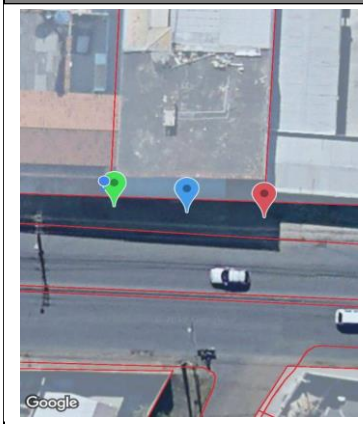


Foto Geral

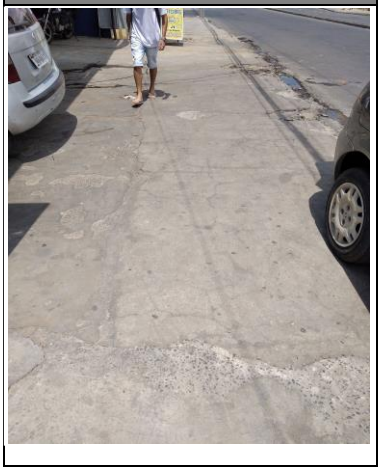

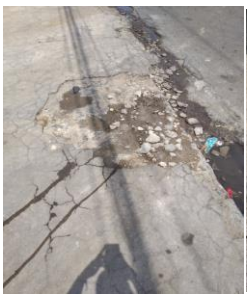Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5850 **Data do Registro: 13/11/2019 12:51:06** **Num. Lote CTM: 190526800025**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5860 **Data do Registro: 13/11/2019 12:49:23** **Num. Lote CTM: 190526800040**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


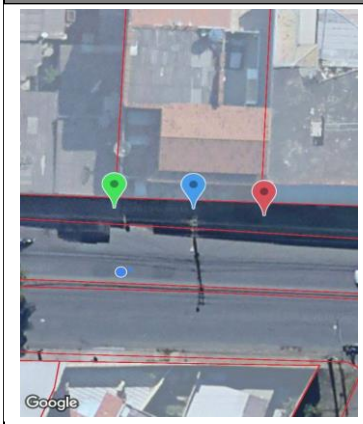


Foto Geral

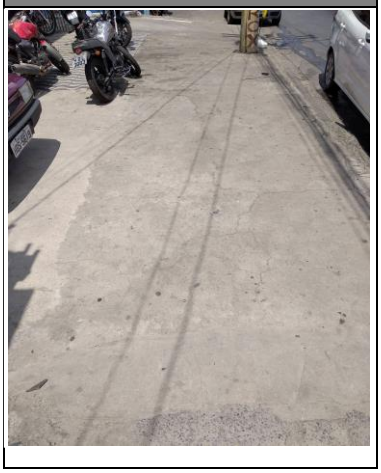

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5860 **Data do Registro: 13/11/2019 12:49:23** **Num. Lote CTM: 190526800040**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5870 **Data do Registro: 13/11/2019 12:43:30** **Num. Lote CTM: 190526800085**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



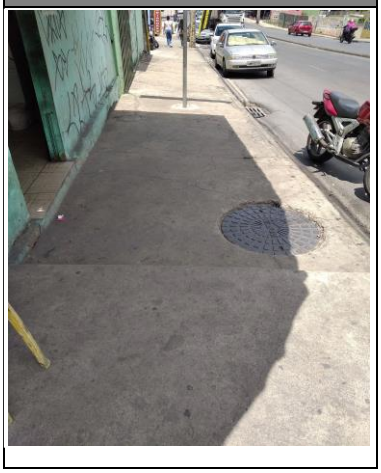Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5870 **Data do Registro: 13/11/2019 12:43:30** **Num. Lote CTM: 190526800085**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5894 **Data do Registro: 13/11/2019 12:41:47** **Num. Lote CTM: 190525500015**	*63*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



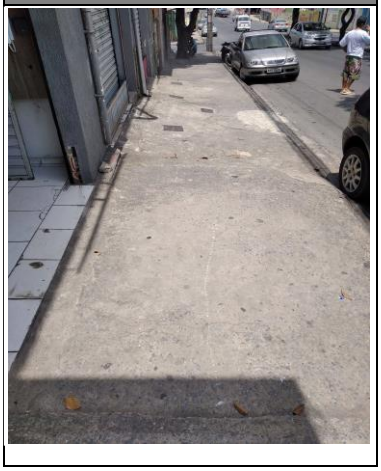Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5894 **Data do Registro: 13/11/2019 12:41:47** **Num. Lote CTM: 190525500015**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5900 **Data do Registro: 13/11/2019 12:39:16** **Num. Lote CTM: 190525500030**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



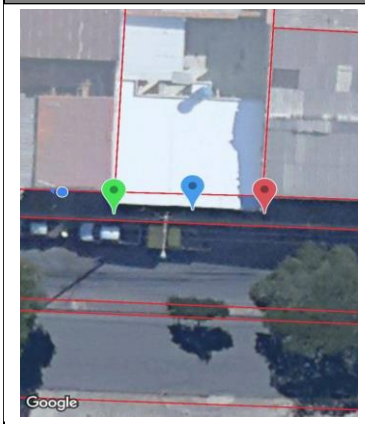
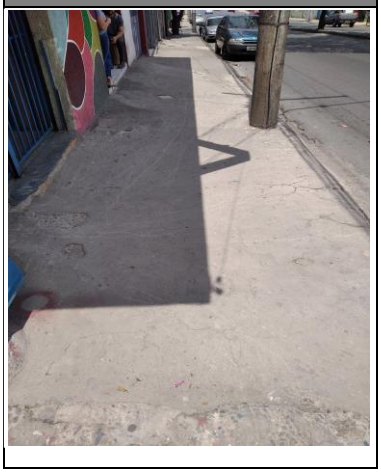
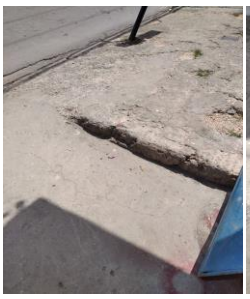


Foto Geral

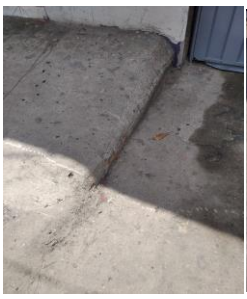

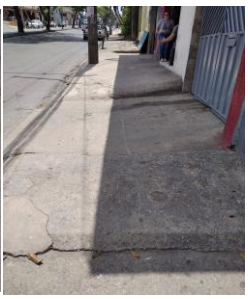Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5900 **Data do Registro: 13/11/2019 12:39:16** **Num. Lote CTM: 190525500030**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5910 **Data do Registro: 13/11/2019 12:37:01** **Num. Lote CTM: 190525500045**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


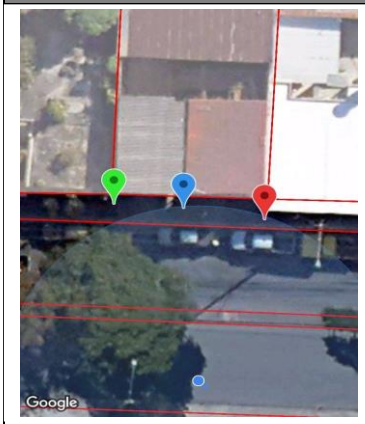


Foto Geral

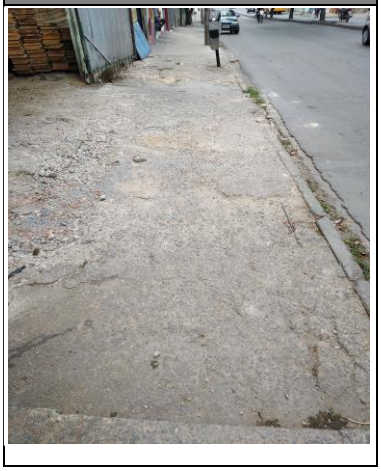

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5910 **Data do Registro: 13/11/2019 12:37:01** **Num. Lote CTM: 190525500045**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5920 **Data do Registro: 13/11/2019 12:35:15** **Num. Lote CTM: 190525500055**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5920 **Data do Registro: 13/11/2019 12:35:15** **Num. Lote CTM: 190525500055**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5930 **Data do Registro: 13/11/2019 12:33:50** **Num. Lote CTM: 190525500065**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5930 **Data do Registro: 13/11/2019 12:33:50** **Num. Lote CTM: 190525500065**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5950 **Data do Registro: 13/11/2019 12:31:03** **Num. Lote CTM: 190525500080**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

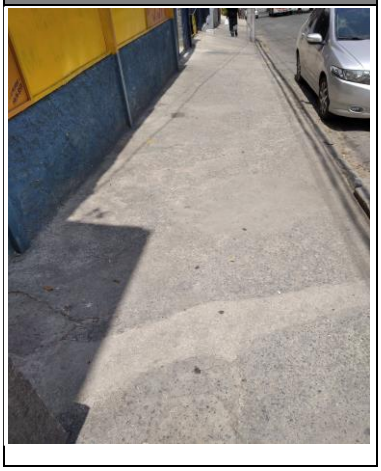Observações:

Localização da Testada

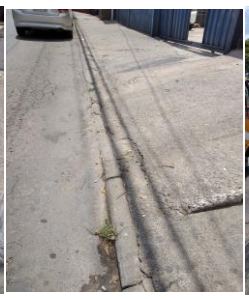


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5950 **Data do Registro: 13/11/2019 12:31:03** **Num. Lote CTM: 190525500080**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5980 **Data do Registro: 13/11/2019 12:26:23** **Num. Lote CTM: 190525500115**	***41***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

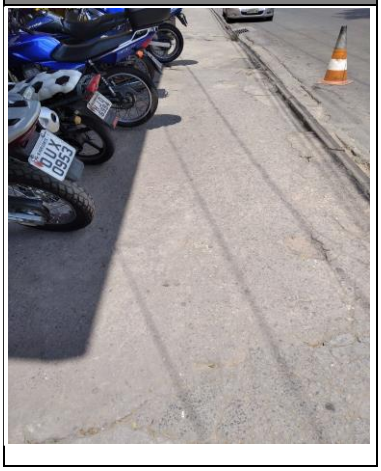Observações:

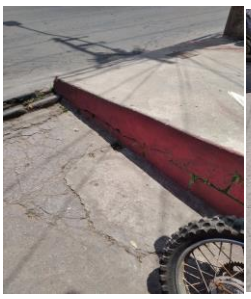
Localização da Testada

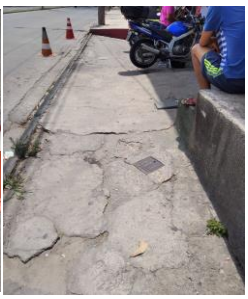


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5980 **Data do Registro: 13/11/2019 12:26:23** **Num. Lote CTM: 190525500115**	***41***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5990 **Data do Registro: 13/11/2019 12:24:18** **Num. Lote CTM: 190525500125**	*70*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

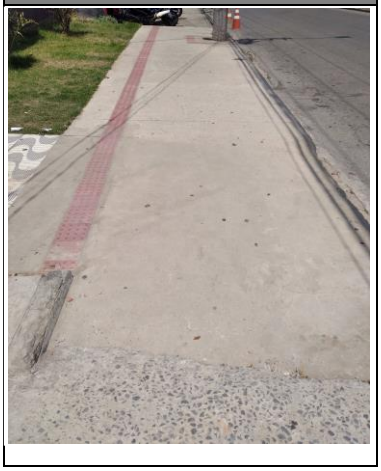Observações:

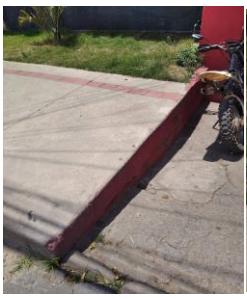
Localização da Testada

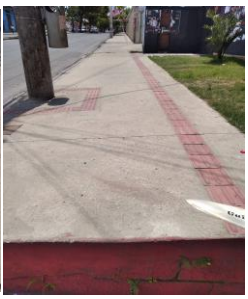


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5990 **Data do Registro: 13/11/2019 12:24:18** **Num. Lote CTM: 190525500125**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6000 **Data do Registro: 13/11/2019 12:21:56** **Num. Lote CTM: 190525500140**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


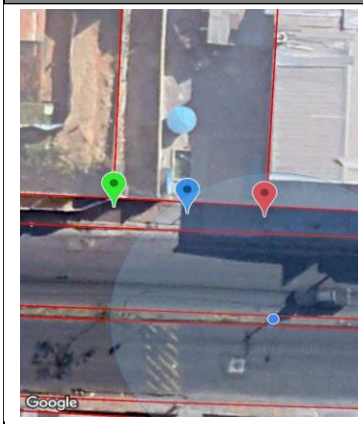


Foto Geral

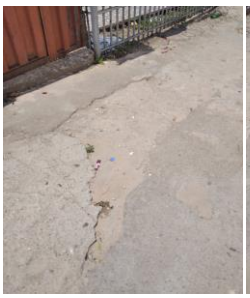

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6000 **Data do Registro: 13/11/2019 12:21:56** **Num. Lote CTM: 190525500140**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 12:20:12** **Num. Lote CTM: 190525500560**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: **Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, acesso através da Rua Herci Euclides Ferreira**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 12:20:12** **Num. Lote CTM: 190525500560**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6050 **Data do Registro: 13/11/2019 12:17:40** **Num. Lote CTM: 190525500205**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


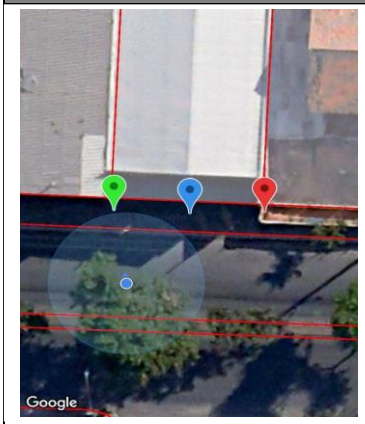



Foto Geral

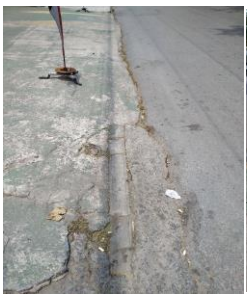

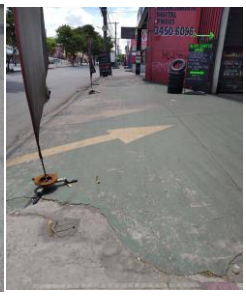Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6050 **Data do Registro: 13/11/2019 12:17:40** **Num. Lote CTM: 190525500205**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6060 **Data do Registro: 13/11/2019 12:15:54** **Num. Lote CTM: 190525500215**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



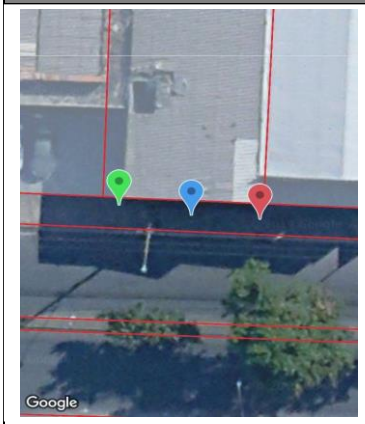
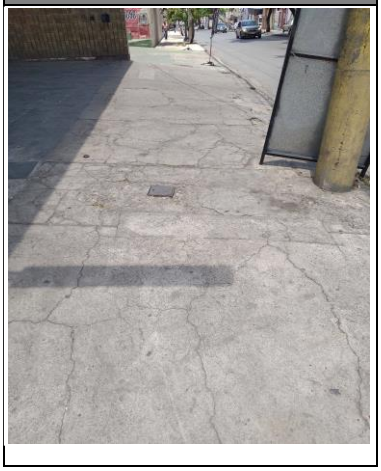


Foto Geral

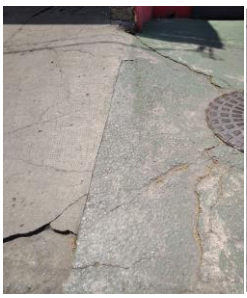

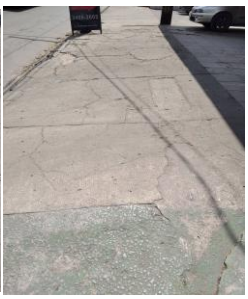Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6060 **Data do Registro: 13/11/2019 12:15:54** **Num. Lote CTM: 190525500215**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6070 **Data do Registro: 13/11/2019 12:14:00** **Num. Lote CTM: 190525500225**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



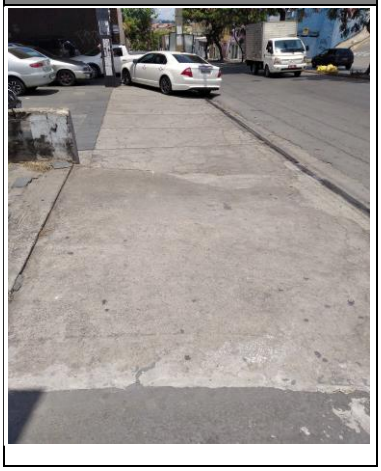Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6070 **Data do Registro: 13/11/2019 12:14:00** **Num. Lote CTM: 190525500225**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6080 **Data do Registro: 13/11/2019 12:11:59** **Num. Lote CTM: 190525500235**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



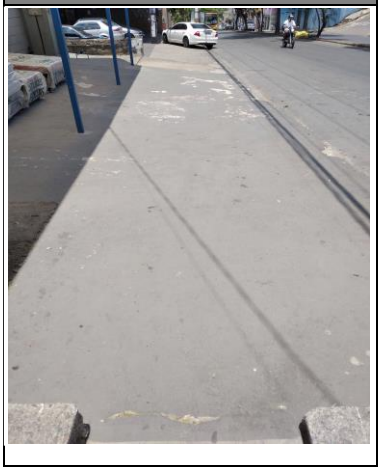Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6080 **Data do Registro: 13/11/2019 12:11:59** **Num. Lote CTM: 190525500235**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6090 **Data do Registro: 13/11/2019 12:09:44** **Num. Lote CTM: 190525500245**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



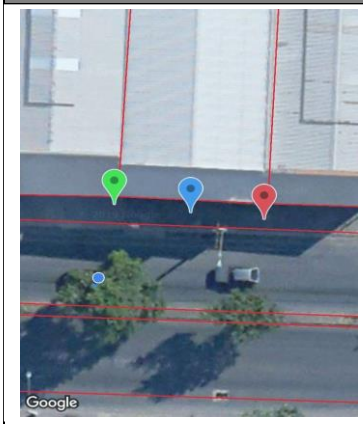


Foto Geral

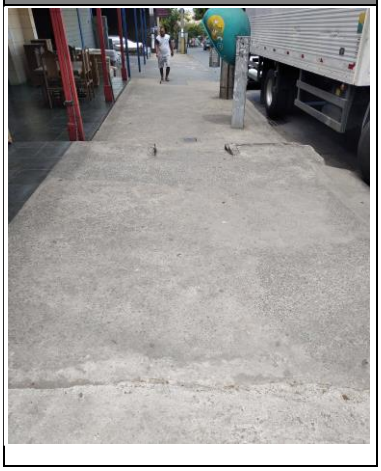

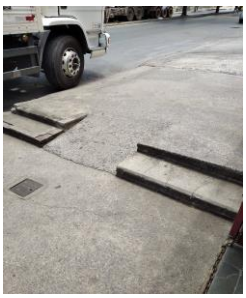Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6090 **Data do Registro: 13/11/2019 12:09:44** **Num. Lote CTM: 190525500245**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6100 **Data do Registro: 13/11/2019 12:07:51** **Num. Lote CTM: 190525500260**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6100 **Data do Registro: 13/11/2019 12:07:51** **Num. Lote CTM: 190525500260**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6110 **Data do Registro: 13/11/2019 12:05:24** **Num. Lote CTM: 190525500270**	*55*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



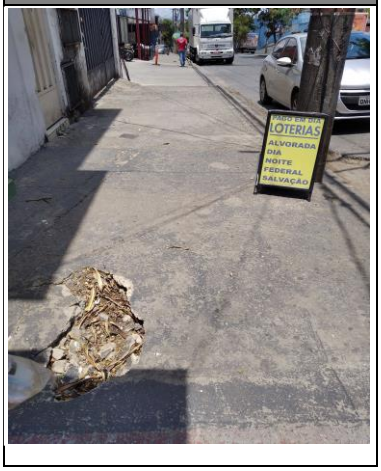Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6110 **Data do Registro: 13/11/2019 12:05:24** **Num. Lote CTM: 190525500270**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6120 **Data do Registro: 13/11/2019 12:03:25** **Num. Lote CTM: 190525500285**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

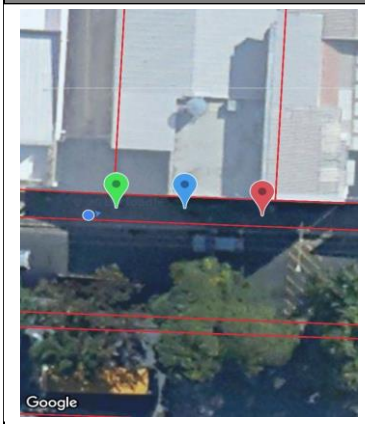


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6120 **Data do Registro: 13/11/2019 12:03:25** **Num. Lote CTM: 190525500285**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6150 **Data do Registro: 13/11/2019 12:02:02** **Num. Lote CTM: 190525500305**	***44***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



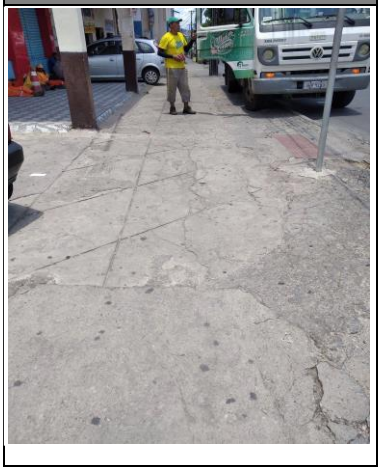Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio










Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6150 **Data do Registro: 13/11/2019 12:02:02** **Num. Lote CTM: 190525500305**	***44***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6160 **Data do Registro: 13/11/2019 11:58:55** **Num. Lote CTM: 190522700695**	***74***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



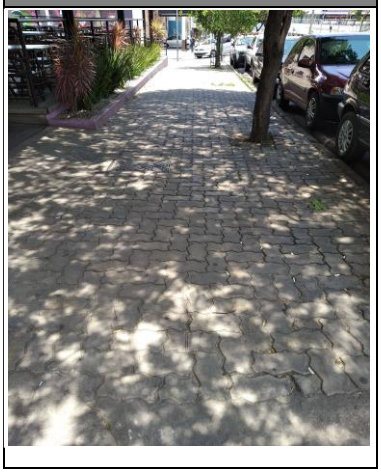Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6160 **Data do Registro: 13/11/2019 11:58:55** **Num. Lote CTM: 190522700695**	***74***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6170 **Data do Registro: 13/11/2019 11:56:34** **Num. Lote CTM: 190522700030**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

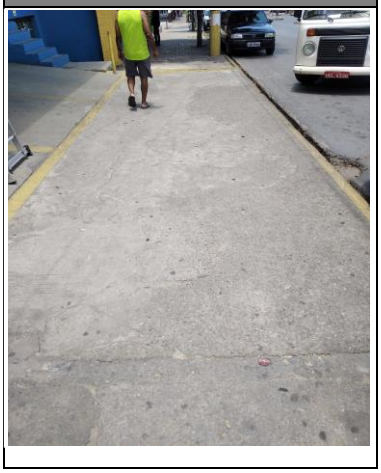Observações:

Localização da Testada

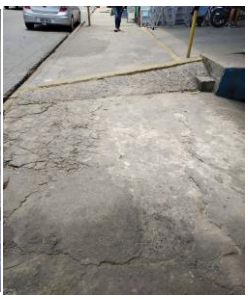


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6170 **Data do Registro: 13/11/2019 11:56:34** **Num. Lote CTM: 190522700030**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6180 **Data do Registro: 13/11/2019 11:54:59** **Num. Lote CTM: 190522700045**	***75***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

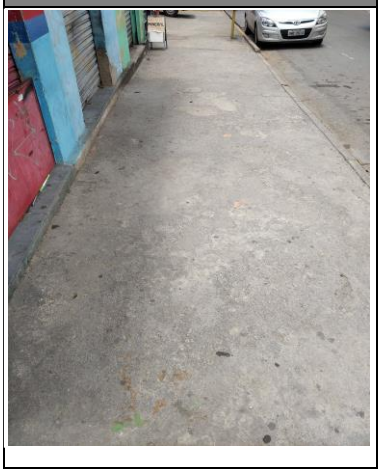Observações:

Localização da Testada

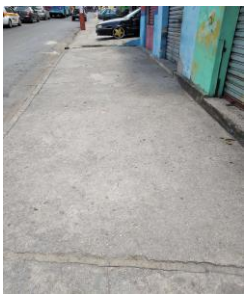


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6180 **Data do Registro: 13/11/2019 11:54:59** **Num. Lote CTM: 190522700045**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6190 **Data do Registro: 13/11/2019 11:53:35** **Num. Lote CTM: 190522700055**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

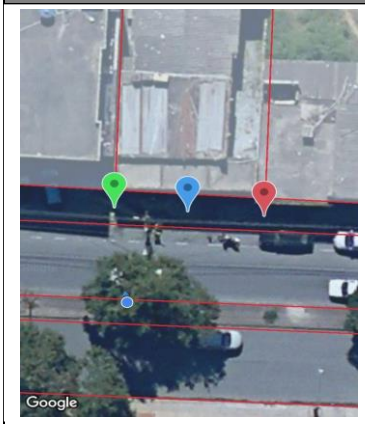



Foto Geral



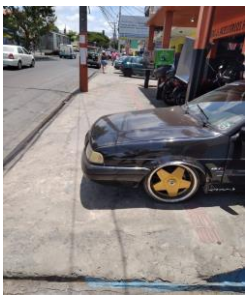Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6190 **Data do Registro: 13/11/2019 11:53:35** **Num. Lote CTM: 190522700055**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6200 **Data do Registro: 13/11/2019 11:50:58** **Num. Lote CTM: 190522700065**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



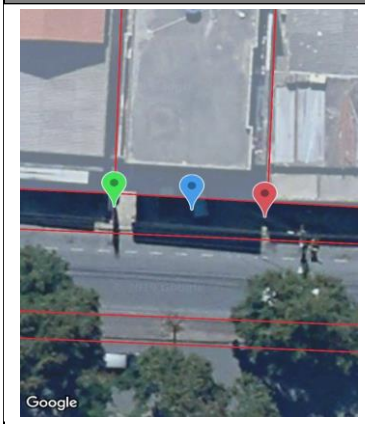


Foto Geral

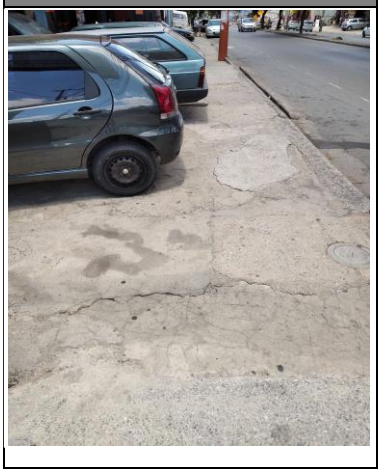

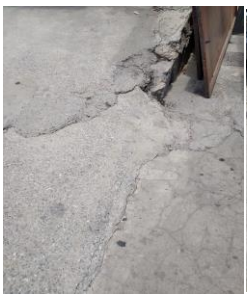Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6200 **Data do Registro: 13/11/2019 11:50:58** **Num. Lote CTM: 190522700065**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6210 **Data do Registro: 13/11/2019 11:49:29** **Num. Lote CTM: 190522700080**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

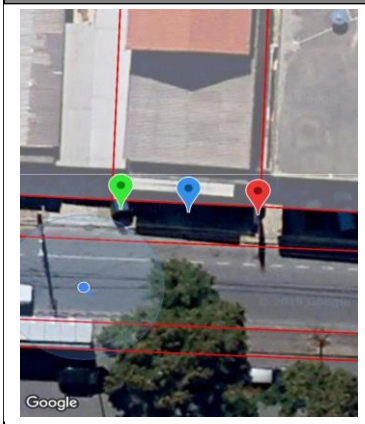


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6210 **Data do Registro: 13/11/2019 11:49:29** **Num. Lote CTM: 190522700080**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6220 **Data do Registro: 13/11/2019 11:47:25** **Num. Lote CTM: 190522700090**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

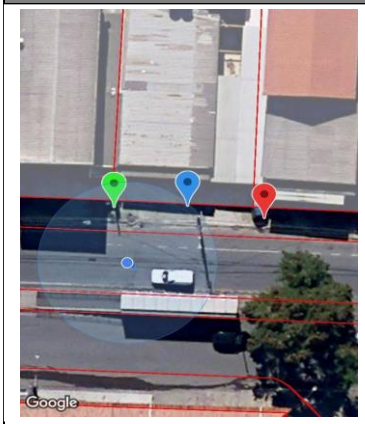


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6220 **Data do Registro: 13/11/2019 11:47:25** **Num. Lote CTM: 190522700090**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6230 **Data do Registro: 13/11/2019 11:44:34** **Num. Lote CTM: 190522700105**	***49***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


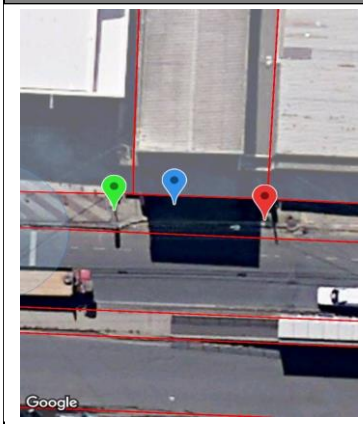


Foto Geral

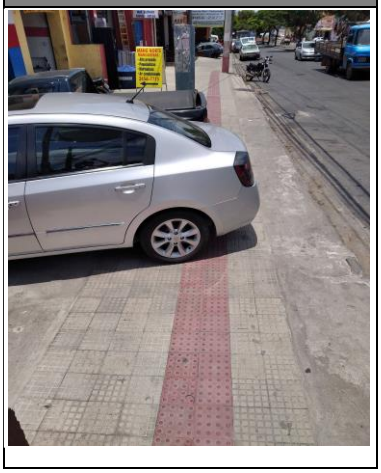

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6230 **Data do Registro: 13/11/2019 11:44:34** **Num. Lote CTM: 190522700105**	***49***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6250 **Data do Registro: 13/11/2019 11:42:08** **Num. Lote CTM: 190522700115**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6250 **Data do Registro: 13/11/2019 11:42:08** **Num. Lote CTM: 190522700115**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6260 **Data do Registro: 13/11/2019 11:38:50** **Num. Lote CTM: 190522700140**	***90***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


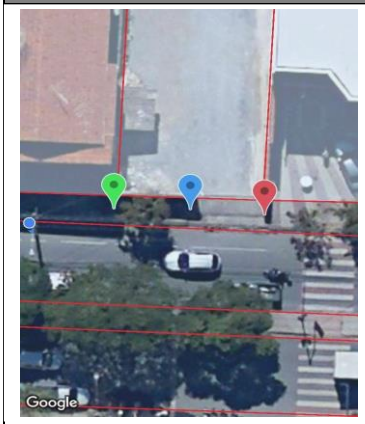


Foto Geral

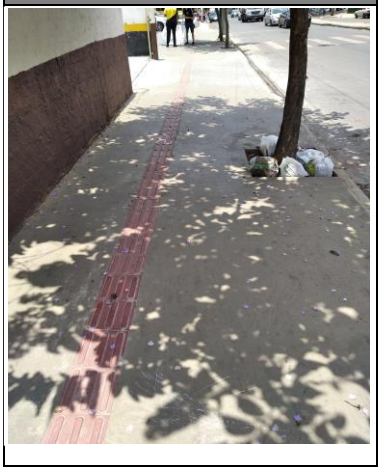

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6260 **Data do Registro: 13/11/2019 11:38:50** **Num. Lote CTM: 190522700140**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6270 **Data do Registro: 13/11/2019 11:36:51** **Num. Lote CTM: 190522700150**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6270 **Data do Registro: 13/11/2019 11:36:51** **Num. Lote CTM: 190522700150**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6280 **Data do Registro: 13/11/2019 11:35:00** **Num. Lote CTM: 190522700165**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



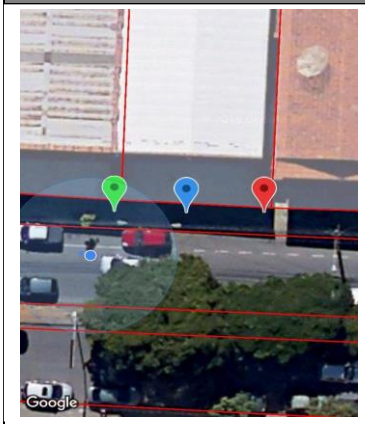


Foto Geral

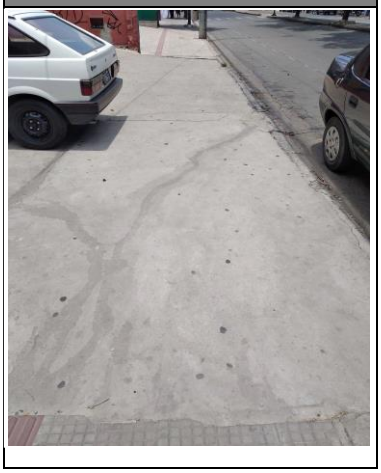

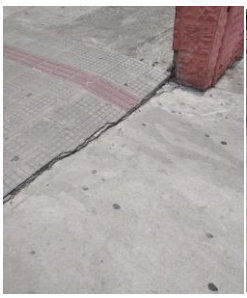Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6280 **Data do Registro: 13/11/2019 11:35:00** **Num. Lote CTM: 190522700165**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6290 **Data do Registro: 13/11/2019 11:33:39** **Num. Lote CTM: 190522700175**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


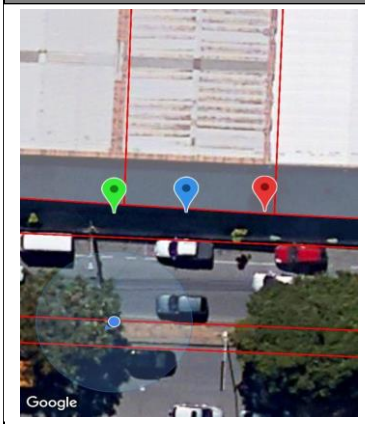


Foto Geral

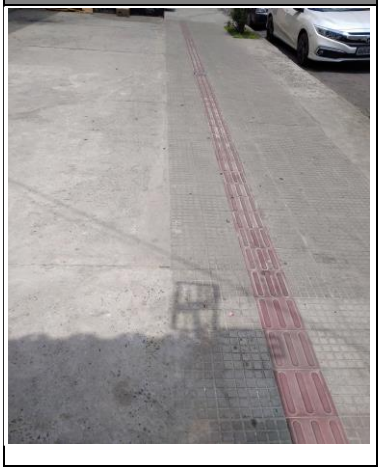

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6290 **Data do Registro: 13/11/2019 11:33:39** **Num. Lote CTM: 190522700175**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6300 **Data do Registro: 13/11/2019 11:31:52** **Num. Lote CTM: 190522700185**	***86***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


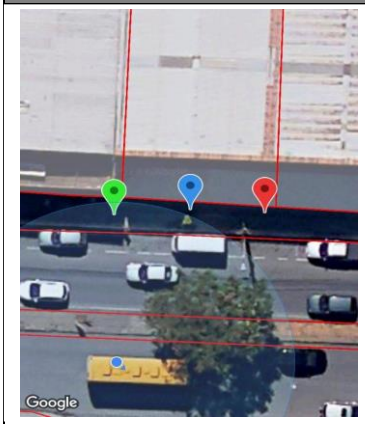


Foto Geral

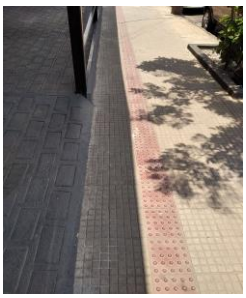

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6300 **Data do Registro: 13/11/2019 11:31:52** **Num. Lote CTM: 190522700185**	***86***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6310 **Data do Registro: 13/11/2019 11:29:19** **Num. Lote CTM: 190522700200**	*42*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

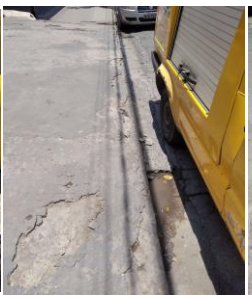


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6310 **Data do Registro: 13/11/2019 11:29:19** **Num. Lote CTM: 190522700200**	***42***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6320 **Data do Registro: 13/11/2019 11:27:07** **Num. Lote CTM: 190522700210**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6320 **Data do Registro: 13/11/2019 11:27:07** **Num. Lote CTM: 190522700210**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6330 **Data do Registro: 13/11/2019 11:23:37** **Num. Lote CTM: 190522700225**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



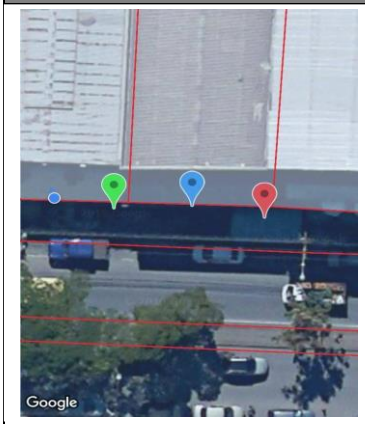



Foto Geral

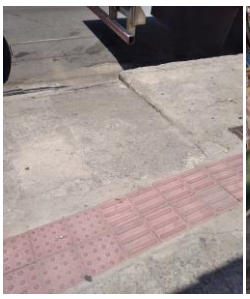

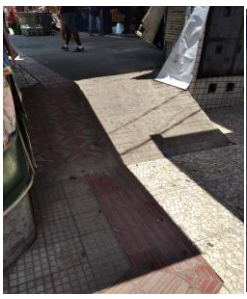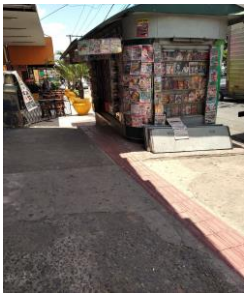Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6330 **Data do Registro: 13/11/2019 11:23:37** **Num. Lote CTM: 190522700225**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6340 **Data do Registro: 13/11/2019 11:21:05** **Num. Lote CTM: 190522700235**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



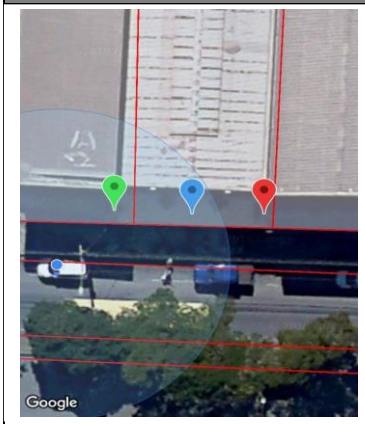


Foto Geral

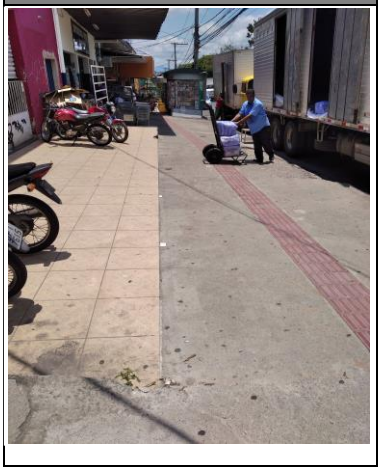

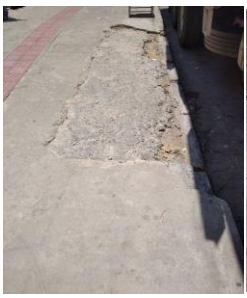Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6340 **Data do Registro: 13/11/2019 11:21:05** **Num. Lote CTM: 190522700235**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6350 **Data do Registro: 13/11/2019 11:17:49** **Num. Lote CTM: 190522700245**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6350 **Data do Registro: 13/11/2019 11:17:49** **Num. Lote CTM: 190522700245**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6360 **Data do Registro: 13/11/2019 11:15:47** **Num. Lote CTM: 190522700260**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6360 **Data do Registro: 13/11/2019 11:15:47** **Num. Lote CTM: 190522700260**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6374 **Data do Registro: 13/11/2019 11:09:56** **Num. Lote CTM: 190522700315**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



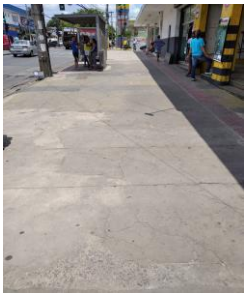
Fotos Complementares - Detalhes do Passeio











Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6374 **Data do Registro: 13/11/2019 11:09:56** **Num. Lote CTM: 190522700315**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Sim	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6400 **Data do Registro: 13/11/2019 11:06:11** **Num. Lote CTM: 190209600005**	*51*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

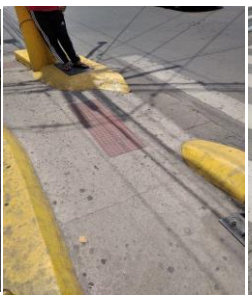






Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



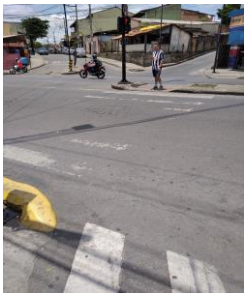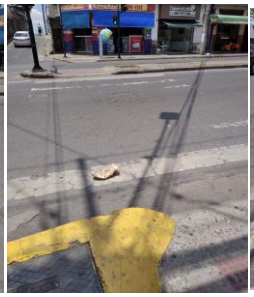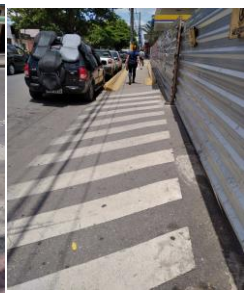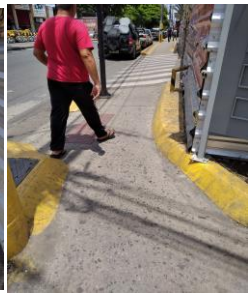Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6400 **Data do Registro: 13/11/2019 11:06:11** **Num. Lote CTM: 190209600005**	***51***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6440 **Data do Registro: 13/11/2019 11:02:45** **Num. Lote CTM: 190209600055**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



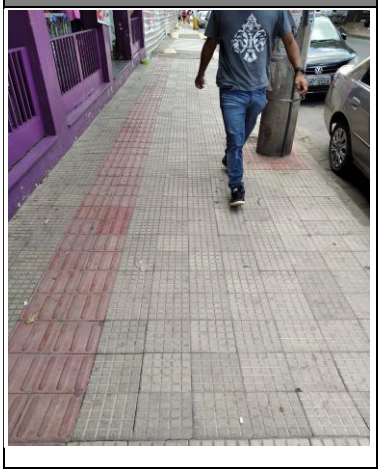Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6440 **Data do Registro: 13/11/2019 11:02:45** **Num. Lote CTM: 190209600055**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6450 **Data do Registro: 13/11/2019 11:01:16** **Num. Lote CTM: 190209600070**	***90***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



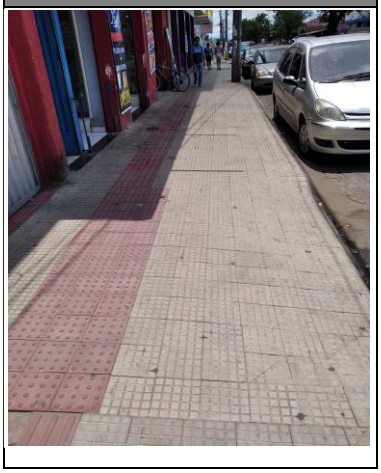Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6450 **Data do Registro: 13/11/2019 11:01:16** **Num. Lote CTM: 190209600070**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6460 **Data do Registro: 13/11/2019 10:59:36** **Num. Lote CTM: 190209600080**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



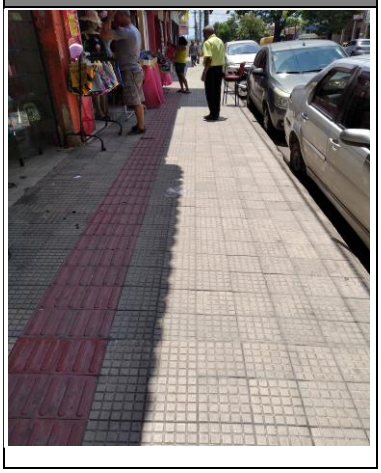Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6460 **Data do Registro: 13/11/2019 10:59:36** **Num. Lote CTM: 190209600080**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6470 **Data do Registro: 13/11/2019 10:57:46** **Num. Lote CTM: 190209600090**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

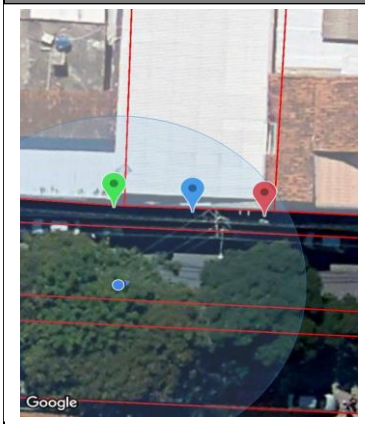


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6470 **Data do Registro: 13/11/2019 10:57:46** **Num. Lote CTM: 190209600090**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6480 **Data do Registro: 13/11/2019 10:55:54** **Num. Lote CTM: 190209600105**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


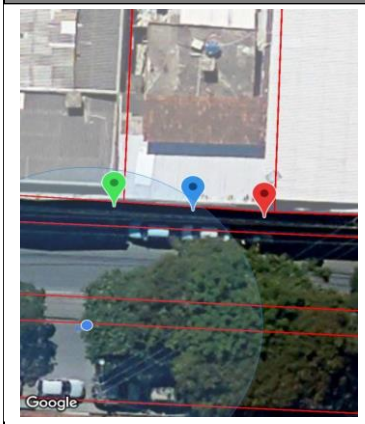


Foto Geral

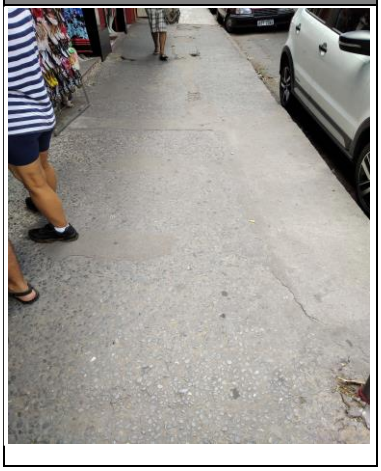

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6480 **Data do Registro: 13/11/2019 10:55:54** **Num. Lote CTM: 190209600105**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6490 **Data do Registro: 13/11/2019 10:54:30** **Num. Lote CTM: 190209600115**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



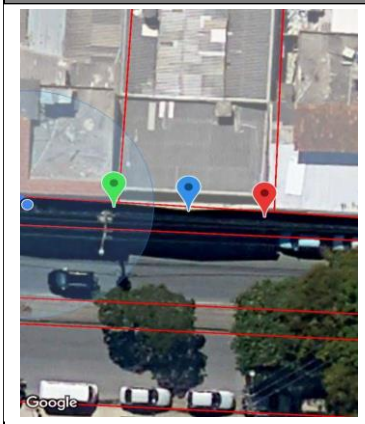


Foto Geral

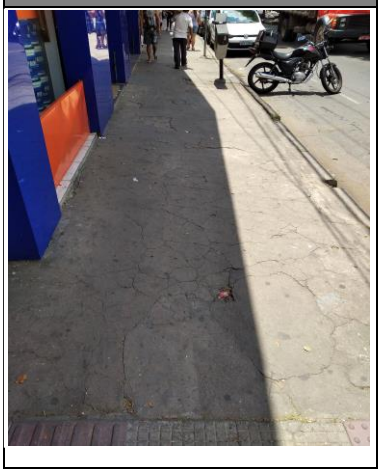

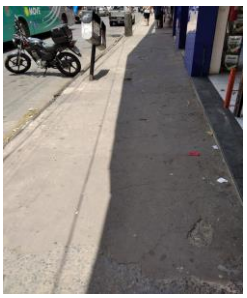Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6490 **Data do Registro: 13/11/2019 10:54:30** **Num. Lote CTM: 190209600115**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6500 **Data do Registro: 13/11/2019 10:53:12** **Num. Lote CTM: 190209600130**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


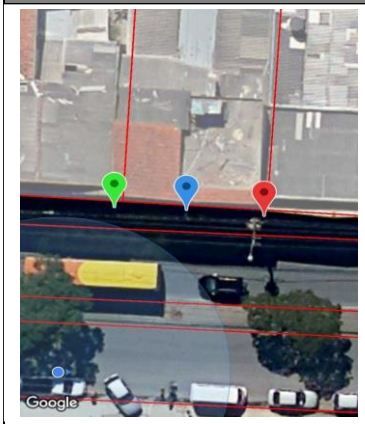


Foto Geral

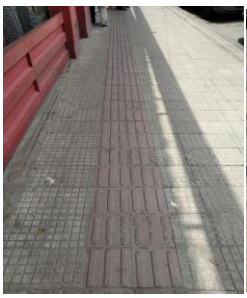

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6500 **Data do Registro: 13/11/2019 10:53:12** **Num. Lote CTM: 190209600130**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6510 **Data do Registro: 13/11/2019 10:50:43** **Num. Lote CTM: 190209600140**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



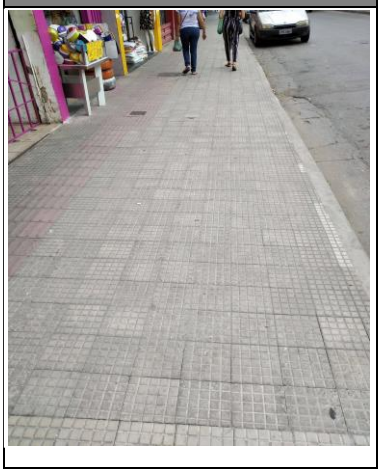
Foto Geral



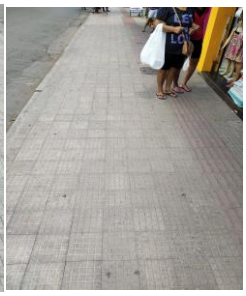Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6510 **Data do Registro: 13/11/2019 10:50:43** **Num. Lote CTM: 190209600140**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6520 **Data do Registro: 13/11/2019 10:48:53** **Num. Lote CTM: 190209600150**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



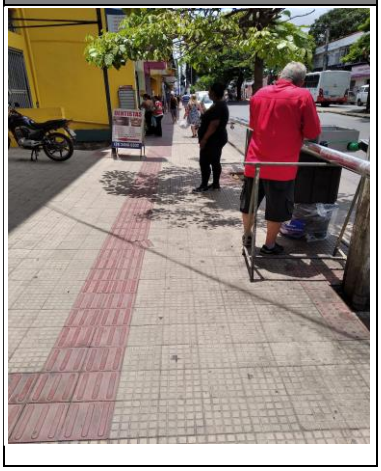Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6520 **Data do Registro: 13/11/2019 10:48:53** **Num. Lote CTM: 190209600150**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6550 **Data do Registro: 13/11/2019 10:47:18** **Num. Lote CTM: 190209600185**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6550 **Data do Registro: 13/11/2019 10:47:18** **Num. Lote CTM: 190209600185**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6602 **Data do Registro: 13/11/2019 10:44:36** **Num. Lote CTM: 190221600010**	***77***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



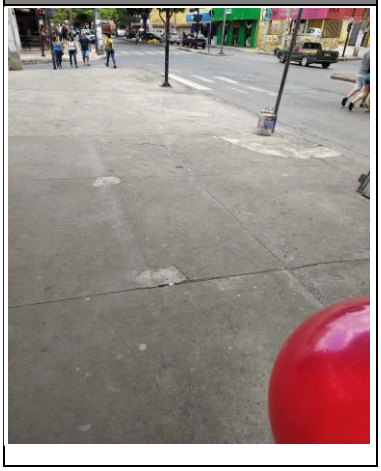Foto Geral



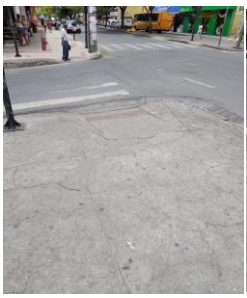Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6602 **Data do Registro: 13/11/2019 10:44:36** **Num. Lote CTM: 190221600010**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6610 **Data do Registro: 13/11/2019 10:42:32** **Num. Lote CTM: 190221600030**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



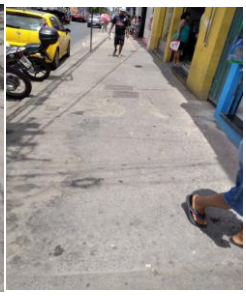Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6610 **Data do Registro: 13/11/2019 10:42:32** **Num. Lote CTM: 190221600030**	*70*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6620 **Data do Registro: 13/11/2019 10:41:11** **Num. Lote CTM: 190221600040**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

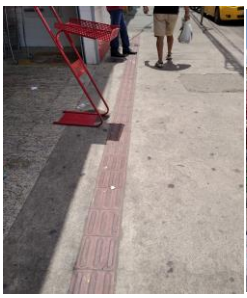
Localização da Testada

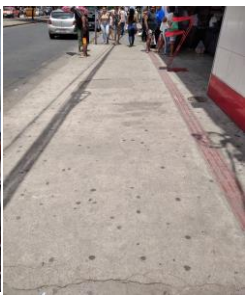


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6620 **Data do Registro: 13/11/2019 10:41:11** **Num. Lote CTM: 190221600040**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6630 **Data do Registro: 13/11/2019 10:39:36** **Num. Lote CTM: 190221600055**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


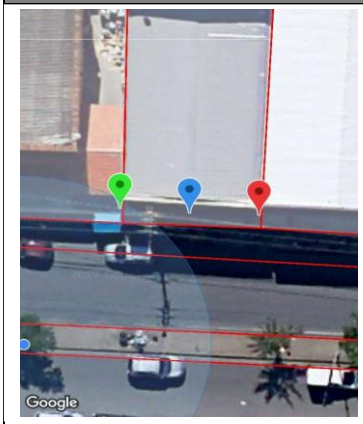


Foto Geral

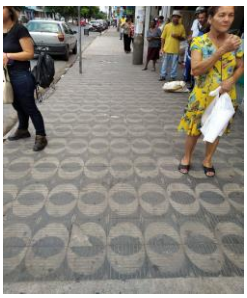

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6630 **Data do Registro: 13/11/2019 10:39:36** **Num. Lote CTM: 190221600055**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6640 **Data do Registro: 13/11/2019 10:38:12** **Num. Lote CTM: 190221600065**	***73***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



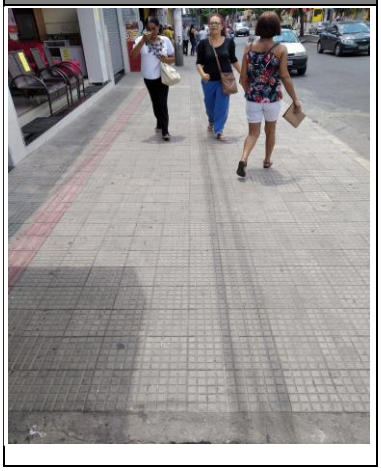Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6640 **Data do Registro: 13/11/2019 10:38:12** **Num. Lote CTM: 190221600065**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6650 **Data do Registro: 13/11/2019 10:36:47** **Num. Lote CTM: 190221600080**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

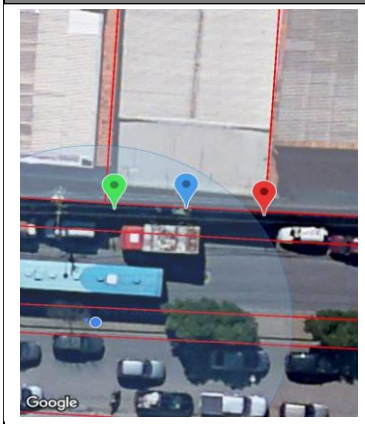


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6650 **Data do Registro: 13/11/2019 10:36:47** **Num. Lote CTM: 190221600080**	*68*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6660 **Data do Registro: 13/11/2019 10:34:49** **Num. Lote CTM: 190221600090**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



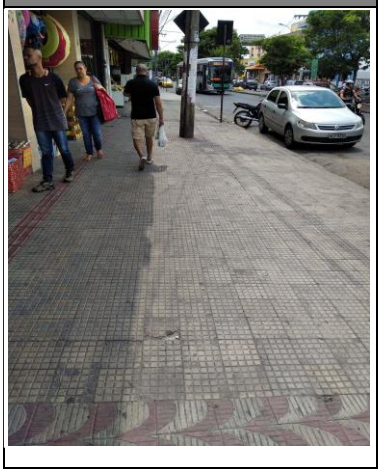Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6660 **Data do Registro: 13/11/2019 10:34:49** **Num. Lote CTM: 190221600090**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6670 **Data do Registro: 13/11/2019 10:33:22** **Num. Lote CTM: 190221600105**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

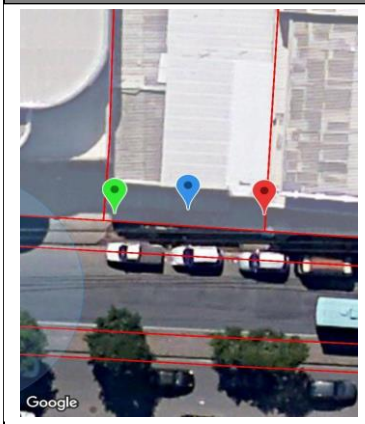


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6670 **Data do Registro: 13/11/2019 10:33:22** **Num. Lote CTM: 190221600105**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6680 **Data do Registro: 13/11/2019 10:31:50** **Num. Lote CTM: 190221600115**	***90***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



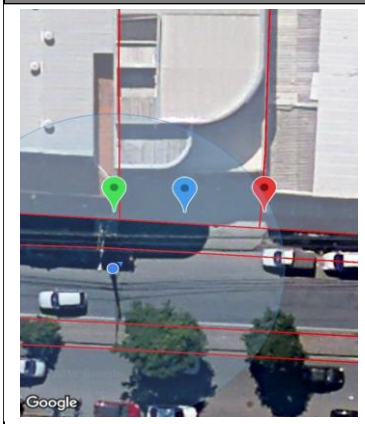
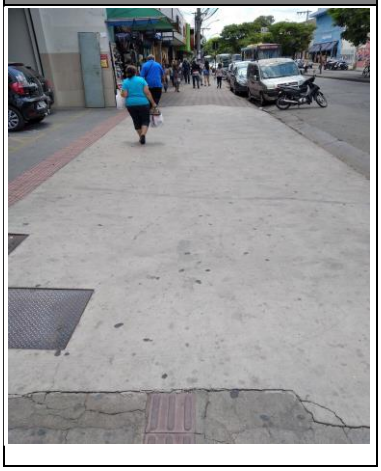


Foto Geral

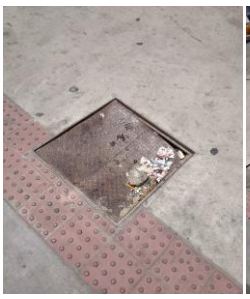

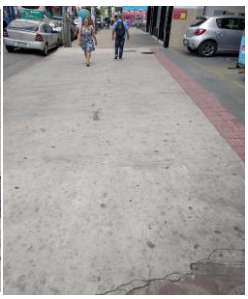Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6680 **Data do Registro: 13/11/2019 10:31:50** **Num. Lote CTM: 190221600115**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6690 **Data do Registro: 13/11/2019 10:29:57** **Num. Lote CTM: 190221600125**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


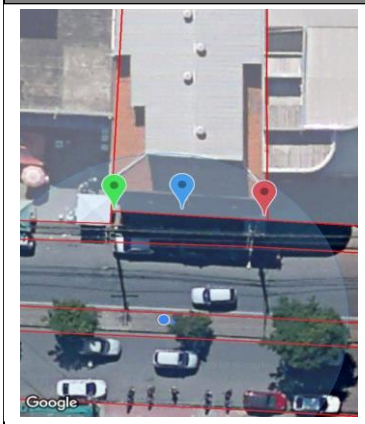
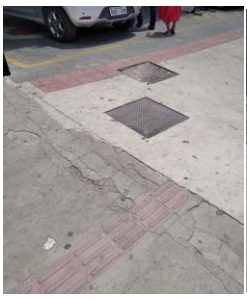
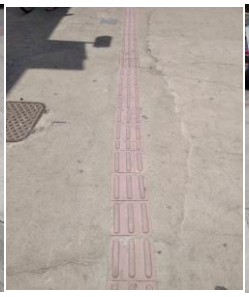


Foto Geral

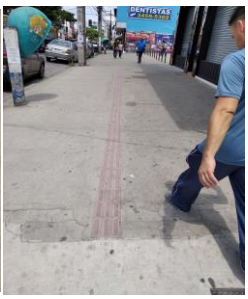

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6690 **Data do Registro: 13/11/2019 10:29:57** **Num. Lote CTM: 190221600125**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6700 **Data do Registro: 13/11/2019 10:28:24** **Num. Lote CTM: 190221600140**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



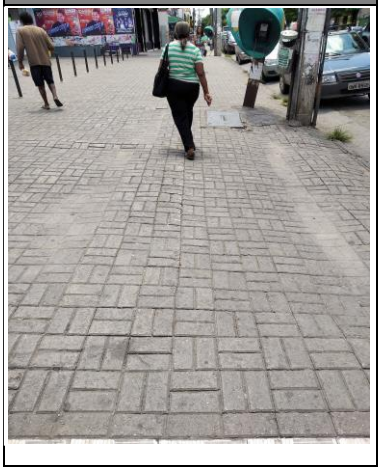Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6700 **Data do Registro: 13/11/2019 10:28:24** **Num. Lote CTM: 190221600140**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6720 **Data do Registro: 13/11/2019 10:26:33** **Num. Lote CTM: 190221600170**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


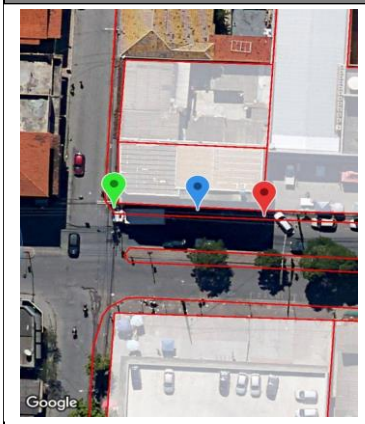


Foto Geral

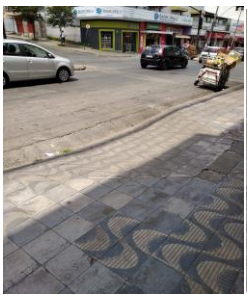

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6720 **Data do Registro: 13/11/2019 10:26:33** **Num. Lote CTM: 190221600170**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6731 **Data do Registro: 13/11/2019 10:26:46** **Num. Lote CTM: 210654700250**	***48***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6731 **Data do Registro: 13/11/2019 10:26:46** **Num. Lote CTM: 210654700250**	***48***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6701 **Data do Registro: 13/11/2019 10:28:14** **Num. Lote CTM: 210654700265**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

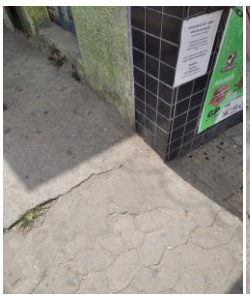
Localização da Testada

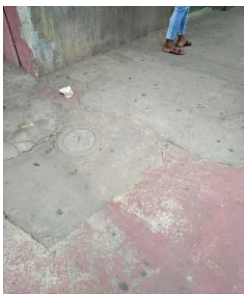


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6701 **Data do Registro: 13/11/2019 10:28:14** **Num. Lote CTM: 210654700265**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6691 **Data do Registro: 13/11/2019 10:29:47** **Num. Lote CTM: 210654700275**	*57*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


Localização da Testada



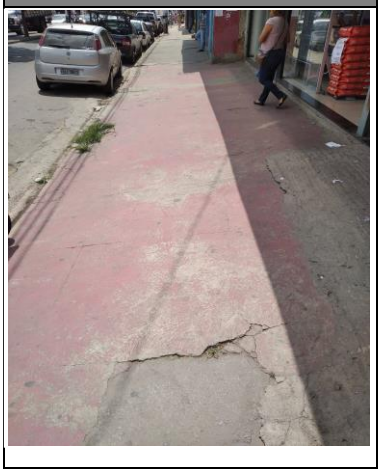Foto Geral



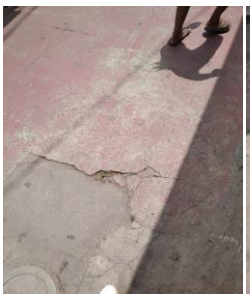Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6691 **Data do Registro: 13/11/2019 10:29:47** **Num. Lote CTM: 210654700275**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6693 **Data do Registro: 13/11/2019 10:31:07** **Num. Lote CTM: 210654700285**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


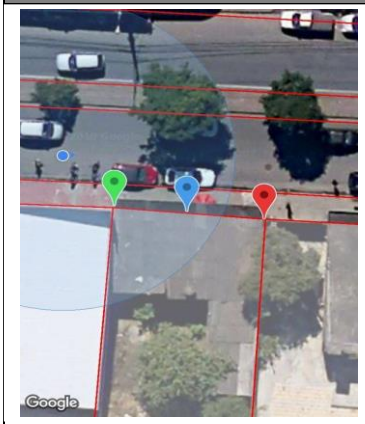


Foto Geral

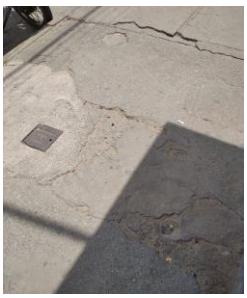

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6693 **Data do Registro: 13/11/2019 10:31:07** **Num. Lote CTM: 210654700285**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6671 **Data do Registro: 13/11/2019 10:32:21** **Num. Lote CTM: 210654700300**	***70***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



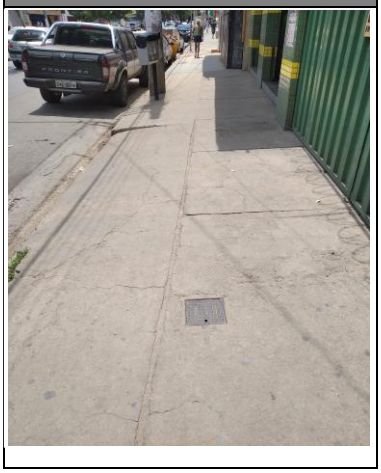Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6671 **Data do Registro: 13/11/2019 10:32:21** **Num. Lote CTM: 210654700300**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6661 **Data do Registro: 13/11/2019 10:34:27** **Num. Lote CTM: 210654700315**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


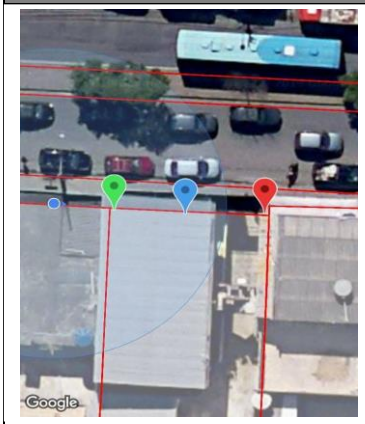


Foto Geral

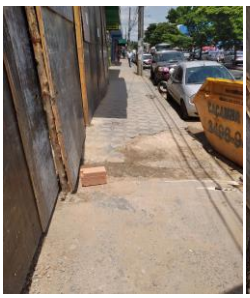

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6661 **Data do Registro: 13/11/2019 10:34:27** **Num. Lote CTM: 210654700315**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6651 **Data do Registro: 13/11/2019 10:35:55** **Num. Lote CTM: 210654700325**	***65***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


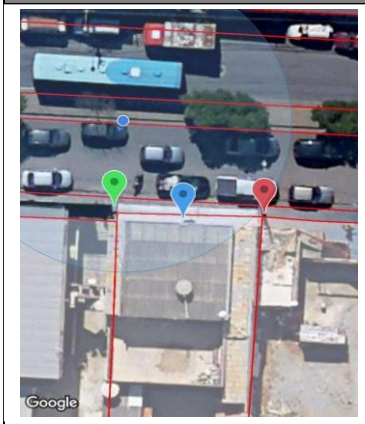


Foto Geral

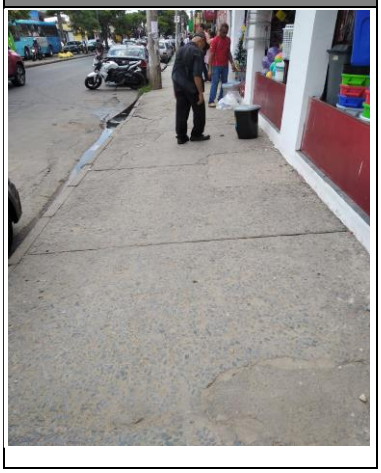

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6651 **Data do Registro: 13/11/2019 10:35:55** **Num. Lote CTM: 210654700325**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6637 **Data do Registro: 13/11/2019 10:37:43** **Num. Lote CTM: 210654700350**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6637 **Data do Registro: 13/11/2019 10:37:43** **Num. Lote CTM: 210654700350**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6601 **Data do Registro: 13/11/2019 10:41:21** **Num. Lote CTM: 210654700365**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6601 **Data do Registro: 13/11/2019 10:41:21** **Num. Lote CTM: 210654700365**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6601 **Data do Registro: 13/11/2019 10:39:39** **Num. Lote CTM: 210654700365**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6601 **Data do Registro: 13/11/2019 10:39:39** **Num. Lote CTM: 210654700365**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6591 **Data do Registro: 13/11/2019 10:44:07** **Num. Lote CTM: 210654700390**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


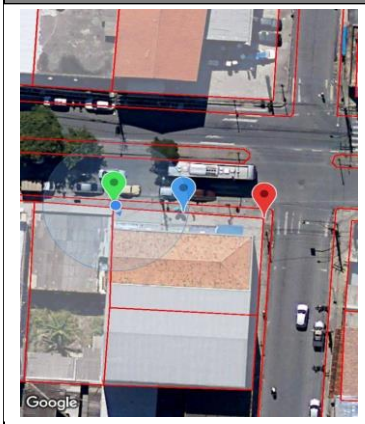


Foto Geral

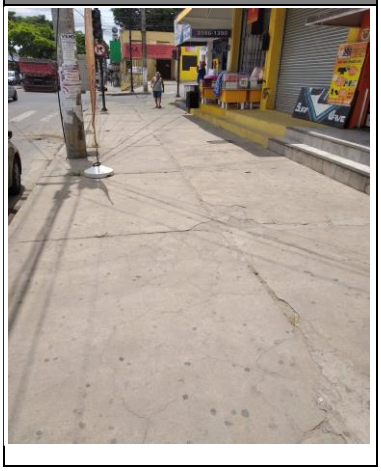

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6591 **Data do Registro: 13/11/2019 10:44:07** **Num. Lote CTM: 210654700390**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6551 **Data do Registro: 13/11/2019 10:47:02** **Num. Lote CTM: 210384100220**	*59*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

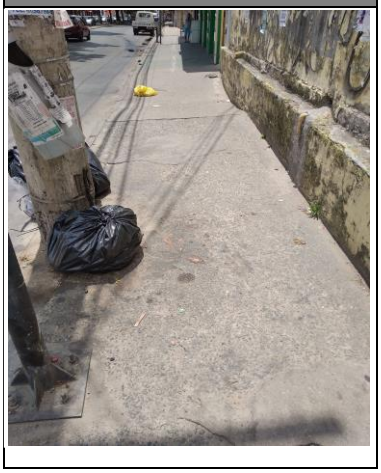Observações:

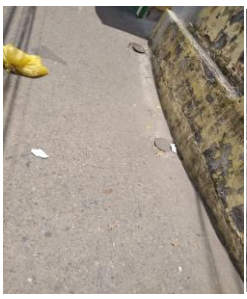
Localização da Testada

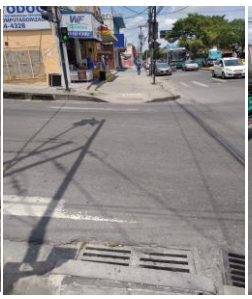


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6551 **Data do Registro: 13/11/2019 10:47:02** **Num. Lote CTM: 210384100220**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6551 **Data do Registro: 13/11/2019 10:48:46** **Num. Lote CTM: 210384100260**	***75***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



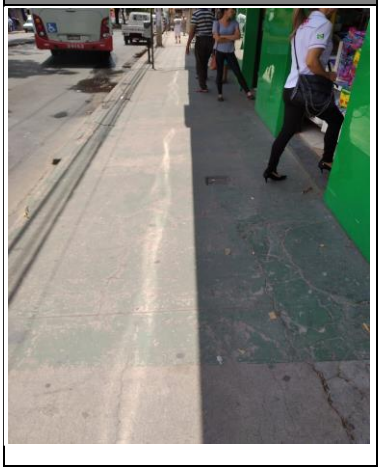Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6551 **Data do Registro: 13/11/2019 10:48:46** **Num. Lote CTM: 210384100260**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6531 **Data do Registro: 13/11/2019 10:50:10** **Num. Lote CTM: 210384100270**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6531 **Data do Registro: 13/11/2019 10:50:10** **Num. Lote CTM: 210384100270**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6511 **Data do Registro: 13/11/2019 10:53:23** **Num. Lote CTM: 210384100285**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


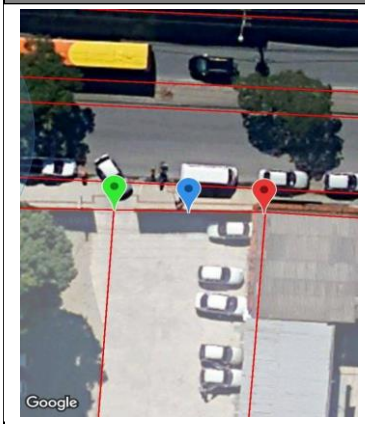


Foto Geral

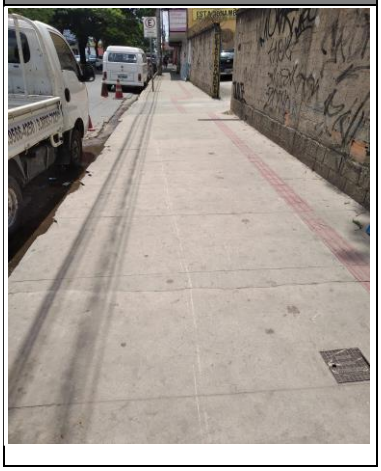

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6511 **Data do Registro: 13/11/2019 10:53:23** **Num. Lote CTM: 210384100285**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6471 **Data do Registro: 13/11/2019 10:55:15** **Num. Lote CTM: 210384100300**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


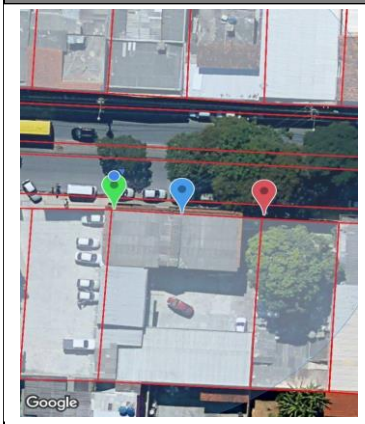


Foto Geral

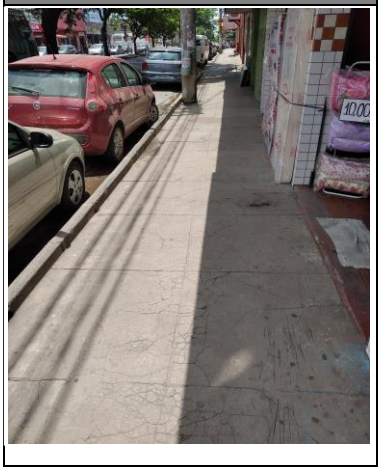

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6471 **Data do Registro: 13/11/2019 10:55:15** **Num. Lote CTM: 210384100300**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6461 **Data do Registro: 13/11/2019 10:58:02** **Num. Lote CTM: 210384100320**	***47***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


Localização da Testada



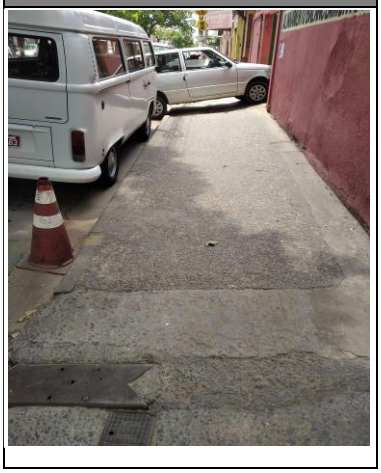Foto Geral



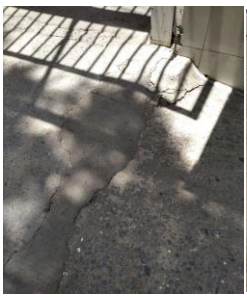Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6461 **Data do Registro: 13/11/2019 10:58:02** **Num. Lote CTM: 210384100320**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6451 **Data do Registro: 13/11/2019 11:01:06** **Num. Lote CTM: 210384100330**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6451 **Data do Registro: 13/11/2019 11:01:06** **Num. Lote CTM: 210384100330**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6441 **Data do Registro: 13/11/2019 11:03:46** **Num. Lote CTM: 210384100340**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


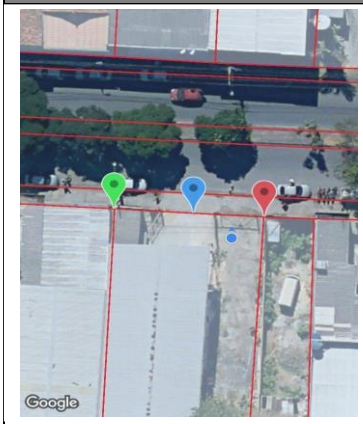


Foto Geral

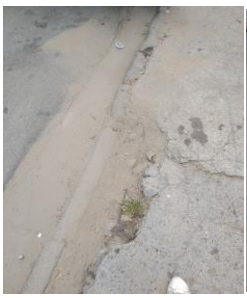

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6441 **Data do Registro: 13/11/2019 11:03:46** **Num. Lote CTM: 210384100340**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6431 **Data do Registro: 13/11/2019 11:10:00** **Num. Lote CTM: 210384100355**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

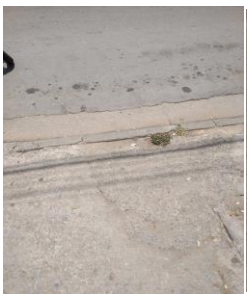


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6431 **Data do Registro: 13/11/2019 11:10:00** **Num. Lote CTM: 210384100355**	*60*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6421 **Data do Registro: 13/11/2019 11:11:27** **Num. Lote CTM: 210384100365**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

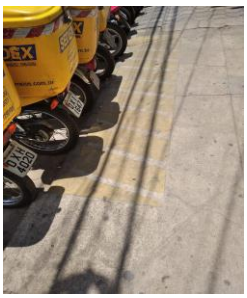


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6421 **Data do Registro: 13/11/2019 11:11:27** **Num. Lote CTM: 210384100365**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6411 **Data do Registro: 13/11/2019 11:12:56** **Num. Lote CTM: 210384100380**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada




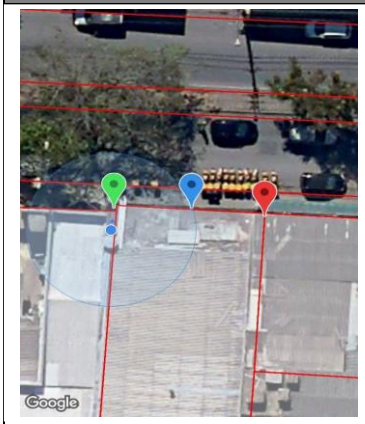


Foto Geral

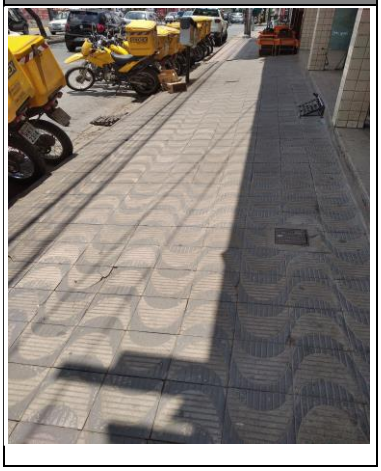

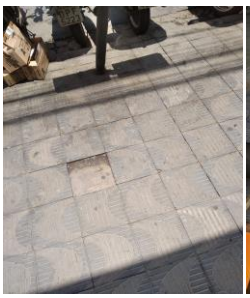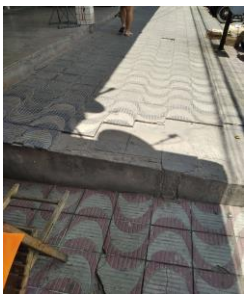Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6411 **Data do Registro: 13/11/2019 11:12:56** **Num. Lote CTM: 210384100380**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6405 **Data do Registro: 13/11/2019 11:15:29** **Num. Lote CTM: 210384100420**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



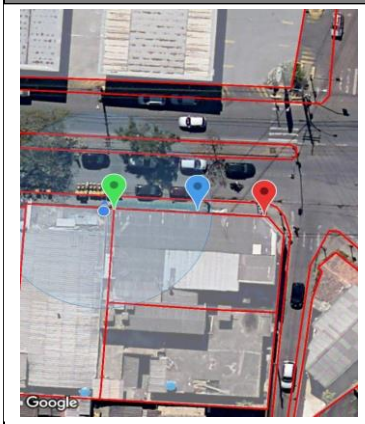



Foto Geral

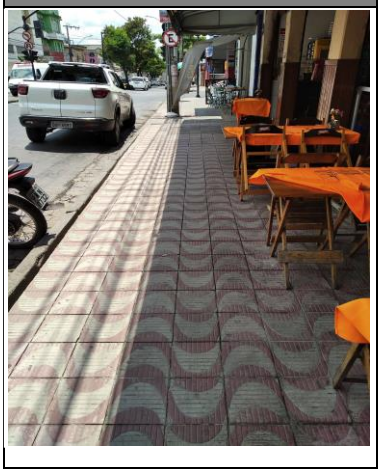

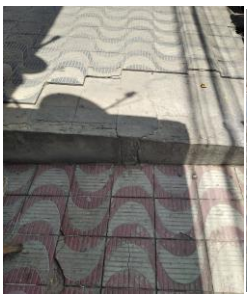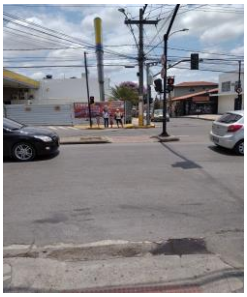Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6405 **Data do Registro: 13/11/2019 11:15:29** **Num. Lote CTM: 210384100420**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 11:18:08** **Num. Lote CTM: 210405000220**	***38***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações: Acesso pela rua São Cristóvão, 8


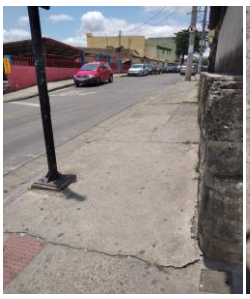
Localização da Testada



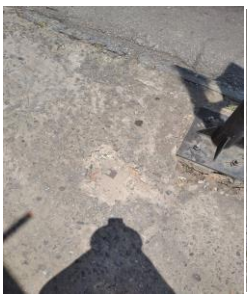Foto Geral




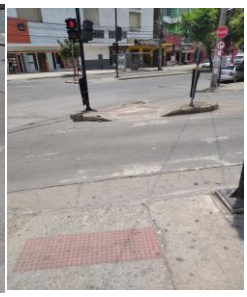Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 11:18:08** **Num. Lote CTM: 210405000220**	***38***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6371 **Data do Registro: 13/11/2019 11:20:42** **Num. Lote CTM: 210406200160**	*63*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

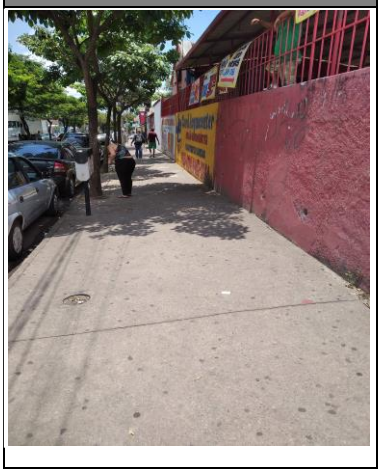Observações:

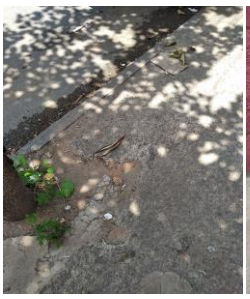
Localização da Testada

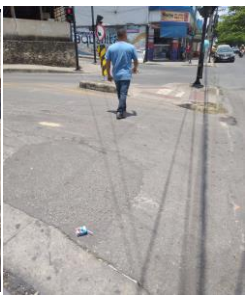


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6371 **Data do Registro: 13/11/2019 11:20:42** **Num. Lote CTM: 210406200160**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6341 **Data do Registro: 13/11/2019 11:25:01** **Num. Lote CTM: 210406200225**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



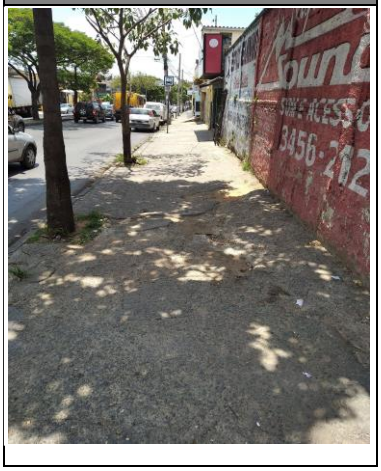Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6341 **Data do Registro: 13/11/2019 11:25:01** **Num. Lote CTM: 210406200225**	*60*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6319 **Data do Registro: 13/11/2019 11:27:08** **Num. Lote CTM: 210406200245**	***45***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



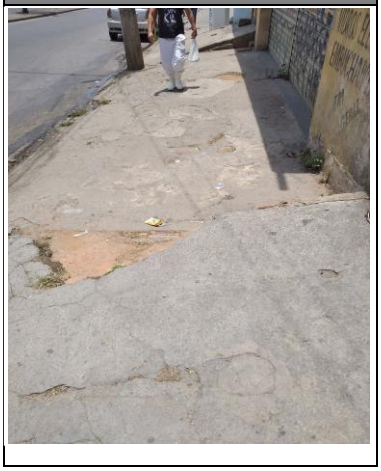
Foto Geral



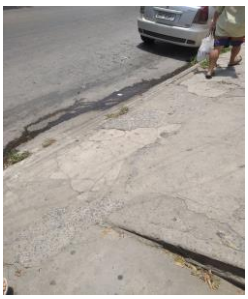Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6319 **Data do Registro: 13/11/2019 11:27:08** **Num. Lote CTM: 210406200245**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6291 **Data do Registro: 13/11/2019 11:29:01** **Num. Lote CTM: 210406200265**	***48***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


Localização da Testada



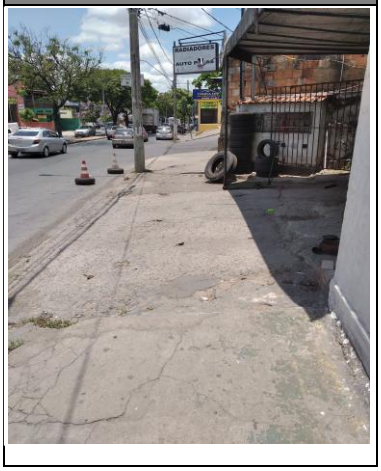Foto Geral



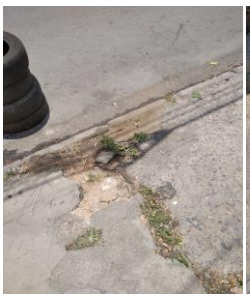Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6291 **Data do Registro: 13/11/2019 11:29:01** **Num. Lote CTM: 210406200265**	***48***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6271 **Data do Registro: 13/11/2019 11:34:32** **Num. Lote CTM: 210407500090**	***50***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

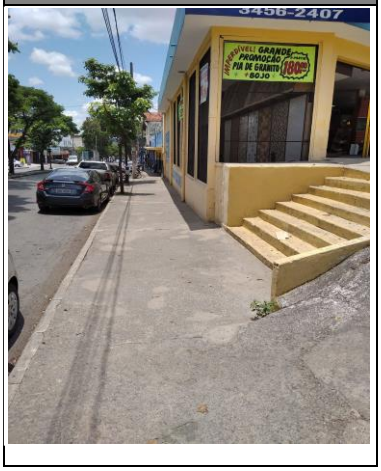Observações:

Localização da Testada

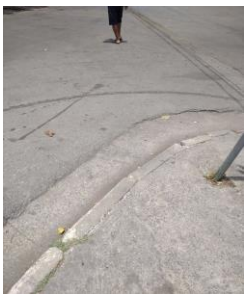


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6271 **Data do Registro: 13/11/2019 11:34:32** **Num. Lote CTM: 210407500090**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6241 **Data do Registro: 13/11/2019 11:40:05** **Num. Lote CTM: 210407500160**	***44***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	4
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

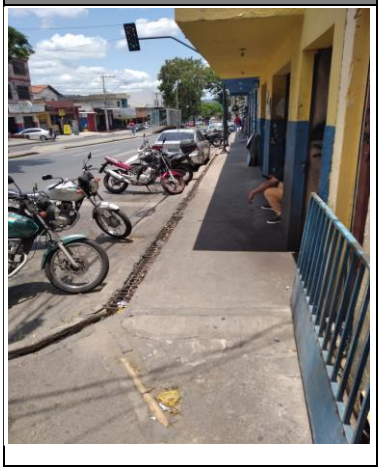Observações:


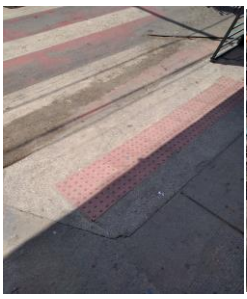
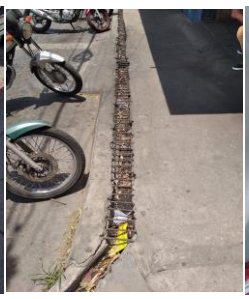
Localização da Testada



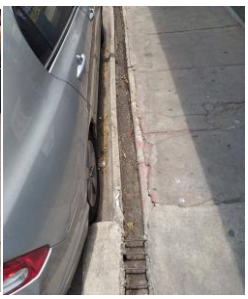Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6241 **Data do Registro: 13/11/2019 11:40:05** **Num. Lote CTM: 210407500160**	***44***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Não	-3
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6221 **Data do Registro: 13/11/2019 11:43:02** **Num. Lote CTM: 210407500180**	***51***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


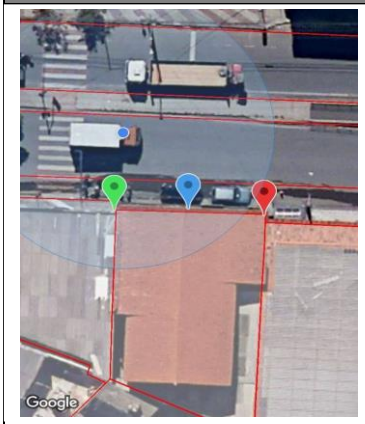


Foto Geral

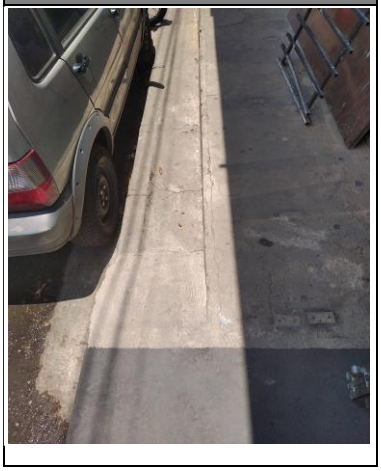

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6221 **Data do Registro: 13/11/2019 11:43:02** **Num. Lote CTM: 210407500180**	***51***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6201 **Data do Registro: 13/11/2019 11:46:45** **Num. Lote CTM: 210407500195**	***35***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



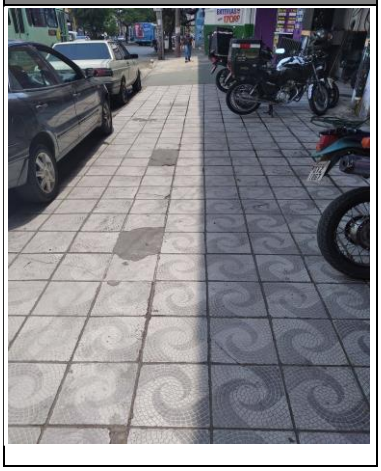Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6201 **Data do Registro: 13/11/2019 11:46:45** **Num. Lote CTM: 210407500195**	***35***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6151 **Data do Registro: 13/11/2019 11:52:15** **Num. Lote CTM: 210408800070**	***22***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6151 **Data do Registro: 13/11/2019 11:52:15** **Num. Lote CTM: 210408800070**	***22***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6121 **Data do Registro: 13/11/2019 11:55:00** **Num. Lote CTM: 210408800095**	*52*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6121 **Data do Registro: 13/11/2019 11:55:00** **Num. Lote CTM: 210408800095**	***52***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6091 **Data do Registro: 13/11/2019 11:58:07** **Num. Lote CTM: 210409000225**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6091 **Data do Registro: 13/11/2019 11:58:07** **Num. Lote CTM: 210409000225**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6071 **Data do Registro: 13/11/2019 12:07:32** **Num. Lote CTM: 210410700170**	***49***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



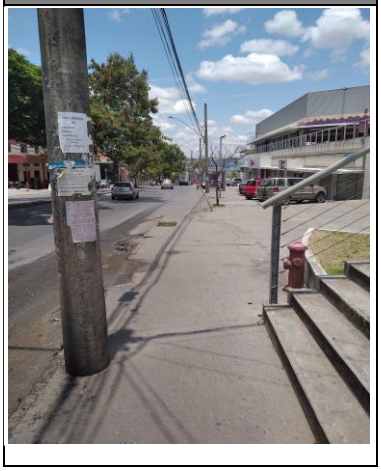Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 6071 **Data do Registro: 13/11/2019 12:07:32** **Num. Lote CTM: 210410700170**	***49***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	N.A	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5991 **Data do Registro: 13/11/2019 12:10:15** **Num. Lote CTM: 210410700260**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5991 **Data do Registro: 13/11/2019 12:10:15** **Num. Lote CTM: 210410700260**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5971 **Data do Registro: 13/11/2019 12:13:08** **Num. Lote CTM: 210412200070**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5971 **Data do Registro: 13/11/2019 12:13:08** **Num. Lote CTM: 210412200070**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5967 **Data do Registro: 13/11/2019 12:16:15** **Num. Lote CTM: 210412200150**	***51***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5967 **Data do Registro: 13/11/2019 12:16:15** **Num. Lote CTM: 210412200150**	***51***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5951 **Data do Registro: 13/11/2019 12:20:05** **Num. Lote CTM: 210412200175**	***41***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5951 **Data do Registro: 13/11/2019 12:20:05** **Num. Lote CTM: 210412200175**	***41***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5921 **Data do Registro: 13/11/2019 12:22:36** **Num. Lote CTM: 210412200210**	***39***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

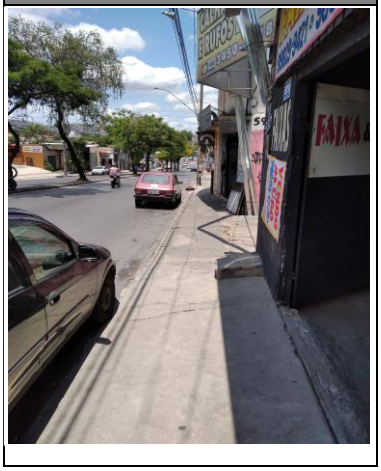Observações:

Localização da Testada

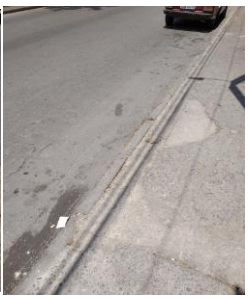


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5921 **Data do Registro: 13/11/2019 12:22:36** **Num. Lote CTM: 210412200210**	***39***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5901 **Data do Registro: 13/11/2019 12:25:17** **Num. Lote CTM: 210413500105**	***33***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5901 **Data do Registro: 13/11/2019 12:25:17** **Num. Lote CTM: 210413500105**	***33***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5891 **Data do Registro: 13/11/2019 12:29:04** **Num. Lote CTM: 210413500155**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5891 **Data do Registro: 13/11/2019 12:29:04** **Num. Lote CTM: 210413500155**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5881 **Data do Registro: 13/11/2019 12:32:52** **Num. Lote CTM: 210413500180**	***30***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5881 **Data do Registro: 13/11/2019 12:32:52** **Num. Lote CTM: 210413500180**	***30***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5861 **Data do Registro: 13/11/2019 12:34:47** **Num. Lote CTM: 210413500195**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5861 **Data do Registro: 13/11/2019 12:34:47** **Num. Lote CTM: 210413500195**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5851 **Data do Registro: 13/11/2019 12:38:32** **Num. Lote CTM: 210413500240**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5851 **Data do Registro: 13/11/2019 12:38:32** **Num. Lote CTM: 210413500240**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 12:40:59** **Num. Lote CTM: 211015200590**	***41***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações: **Acesso pela Rua Flamengo**


Localização da Testada



Foto Geral



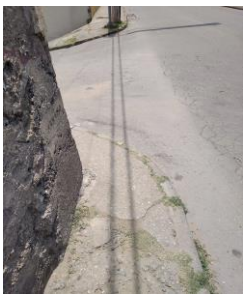Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 12:40:59** **Num. Lote CTM: 211015200590**	***41***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5821 **Data do Registro: 13/11/2019 12:44:24** **Num. Lote CTM: 211016500650**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



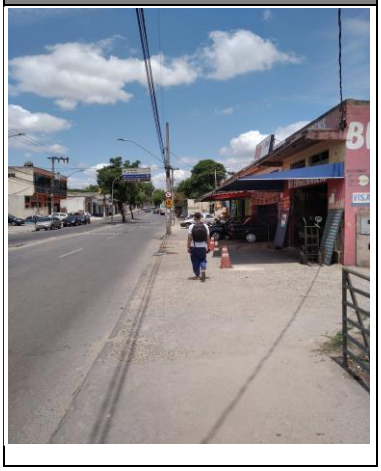Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5821 **Data do Registro: 13/11/2019 12:44:24** **Num. Lote CTM: 211016500650**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5811 **Data do Registro: 13/11/2019 12:52:29** **Num. Lote CTM: 211016500685**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



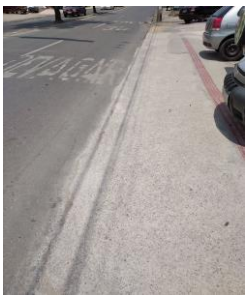Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5811 **Data do Registro: 13/11/2019 12:52:29** **Num. Lote CTM: 211016500685**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5801 **Data do Registro: 13/11/2019 12:55:33** **Num. Lote CTM: 211016500730**	*16*	*F*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5801 **Data do Registro: 13/11/2019 12:55:33** **Num. Lote CTM: 211016500730**	***16***	***F***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5721 **Data do Registro: 13/11/2019 12:59:42** **Num. Lote CTM: 211019300325**	***31***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



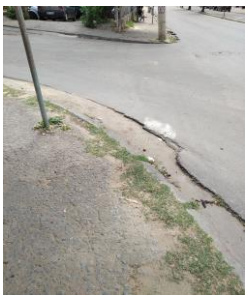Fotos Complementares - Detalhes do Passeio










Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5721 **Data do Registro: 13/11/2019 12:59:42** **Num. Lote CTM: 211019300325**	***31***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5675 **Data do Registro: 13/11/2019 13:02:42** **Num. Lote CTM: 211019300370**	*46*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5675 **Data do Registro: 13/11/2019 13:02:42** **Num. Lote CTM: 211019300370**	***46***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5671 **Data do Registro: 13/11/2019 13:05:06** **Num. Lote CTM: 211019300390**	*56*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


Localização da Testada



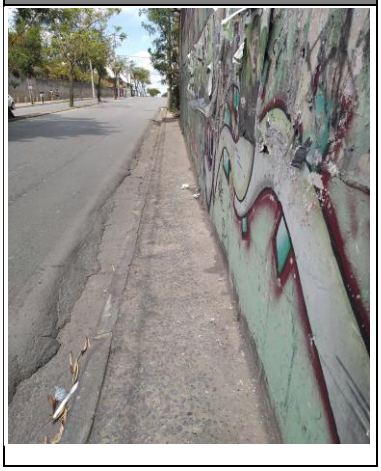Foto Geral



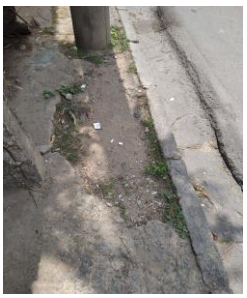Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5671 **Data do Registro: 13/11/2019 13:05:06** **Num. Lote CTM: 211019300390**	*56*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5651 **Data do Registro: 13/11/2019 13:07:13** **Num. Lote CTM: 211019300400**	***46***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Sim	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5651 **Data do Registro: 13/11/2019 13:07:13** **Num. Lote CTM: 211019300400**	***46***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5657 **Data do Registro: 13/11/2019 13:09:50** **Num. Lote CTM: 211019300425**	***21***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5657 **Data do Registro: 13/11/2019 13:09:50** **Num. Lote CTM: 211019300425**	***21***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5613 **Data do Registro: 13/11/2019 13:11:58** **Num. Lote CTM: 211019300155**	***24***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5613 **Data do Registro: 13/11/2019 13:11:58** **Num. Lote CTM: 211019300155**	***24***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5615 **Data do Registro: 13/11/2019 13:15:31** **Num. Lote CTM: 211019300505**	*6*	*F*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Terra	-10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5615 **Data do Registro: 13/11/2019 13:15:31** **Num. Lote CTM: 211019300505**	*6*	*F*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5601 **Data do Registro: 13/11/2019 13:19:56** **Num. Lote CTM: 210502400095**	***24***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



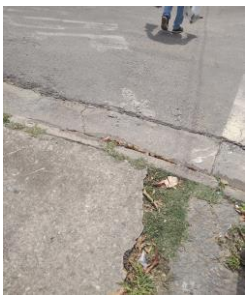Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5601 **Data do Registro: 13/11/2019 13:19:56** **Num. Lote CTM: 210502400095**	***24***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5587 **Data do Registro: 13/11/2019 13:23:36** **Num. Lote CTM: 210502400190**	*56*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

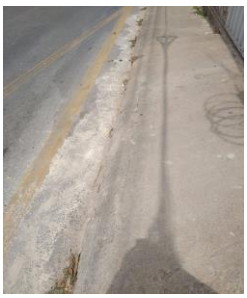


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5587 **Data do Registro: 13/11/2019 13:23:36** **Num. Lote CTM: 210502400190**	***56***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5575 **Data do Registro: 13/11/2019 13:27:26** **Num. Lote CTM: 210502400220**	***41***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


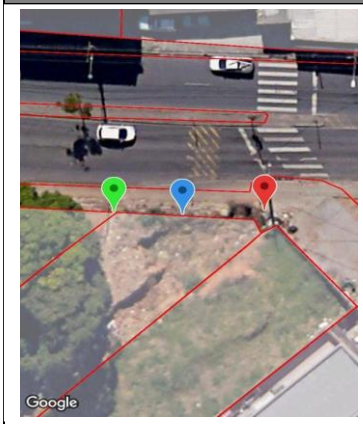


Foto Geral

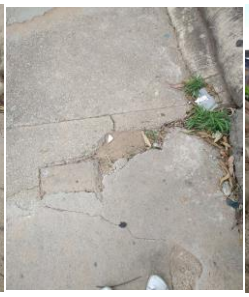

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5575 **Data do Registro: 13/11/2019 13:27:26** **Num. Lote CTM: 210502400220**	***41***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5555 **Data do Registro: 13/11/2019 13:30:31** **Num. Lote CTM: 210502400235**	***47***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



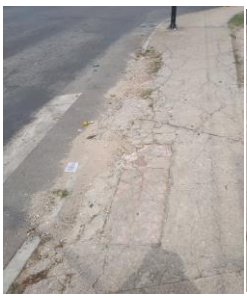Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 5555 **Data do Registro: 13/11/2019 13:30:31** **Num. Lote CTM: 210502400235**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3345 **Data do Registro: 21/11/2019 09:22:38** **Num. Lote CTM: 210576100340**	***20***	***F***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Terra	-10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3345 **Data do Registro: 21/11/2019 09:22:38** **Num. Lote CTM: 210576100340**	***20***	***F***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3355 **Data do Registro: 21/11/2019 09:24:00** **Num. Lote CTM: 210576100350**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3355 **Data do Registro: 21/11/2019 09:24:00** **Num. Lote CTM: 210576100350**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3343 **Data do Registro: 21/11/2019 09:27:41** **Num. Lote CTM: 210576100355**	***44***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	N.A	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


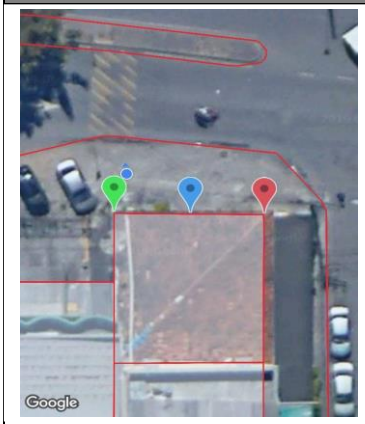


Foto Geral

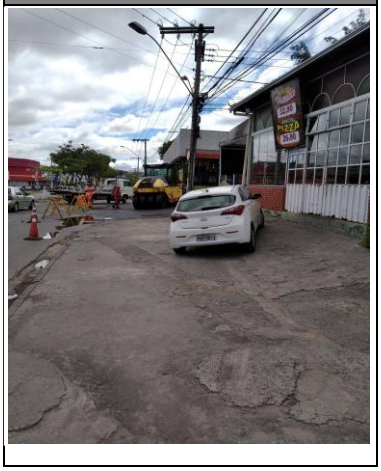

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3343 **Data do Registro: 21/11/2019 09:27:41** **Num. Lote CTM: 210576100355**	***44***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3323 **Data do Registro: 21/11/2019 09:31:42** **Num. Lote CTM: 210577400240**	*47*	*D*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



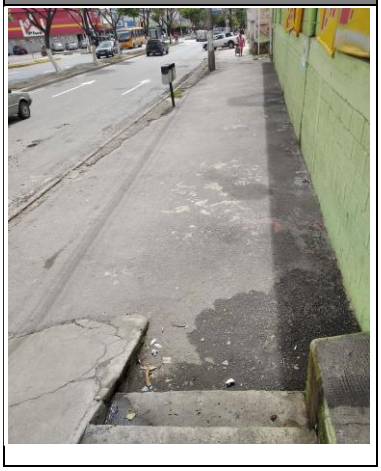
Foto Geral



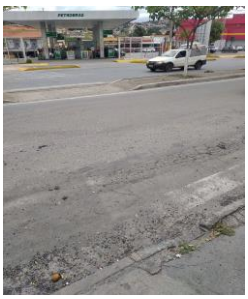Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3323 **Data do Registro: 21/11/2019 09:31:42** **Num. Lote CTM: 210577400240**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3297 **Data do Registro: 21/11/2019 09:35:55** **Num. Lote CTM: 210577400295**	***39***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	4
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3297 **Data do Registro: 21/11/2019 09:35:55** **Num. Lote CTM: 210577400295**	***39***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Não	-3
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 09:38:20** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: **Canteiro**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 09:38:20** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3175 **Data do Registro: 21/11/2019 09:40:18** **Num. Lote CTM: 210578700105**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



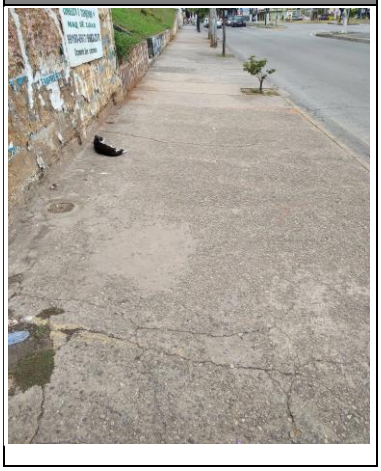Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3175 **Data do Registro: 21/11/2019 09:40:18** **Num. Lote CTM: 210578700105**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3165 **Data do Registro: 21/11/2019 09:45:27** **Num. Lote CTM: 210578700115**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

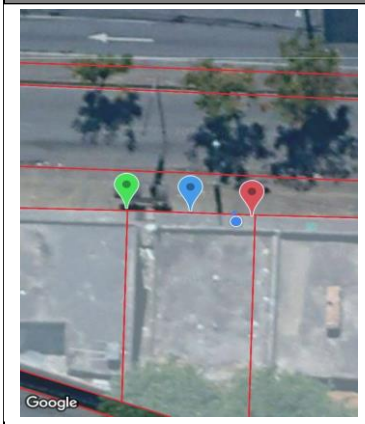


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio











Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3165 **Data do Registro: 21/11/2019 09:45:27** **Num. Lote CTM: 210578700115**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3175 **Data do Registro: 21/11/2019 09:47:42** **Num. Lote CTM: 210578700130**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3175 **Data do Registro: 21/11/2019 09:47:42** **Num. Lote CTM: 210578700130**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3175 **Data do Registro: 21/11/2019 09:50:54** **Num. Lote CTM: 210578700170**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



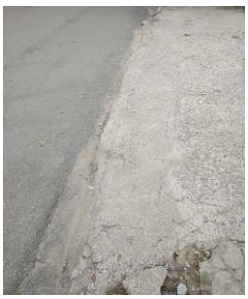Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3175 **Data do Registro: 21/11/2019 09:50:54** **Num. Lote CTM: 210578700170**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3063 **Data do Registro: 21/11/2019 09:53:59** **Num. Lote CTM: 210579000265**	***30***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3063 **Data do Registro: 21/11/2019 09:53:59** **Num. Lote CTM: 210579000265**	***30***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3043 **Data do Registro: 21/11/2019 09:59:41** **Num. Lote CTM: 210579000330**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


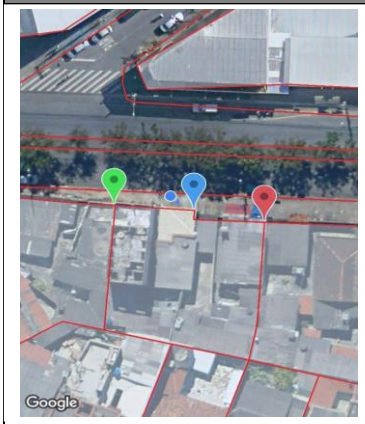


Foto Geral

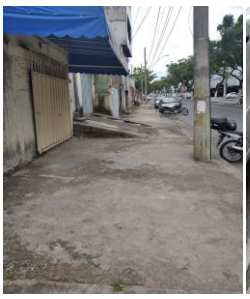

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3043 **Data do Registro: 21/11/2019 09:59:41** **Num. Lote CTM: 210579000330**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3031 **Data do Registro: 21/11/2019 10:01:43** **Num. Lote CTM: 210579000365**	***55***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



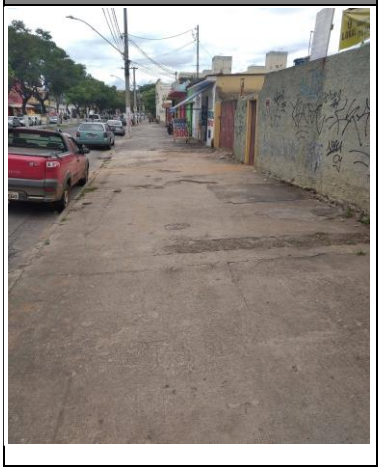Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3031 **Data do Registro: 21/11/2019 10:01:43** **Num. Lote CTM: 210579000365**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3027 **Data do Registro: 21/11/2019 10:03:42** **Num. Lote CTM: 210579000375**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

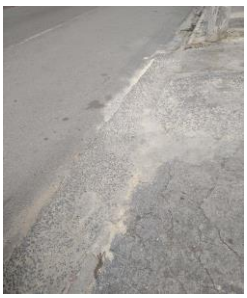


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3027 **Data do Registro: 21/11/2019 10:03:42** **Num. Lote CTM: 210579000375**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3011 **Data do Registro: 21/11/2019 10:05:57** **Num. Lote CTM: 210579000390**	*47*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 3011 **Data do Registro: 21/11/2019 10:05:57** **Num. Lote CTM: 210579000390**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2987 **Data do Registro: 21/11/2019 10:09:14** **Num. Lote CTM: 210579000420**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



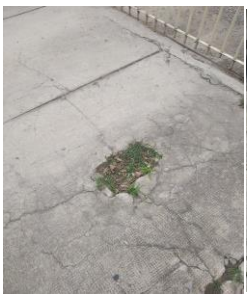Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2987 **Data do Registro: 21/11/2019 10:09:14** **Num. Lote CTM: 210579000420**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2935 **Data do Registro: 21/11/2019 10:13:19** **Num. Lote CTM: 210579000435**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


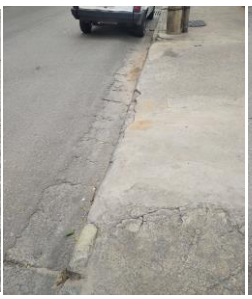


Foto Geral

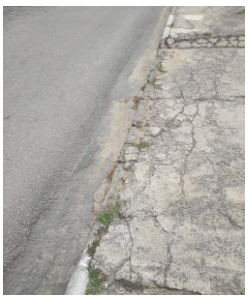

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2935 **Data do Registro: 21/11/2019 10:13:19** **Num. Lote CTM: 210579000435**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2931 **Data do Registro: 21/11/2019 10:15:12** **Num. Lote CTM: 210579000510**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


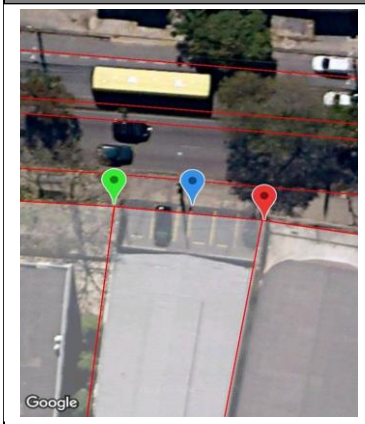


Foto Geral

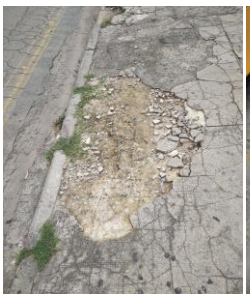

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2931 **Data do Registro: 21/11/2019 10:15:12** **Num. Lote CTM: 210579000510**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2901 **Data do Registro: 21/11/2019 10:17:03** **Num. Lote CTM: 210579000525**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



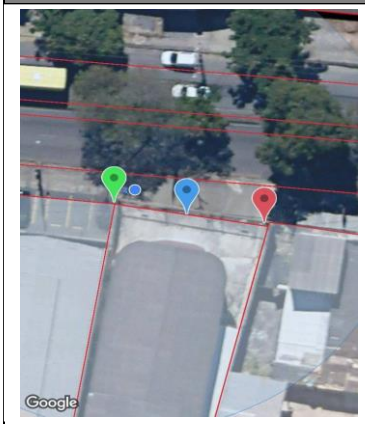


Foto Geral

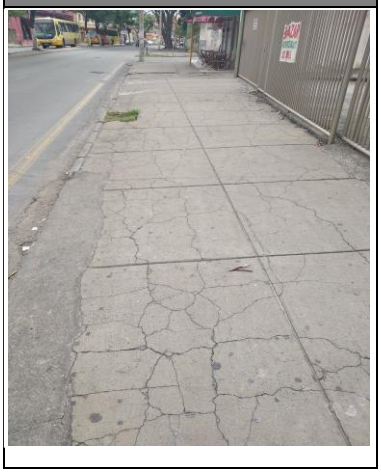

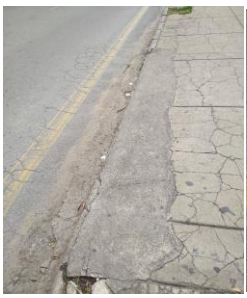Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2901 **Data do Registro: 21/11/2019 10:17:03** **Num. Lote CTM: 210579000525**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2891 **Data do Registro: 21/11/2019 10:18:47** **Num. Lote CTM: 210579000545**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


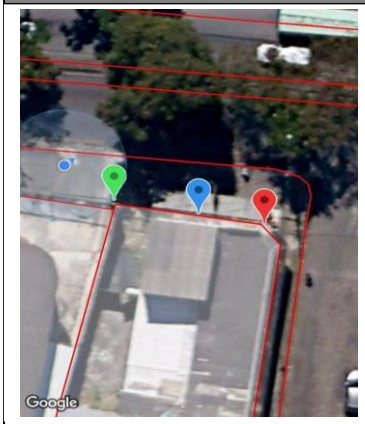


Foto Geral

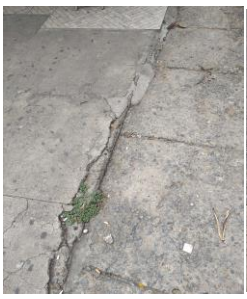

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2891 **Data do Registro: 21/11/2019 10:18:47** **Num. Lote CTM: 210579000545**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2871 **Data do Registro: 21/11/2019 10:24:55** **Num. Lote CTM: 210601400130**	***48***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Sim	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto


FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2871 **Data do Registro: 21/11/2019 10:24:55** **Num. Lote CTM: 210601400130**	***48***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

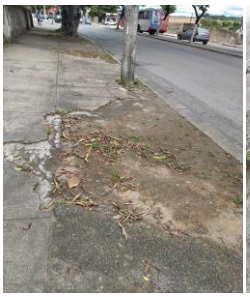Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2825 **Data do Registro: 21/11/2019 10:29:21** **Num. Lote CTM: 210602700300**	*69*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2825 **Data do Registro: 21/11/2019 10:29:21** **Num. Lote CTM: 210602700300**	***69***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2765 **Data do Registro: 21/11/2019 10:34:12** **Num. Lote CTM: 210602700055**	***78***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



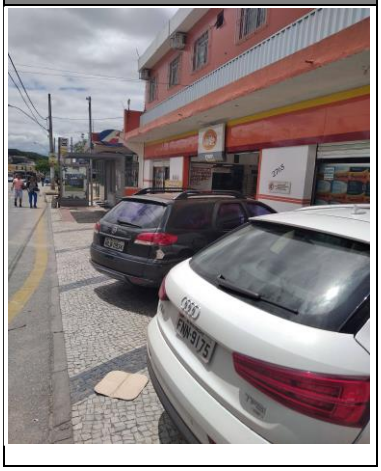Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2765 **Data do Registro: 21/11/2019 10:34:12** **Num. Lote CTM: 210602700055**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2745 **Data do Registro: 21/11/2019 10:39:14** **Num. Lote CTM: 210602700020**	***88***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



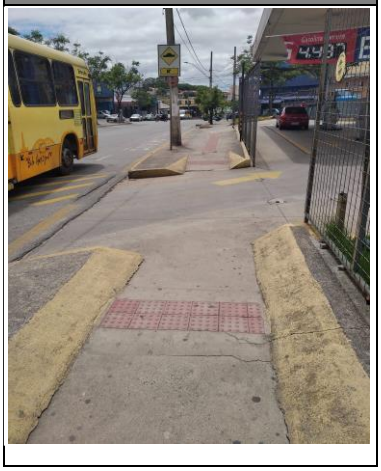
Foto Geral



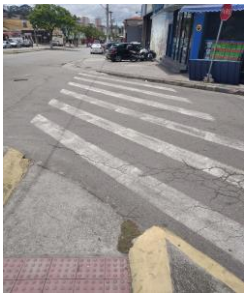Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2745 **Data do Registro: 21/11/2019 10:39:14** **Num. Lote CTM: 210602700020**	***88***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Não	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2675 **Data do Registro: 21/11/2019 10:41:57** **Num. Lote CTM: 210603000510**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

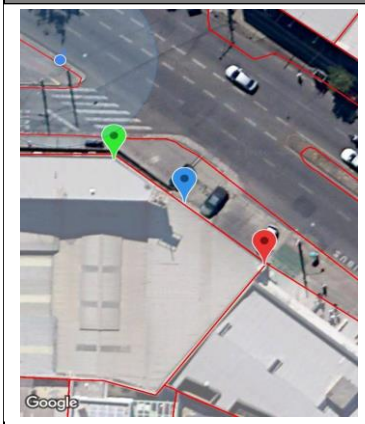


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2675 **Data do Registro: 21/11/2019 10:41:57** **Num. Lote CTM: 210603000510**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2631 **Data do Registro: 21/11/2019 10:44:53** **Num. Lote CTM: 210603000545**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



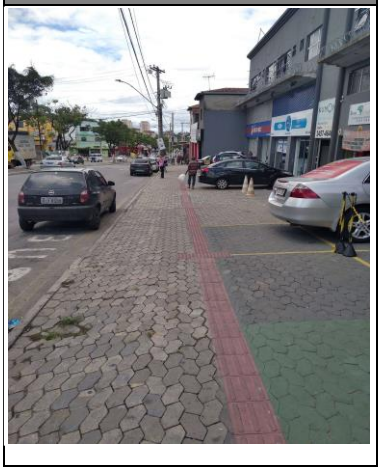
Foto Geral



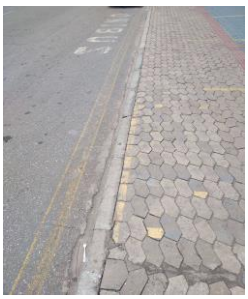Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2631 **Data do Registro: 21/11/2019 10:44:53** **Num. Lote CTM: 210603000545**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2597 **Data do Registro: 21/11/2019 10:46:48** **Num. Lote CTM: 210603000580**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2597 **Data do Registro: 21/11/2019 10:46:48** **Num. Lote CTM: 210603000580**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2597 **Data do Registro: 21/11/2019 10:49:12** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



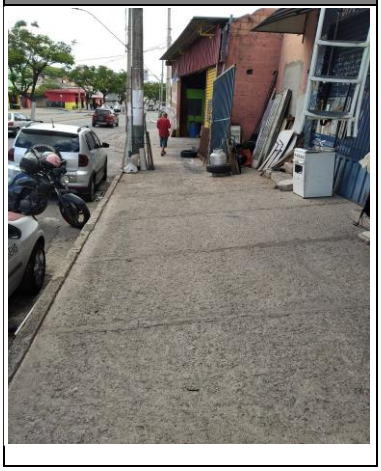Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2597 **Data do Registro: 21/11/2019 10:49:12** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2589 **Data do Registro: 21/11/2019 10:57:31** **Num. Lote CTM: 210609600530**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2589 **Data do Registro: 21/11/2019 10:57:31** **Num. Lote CTM: 210609600530**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2577 **Data do Registro: 21/11/2019 10:59:04** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2577 **Data do Registro: 21/11/2019 10:59:04** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2577 **Data do Registro: 21/11/2019 11:01:28** **Num. Lote CTM: 210609600545**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

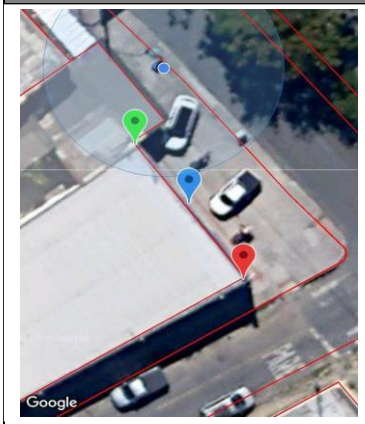



Foto Geral



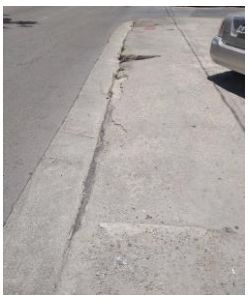Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2577 **Data do Registro: 21/11/2019 11:01:28** **Num. Lote CTM: 210609600545**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2519 **Data do Registro: 21/11/2019 11:04:31** **Num. Lote CTM: 210610200265**	*45*	*D*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



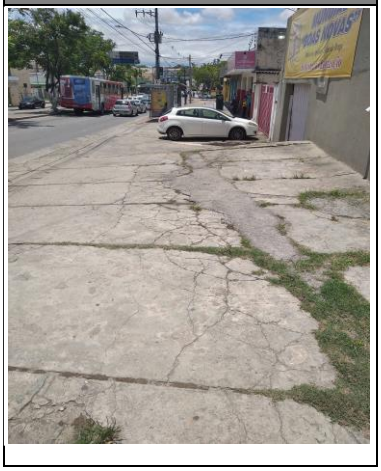Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2519 **Data do Registro: 21/11/2019 11:04:31** **Num. Lote CTM: 210610200265**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2515 **Data do Registro: 21/11/2019 11:07:54** **Num. Lote CTM: 210610200300**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

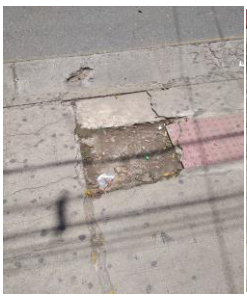
Localização da Testada

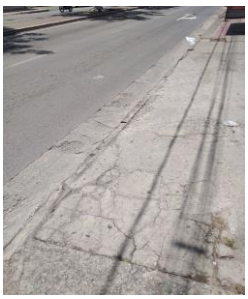


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2515 **Data do Registro: 21/11/2019 11:07:54** **Num. Lote CTM: 210610200300**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2505 **Data do Registro: 21/11/2019 11:11:58** **Num. Lote CTM: 210610200330**	*47*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada






Foto Geral



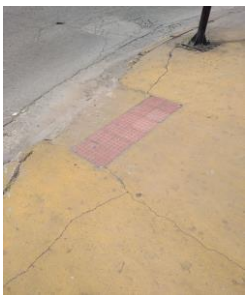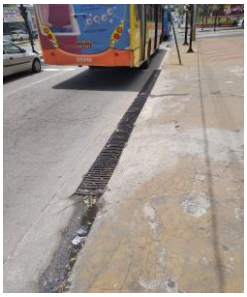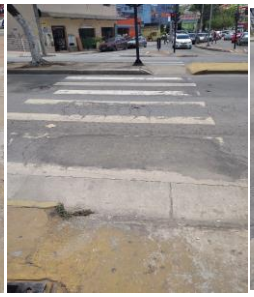Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2505 **Data do Registro: 21/11/2019 11:11:58** **Num. Lote CTM: 210610200330**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2417 **Data do Registro: 21/11/2019 11:21:45** **Num. Lote CTM: 210611501525**	*69*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	4
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



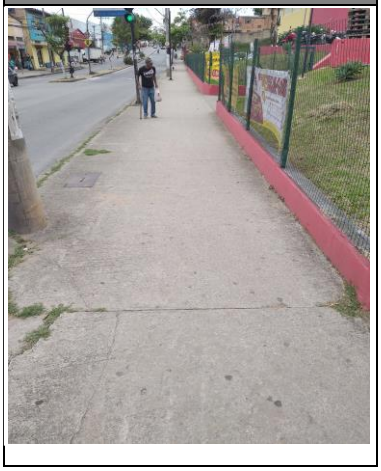
Foto Geral



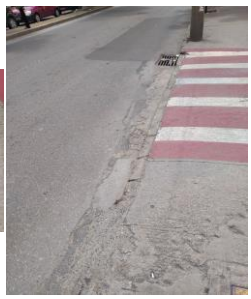Fotos Complementares - Detalhes do Passeio










Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2417 **Data do Registro: 21/11/2019 11:21:45** **Num. Lote CTM: 210611501525**	***69***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Não	-3
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2447 **Data do Registro: 21/11/2019 11:23:51** **Num. Lote CTM: 210611501605**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2447 **Data do Registro: 21/11/2019 11:23:51** **Num. Lote CTM: 210611501605**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2445 **Data do Registro: 21/11/2019 11:26:45** **Num. Lote CTM: 210611501625**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



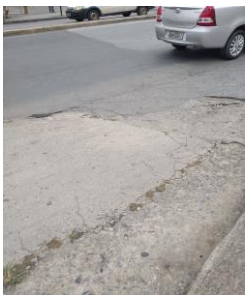Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2445 **Data do Registro: 21/11/2019 11:26:45** **Num. Lote CTM: 210611501625**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2435 **Data do Registro: 21/11/2019 11:30:39** **Num. Lote CTM: 210611502090**	***38***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2435 **Data do Registro: 21/11/2019 11:30:39** **Num. Lote CTM: 210611502090**	***38***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2433 **Data do Registro: 21/11/2019 11:32:55** **Num. Lote CTM: 210611502250**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2433 **Data do Registro: 21/11/2019 11:32:55** **Num. Lote CTM: 210611502250**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2405 **Data do Registro: 21/11/2019 11:35:59** **Num. Lote CTM: 210611502275**	***50***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-5
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



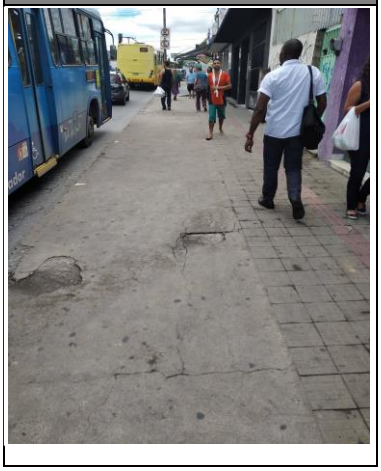Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2405 **Data do Registro: 21/11/2019 11:35:59** **Num. Lote CTM: 210611502275**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Sim	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2375 **Data do Registro: 21/11/2019 11:38:11** **Num. Lote CTM: 210611502300**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


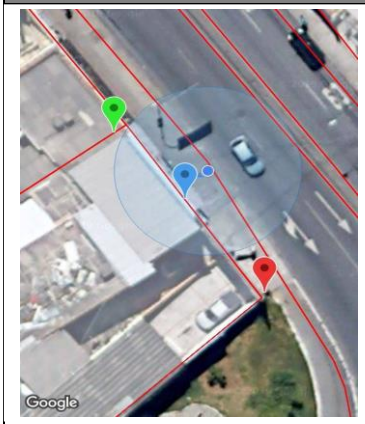


Foto Geral

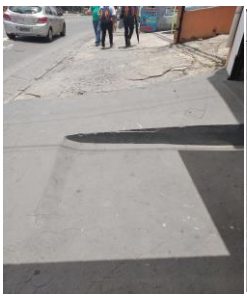

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2375 **Data do Registro: 21/11/2019 11:38:11** **Num. Lote CTM: 210611502300**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 11:40:09** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***47***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações: **Canteiro Central**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 11:40:09** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2277 **Data do Registro: 21/11/2019 11:43:50** **Num. Lote CTM: 210621600515**	*69*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2277 **Data do Registro: 21/11/2019 11:43:50** **Num. Lote CTM: 210621600515**	***69***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2275 **Data do Registro: 21/11/2019 11:46:52** **Num. Lote CTM: 190989200730**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

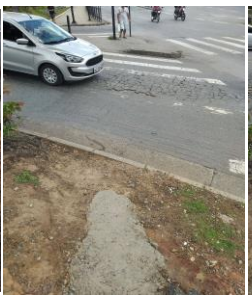


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2275 **Data do Registro: 21/11/2019 11:46:52** **Num. Lote CTM: 190989200730**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2263 **Data do Registro: 21/11/2019 11:49:09** **Num. Lote CTM: 190989200750**	***35***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



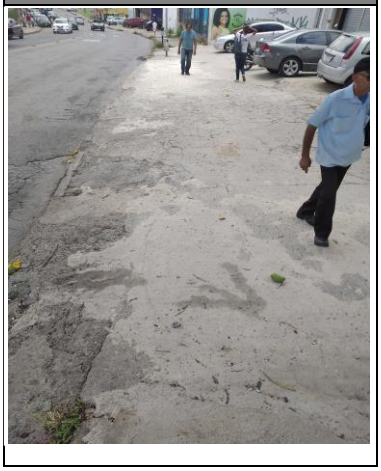Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2263 **Data do Registro: 21/11/2019 11:49:09** **Num. Lote CTM: 190989200750**	***35***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2257 **Data do Registro: 21/11/2019 11:51:21** **Num. Lote CTM: 190989200815**	***48***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2257 **Data do Registro: 21/11/2019 11:51:21** **Num. Lote CTM: 190989200815**	***48***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2251 **Data do Registro: 21/11/2019 11:53:29** **Num. Lote CTM: 190989200830**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2251 **Data do Registro: 21/11/2019 11:53:29** **Num. Lote CTM: 190989200830**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2147 **Data do Registro: 21/11/2019 11:59:23** **Num. Lote CTM: 190989200845**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

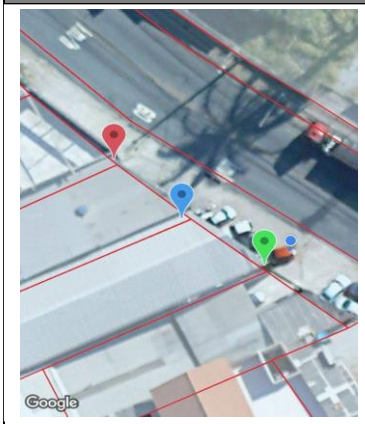


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2147 **Data do Registro: 21/11/2019 11:59:23** **Num. Lote CTM: 190989200845**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2117 **Data do Registro: 21/11/2019 12:00:45** **Num. Lote CTM: 190989200850**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2117 **Data do Registro: 21/11/2019 12:00:45** **Num. Lote CTM: 190989200850**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2057 **Data do Registro: 21/11/2019 12:02:51** **Num. Lote CTM: 190989200870**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



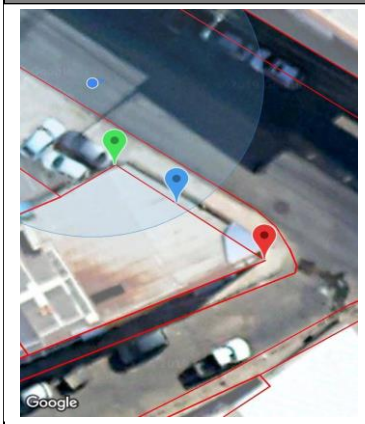


Foto Geral

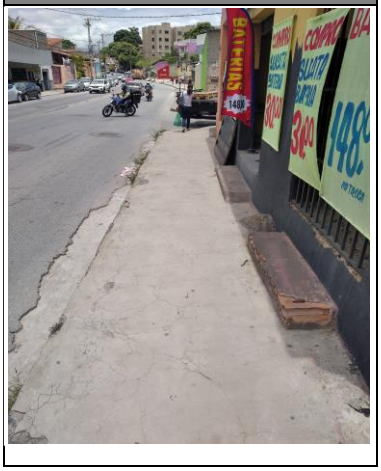

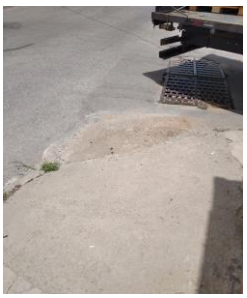Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2057 **Data do Registro: 21/11/2019 12:02:51** **Num. Lote CTM: 190989200870**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2055 **Data do Registro: 21/11/2019 12:05:27** **Num. Lote CTM: 190990900390**	*69*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



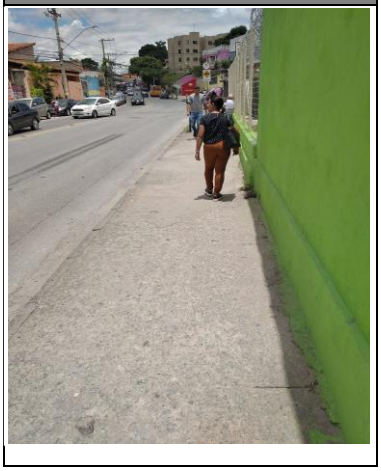Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2055 **Data do Registro: 21/11/2019 12:05:27** **Num. Lote CTM: 190990900390**	***69***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2041 **Data do Registro: 21/11/2019 12:07:46** **Num. Lote CTM: 190695400160**	***78***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

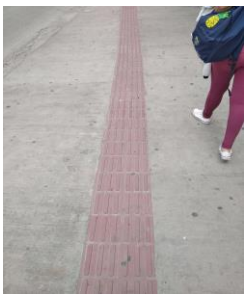


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2041 **Data do Registro: 21/11/2019 12:07:46** **Num. Lote CTM: 190695400160**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2021 **Data do Registro: 21/11/2019 12:09:51** **Num. Lote CTM: 190695400185**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2021 **Data do Registro: 21/11/2019 12:09:51** **Num. Lote CTM: 190695400185**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2001 **Data do Registro: 21/11/2019 12:11:22** **Num. Lote CTM: 190695400205**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2001 **Data do Registro: 21/11/2019 12:11:22** **Num. Lote CTM: 190695400205**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1985 **Data do Registro: 21/11/2019 12:12:56** **Num. Lote CTM: 190695400245**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1985 **Data do Registro: 21/11/2019 12:12:56** **Num. Lote CTM: 190695400245**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 12:14:59** **Num. Lote CTM: 190571900375**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	N.A	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações: Acesso através da Rua Thereza Baldo Lopes, 15

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 21/11/2019 12:14:59** **Num. Lote CTM: 190571900375**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1937 **Data do Registro: 21/11/2019 12:17:18** **Num. Lote CTM: 190571900210**	***31***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1937 **Data do Registro: 21/11/2019 12:17:18** **Num. Lote CTM: 190571900210**	***31***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1809 **Data do Registro: 21/11/2019 12:22:01** **Num. Lote CTM: 190394300520**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	4
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1809 **Data do Registro: 21/11/2019 12:22:01** **Num. Lote CTM: 190394300520**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Não	-3
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Não	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1767 **Data do Registro: 21/11/2019 12:23:59** **Num. Lote CTM: 190394300550**	***74***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

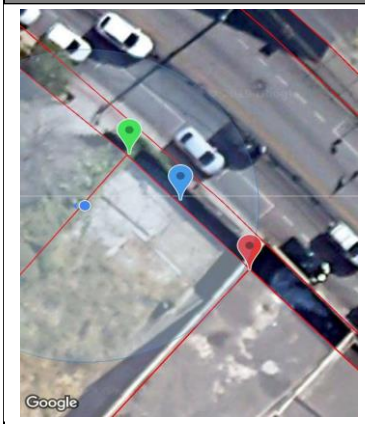


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1767 **Data do Registro: 21/11/2019 12:23:59** **Num. Lote CTM: 190394300550**	***74***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1747 **Data do Registro: 21/11/2019 12:27:03** **Num. Lote CTM: 190394300565**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



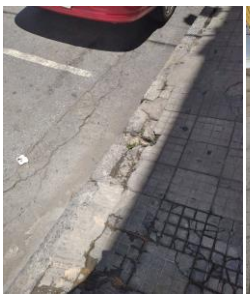Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1747 **Data do Registro: 21/11/2019 12:27:03** **Num. Lote CTM: 190394300565**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1725 **Data do Registro: 21/11/2019 12:29:49** **Num. Lote CTM: 190394300590**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1725 **Data do Registro: 21/11/2019 12:29:49** **Num. Lote CTM: 190394300590**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1685 **Data do Registro: 21/11/2019 12:32:50** **Num. Lote CTM: 190394300600**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1685 **Data do Registro: 21/11/2019 12:32:50** **Num. Lote CTM: 190394300600**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1671 **Data do Registro: 21/11/2019 12:35:05** **Num. Lote CTM: 190394300660**	*46*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

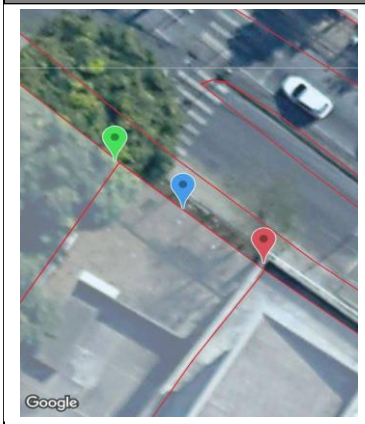


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1671 **Data do Registro: 21/11/2019 12:35:05** **Num. Lote CTM: 190394300660**	***46***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1665 **Data do Registro: 21/11/2019 12:37:12** **Num. Lote CTM: 190394300675**	*49*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

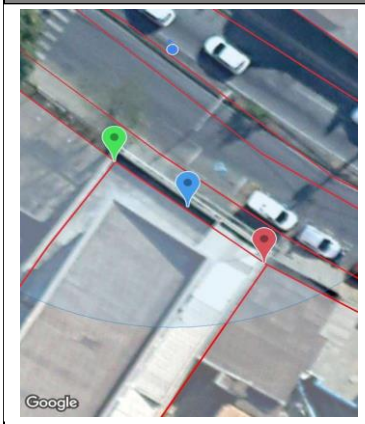



Foto Geral



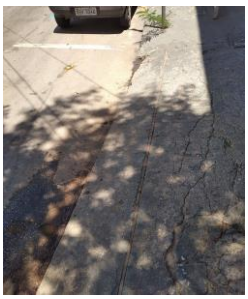Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1665 **Data do Registro: 21/11/2019 12:37:12** **Num. Lote CTM: 190394300675**	***49***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1659 **Data do Registro: 21/11/2019 12:38:34** **Num. Lote CTM: 190394300695**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



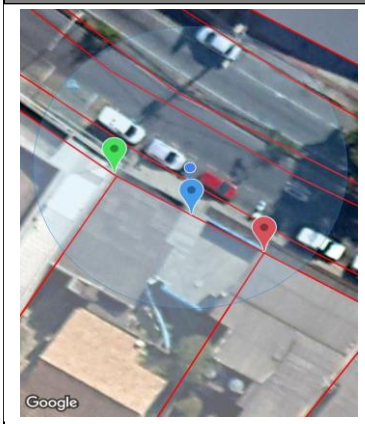


Foto Geral

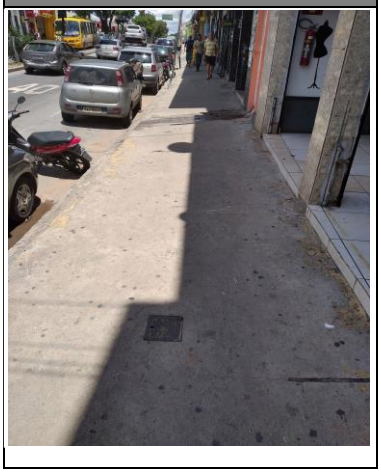

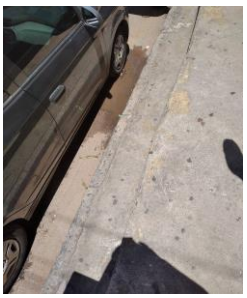Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1659 **Data do Registro: 21/11/2019 12:38:34** **Num. Lote CTM: 190394300695**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1653 **Data do Registro: 21/11/2019 12:41:40** **Num. Lote CTM: 190394300705**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



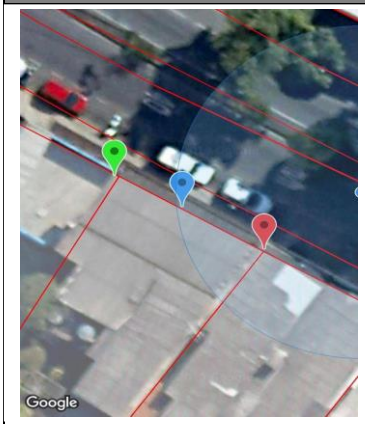


Foto Geral

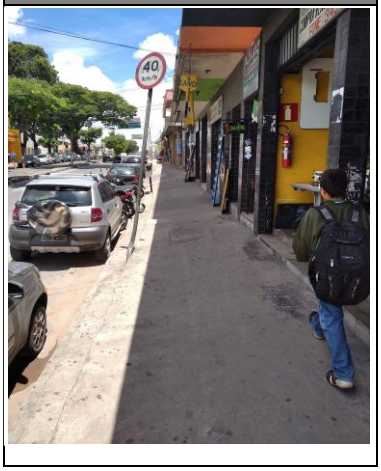

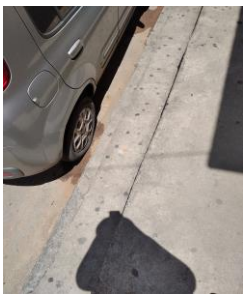Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1653 **Data do Registro: 21/11/2019 12:41:40** **Num. Lote CTM: 190394300705**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1619 **Data do Registro: 21/11/2019 12:47:58** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


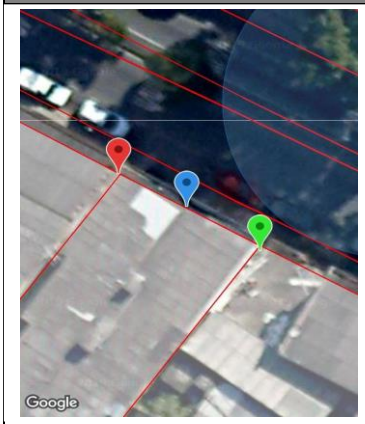


Foto Geral

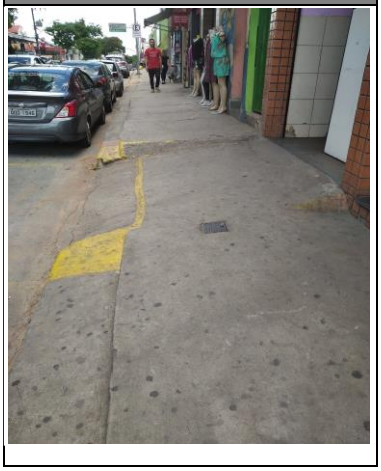

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1619 **Data do Registro: 21/11/2019 12:47:58** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1629 **Data do Registro: 21/11/2019 12:44:17** **Num. Lote CTM: 190394300720**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada




Foto Geral



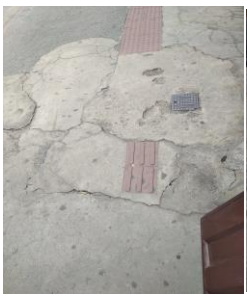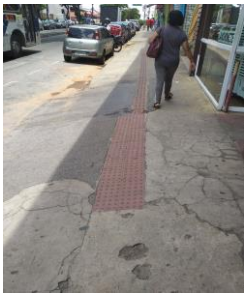Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1629 **Data do Registro: 21/11/2019 12:44:17** **Num. Lote CTM: 190394300720**	***68***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
#VALOR! **Data do Registro: 21/11/2019 13:24:31** **Num. Lote CTM: 190394300735**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
#VALOR! **Data do Registro: 21/11/2019 13:24:31** **Num. Lote CTM: 190394300735**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1595 **Data do Registro: 21/11/2019 13:29:06** **Num. Lote CTM: 190394300755**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



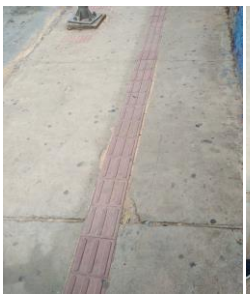Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1595 **Data do Registro: 21/11/2019 13:29:06** **Num. Lote CTM: 190394300755**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1543 **Data do Registro: 21/11/2019 13:35:06** **Num. Lote CTM: 190394300810**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1543 **Data do Registro: 21/11/2019 13:35:06** **Num. Lote CTM: 190394300810**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1501 **Data do Registro: 21/11/2019 13:40:41** **Num. Lote CTM: 190394300855**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

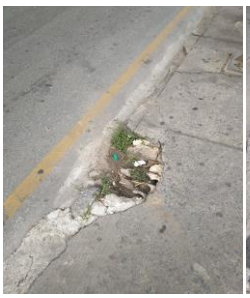
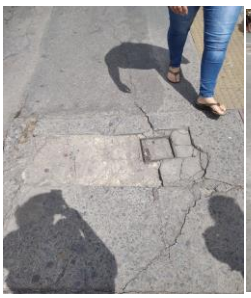
Localização da Testada


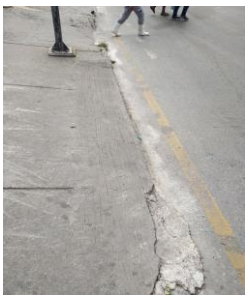


Foto Geral

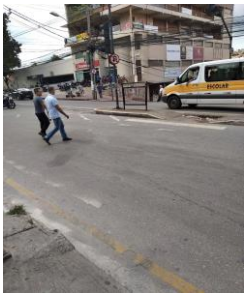

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1501 **Data do Registro: 21/11/2019 13:40:41** **Num. Lote CTM: 190394300855**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1465 **Data do Registro: 21/11/2019 13:44:51** **Num. Lote CTM: 190394300900**	***39***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



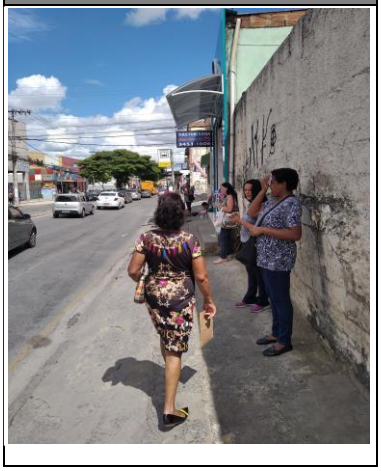
Foto Geral



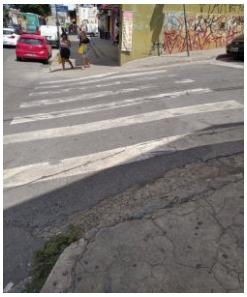Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1465 **Data do Registro: 21/11/2019 13:44:51** **Num. Lote CTM: 190394300900**	***39***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1449 **Data do Registro: 22/11/2019 09:00:17** **Num. Lote CTM: 190397100520**	*64*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



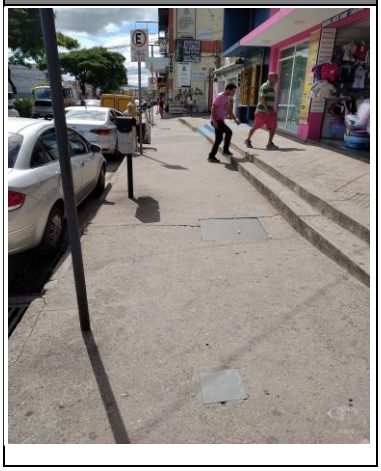Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1449 **Data do Registro: 22/11/2019 09:00:17** **Num. Lote CTM: 190397100520**	*64*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1433 **Data do Registro: 22/11/2019 09:01:30** **Num. Lote CTM: 190397100580**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1433 **Data do Registro: 22/11/2019 09:01:30** **Num. Lote CTM: 190397100580**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1471 **Data do Registro: 22/11/2019 09:02:54** **Num. Lote CTM: 190397100595**	***72***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



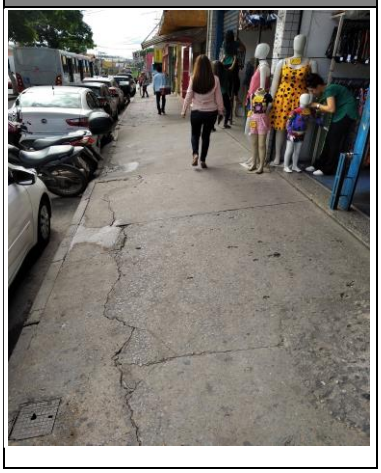Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1471 **Data do Registro: 22/11/2019 09:02:54** **Num. Lote CTM: 190397100595**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1405 **Data do Registro: 22/11/2019 09:04:58** **Num. Lote CTM: 190397100605**	*53*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



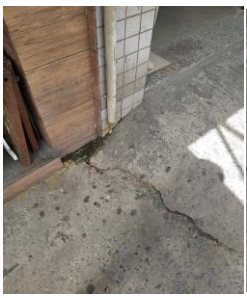Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1405 **Data do Registro: 22/11/2019 09:04:58** **Num. Lote CTM: 190397100605**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1393 **Data do Registro: 22/11/2019 09:07:32** **Num. Lote CTM: 190397100625**	*63*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



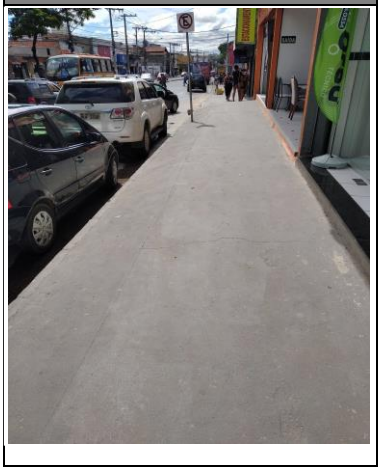Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1393 **Data do Registro: 22/11/2019 09:07:32** **Num. Lote CTM: 190397100625**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1341 **Data do Registro: 22/11/2019 09:09:29** **Num. Lote CTM: 190397100645**	*75*	*B*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



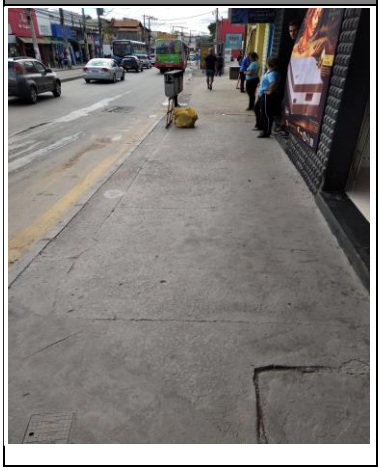Foto Geral



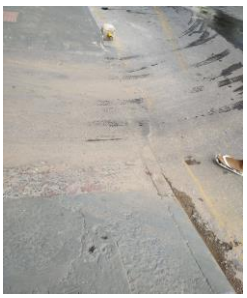Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1341 **Data do Registro: 22/11/2019 09:09:29** **Num. Lote CTM: 190397100645**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1315 **Data do Registro: 22/11/2019 09:11:54** **Num. Lote CTM: 190397100685**	*62*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

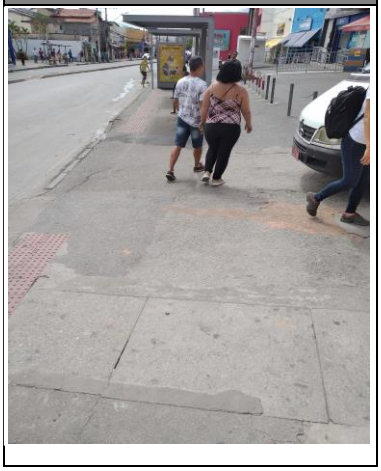Observações:

Localização da Testada

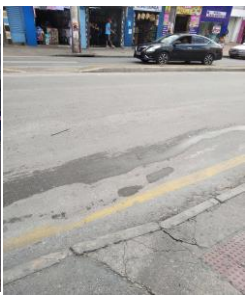


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1315 **Data do Registro: 22/11/2019 09:11:54** **Num. Lote CTM: 190397100685**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1295 **Data do Registro: 22/11/2019 09:14:09** **Num. Lote CTM: 190397100715**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



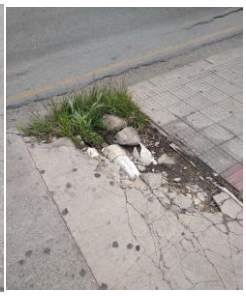Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1295 **Data do Registro: 22/11/2019 09:14:09** **Num. Lote CTM: 190397100715**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1265 **Data do Registro: 22/11/2019 09:16:35** **Num. Lote CTM: 190397100735**	***90***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1265 **Data do Registro: 22/11/2019 09:16:35** **Num. Lote CTM: 190397100735**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1251 **Data do Registro: 22/11/2019 09:18:55** **Num. Lote CTM: 190397100755**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



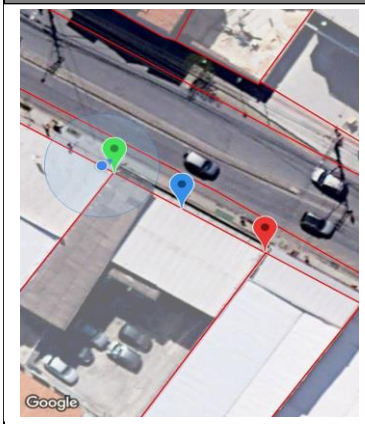


Foto Geral

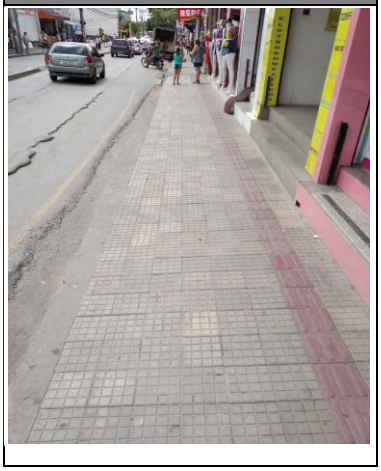

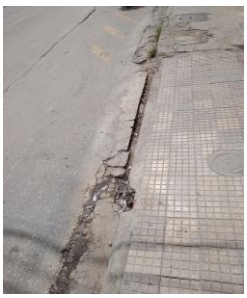Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1251 **Data do Registro: 22/11/2019 09:18:55** **Num. Lote CTM: 190397100755**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1231 **Data do Registro: 22/11/2019 09:21:22** **Num. Lote CTM: 190397100770**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

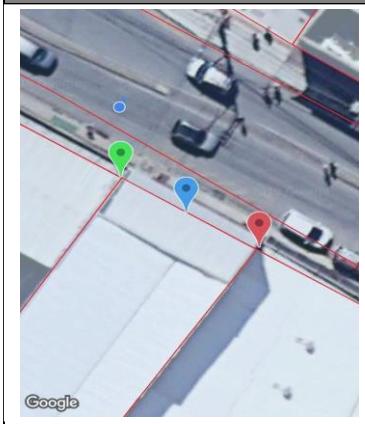


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1231 **Data do Registro: 22/11/2019 09:21:22** **Num. Lote CTM: 190397100770**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1221 **Data do Registro: 22/11/2019 09:23:37** **Num. Lote CTM: 190397100785**	***76***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

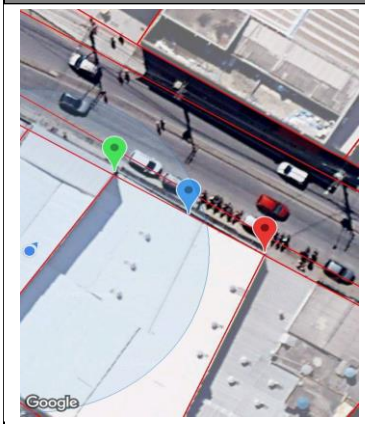


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1221 **Data do Registro: 22/11/2019 09:23:37** **Num. Lote CTM: 190397100785**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1203 **Data do Registro: 22/11/2019 09:27:33** **Num. Lote CTM: 190397100805**	*66*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1203 **Data do Registro: 22/11/2019 09:27:33** **Num. Lote CTM: 190397100805**	***66***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1189 **Data do Registro: 22/11/2019 09:29:23** **Num. Lote CTM: 190397100825**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


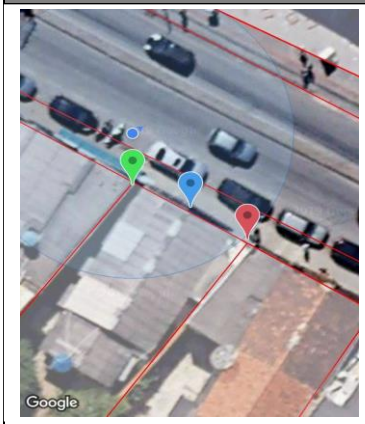


Foto Geral

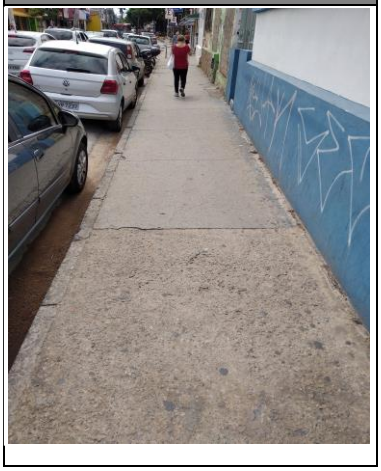

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1189 **Data do Registro: 22/11/2019 09:29:23** **Num. Lote CTM: 190397100825**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1179 **Data do Registro: 22/11/2019 09:30:29** **Num. Lote CTM: 190397100835**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1179 **Data do Registro: 22/11/2019 09:30:29** **Num. Lote CTM: 190397100835**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1167 **Data do Registro: 22/11/2019 09:31:38** **Num. Lote CTM: 190397100845**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

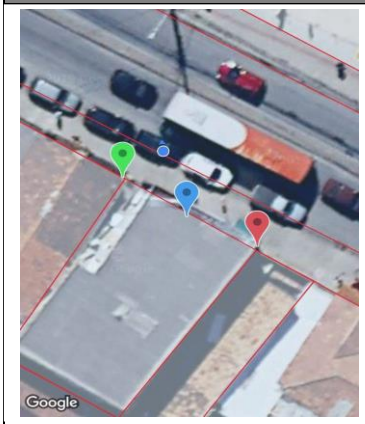


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1167 **Data do Registro: 22/11/2019 09:31:38** **Num. Lote CTM: 190397100845**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1155 **Data do Registro: 22/11/2019 09:32:47** **Num. Lote CTM: 190397100855**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

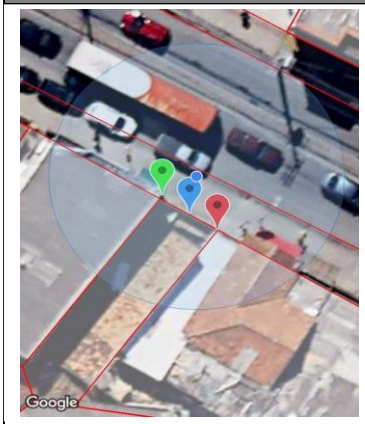


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1155 **Data do Registro: 22/11/2019 09:32:47** **Num. Lote CTM: 190397100855**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1157 **Data do Registro: 22/11/2019 09:35:28** **Num. Lote CTM: 190397100865**	*59*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



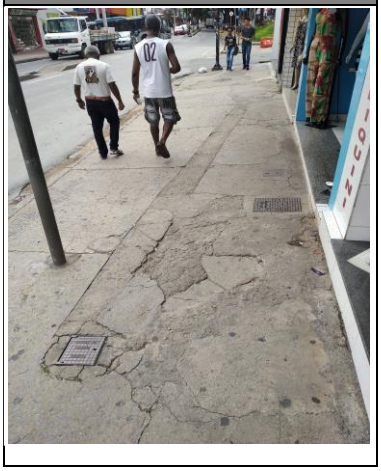Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1157 **Data do Registro: 22/11/2019 09:35:28** **Num. Lote CTM: 190397100865**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1037 **Data do Registro: 22/11/2019 09:41:54** **Num. Lote CTM: 190396900635**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

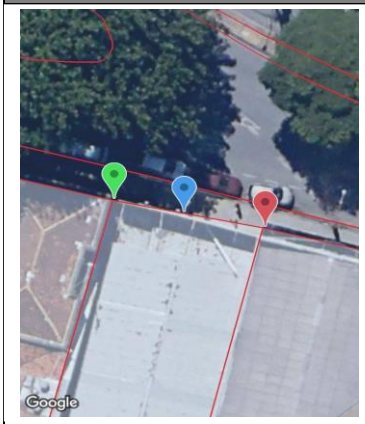


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1037 **Data do Registro: 22/11/2019 09:41:54** **Num. Lote CTM: 190396900635**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1015 **Data do Registro: 22/11/2019 09:43:51** **Num. Lote CTM: 190396900115**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


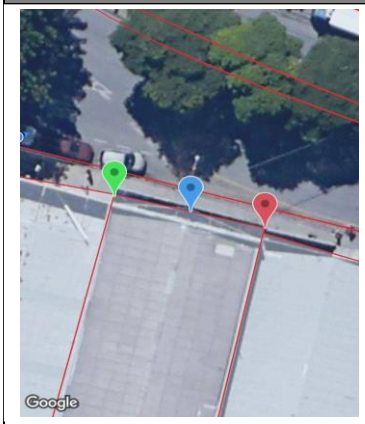


Foto Geral

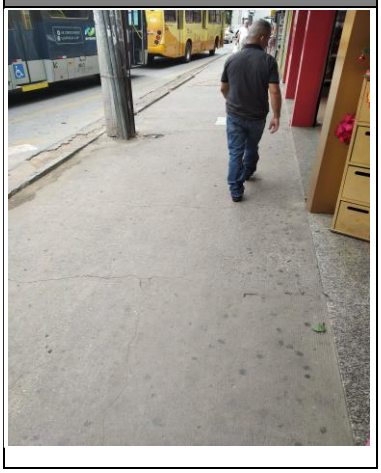

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1015 **Data do Registro: 22/11/2019 09:43:51** **Num. Lote CTM: 190396900115**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1003 **Data do Registro: 22/11/2019 09:45:27** **Num. Lote CTM: 190396900105**	*75*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1003 **Data do Registro: 22/11/2019 09:45:27** **Num. Lote CTM: 190396900105**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 933 **Data do Registro: 22/11/2019 09:54:30** **Num. Lote CTM: 190396900685**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA



Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 933 **Data do Registro: 22/11/2019 09:54:30** **Num. Lote CTM: 190396900685**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

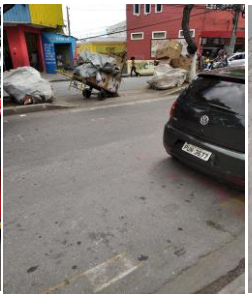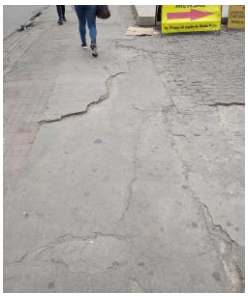Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 919 **Data do Registro: 22/11/2019 09:56:12** **Num. Lote CTM: 190396900740**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



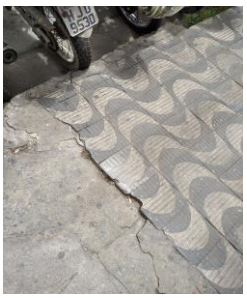Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 919 **Data do Registro: 22/11/2019 09:56:12** **Num. Lote CTM: 190396900740**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 903 **Data do Registro: 22/11/2019 10:00:13** **Num. Lote CTM: 190396900755**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 903 **Data do Registro: 22/11/2019 10:00:13** **Num. Lote CTM: 190396900755**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 889 **Data do Registro: 22/11/2019 10:03:23** **Num. Lote CTM: 190396900770**	*45*	*D*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



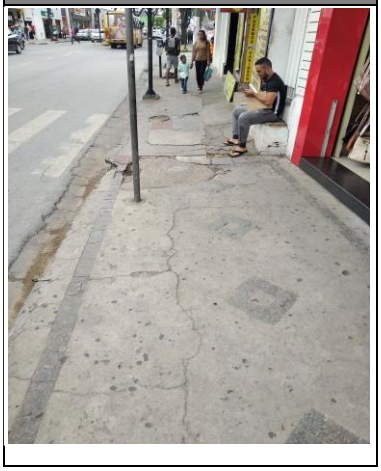Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 889 **Data do Registro: 22/11/2019 10:03:23** **Num. Lote CTM: 190396900770**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 851 **Data do Registro: 22/11/2019 10:07:23** **Num. Lote CTM: 190390200315**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

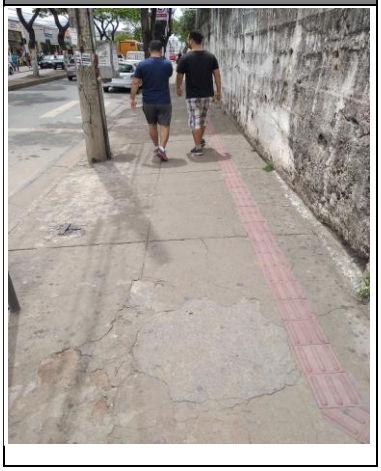Observações:

Localização da Testada

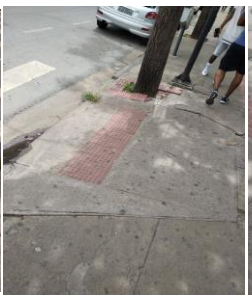


Foto Geral




Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





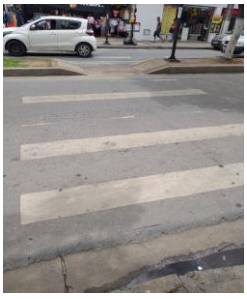Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 851 **Data do Registro: 22/11/2019 10:07:23** **Num. Lote CTM: 190390200315**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 825 **Data do Registro: 22/11/2019 10:10:49** **Num. Lote CTM: 190390200340**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



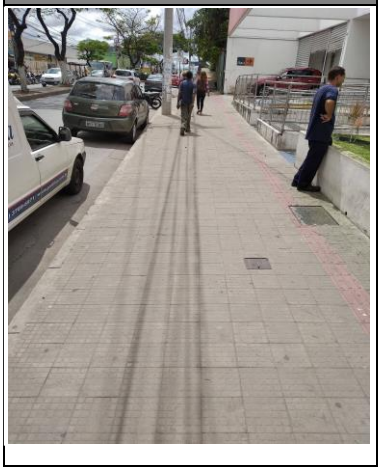Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 825 **Data do Registro: 22/11/2019 10:10:49** **Num. Lote CTM: 190390200340**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 797 **Data do Registro: 22/11/2019 10:14:20** **Num. Lote CTM: 190390200360**	*46*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



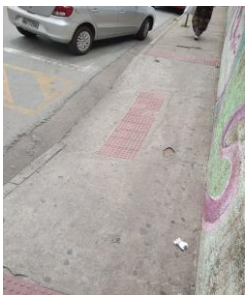Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 797 **Data do Registro: 22/11/2019 10:14:20** **Num. Lote CTM: 190390200360**	***46***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 775 **Data do Registro: 22/11/2019 10:17:20** **Num. Lote CTM: 190390200390**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 775 **Data do Registro: 22/11/2019 10:17:20** **Num. Lote CTM: 190390200390**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 763 **Data do Registro: 22/11/2019 10:19:42** **Num. Lote CTM: 190390200415**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 763 **Data do Registro: 22/11/2019 10:19:42** **Num. Lote CTM: 190390200415**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 739 **Data do Registro: 22/11/2019 10:23:59** **Num. Lote CTM: 190390200425**	*53*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



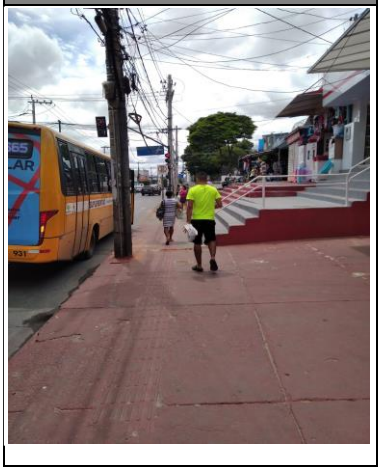Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio










Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 739 **Data do Registro: 22/11/2019 10:23:59** **Num. Lote CTM: 190390200425**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 725 **Data do Registro: 22/11/2019 10:25:54** **Num. Lote CTM: 190390200490**	***57***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 725 **Data do Registro: 22/11/2019 10:25:54** **Num. Lote CTM: 190390200490**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 10:35:03** **Num. Lote CTM: 190390200545**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: **Praça Pública**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 10:35:03** **Num. Lote CTM: 190390200545**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 547 **Data do Registro: 22/11/2019 10:37:45** **Num. Lote CTM: 190388300430**	*53*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



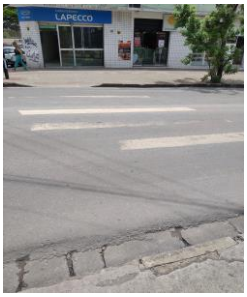Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 547 **Data do Registro: 22/11/2019 10:37:45** **Num. Lote CTM: 190388300430**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 527 **Data do Registro: 22/11/2019 10:40:43** **Num. Lote CTM: 190388300450**	*53*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


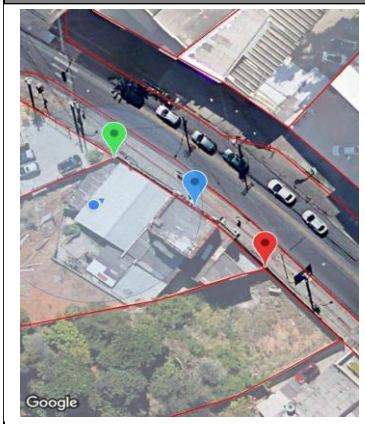


Foto Geral

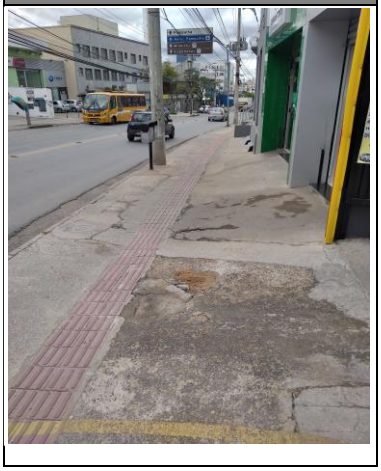

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 527 **Data do Registro: 22/11/2019 10:40:43** **Num. Lote CTM: 190388300450**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 499 **Data do Registro: 22/11/2019 10:43:02** **Num. Lote CTM: 190388300475**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



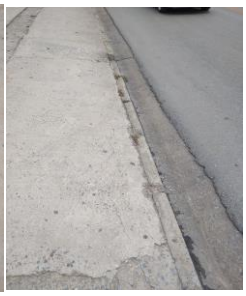Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 499 **Data do Registro: 22/11/2019 10:43:02** **Num. Lote CTM: 190388300475**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 487 **Data do Registro: 22/11/2019 10:44:42** **Num. Lote CTM: 190388300490**	***37***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

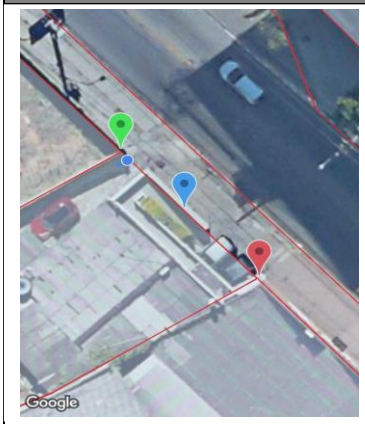


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 487 **Data do Registro: 22/11/2019 10:44:42** **Num. Lote CTM: 190388300490**	***37***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 479 **Data do Registro: 22/11/2019 10:46:38** **Num. Lote CTM: 190388300505**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 479 **Data do Registro: 22/11/2019 10:46:38** **Num. Lote CTM: 190388300505**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 457 **Data do Registro: 22/11/2019 10:49:24** **Num. Lote CTM: 190388300525**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



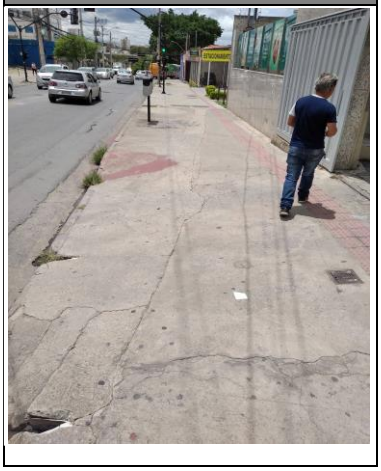Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 457 **Data do Registro: 22/11/2019 10:49:24** **Num. Lote CTM: 190388300525**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 445 **Data do Registro: 22/11/2019 10:52:39** **Num. Lote CTM: 190388300540**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


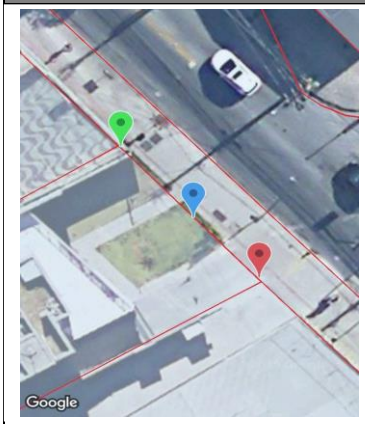


Foto Geral

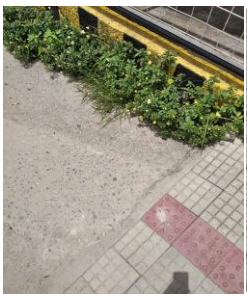

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 445 **Data do Registro: 22/11/2019 10:52:39** **Num. Lote CTM: 190388300540**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 397 **Data do Registro: 22/11/2019 10:55:29** **Num. Lote CTM: 190388300565**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



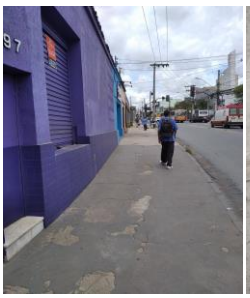Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 397 **Data do Registro: 22/11/2019 10:55:29** **Num. Lote CTM: 190388300565**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 367 **Data do Registro: 22/11/2019 10:58:22** **Num. Lote CTM: 190388300610**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

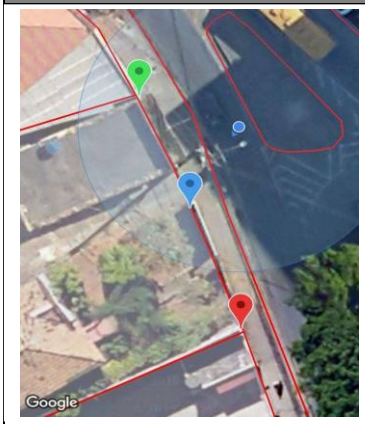


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 367 **Data do Registro: 22/11/2019 10:58:22** **Num. Lote CTM: 190388300610**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 355 **Data do Registro: 22/11/2019 11:01:09** **Num. Lote CTM: 190388300640**	***61***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

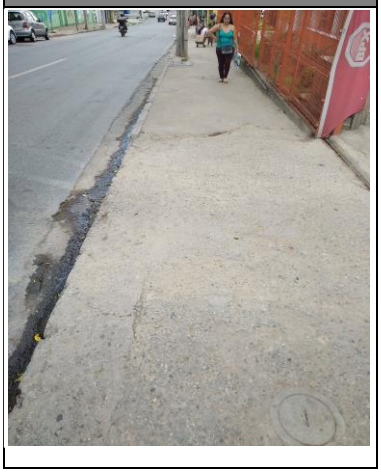Observações:

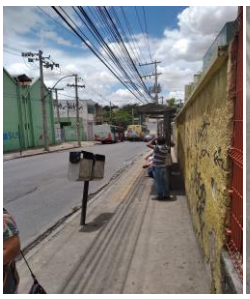
Localização da Testada

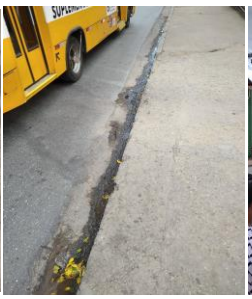


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 355 **Data do Registro: 22/11/2019 11:01:09** **Num. Lote CTM: 190388300640**	***61***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 281 **Data do Registro: 22/11/2019 11:04:41** **Num. Lote CTM: 190388300010**	***87***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 281 **Data do Registro: 22/11/2019 11:04:41** **Num. Lote CTM: 190388300010**	***87***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Não	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 243 **Data do Registro: 22/11/2019 11:11:16** **Num. Lote CTM: 190950500470**	*74*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


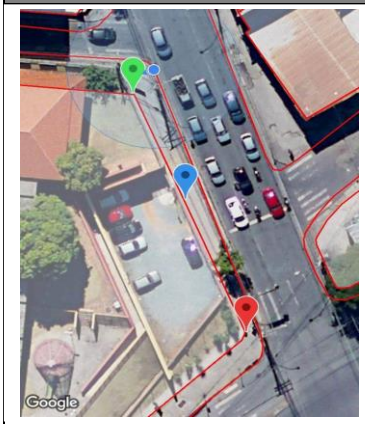


Foto Geral

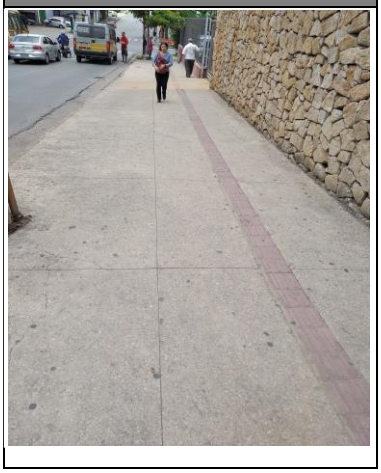

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto


FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 243 **Data do Registro: 22/11/2019 11:11:16** **Num. Lote CTM: 190950500470**	***74***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Não	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

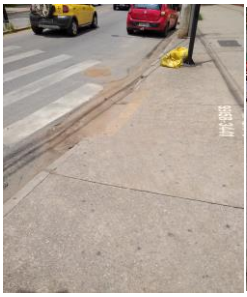Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 175 **Data do Registro: 22/11/2019 11:22:12** **Num. Lote CTM: 190794400795**	*51*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	N.A	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

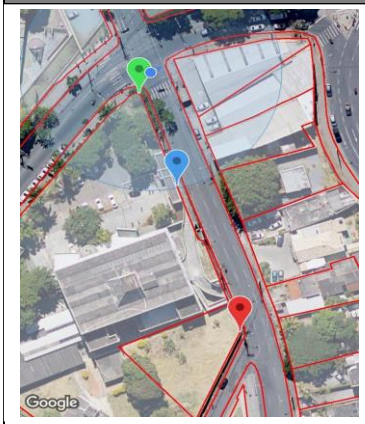


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 175 **Data do Registro: 22/11/2019 11:22:12** **Num. Lote CTM: 190794400795**	***51***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 111 **Data do Registro: 22/11/2019 11:26:42** **Num. Lote CTM: 190457000140**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

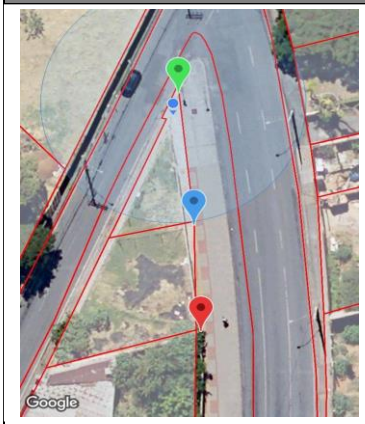


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 111 **Data do Registro: 22/11/2019 11:26:42** **Num. Lote CTM: 190457000140**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 105 **Data do Registro: 22/11/2019 11:28:30** **Num. Lote CTM: 190457000160**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



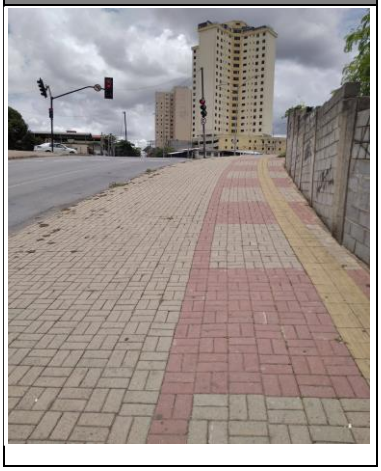Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 105 **Data do Registro: 22/11/2019 11:28:30** **Num. Lote CTM: 190457000160**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 95 **Data do Registro: 22/11/2019 11:31:08** **Num. Lote CTM: 190457000095**	*79*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


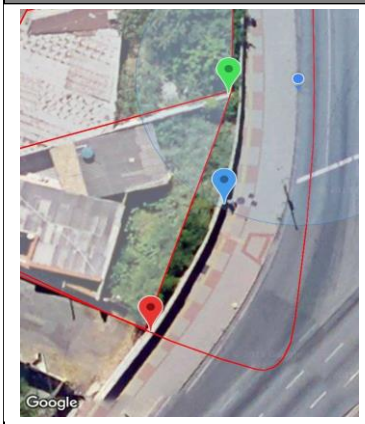


Foto Geral

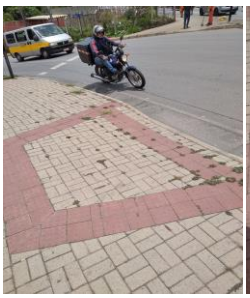

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Padre Pedro Pinto

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 95 **Data do Registro: 22/11/2019 11:31:08** **Num. Lote CTM: 190457000095**	***79***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Sim	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:16:10** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***33***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	4
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações: Área de estacionamento do estabelecimento Ferragens Vieira

Localização da Testada



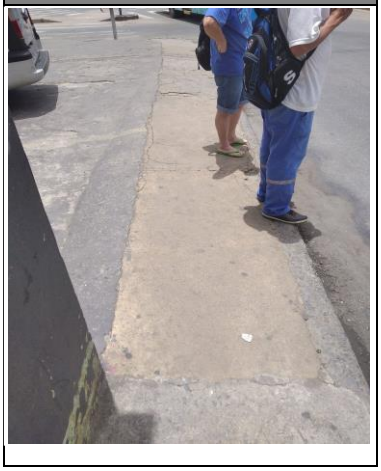Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:16:10** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***33***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Não	-3
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, 79 **Data do Registro: 22/11/2019 11:14:21** **Num. Lote CTM: 190404800020**	***52***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



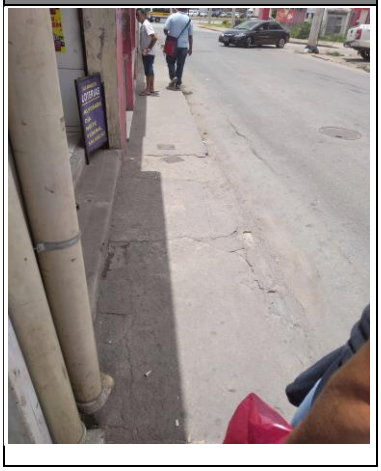Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, 79 **Data do Registro: 22/11/2019 11:14:21** **Num. Lote CTM: 190404800020**	*52*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, 69 **Data do Registro: 22/11/2019 11:12:53** **Num. Lote CTM: 190404800040**	*59*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, 69 **Data do Registro: 22/11/2019 11:12:53** **Num. Lote CTM: 190404800040**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, 69 **Data do Registro: 22/11/2019 11:11:23** **Num. Lote CTM: 190404800060**	***34***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



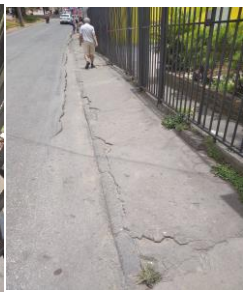Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, 69 **Data do Registro: 22/11/2019 11:11:23** **Num. Lote CTM: 190404800060**	***34***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, 45 **Data do Registro: 22/11/2019 11:09:02** **Num. Lote CTM: 190404800100**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



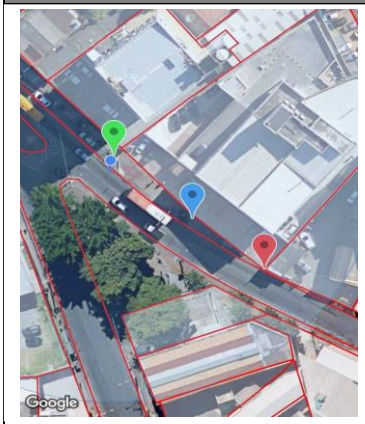


Foto Geral

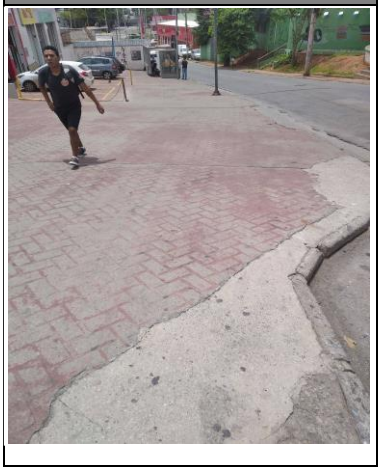

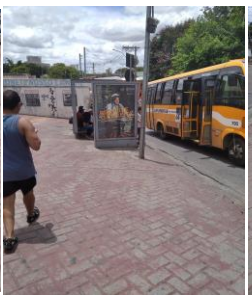Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, 45 **Data do Registro: 22/11/2019 11:09:02** **Num. Lote CTM: 190404800100**	*70*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:23:08** **Num. Lote CTM: 190418000050**	***44***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações: Não foi possível identificar a numeração.

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:23:08** **Num. Lote CTM: 190418000050**	***44***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, 55 **Data do Registro: 22/11/2019 11:21:21** **Num. Lote CTM: 190418000225**	***37***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

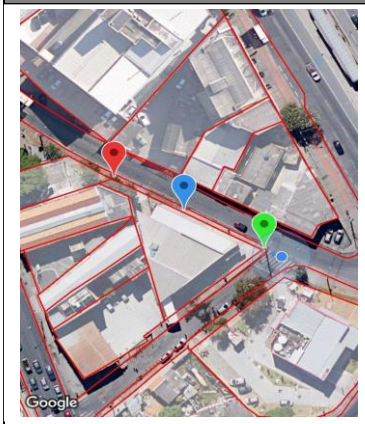


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, 55 **Data do Registro: 22/11/2019 11:21:21** **Num. Lote CTM: 190418000225**	***37***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:18:14** **Num. Lote CTM: 190344900180**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: Acesso através da Av. Vilarinho, 945


Localização da Testada



Foto Geral



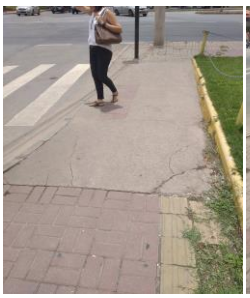Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Maçon Ribeiro, s/nº **Data do Registro: 22/11/2019 11:18:14** **Num. Lote CTM: 190344900180**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Dr. Pedro Ruela, 13 **Data do Registro: 21/11/2019 10:55:44** **Num. Lote CTM: 210609600510**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Dr. Pedro Ruela, 13 **Data do Registro: 21/11/2019 10:55:44** **Num. Lote CTM: 210609600510**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Jair Afonso Inacio, 587 **Data do Registro: 13/11/2019 13:34:56** **Num. Lote CTM: 210502400255**	***37***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Jair Afonso Inacio, 587 **Data do Registro: 13/11/2019 13:34:56** **Num. Lote CTM: 210502400255**	***37***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Nossa Sra. de Copacabana, 10 **Data do Registro: 13/11/2019 11:30:55** **Num. Lote CTM: 210406200290**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

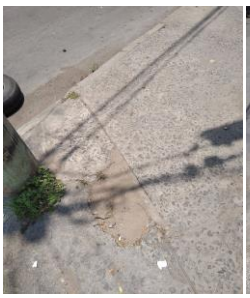
Localização da Testada

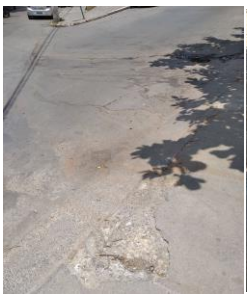


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Nossa Sra. de Copacabana, 10 **Data do Registro: 13/11/2019 11:30:55** **Num. Lote CTM: 210406200290**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 120 **Data do Registro: 28/10/2019 13:07:00** **Num. Lote CTM: 140197200020**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

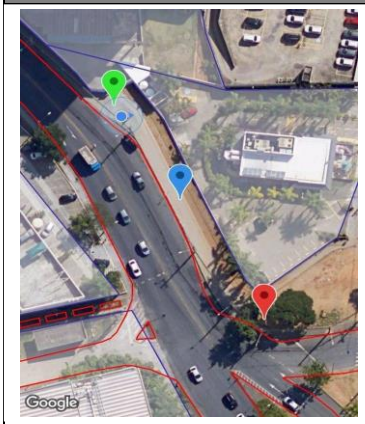


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 120 **Data do Registro: 28/10/2019 13:07:00** **Num. Lote CTM: 140197200020**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	Não	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 133 **Data do Registro: 28/10/2019 13:16:09** **Num. Lote CTM: 140121000020**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


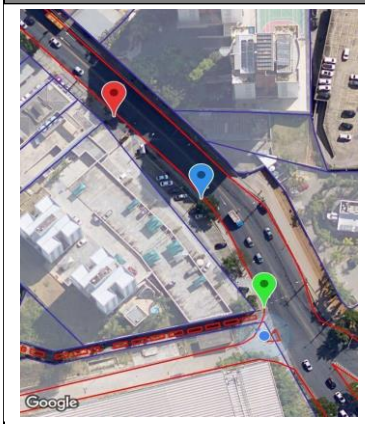


Foto Geral

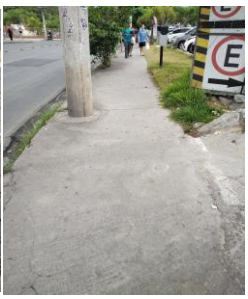

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 133 **Data do Registro: 28/10/2019 13:16:09** **Num. Lote CTM: 140121000020**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 160 **Data do Registro: 28/10/2019 13:03:45** **Num. Lote CTM: 140197200050**	***39***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

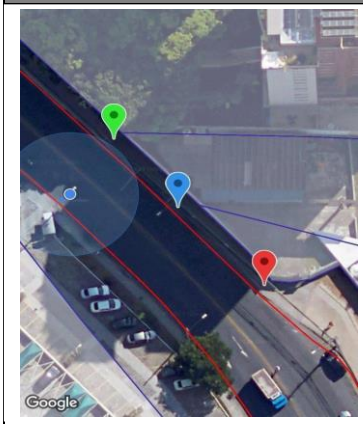


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 160 **Data do Registro: 28/10/2019 13:03:45** **Num. Lote CTM: 140197200050**	***39***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 200 **Data do Registro: 28/10/2019 13:00:40** **Num. Lote CTM: 140197200130**	*61*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



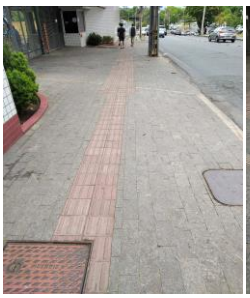Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 200 **Data do Registro: 28/10/2019 13:00:40** **Num. Lote CTM: 140197200130**	***61***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Sim	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Não	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 210 **Data do Registro: 28/10/2019 12:57:35** **Num. Lote CTM: 140197200145**	*56*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


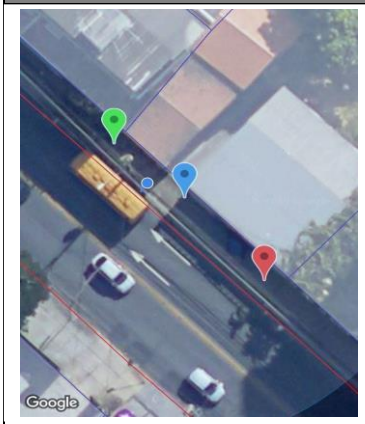


Foto Geral

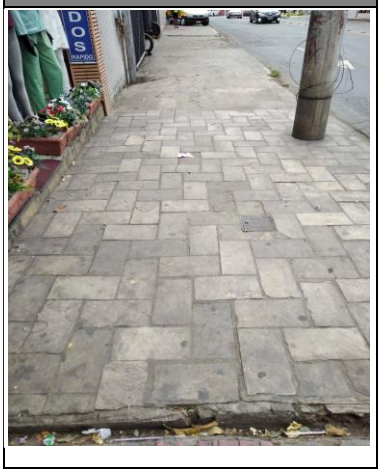

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 210 **Data do Registro: 28/10/2019 12:57:35** **Num. Lote CTM: 140197200145**	***56***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 240 **Data do Registro: 28/10/2019 12:54:38** **Num. Lote CTM: 140197200190**	*66*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	5
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada





Foto Geral



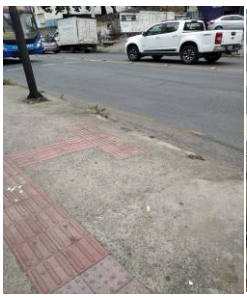Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

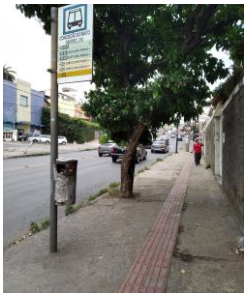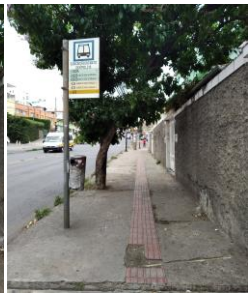FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 240 **Data do Registro: 28/10/2019 12:54:38** **Num. Lote CTM: 140197200190**	***66***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Não	-3
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 256 **Data do Registro: 28/10/2019 12:49:23** **Num. Lote CTM: 140199800010**	*56*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

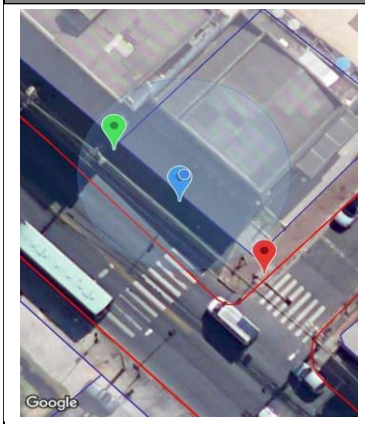


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 256 **Data do Registro: 28/10/2019 12:49:23** **Num. Lote CTM: 140199800010**	***56***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 262 **Data do Registro: 28/10/2019 12:47:12** **Num. Lote CTM: 140199800025**	*56*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

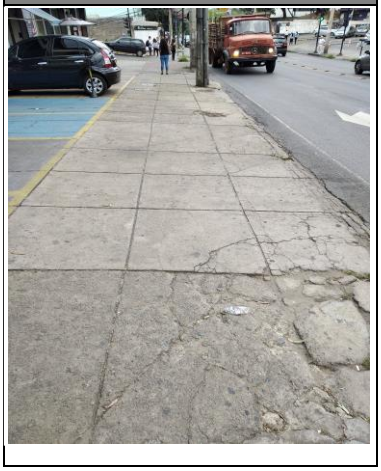Observações:

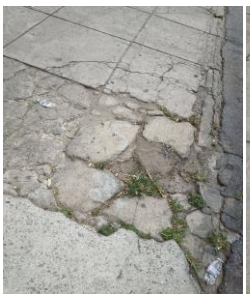
Localização da Testada

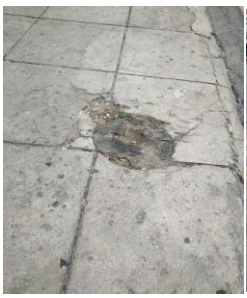


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 262 **Data do Registro: 28/10/2019 12:47:12** **Num. Lote CTM: 140199800025**	***56***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 282 **Data do Registro: 28/10/2019 12:45:02** **Num. Lote CTM: 140199800050**	*66*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



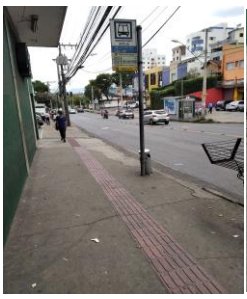Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 282 **Data do Registro: 28/10/2019 12:45:02** **Num. Lote CTM: 140199800050**	***66***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 300 **Data do Registro: 28/10/2019 12:41:59** **Num. Lote CTM: 140856500440**	***61***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



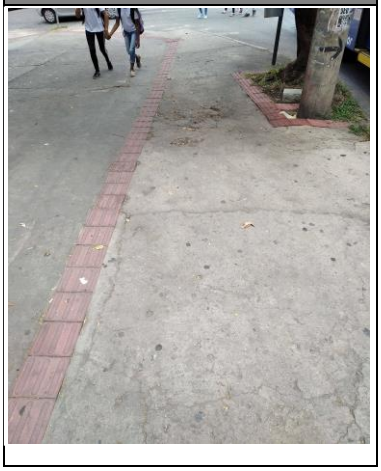
Foto Geral



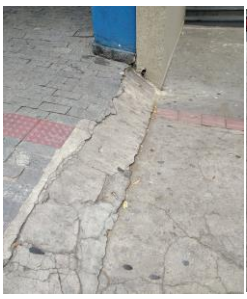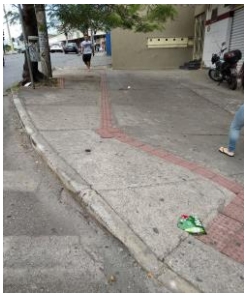Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 300 **Data do Registro: 28/10/2019 12:41:59** **Num. Lote CTM: 140856500440**	***61***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 310 **Data do Registro: 28/10/2019 12:38:16** **Num. Lote CTM: 140856500020**	*69*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

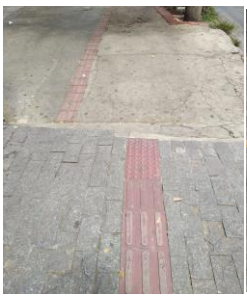
Localização da Testada

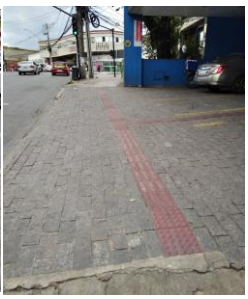


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 310 **Data do Registro: 28/10/2019 12:38:16** **Num. Lote CTM: 140856500020**	***69***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 320 **Data do Registro: 28/10/2019 12:35:03** **Num. Lote CTM: 140856500035**	*74*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

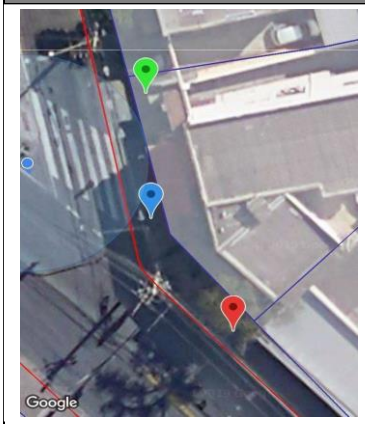


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 320 **Data do Registro: 28/10/2019 12:35:03** **Num. Lote CTM: 140856500035**	***74***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 12:29:18** **Num. Lote CTM: 140205100020**	***73***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	N.A	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

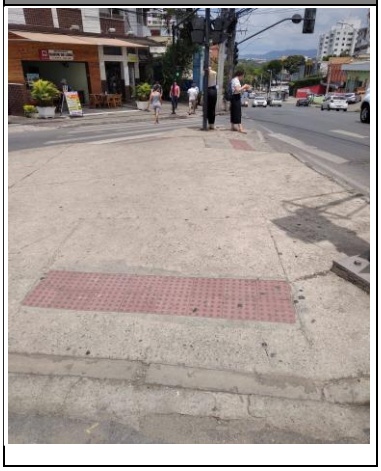Observações: **Ilha**

Localização da Testada


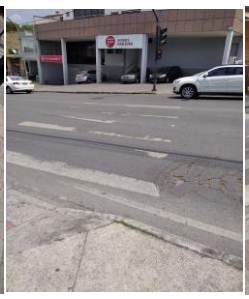


Foto Geral

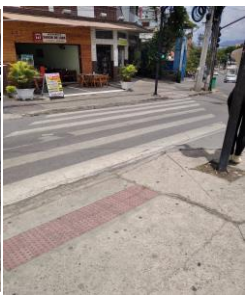

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 12:29:18** **Num. Lote CTM: 140205100020**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 428 **Data do Registro: 28/10/2019 12:27:34** **Num. Lote CTM: 140205100020**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

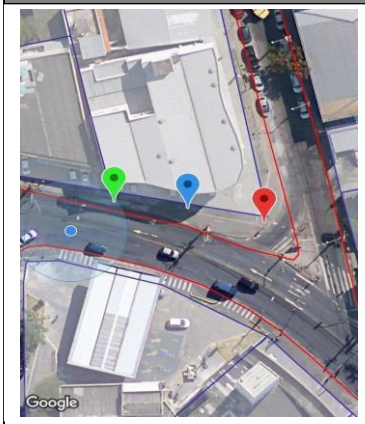


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 428 **Data do Registro: 28/10/2019 12:27:34** **Num. Lote CTM: 140205100020**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 370 **Data do Registro: 28/10/2019 12:23:33** **Num. Lote CTM: 140205100045**	*64*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 370 **Data do Registro: 28/10/2019 12:23:33** **Num. Lote CTM: 140205100045**	***64***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 386 **Data do Registro: 28/10/2019 12:21:36** **Num. Lote CTM: 140205100060**	*56*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



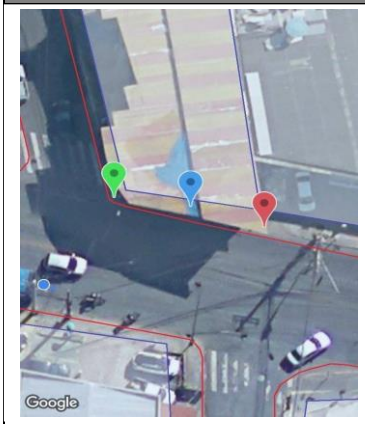


Foto Geral

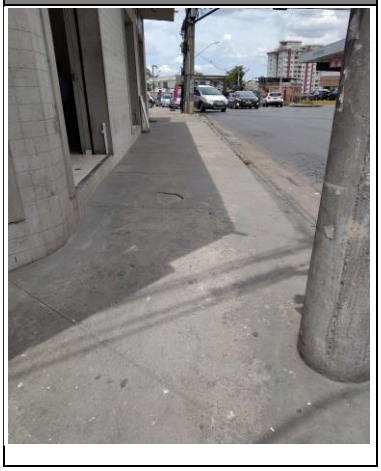

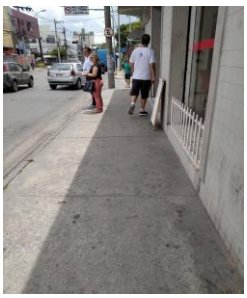Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 386 **Data do Registro: 28/10/2019 12:21:36** **Num. Lote CTM: 140205100060**	***56***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 404 **Data do Registro: 28/10/2019 12:19:27** **Num. Lote CTM: 140204900010**	***59***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



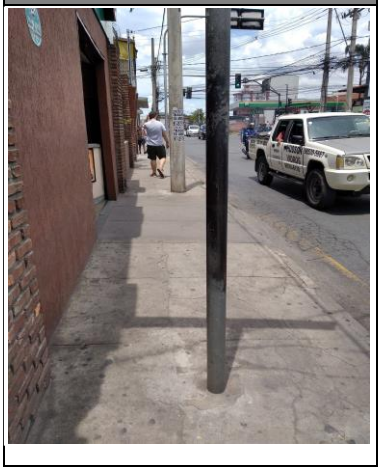Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 404 **Data do Registro: 28/10/2019 12:19:27** **Num. Lote CTM: 140204900010**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 426 **Data do Registro: 28/10/2019 12:17:14** **Num. Lote CTM: 140204900040**	***79***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


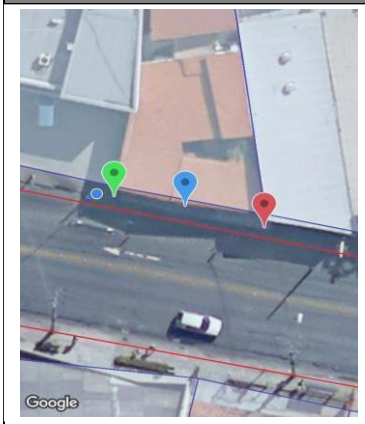


Foto Geral

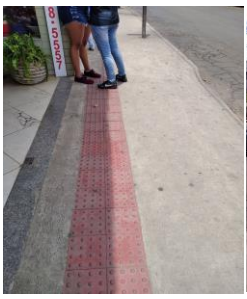

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 426 **Data do Registro: 28/10/2019 12:17:14** **Num. Lote CTM: 140204900040**	***79***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 420 **Data do Registro: 28/10/2019 12:13:58** **Num. Lote CTM: 140204900040**	***84***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 420 **Data do Registro: 28/10/2019 12:13:58** **Num. Lote CTM: 140204900040**	***84***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 462 **Data do Registro: 28/10/2019 12:11:18** **Num. Lote CTM: 140107400430**	***73***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



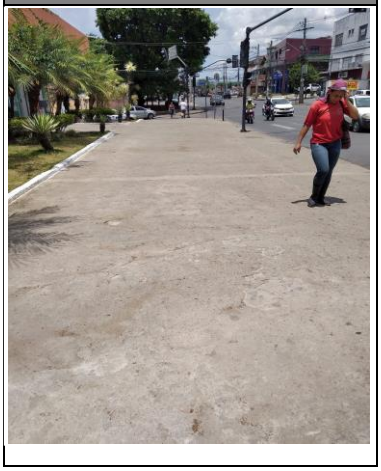
Foto Geral



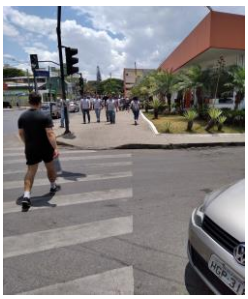Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 462 **Data do Registro: 28/10/2019 12:11:18** **Num. Lote CTM: 140107400430**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 510 **Data do Registro: 28/10/2019 12:07:21** **Num. Lote CTM: 140107400080**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 510 **Data do Registro: 28/10/2019 12:07:21** **Num. Lote CTM: 140107400080**	*68*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Sim	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 546 **Data do Registro: 28/10/2019 12:03:17** **Num. Lote CTM: 140106100020**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



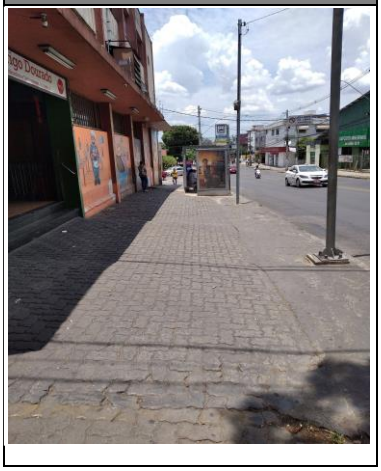Foto Geral



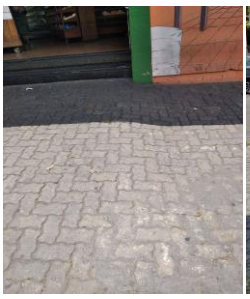Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 546 **Data do Registro: 28/10/2019 12:03:17** **Num. Lote CTM: 140106100020**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 546 **Data do Registro: 28/10/2019 12:00:09** **Num. Lote CTM: 140106100060**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: Estacionamento


Localização da Testada



Foto Geral



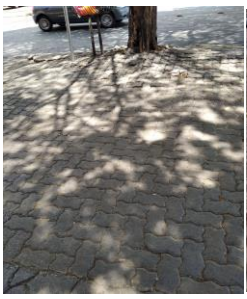Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 546 **Data do Registro: 28/10/2019 12:00:09** **Num. Lote CTM: 140106100060**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 11:55:47** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: **Praça Mohamed**


Localização da Testada



Foto Geral



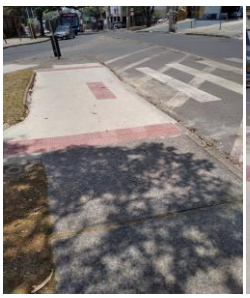Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 11:55:47** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*68*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 11:53:15** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*64*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Canteiro Central**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 11:53:15** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*64*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 14:37:31** **Num. Lote CTM: 140215200310**	***59***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: Acesso pela Rua João Antônio Cardoso, 13

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 14:37:31** **Num. Lote CTM: 140215200310**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Sim	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 603 **Data do Registro: 28/10/2019 14:35:15** **Num. Lote CTM: 140215200325**	*74*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

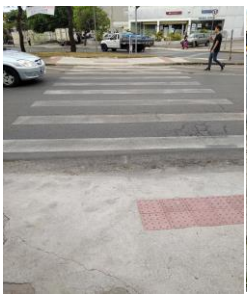


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 603 **Data do Registro: 28/10/2019 14:35:15** **Num. Lote CTM: 140215200325**	***74***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Sim	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 591 **Data do Registro: 28/10/2019 14:33:21** **Num. Lote CTM: 140215200340**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 591 **Data do Registro: 28/10/2019 14:33:21** **Num. Lote CTM: 140215200340**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 559 **Data do Registro: 28/10/2019 14:31:57** **Num. Lote CTM: 140215200355**	*64*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 559 **Data do Registro: 28/10/2019 14:31:57** **Num. Lote CTM: 140215200355**	***64***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 539 **Data do Registro: 28/10/2019 14:29:23** **Num. Lote CTM: 140212400295**	***78***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

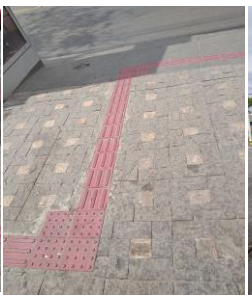


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 539 **Data do Registro: 28/10/2019 14:29:23** **Num. Lote CTM: 140212400295**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Sim	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 507 **Data do Registro: 28/10/2019 14:25:41** **Num. Lote CTM: 140212400375**	***83***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 507 **Data do Registro: 28/10/2019 14:25:41** **Num. Lote CTM: 140212400375**	***83***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 465 **Data do Registro: 28/10/2019 14:23:12** **Num. Lote CTM: 140211100275**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 465 **Data do Registro: 28/10/2019 14:23:12** **Num. Lote CTM: 140211100275**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Sim	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 453 **Data do Registro: 28/10/2019 14:20:04** **Num. Lote CTM: 140211100310**	***88***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

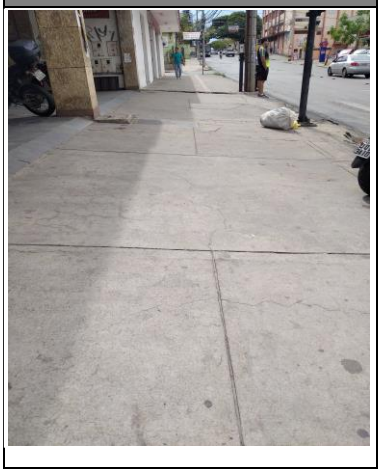Observações:

Localização da Testada

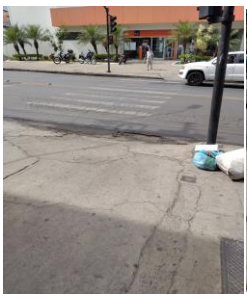


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 453 **Data do Registro: 28/10/2019 14:20:04** **Num. Lote CTM: 140211100310**	***88***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 443 **Data do Registro: 28/10/2019 14:17:34** **Num. Lote CTM: 140211100325**	***49***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



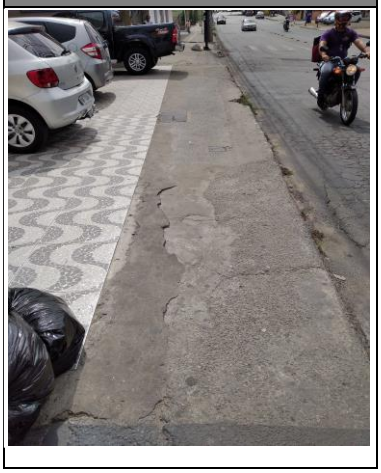Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 443 **Data do Registro: 28/10/2019 14:17:34** **Num. Lote CTM: 140211100325**	***49***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 441 **Data do Registro: 28/10/2019 14:15:30** **Num. Lote CTM: 140211100340**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 441 **Data do Registro: 28/10/2019 14:15:30** **Num. Lote CTM: 140211100340**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 419 **Data do Registro: 28/10/2019 14:13:12** **Num. Lote CTM: 140206400285**	***76***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 419 **Data do Registro: 28/10/2019 14:13:12** **Num. Lote CTM: 140206400285**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 415 **Data do Registro: 28/10/2019 14:09:40** **Num. Lote CTM: 140206400300**	***57***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


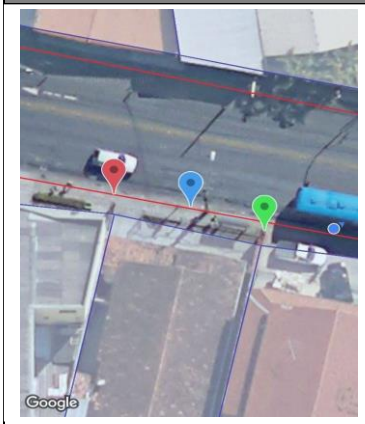


Foto Geral

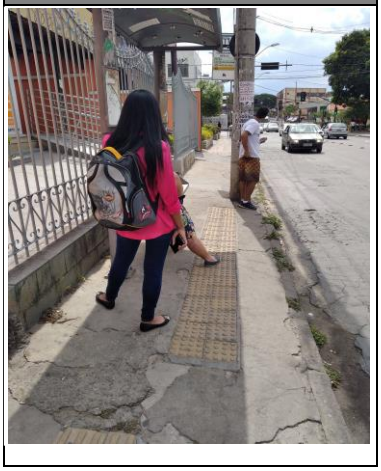

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 415 **Data do Registro: 28/10/2019 14:09:40** **Num. Lote CTM: 140206400300**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 405 **Data do Registro: 28/10/2019 14:06:48** **Num. Lote CTM: 140206400315**	***74***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 405 **Data do Registro: 28/10/2019 14:06:48** **Num. Lote CTM: 140206400315**	***74***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 387 **Data do Registro: 28/10/2019 14:04:48** **Num. Lote CTM: 140206400330**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	4
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Sim	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



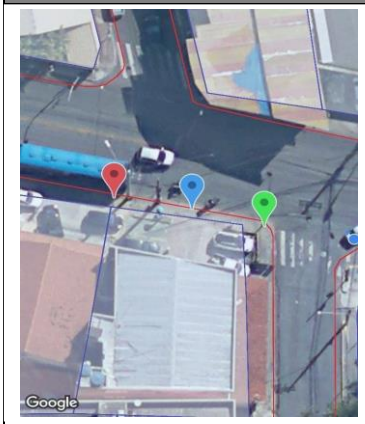


Foto Geral

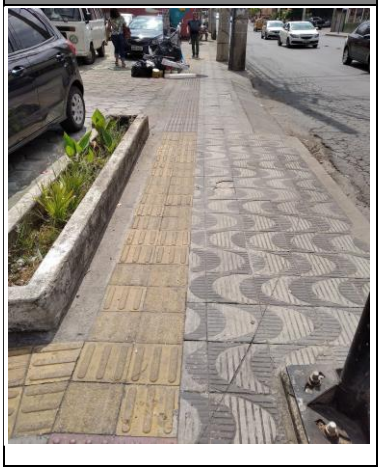

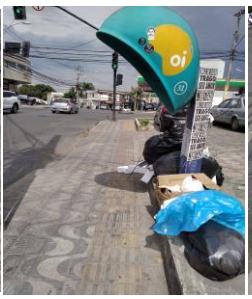Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 387 **Data do Registro: 28/10/2019 14:04:48** **Num. Lote CTM: 140206400330**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Não	-3
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 313 **Data do Registro: 28/10/2019 14:00:57** **Num. Lote CTM: 140121000290**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



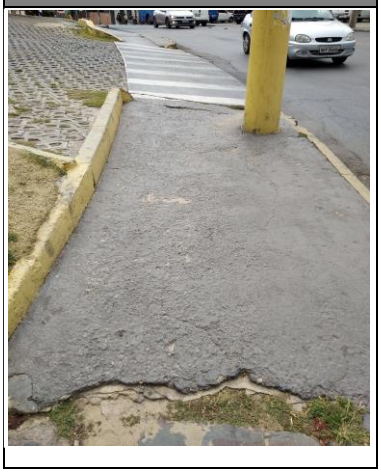Foto Geral



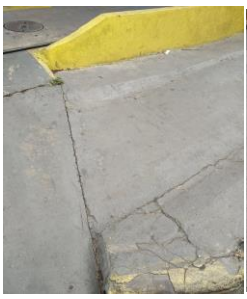Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 313 **Data do Registro: 28/10/2019 14:00:57** **Num. Lote CTM: 140121000290**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 317 **Data do Registro: 28/10/2019 13:51:00** **Num. Lote CTM: 140121000365**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 317 **Data do Registro: 28/10/2019 13:51:00** **Num. Lote CTM: 140121000365**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 301 **Data do Registro: 28/10/2019 13:48:17** **Num. Lote CTM: 140121000385**	*59*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

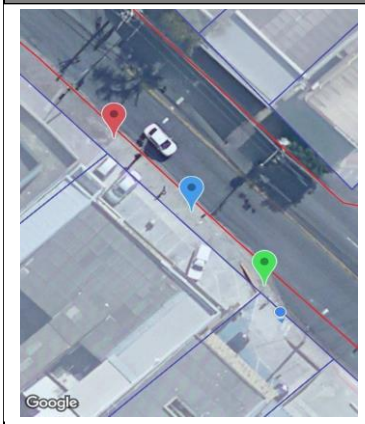


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 301 **Data do Registro: 28/10/2019 13:48:17** **Num. Lote CTM: 140121000385**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Sim	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Não	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 297 **Data do Registro: 28/10/2019 13:45:33** **Num. Lote CTM: 140121000405**	*64*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


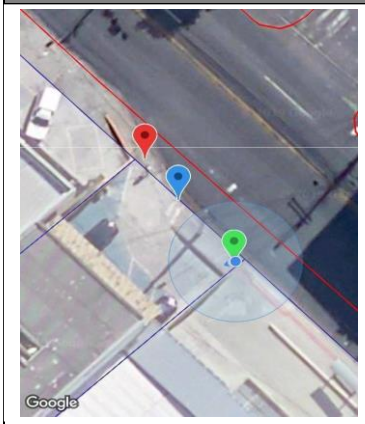


Foto Geral

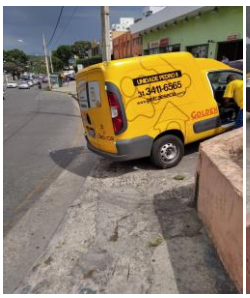

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 297 **Data do Registro: 28/10/2019 13:45:33** **Num. Lote CTM: 140121000405**	*64*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 285 **Data do Registro: 28/10/2019 13:42:51** **Num. Lote CTM: 140121000415**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

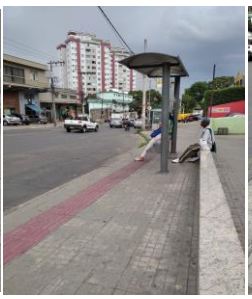


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 285 **Data do Registro: 28/10/2019 13:42:51** **Num. Lote CTM: 140121000415**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Sim	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 263 **Data do Registro: 28/10/2019 13:39:18** **Num. Lote CTM: 140121000445**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



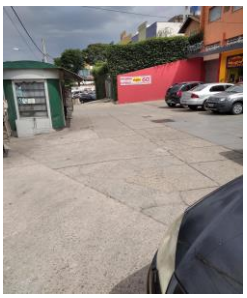Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 263 **Data do Registro: 28/10/2019 13:39:18** **Num. Lote CTM: 140121000445**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 251 **Data do Registro: 28/10/2019 13:37:03** **Num. Lote CTM: 140121000465**	*64*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 251 **Data do Registro: 28/10/2019 13:37:03** **Num. Lote CTM: 140121000465**	***64***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 247 **Data do Registro: 28/10/2019 13:33:58** **Num. Lote CTM: 140121000475**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

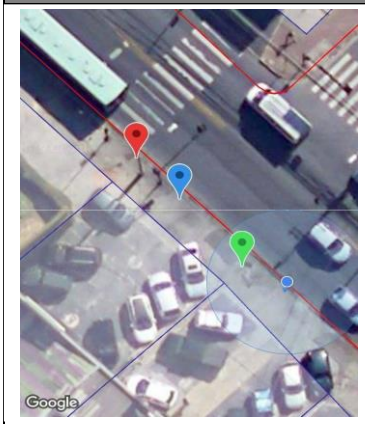


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 247 **Data do Registro: 28/10/2019 13:33:58** **Num. Lote CTM: 140121000475**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 245 **Data do Registro: 28/10/2019 13:32:02** **Num. Lote CTM: 140121000485**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

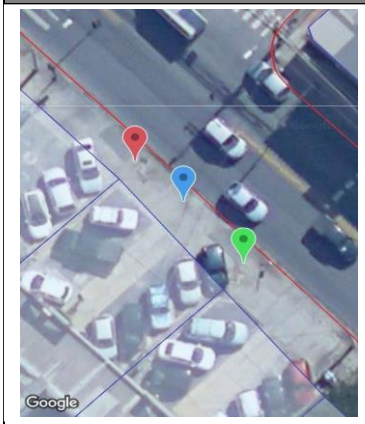


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 245 **Data do Registro: 28/10/2019 13:32:02** **Num. Lote CTM: 140121000485**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 241 **Data do Registro: 28/10/2019 13:29:43** **Num. Lote CTM: 140121000500**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



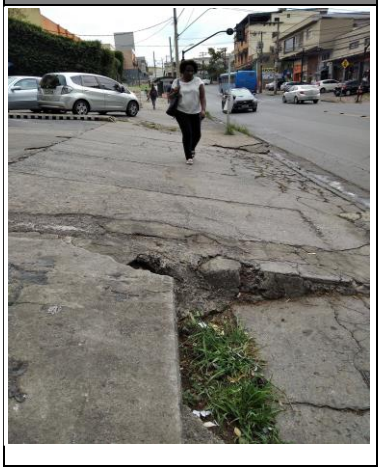Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 241 **Data do Registro: 28/10/2019 13:29:43** **Num. Lote CTM: 140121000500**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 239 **Data do Registro: 28/10/2019 13:27:19** **Num. Lote CTM: 140121000510**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 239 **Data do Registro: 28/10/2019 13:27:19** **Num. Lote CTM: 140121000510**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 235 **Data do Registro: 28/10/2019 13:24:33** **Num. Lote CTM: 140121000525**	***90***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



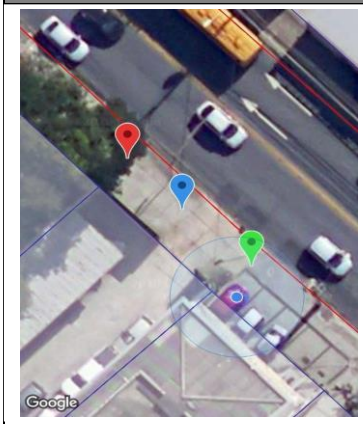


Foto Geral

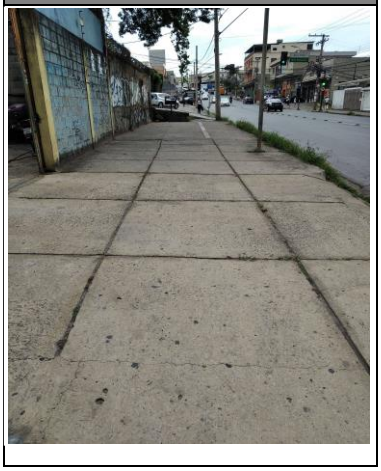

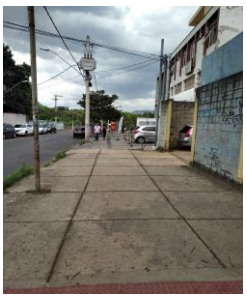Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 235 **Data do Registro: 28/10/2019 13:24:33** **Num. Lote CTM: 140121000525**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 221 **Data do Registro: 28/10/2019 13:22:56** **Num. Lote CTM: 140121000535**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


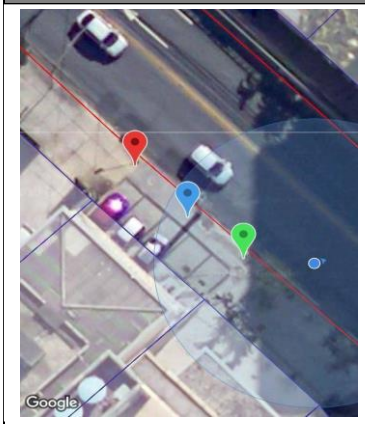


Foto Geral

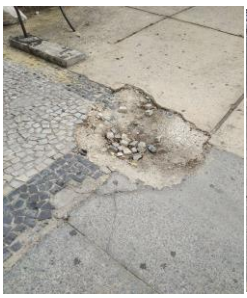

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 221 **Data do Registro: 28/10/2019 13:22:56** **Num. Lote CTM: 140121000535**	*68*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 209 **Data do Registro: 28/10/2019 13:20:34** **Num. Lote CTM: 140121000055**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, 209 **Data do Registro: 28/10/2019 13:20:34** **Num. Lote CTM: 140121000055**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 13:12:50** **Num. Lote CTM: 140123502105**	***76***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: **Carrefour, entrada pela Av. Presidente Carlos Luz, 4055**

Localização da Testada



Foto Geral

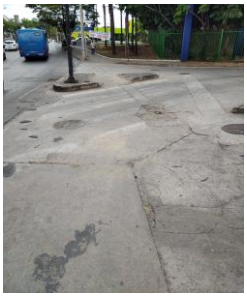


Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Conceição do Mato Dentro, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 13:12:50** **Num. Lote CTM: 140123502105**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 81 **Data do Registro: 28/10/2019 11:28:20** **Num. Lote CTM: 140233900250**	*69*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



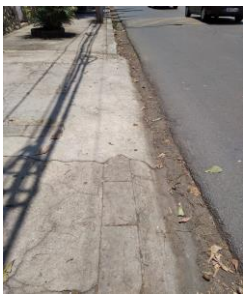Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 81 **Data do Registro: 28/10/2019 11:28:20** **Num. Lote CTM: 140233900250**	***69***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 23 **Data do Registro: 28/10/2019 11:26:07** **Num. Lote CTM: 140233900265**	***43***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

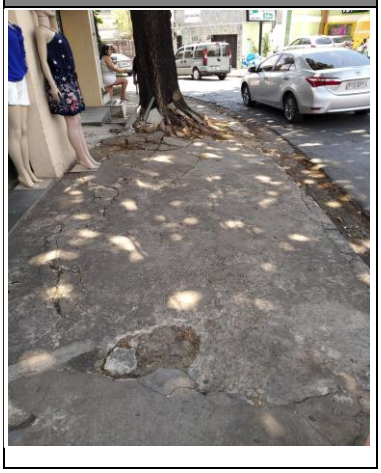Observações:

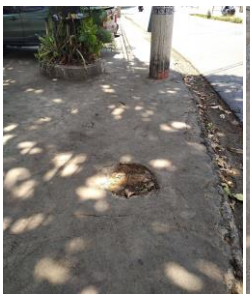
Localização da Testada

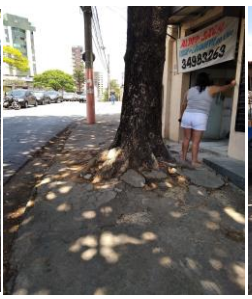


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 23 **Data do Registro: 28/10/2019 11:26:07** **Num. Lote CTM: 140233900265**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 14 **Data do Registro: 28/10/2019 11:20:44** **Num. Lote CTM: 140233900280**	***61***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



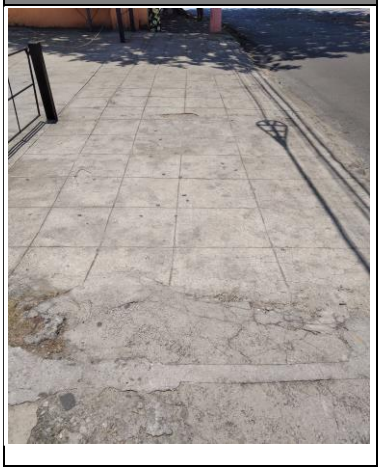Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 14 **Data do Registro: 28/10/2019 11:20:44** **Num. Lote CTM: 140233900280**	***61***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 30 **Data do Registro: 28/10/2019 11:18:56** **Num. Lote CTM: 140233900295**	***48***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 30 **Data do Registro: 28/10/2019 11:18:56** **Num. Lote CTM: 140233900295**	***48***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 40 **Data do Registro: 28/10/2019 11:16:30** **Num. Lote CTM: 140233900310**	***79***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


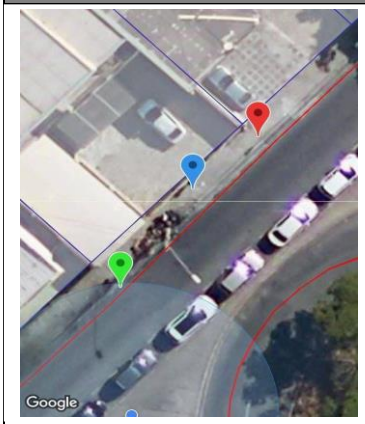


Foto Geral

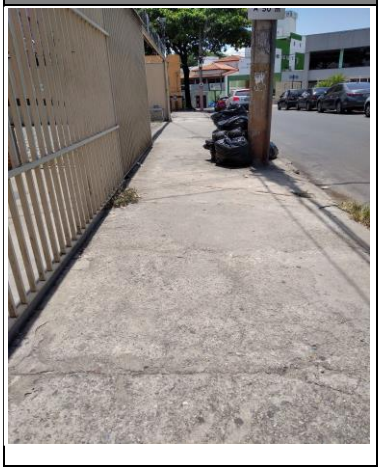

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 40 **Data do Registro: 28/10/2019 11:16:30** **Num. Lote CTM: 140233900310**	***79***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 80 **Data do Registro: 28/10/2019 11:13:43** **Num. Lote CTM: 140233900335**	*76*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 80 **Data do Registro: 28/10/2019 11:13:43** **Num. Lote CTM: 140233900335**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 11:11:50** **Num. Lote CTM: 140233900045**	*69*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: **Acesso pela Rua Brasiléia, 30**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 11:11:50** **Num. Lote CTM: 140233900045**	*69*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Funchal, 308 **Data do Registro: 28/10/2019 10:58:30** **Num. Lote CTM: 140232600210**	*61*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Sim	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



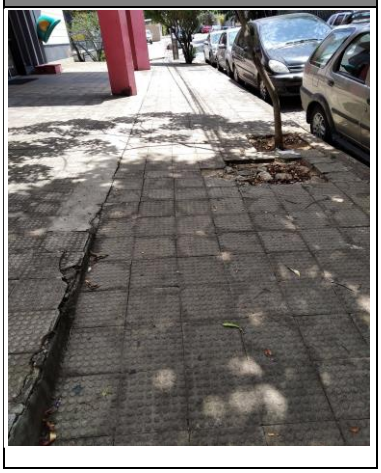Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Funchal, 308 **Data do Registro: 28/10/2019 10:58:30** **Num. Lote CTM: 140232600210**	***61***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Funchal, 320 **Data do Registro: 28/10/2019 10:55:24** **Num. Lote CTM: 140232600255**	*59*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

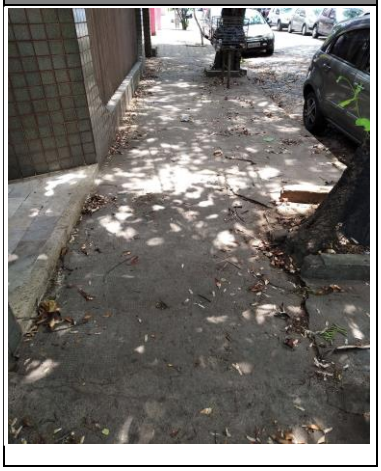Observações:

Localização da Testada

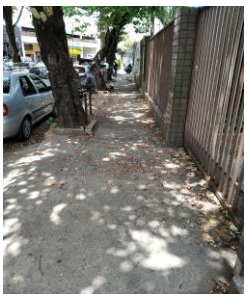


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Funchal, 320 **Data do Registro: 28/10/2019 10:55:24** **Num. Lote CTM: 140232600255**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Funchal, 338 **Data do Registro: 28/10/2019 10:53:30** **Num. Lote CTM: 140232600265**	***72***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



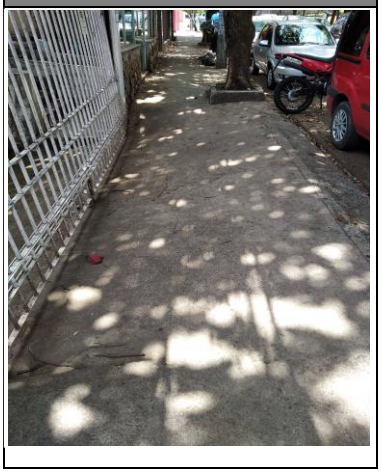
Foto Geral



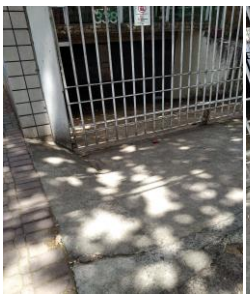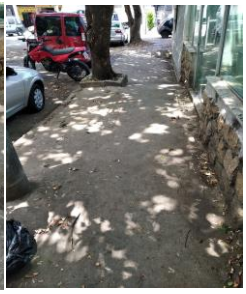Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Funchal, 338 **Data do Registro: 28/10/2019 10:53:30** **Num. Lote CTM: 140232600265**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Funchal, 358 **Data do Registro: 28/10/2019 10:51:30** **Num. Lote CTM: 140232600280**	*59*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



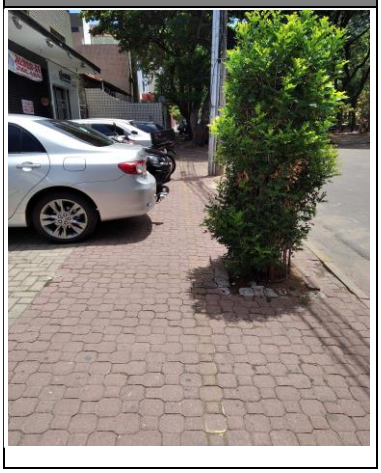Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Funchal, 358 **Data do Registro: 28/10/2019 10:51:30** **Num. Lote CTM: 140232600280**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 210 **Data do Registro: 28/10/2019 10:48:42** **Num. Lote CTM: 140232600310**	*74*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



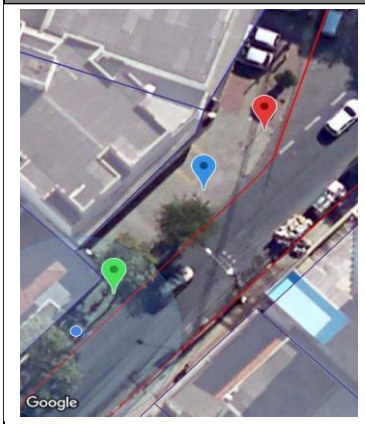


Foto Geral

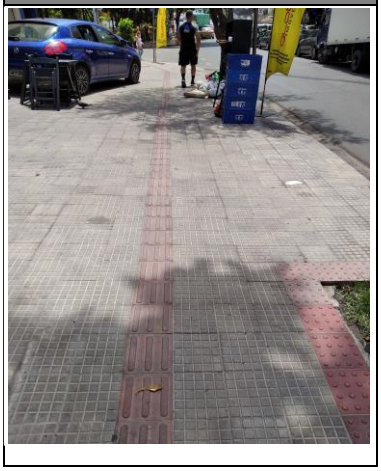

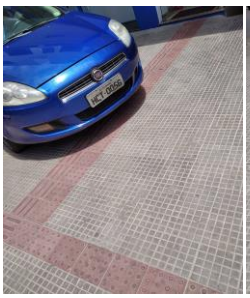Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 210 **Data do Registro: 28/10/2019 10:48:42** **Num. Lote CTM: 140232600310**	***74***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	Não	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 226 **Data do Registro: 28/10/2019 10:45:20** **Num. Lote CTM: 140232600330**	*59*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 226 **Data do Registro: 28/10/2019 10:45:20** **Num. Lote CTM: 140232600330**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 254 **Data do Registro: 28/10/2019 10:43:18** **Num. Lote CTM: 140232600375**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 254 **Data do Registro: 28/10/2019 10:43:18** **Num. Lote CTM: 140232600375**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 10:39:08** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*56*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Praça Pública**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 10:39:08** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*56*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 380 **Data do Registro: 28/10/2019 10:36:26** **Num. Lote CTM: 140240100310**	*74*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Sim	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

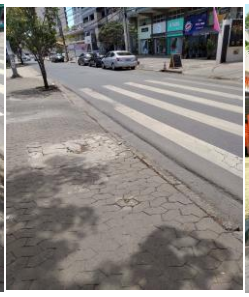



Foto Geral



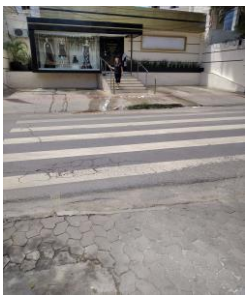Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 380 **Data do Registro: 28/10/2019 10:36:26** **Num. Lote CTM: 140240100310**	***74***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 488 **Data do Registro: 28/10/2019 10:31:36** **Num. Lote CTM: 140240100040**	*66*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



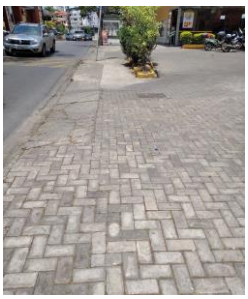Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 488 **Data do Registro: 28/10/2019 10:31:36** **Num. Lote CTM: 140240100040**	***66***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Sim	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Não	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 445 **Data do Registro: 28/10/2019 15:43:29** **Num. Lote CTM: 140230000260**	*64*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 445 **Data do Registro: 28/10/2019 15:43:29** **Num. Lote CTM: 140230000260**	*64*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 275 **Data do Registro: 28/10/2019 15:41:17** **Num. Lote CTM: 140231300120**	*64*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


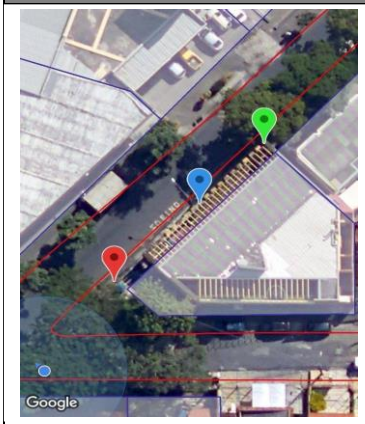


Foto Geral

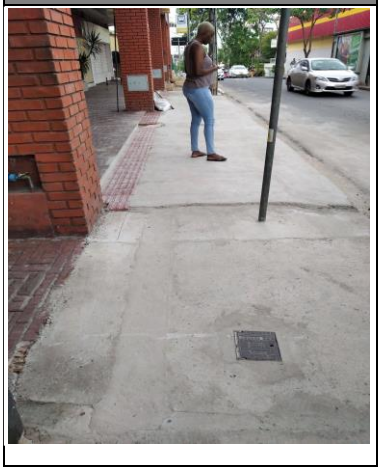

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 275 **Data do Registro: 28/10/2019 15:41:17** **Num. Lote CTM: 140231300120**	*64*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 395 **Data do Registro: 28/10/2019 15:27:55** **Num. Lote CTM: 140231300145**	*56*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



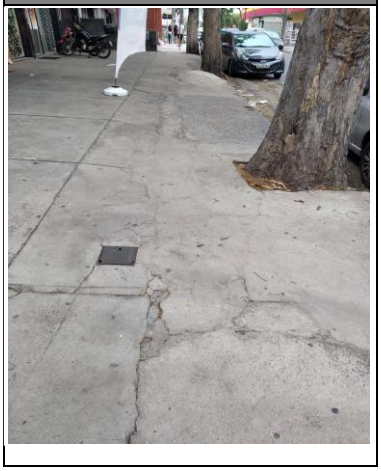Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 395 **Data do Registro: 28/10/2019 15:27:55** **Num. Lote CTM: 140231300145**	*56*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 381 **Data do Registro: 28/10/2019 15:25:29** **Num. Lote CTM: 140231300165**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



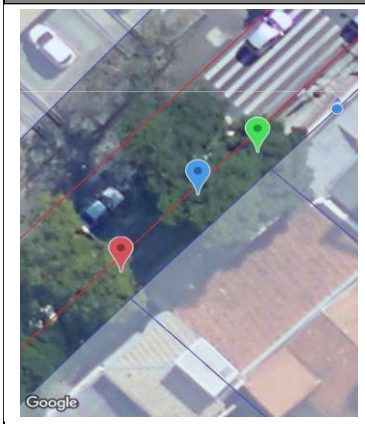


Foto Geral

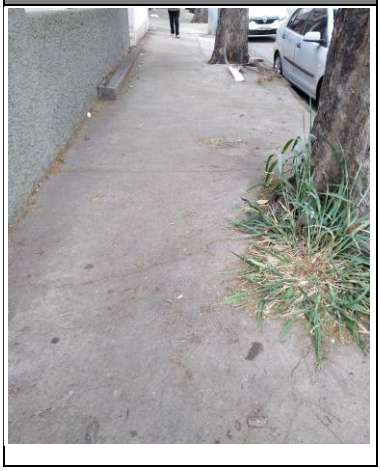

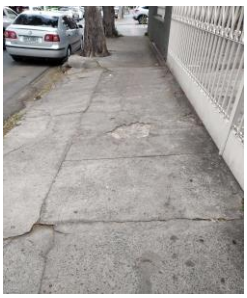Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 381 **Data do Registro: 28/10/2019 15:25:29** **Num. Lote CTM: 140231300165**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 375 **Data do Registro: 28/10/2019 15:23:31** **Num. Lote CTM: 140231300180**	***71***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



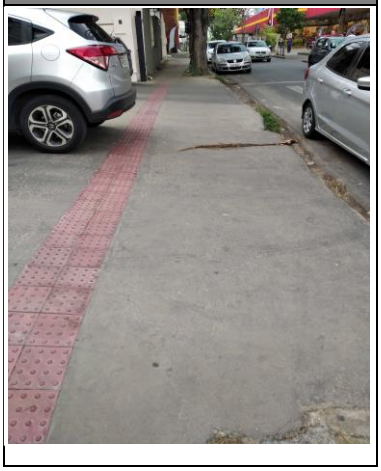Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 375 **Data do Registro: 28/10/2019 15:23:31** **Num. Lote CTM: 140231300180**	***71***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 345 **Data do Registro: 28/10/2019 15:21:11** **Num. Lote CTM: 140231300190**	*66*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 345 **Data do Registro: 28/10/2019 15:21:11** **Num. Lote CTM: 140231300190**	*66*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 327 **Data do Registro: 28/10/2019 15:19:17** **Num. Lote CTM: 140231300220**	***78***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 327 **Data do Registro: 28/10/2019 15:19:17** **Num. Lote CTM: 140231300220**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 315 **Data do Registro: 28/10/2019 15:17:22** **Num. Lote CTM: 140231300290**	*74*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 315 **Data do Registro: 28/10/2019 15:17:22** **Num. Lote CTM: 140231300290**	***74***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 243 **Data do Registro: 28/10/2019 15:13:11** **Num. Lote CTM: 140217800055**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 243 **Data do Registro: 28/10/2019 15:13:11** **Num. Lote CTM: 140217800055**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 223 **Data do Registro: 28/10/2019 15:10:12** **Num. Lote CTM: 140217800090**	*76*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



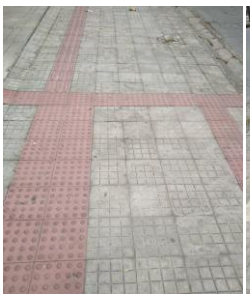Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 223 **Data do Registro: 28/10/2019 15:10:12** **Num. Lote CTM: 140217800090**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 211 **Data do Registro: 28/10/2019 15:07:51** **Num. Lote CTM: 140217800100**	*86*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 211 **Data do Registro: 28/10/2019 15:07:51** **Num. Lote CTM: 140217800100**	***86***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 199 **Data do Registro: 28/10/2019 15:05:58** **Num. Lote CTM: 140217800115**	*85*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

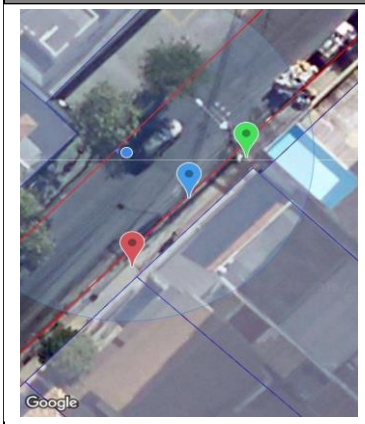


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 199 **Data do Registro: 28/10/2019 15:05:58** **Num. Lote CTM: 140217800115**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 187 **Data do Registro: 28/10/2019 15:00:13** **Num. Lote CTM: 140217800125**	*86*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 187 **Data do Registro: 28/10/2019 15:00:13** **Num. Lote CTM: 140217800125**	***86***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 167 **Data do Registro: 28/10/2019 14:56:57** **Num. Lote CTM: 140217800145**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



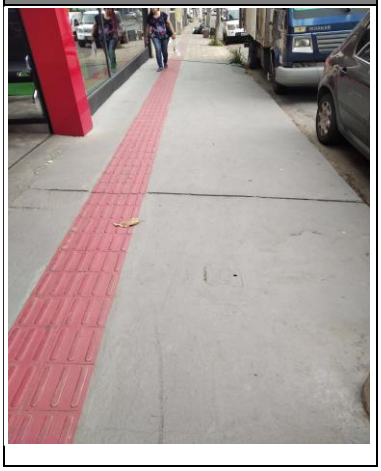Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 167 **Data do Registro: 28/10/2019 14:56:57** **Num. Lote CTM: 140217800145**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 147 **Data do Registro: 28/10/2019 14:54:40** **Num. Lote CTM: 140217800155**	*66*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



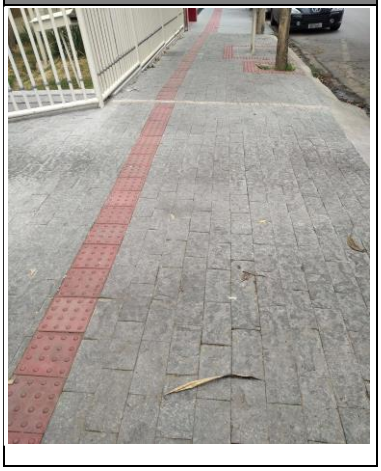Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 147 **Data do Registro: 28/10/2019 14:54:40** **Num. Lote CTM: 140217800155**	*66*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 135 **Data do Registro: 28/10/2019 14:52:46** **Num. Lote CTM: 140217800170**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

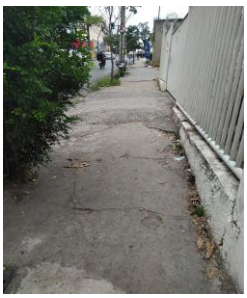


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 135 **Data do Registro: 28/10/2019 14:52:46** **Num. Lote CTM: 140217800170**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 123 **Data do Registro: 28/10/2019 14:50:56** **Num. Lote CTM: 140217800180**	***61***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

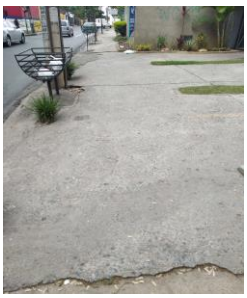


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 123 **Data do Registro: 28/10/2019 14:50:56** **Num. Lote CTM: 140217800180**	***61***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 11:04:48** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*66*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: **Praça Pública**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 11:04:48** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*66*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 111 **Data do Registro: 28/10/2019 14:48:56** **Num. Lote CTM: 140217800190**	***71***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 111 **Data do Registro: 28/10/2019 14:48:56** **Num. Lote CTM: 140217800190**	***71***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 91 **Data do Registro: 28/10/2019 14:47:00** **Num. Lote CTM: 140217800280**	*76*	*B*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

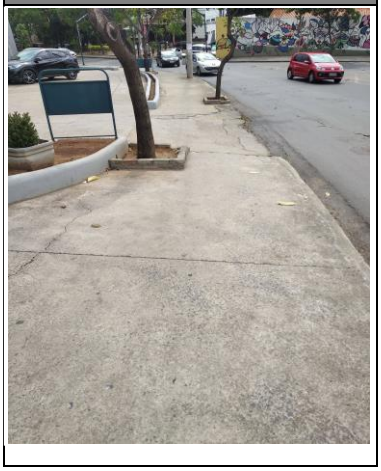Observações:

Localização da Testada

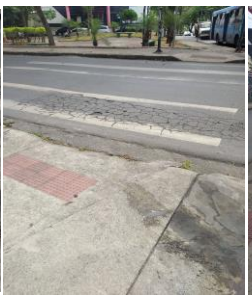


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 91 **Data do Registro: 28/10/2019 14:47:00** **Num. Lote CTM: 140217800280**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 20 **Data do Registro: 28/10/2019 11:39:26** **Num. Lote CTM: 140106100105**	***81***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



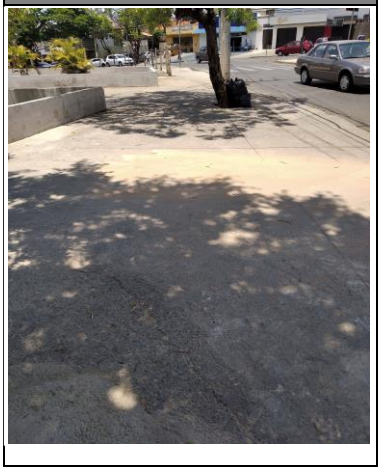Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 20 **Data do Registro: 28/10/2019 11:39:26** **Num. Lote CTM: 140106100105**	***81***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 22 **Data do Registro: 28/10/2019 11:36:09** **Num. Lote CTM: 140106100135**	*76*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

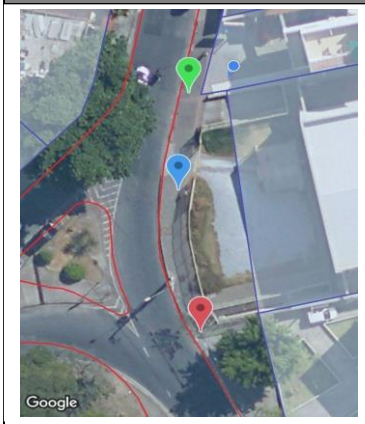


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 22 **Data do Registro: 28/10/2019 11:36:09** **Num. Lote CTM: 140106100135**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 40 **Data do Registro: 28/10/2019 11:32:58** **Num. Lote CTM: 140106100145**	*59*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 40 **Data do Registro: 28/10/2019 11:32:58** **Num. Lote CTM: 140106100145**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 381 **Data do Registro: 28/10/2019 11:30:05** **Num. Lote CTM: 140106100155**	*62*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



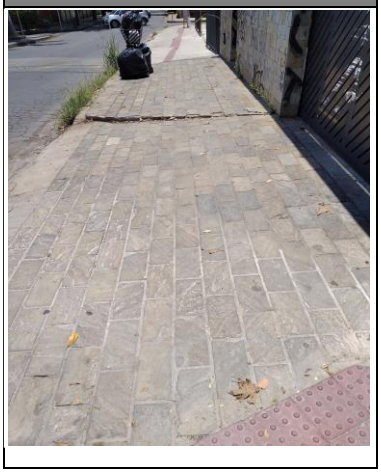Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 381 **Data do Registro: 28/10/2019 11:30:05** **Num. Lote CTM: 140106100155**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 162 **Data do Registro: 28/10/2019 10:25:38** **Num. Lote CTM: 140240100040**	*78*	*B*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



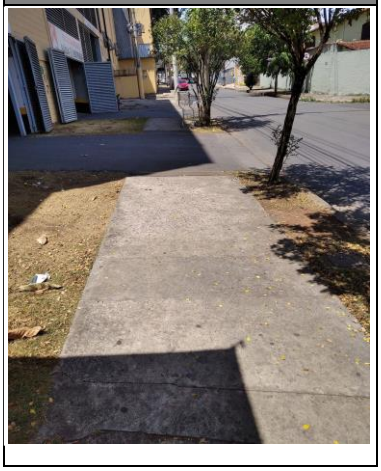
Foto Geral



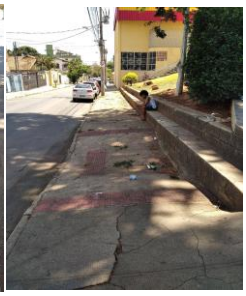Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 162 **Data do Registro: 28/10/2019 10:25:38** **Num. Lote CTM: 140240100040**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 221 **Data do Registro: 28/10/2019 10:20:39** **Num. Lote CTM: 140248300310**	***49***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



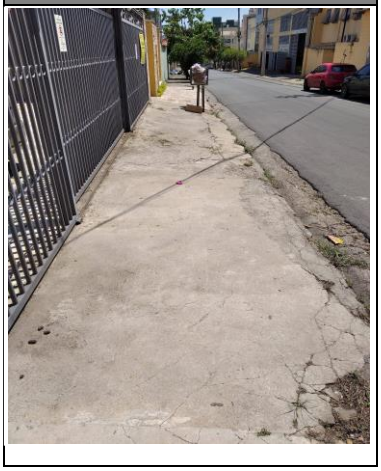Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 221 **Data do Registro: 28/10/2019 10:20:39** **Num. Lote CTM: 140248300310**	***49***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 215 **Data do Registro: 28/10/2019 10:18:44** **Num. Lote CTM: 140248300320**	*54*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


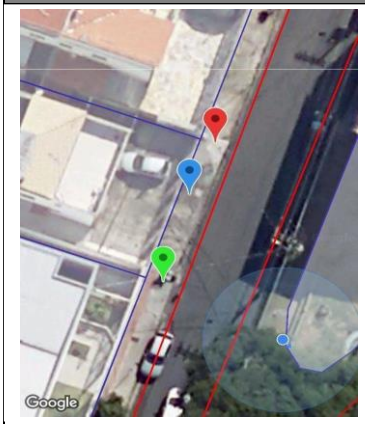


Foto Geral

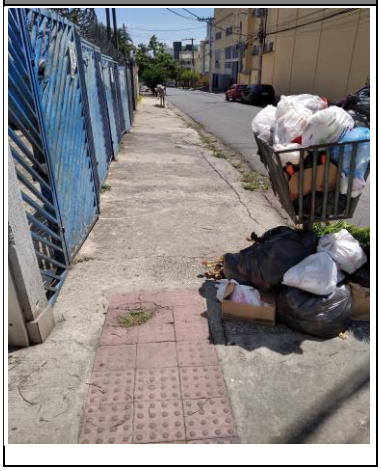

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 215 **Data do Registro: 28/10/2019 10:18:44** **Num. Lote CTM: 140248300320**	***54***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 209 **Data do Registro: 28/10/2019 10:16:48** **Num. Lote CTM: 140248300340**	*79*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 209 **Data do Registro: 28/10/2019 10:16:48** **Num. Lote CTM: 140248300340**	***79***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 197 **Data do Registro: 28/10/2019 10:13:43** **Num. Lote CTM: 140248300355**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


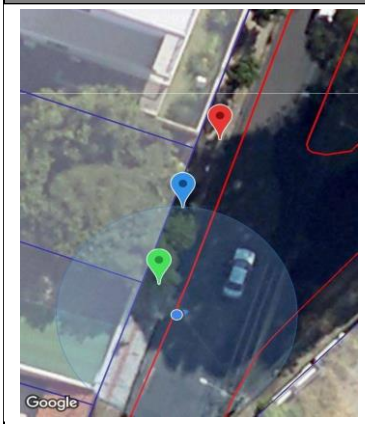


Foto Geral

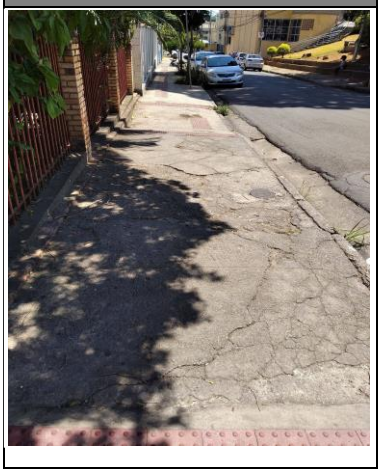

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 197 **Data do Registro: 28/10/2019 10:13:43** **Num. Lote CTM: 140248300355**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 191 **Data do Registro: 28/10/2019 10:09:59** **Num. Lote CTM: 140248300370**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 191 **Data do Registro: 28/10/2019 10:09:59** **Num. Lote CTM: 140248300370**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 189 **Data do Registro: 28/10/2019 10:06:16** **Num. Lote CTM: 140248300385**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 189 **Data do Registro: 28/10/2019 10:06:16** **Num. Lote CTM: 140248300385**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 144 **Data do Registro: 28/10/2019 15:45:40** **Num. Lote CTM: 140230000155**	*53*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Apucarana, 144 **Data do Registro: 28/10/2019 15:45:40** **Num. Lote CTM: 140230000155**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 320 **Data do Registro: 28/10/2019 10:02:41** **Num. Lote CTM: 140248300385**	*68*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

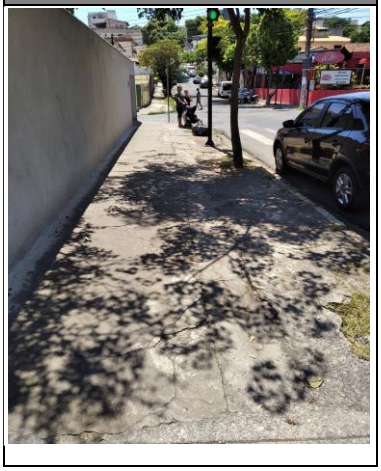Observações:

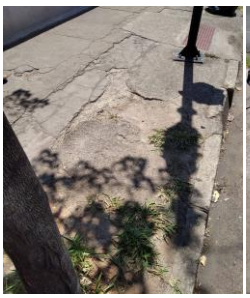
Localização da Testada

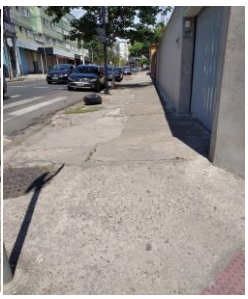


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 320 **Data do Registro: 28/10/2019 10:02:41** **Num. Lote CTM: 140248300385**	*68*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 334 **Data do Registro: 28/10/2019 09:59:14** **Num. Lote CTM: 140248300025**	***81***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



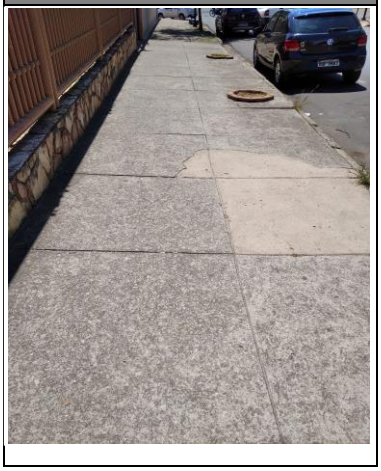Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 334 **Data do Registro: 28/10/2019 09:59:14** **Num. Lote CTM: 140248300025**	***81***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 36 **Data do Registro: 28/10/2019 09:56:57** **Num. Lote CTM: 140248300045**	*75*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



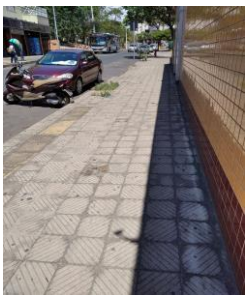Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 36 **Data do Registro: 28/10/2019 09:56:57** **Num. Lote CTM: 140248300045**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 90 **Data do Registro: 28/10/2019 09:53:04** **Num. Lote CTM: 140245500440**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


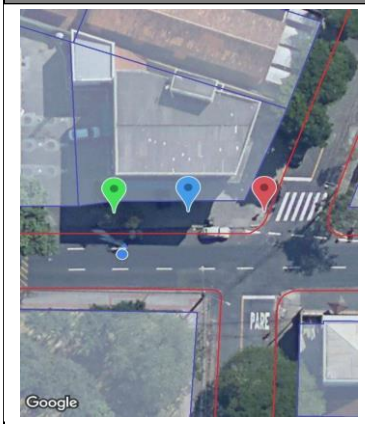


Foto Geral

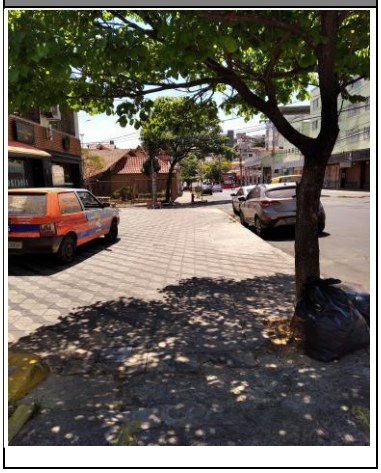

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 90 **Data do Registro: 28/10/2019 09:53:04** **Num. Lote CTM: 140245500440**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 130 **Data do Registro: 28/10/2019 09:49:55** **Num. Lote CTM: 140245500025**	***78***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



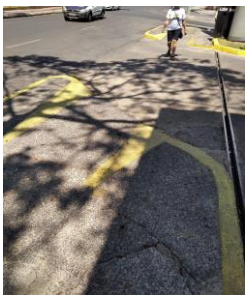Fotos Complementares - Detalhes do Passeio










Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 130 **Data do Registro: 28/10/2019 09:49:55** **Num. Lote CTM: 140245500025**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 09:45:47** **Num. Lote CTM: 140246800320**	*66*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: Acesso pela Rua Jesus Machado Gontijo, 12

Localização da Testada



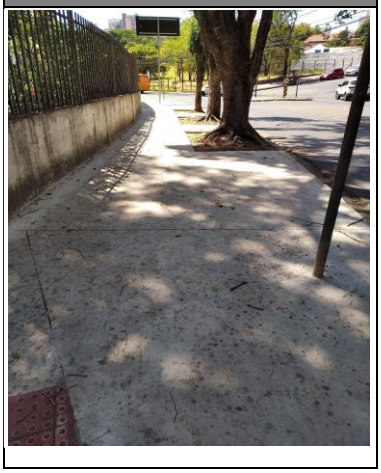Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, s/nº **Data do Registro: 28/10/2019 09:45:47** **Num. Lote CTM: 140246800320**	*66*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 348 **Data do Registro: 28/10/2019 09:41:38** **Num. Lote CTM: 140904800020**	*66*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 348 **Data do Registro: 28/10/2019 09:41:38** **Num. Lote CTM: 140904800020**	***66***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 356 **Data do Registro: 28/10/2019 09:36:59** **Num. Lote CTM: 140904800055**	***81***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Sim	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



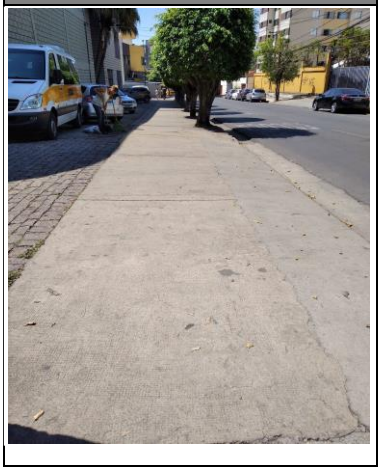Foto Geral



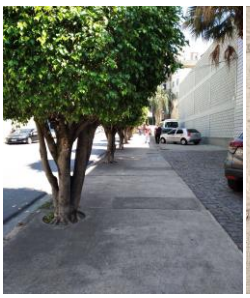Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 356 **Data do Registro: 28/10/2019 09:36:59** **Num. Lote CTM: 140904800055**	***81***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 404 **Data do Registro: 28/10/2019 09:33:46** **Num. Lote CTM: 140904800105**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 404 **Data do Registro: 28/10/2019 09:33:46** **Num. Lote CTM: 140904800105**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 500 **Data do Registro: 28/10/2019 09:31:06** **Num. Lote CTM: 140904800130**	*49*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 500 **Data do Registro: 28/10/2019 09:31:06** **Num. Lote CTM: 140904800130**	***49***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 522 **Data do Registro: 28/10/2019 09:28:39** **Num. Lote CTM: 140904800175**	*54*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	6
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

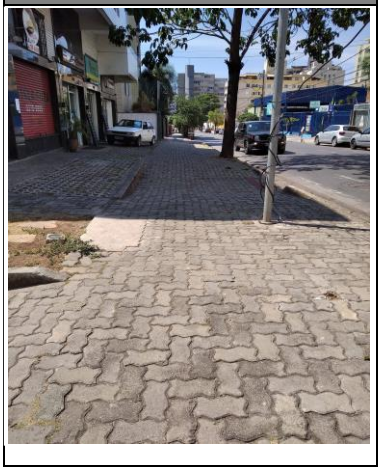Observações:

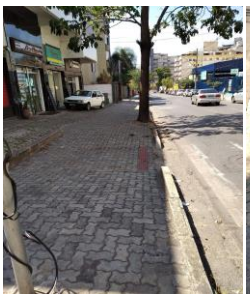
Localização da Testada


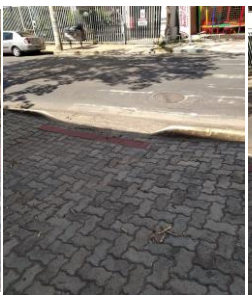


Foto Geral

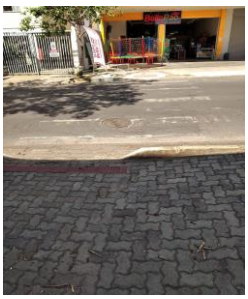

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 522 **Data do Registro: 28/10/2019 09:28:39** **Num. Lote CTM: 140904800175**	***54***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Não	-2
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 554 **Data do Registro: 28/10/2019 09:25:07** **Num. Lote CTM: 140766300010**	*66*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

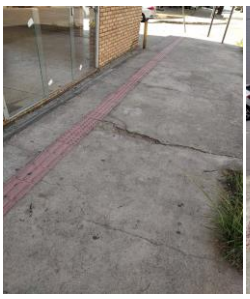
Localização da Testada

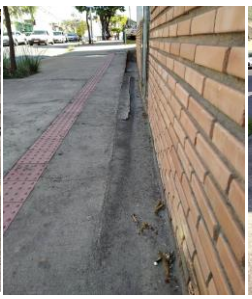


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 554 **Data do Registro: 28/10/2019 09:25:07** **Num. Lote CTM: 140766300010**	***66***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 560 **Data do Registro: 28/10/2019 09:20:23** **Num. Lote CTM: 140766300020**	***86***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



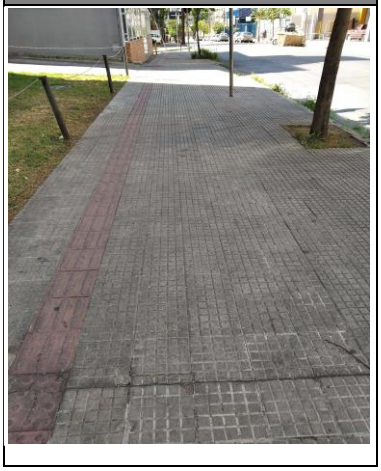Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 560 **Data do Registro: 28/10/2019 09:20:23** **Num. Lote CTM: 140766300020**	***86***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 570 **Data do Registro: 28/10/2019 09:17:33** **Num. Lote CTM: 140766300035**	***71***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 570 **Data do Registro: 28/10/2019 09:17:33** **Num. Lote CTM: 140766300035**	***71***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 598 **Data do Registro: 28/10/2019 09:13:51** **Num. Lote CTM: 140766300100**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

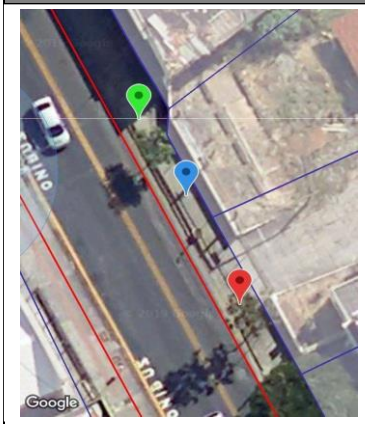


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 598 **Data do Registro: 28/10/2019 09:13:51** **Num. Lote CTM: 140766300100**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 600 **Data do Registro: 28/10/2019 09:10:44** **Num. Lote CTM: 140766300135**	***71***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 600 **Data do Registro: 28/10/2019 09:10:44** **Num. Lote CTM: 140766300135**	***71***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 573 **Data do Registro: 28/10/2019 16:47:31** **Num. Lote CTM: 140786500450**	*76*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 573 **Data do Registro: 28/10/2019 16:47:31** **Num. Lote CTM: 140786500450**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 565 **Data do Registro: 28/10/2019 16:44:37** **Num. Lote CTM: 140786500600**	*76*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

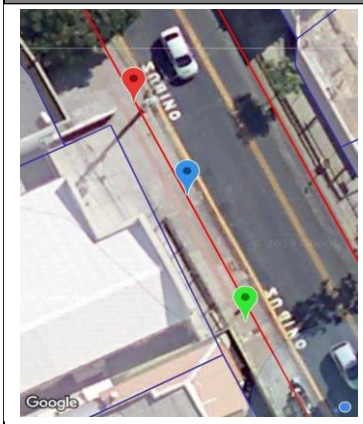


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 565 **Data do Registro: 28/10/2019 16:44:37** **Num. Lote CTM: 140786500600**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 555 **Data do Registro: 28/10/2019 16:41:38** **Num. Lote CTM: 140786500620**	*76*	*B*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



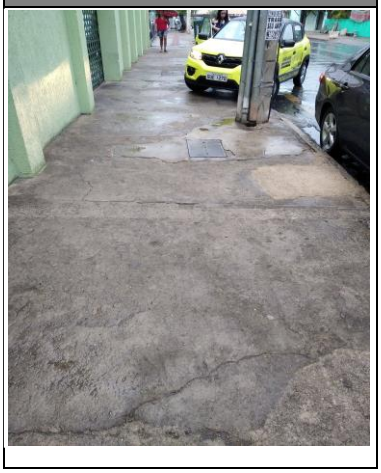Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 555 **Data do Registro: 28/10/2019 16:41:38** **Num. Lote CTM: 140786500620**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 457 **Data do Registro: 28/10/2019 16:39:40** **Num. Lote CTM: 140786500630**	*70*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

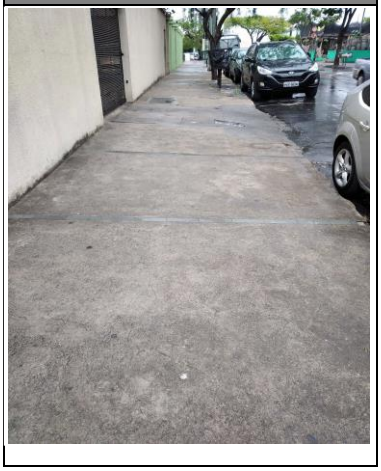Observações:

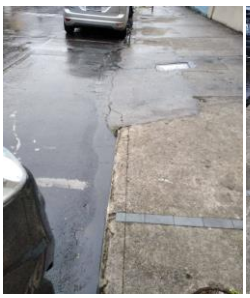
Localização da Testada

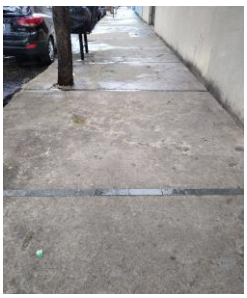


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 457 **Data do Registro: 28/10/2019 16:39:40** **Num. Lote CTM: 140786500630**	*70*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 507 **Data do Registro: 28/10/2019 16:37:37** **Num. Lote CTM: 140786500640**	***86***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

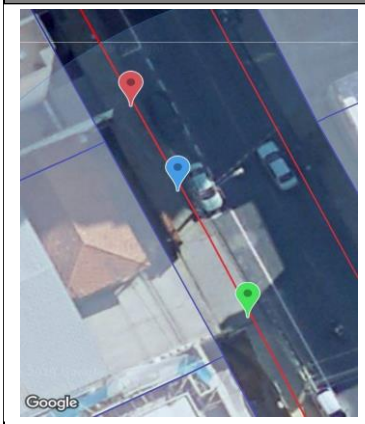


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 507 **Data do Registro: 28/10/2019 16:37:37** **Num. Lote CTM: 140786500640**	***86***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Sim	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Não	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 493 **Data do Registro: 28/10/2019 16:35:27** **Num. Lote CTM: 140786500650**	***85***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 493 **Data do Registro: 28/10/2019 16:35:27** **Num. Lote CTM: 140786500650**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 475 **Data do Registro: 28/10/2019 16:33:06** **Num. Lote CTM: 140786500680**	*66*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

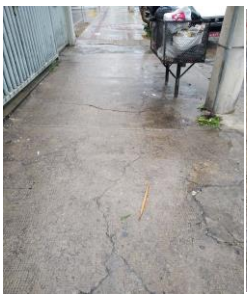


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 475 **Data do Registro: 28/10/2019 16:33:06** **Num. Lote CTM: 140786500680**	***66***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 465 **Data do Registro: 28/10/2019 16:31:27** **Num. Lote CTM: 140786500720**	*86*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

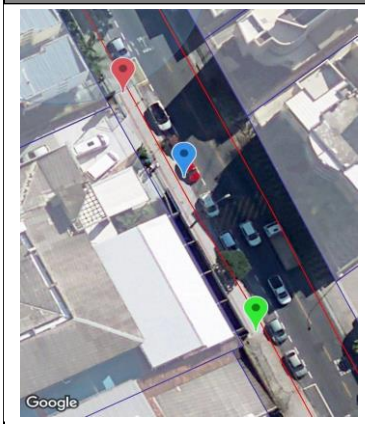


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 465 **Data do Registro: 28/10/2019 16:31:27** **Num. Lote CTM: 140786500720**	***86***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 435 **Data do Registro: 28/10/2019 16:17:26** **Num. Lote CTM: 140786500765**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

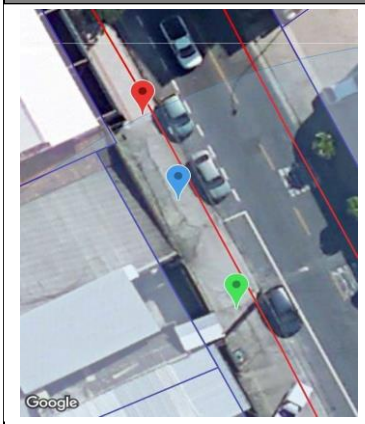


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 435 **Data do Registro: 28/10/2019 16:17:26** **Num. Lote CTM: 140786500765**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 393 **Data do Registro: 28/10/2019 16:15:14** **Num. Lote CTM: 140786500780**	*76*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

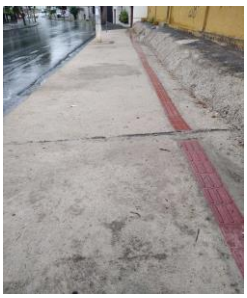


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 393 **Data do Registro: 28/10/2019 16:15:14** **Num. Lote CTM: 140786500780**	***76***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 277 **Data do Registro: 28/10/2019 16:04:12** **Num. Lote CTM: 140786500805**	*68*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



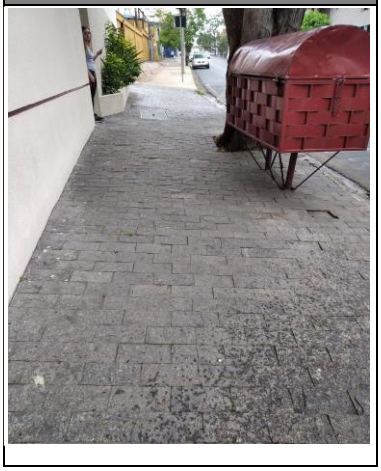Foto Geral



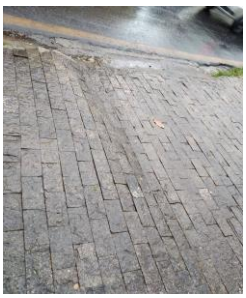Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 277 **Data do Registro: 28/10/2019 16:04:12** **Num. Lote CTM: 140786500805**	*68*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 265 **Data do Registro: 28/10/2019 16:01:20** **Num. Lote CTM: 140786500830**	*69*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


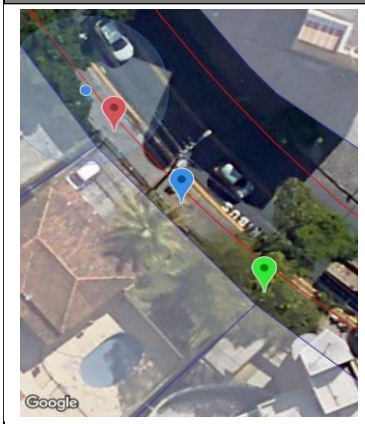


Foto Geral

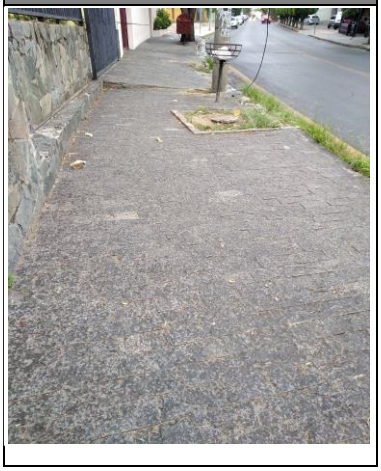

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 265 **Data do Registro: 28/10/2019 16:01:20** **Num. Lote CTM: 140786500830**	***69***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A.	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 107 **Data do Registro: 28/10/2019 15:54:44** **Num. Lote CTM: 140643000275,140643000335.14**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



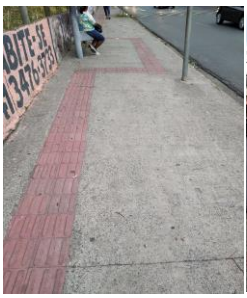Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 107 **Data do Registro: 28/10/2019 15:54:44** **Num. Lote CTM: 140643000275,140643000335.14**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 41 **Data do Registro: 28/10/2019 15:51:20** **Num. Lote CTM: 140241400280,140241400300**	*69*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



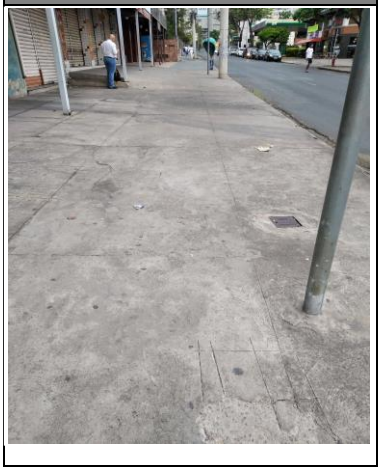Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 41 **Data do Registro: 28/10/2019 15:51:20** **Num. Lote CTM: 140241400280,140241400300**	***69***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A.	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 15 **Data do Registro: 28/10/2019 15:48:37** **Num. Lote CTM: 140241400320**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Carlos Luz

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Sena Madureira, 15 **Data do Registro: 28/10/2019 15:48:37** **Num. Lote CTM: 140241400320**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 330 **Data do Registro: 08/11/2019 09:20:00** **Num. Lote CTM: 130457400020**	*64*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 330 **Data do Registro: 08/11/2019 09:20:00** **Num. Lote CTM: 130457400020**	*64*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 250 **Data do Registro: 08/11/2019 09:26:02** **Num. Lote CTM: 130457400065**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 250 **Data do Registro: 08/11/2019 09:26:02** **Num. Lote CTM: 130457400065**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 330 **Data do Registro: 08/11/2019 09:23:46** **Num. Lote CTM: 130457400050**	***41***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Sim	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 330 **Data do Registro: 08/11/2019 09:23:46** **Num. Lote CTM: 130457400050**	***41***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 420 **Data do Registro: 08/11/2019 09:29:28** **Num. Lote CTM: 130457400085**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 420 **Data do Registro: 08/11/2019 09:29:28** **Num. Lote CTM: 130457400085**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 440 **Data do Registro: 08/11/2019 09:35:27** **Num. Lote CTM: 130457400110**	*58*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



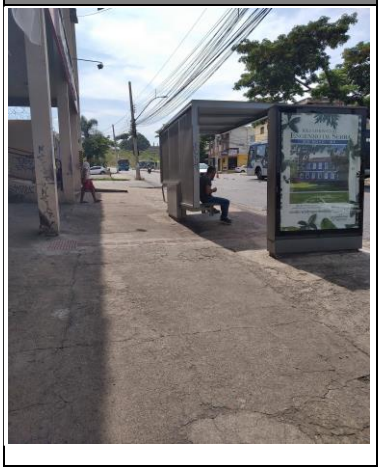
Foto Geral



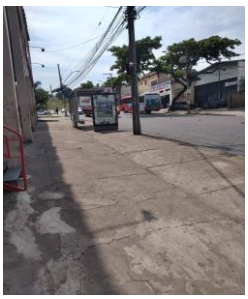Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 440 **Data do Registro: 08/11/2019 09:35:27** **Num. Lote CTM: 130457400110**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 456 **Data do Registro: 08/11/2019 09:38:42** **Num. Lote CTM: 130457400130**	***57***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



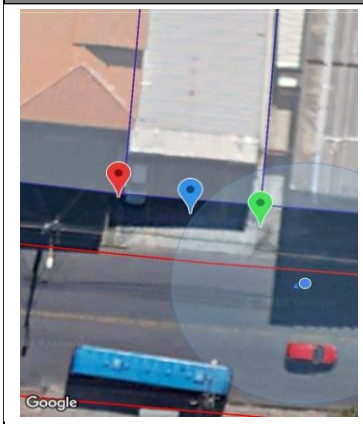


Foto Geral

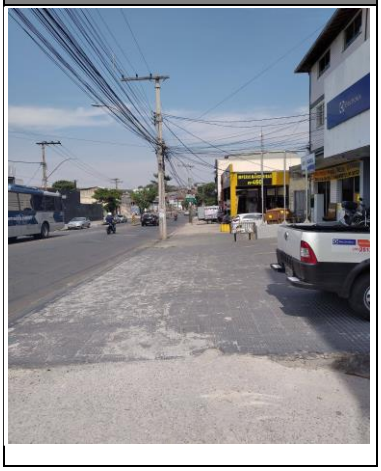

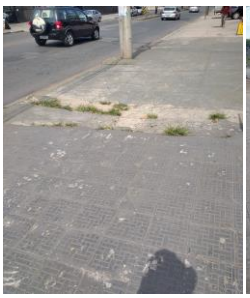Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 456 **Data do Registro: 08/11/2019 09:38:42** **Num. Lote CTM: 130457400130**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 452 **Data do Registro: 08/11/2019 09:42:22** **Num. Lote CTM: 130457400145**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


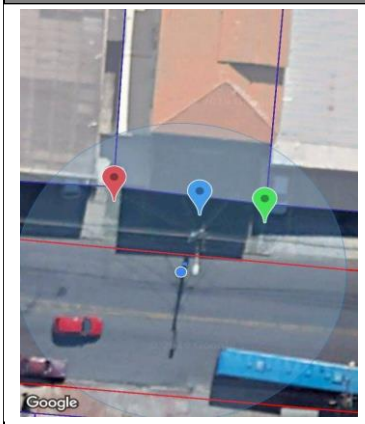


Foto Geral

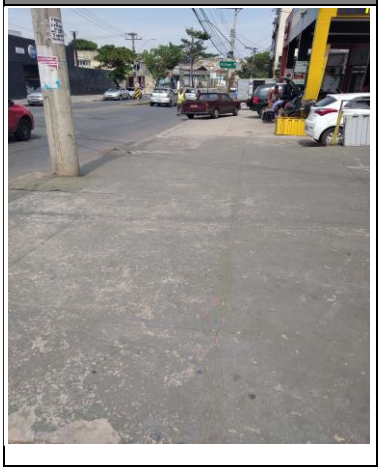

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 452 **Data do Registro: 08/11/2019 09:42:22** **Num. Lote CTM: 130457400145**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 450 **Data do Registro: 08/11/2019 09:45:34** **Num. Lote CTM: 130457400155**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


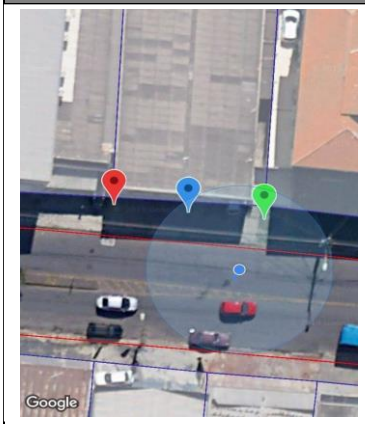


Foto Geral

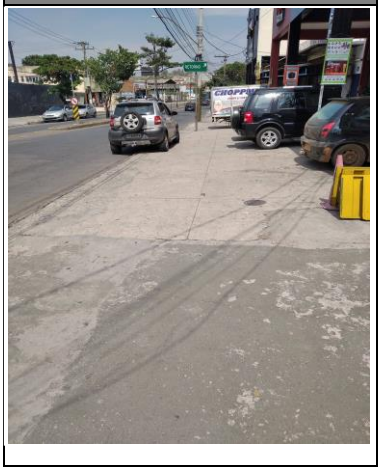

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 450 **Data do Registro: 08/11/2019 09:45:34** **Num. Lote CTM: 130457400155**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 470 **Data do Registro: 08/11/2019 09:48:29** **Num. Lote CTM: 130457400180**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

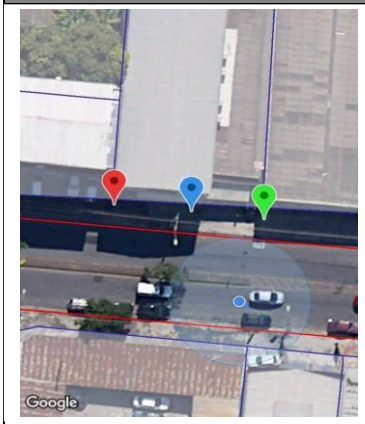


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 470 **Data do Registro: 08/11/2019 09:48:29** **Num. Lote CTM: 130457400180**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 510 **Data do Registro: 08/11/2019 09:56:01** **Num. Lote CTM: 130457400220**	***48***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


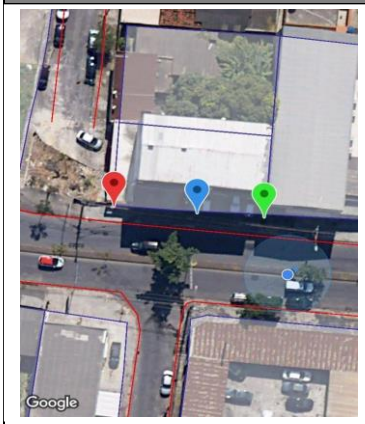


Foto Geral

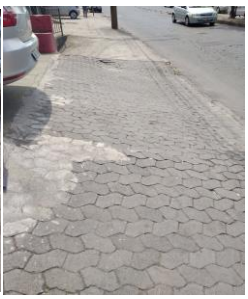

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 510 **Data do Registro: 08/11/2019 09:56:01** **Num. Lote CTM: 130457400220**	***48***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 08/11/2019 09:59:25** **Num. Lote CTM: 130884000030**	*46*	*D*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Delimitação da Rua Des. Campos**

Localização da Testada



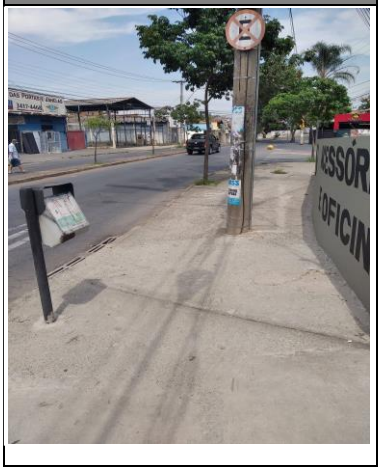
Foto Geral



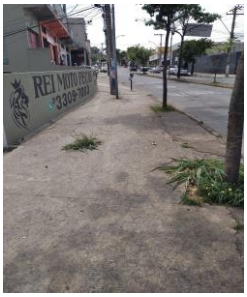Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 08/11/2019 09:59:25** **Num. Lote CTM: 130884000030**	***46***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 548 **Data do Registro: 08/11/2019 10:03:21** **Num. Lote CTM: 130044400030**	*69*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


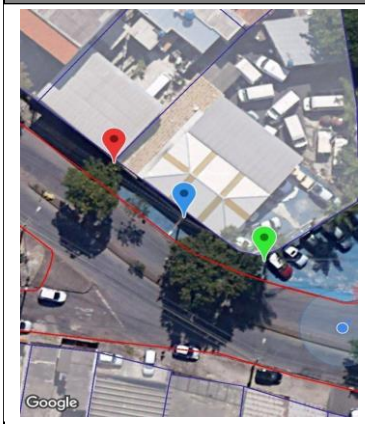



Foto Geral

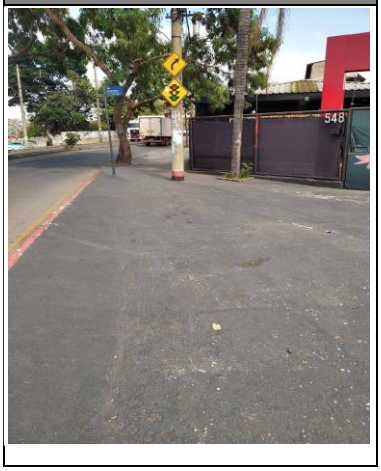

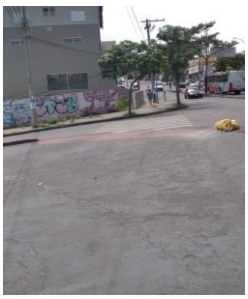Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 548 **Data do Registro: 08/11/2019 10:03:21** **Num. Lote CTM: 130044400030**	***69***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 642 **Data do Registro: 08/11/2019 10:05:56** **Num. Lote CTM: 130044400045**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


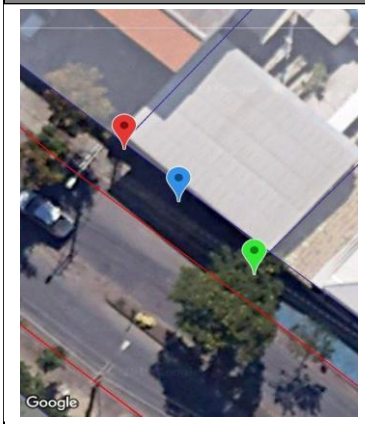


Foto Geral

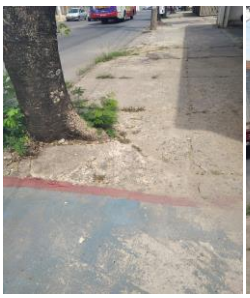

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 642 **Data do Registro: 08/11/2019 10:05:56** **Num. Lote CTM: 130044400045**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 652 **Data do Registro: 08/11/2019 10:08:16** **Num. Lote CTM: 130044400075**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 652 **Data do Registro: 08/11/2019 10:08:16** **Num. Lote CTM: 130044400075**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 662 **Data do Registro: 08/11/2019 10:10:13** **Num. Lote CTM: 130044400090**	*75*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

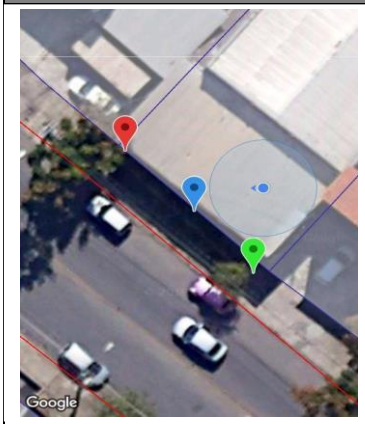


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 662 **Data do Registro: 08/11/2019 10:10:13** **Num. Lote CTM: 130044400090**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 672 **Data do Registro: 08/11/2019 10:12:40** **Num. Lote CTM: 130044400100**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

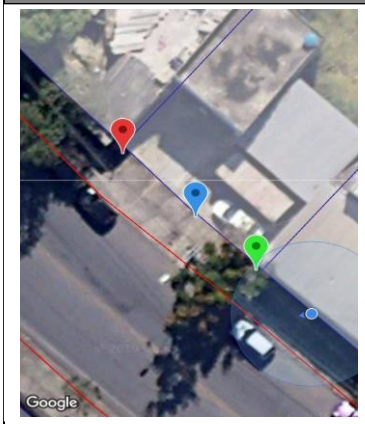


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 672 **Data do Registro: 08/11/2019 10:12:40** **Num. Lote CTM: 130044400100**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 682 **Data do Registro: 08/11/2019 10:15:56** **Num. Lote CTM: 130044400110**	*40*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



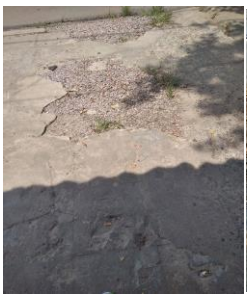Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 682 **Data do Registro: 08/11/2019 10:15:56** **Num. Lote CTM: 130044400110**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 696 **Data do Registro: 08/11/2019 10:18:18** **Num. Lote CTM: 130044400120**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


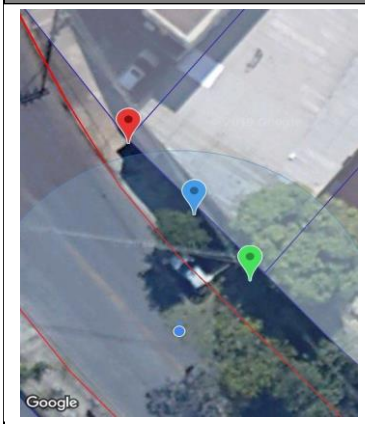
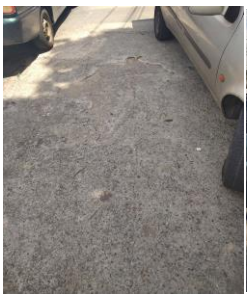
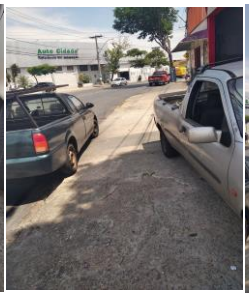


Foto Geral

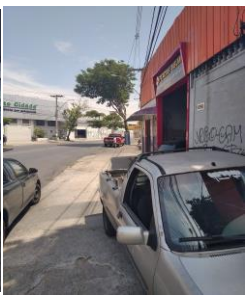

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 696 **Data do Registro: 08/11/2019 10:18:18** **Num. Lote CTM: 130044400120**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 736 **Data do Registro: 08/11/2019 10:21:31** **Num. Lote CTM: 130044400135**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



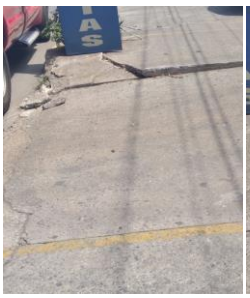Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 736 **Data do Registro: 08/11/2019 10:21:31** **Num. Lote CTM: 130044400135**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 750 **Data do Registro: 08/11/2019 10:25:12** **Num. Lote CTM: 130044400215**	***73***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



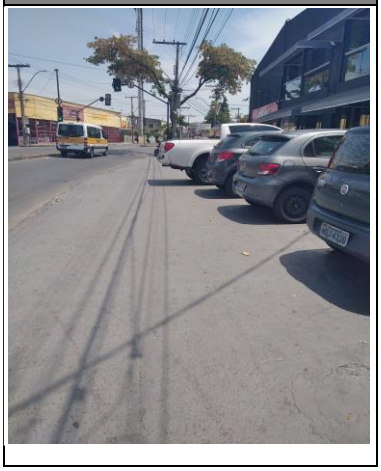
Foto Geral



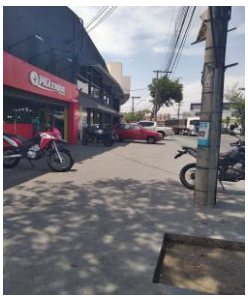Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 750 **Data do Registro: 08/11/2019 10:25:12** **Num. Lote CTM: 130044400215**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 754 **Data do Registro: 08/11/2019 10:27:23** **Num. Lote CTM: 130458700115**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


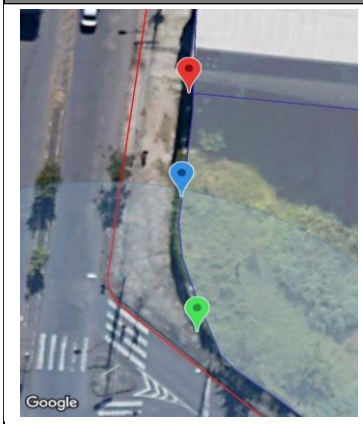
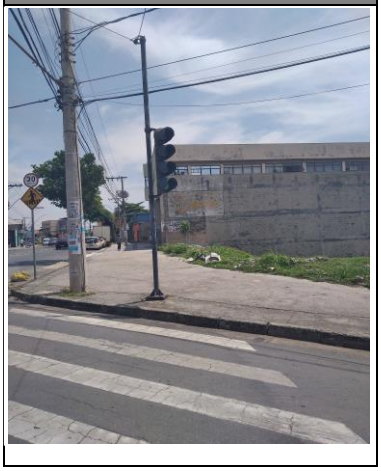


Foto Geral

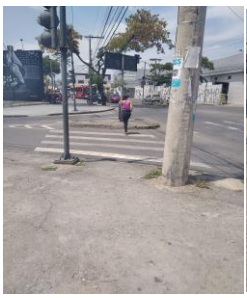

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 754 **Data do Registro: 08/11/2019 10:27:23** **Num. Lote CTM: 130458700115**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 760 **Data do Registro: 08/11/2019 10:31:48** **Num. Lote CTM: 130458700160**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



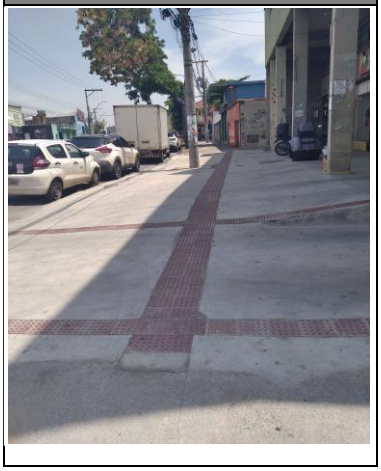Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 760 **Data do Registro: 08/11/2019 10:31:48** **Num. Lote CTM: 130458700160**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 744 **Data do Registro: 08/11/2019 10:35:35** **Num. Lote CTM: 130458700180**	*75*	*B*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



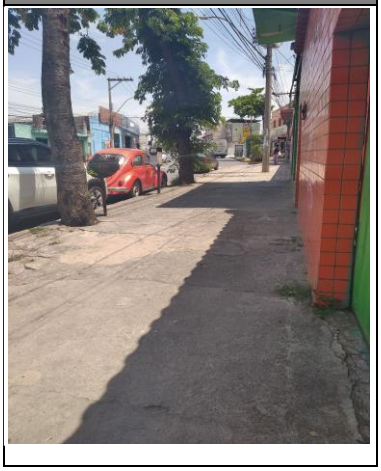Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 744 **Data do Registro: 08/11/2019 10:35:35** **Num. Lote CTM: 130458700180**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 756 **Data do Registro: 08/11/2019 10:39:00** **Num. Lote CTM: 130458700190**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Sim	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


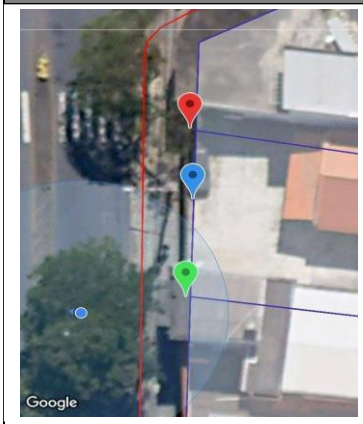


Foto Geral

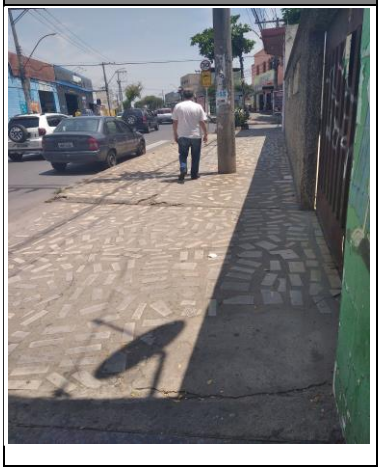


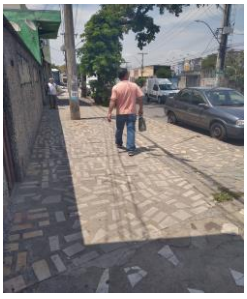Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 756 **Data do Registro: 08/11/2019 10:39:00** **Num. Lote CTM: 130458700190**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 774 **Data do Registro: 08/11/2019 10:42:53** **Num. Lote CTM: 130618900055**	***47***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



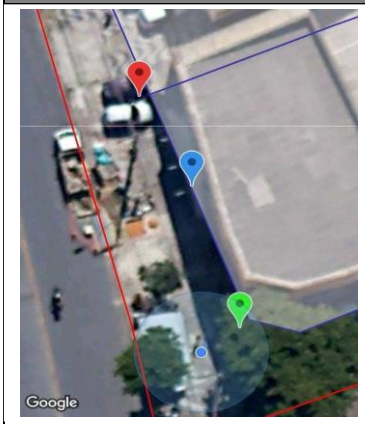


Foto Geral

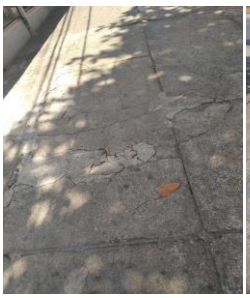

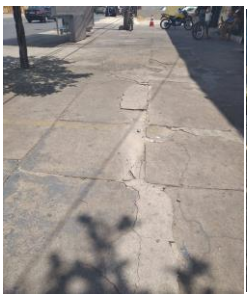Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 774 **Data do Registro: 08/11/2019 10:42:53** **Num. Lote CTM: 130618900055**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 788 **Data do Registro: 08/11/2019 10:46:40** **Num. Lote CTM: 130618900065**	*75*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


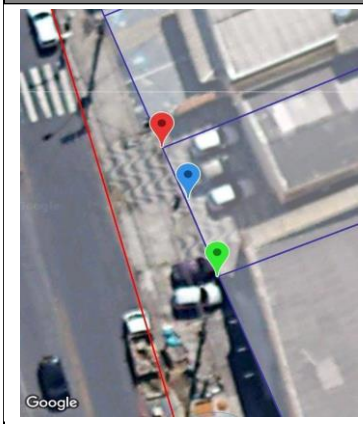


Foto Geral

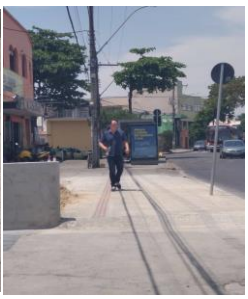

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 788 **Data do Registro: 08/11/2019 10:46:40** **Num. Lote CTM: 130618900065**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 810 **Data do Registro: 08/11/2019 10:49:39** **Num. Lote CTM: 130618900080**	***38***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



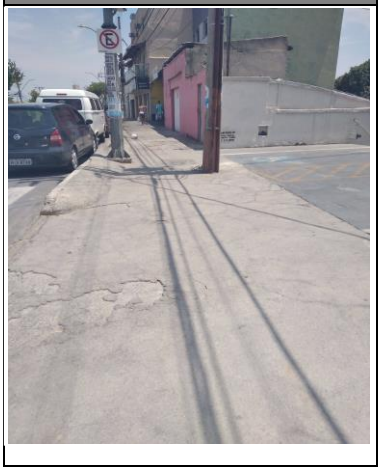Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 810 **Data do Registro: 08/11/2019 10:49:39** **Num. Lote CTM: 130618900080**	***38***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 820 **Data do Registro: 08/11/2019 10:51:44** **Num. Lote CTM: 130618900090**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 820 **Data do Registro: 08/11/2019 10:51:44** **Num. Lote CTM: 130618900090**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 830 **Data do Registro: 08/11/2019 10:54:06** **Num. Lote CTM: 130618900100**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

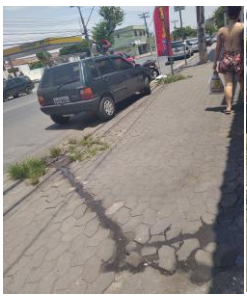
Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 830 **Data do Registro: 08/11/2019 10:54:06** **Num. Lote CTM: 130618900100**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 846 **Data do Registro: 08/11/2019 10:56:55** **Num. Lote CTM: 130618900120**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

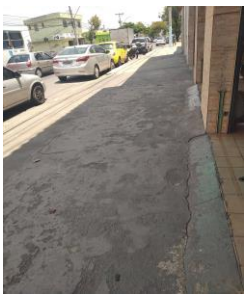


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 846 **Data do Registro: 08/11/2019 10:56:55** **Num. Lote CTM: 130618900120**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 850 **Data do Registro: 08/11/2019 11:01:22** **Num. Lote CTM: 130618900130**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

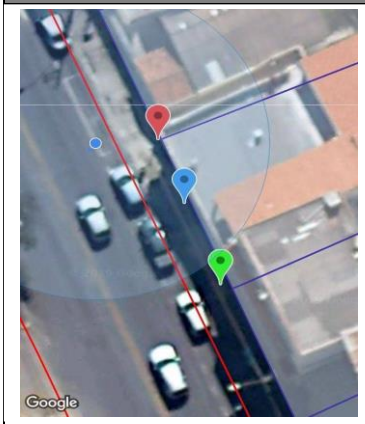



Foto Geral



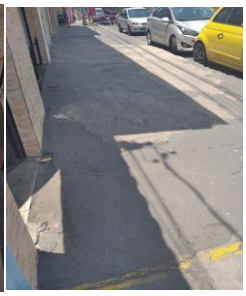Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 850 **Data do Registro: 08/11/2019 11:01:22** **Num. Lote CTM: 130618900130**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 870 **Data do Registro: 08/11/2019 11:04:11** **Num. Lote CTM: 130618900140**	***87***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



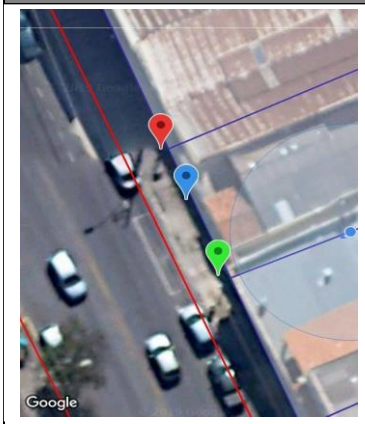


Foto Geral

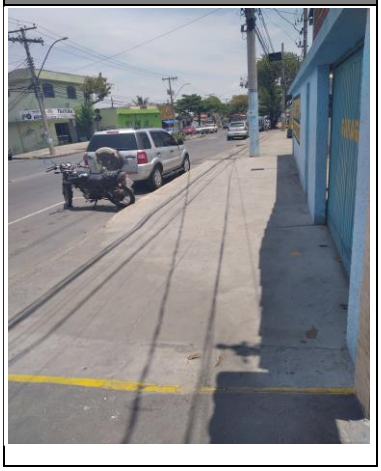

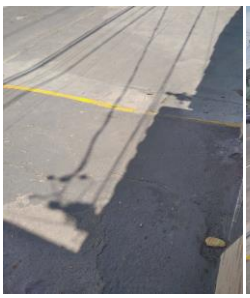Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 870 **Data do Registro: 08/11/2019 11:04:11** **Num. Lote CTM: 130618900140**	***87***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 880 **Data do Registro: 08/11/2019 11:07:08** **Num. Lote CTM: 130618900170**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

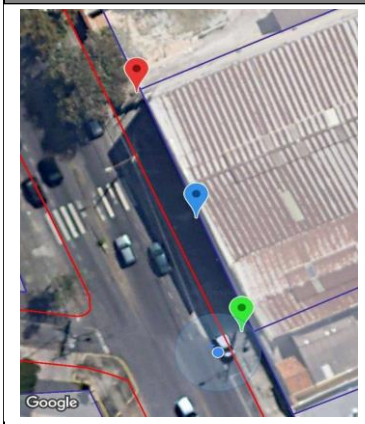


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 880 **Data do Registro: 08/11/2019 11:07:08** **Num. Lote CTM: 130618900170**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 910 **Data do Registro: 08/11/2019 11:10:13** **Num. Lote CTM: 130618900190**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 910 **Data do Registro: 08/11/2019 11:10:13** **Num. Lote CTM: 130618900190**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 926 **Data do Registro: 08/11/2019 11:13:05** **Num. Lote CTM: 130618900200**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



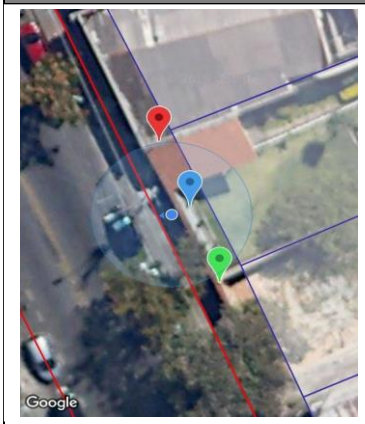
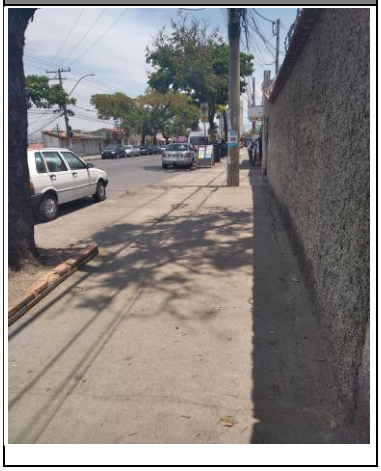


Foto Geral

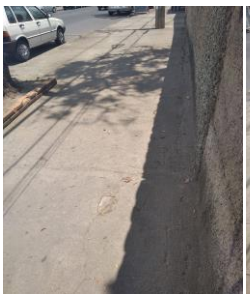

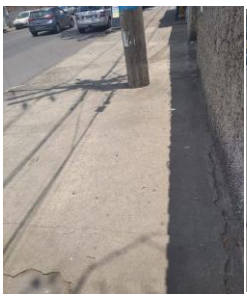Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 926 **Data do Registro: 08/11/2019 11:13:05** **Num. Lote CTM: 130618900200**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 936 **Data do Registro: 08/11/2019 11:15:14** **Num. Lote CTM: 130618900210**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



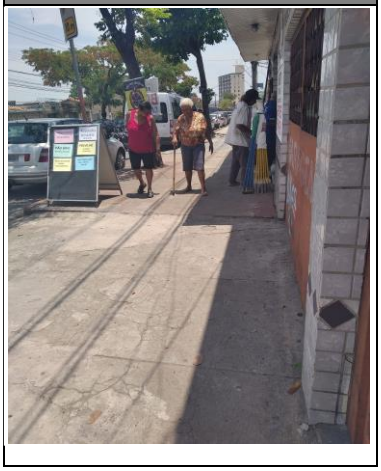Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 936 **Data do Registro: 08/11/2019 11:15:14** **Num. Lote CTM: 130618900210**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 946 **Data do Registro: 08/11/2019 11:17:47** **Num. Lote CTM: 130618900220**	***47***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



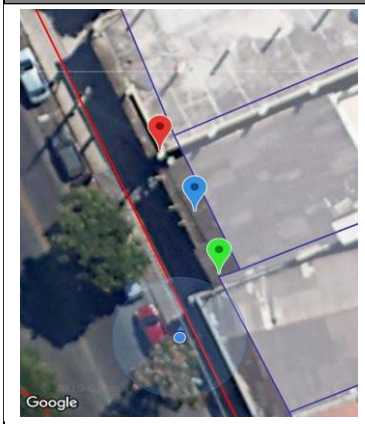


Foto Geral

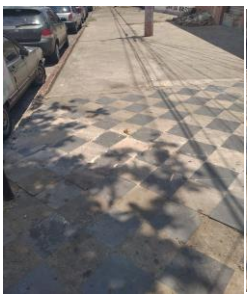

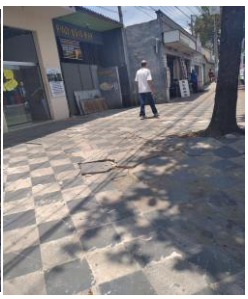Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 946 **Data do Registro: 08/11/2019 11:17:47** **Num. Lote CTM: 130618900220**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 966 **Data do Registro: 08/11/2019 11:19:59** **Num. Lote CTM: 130618900235**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



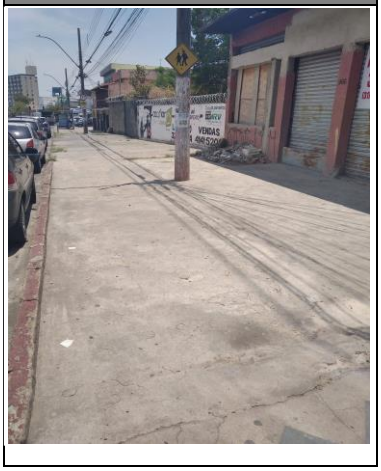
Foto Geral



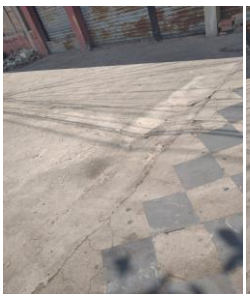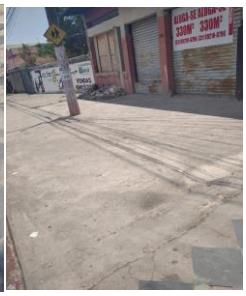Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 966 **Data do Registro: 08/11/2019 11:19:59** **Num. Lote CTM: 130618900235**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 962 **Data do Registro: 08/11/2019 11:22:27** **Num. Lote CTM: 130618900245**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

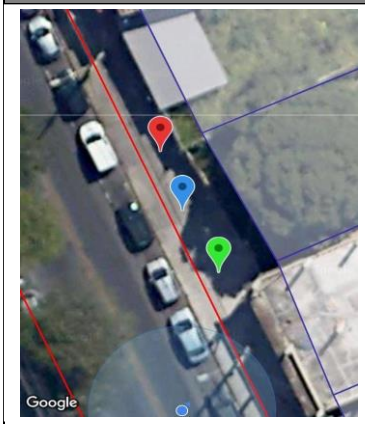


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 962 **Data do Registro: 08/11/2019 11:22:27** **Num. Lote CTM: 130618900245**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 968 **Data do Registro: 08/11/2019 11:25:31** **Num. Lote CTM: 130618900255**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 968 **Data do Registro: 08/11/2019 11:25:31** **Num. Lote CTM: 130618900255**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 964 **Data do Registro: 08/11/2019 11:27:40** **Num. Lote CTM: 130618900270**	***63***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

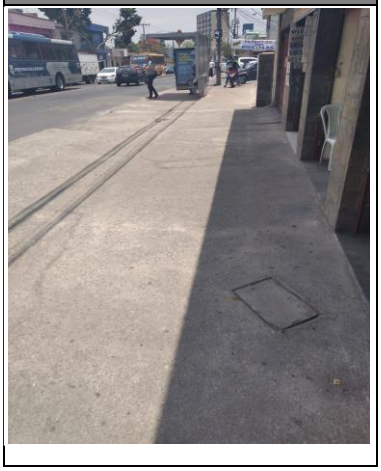Observações:

Localização da Testada

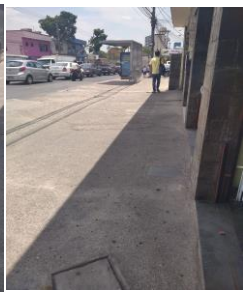


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 964 **Data do Registro: 08/11/2019 11:27:40** **Num. Lote CTM: 130618900270**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 980 **Data do Registro: 08/11/2019 11:30:54** **Num. Lote CTM: 130618900280**	***61***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



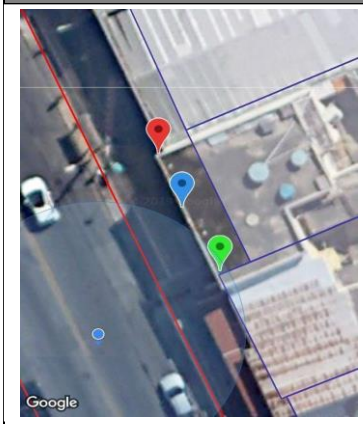



Foto Geral

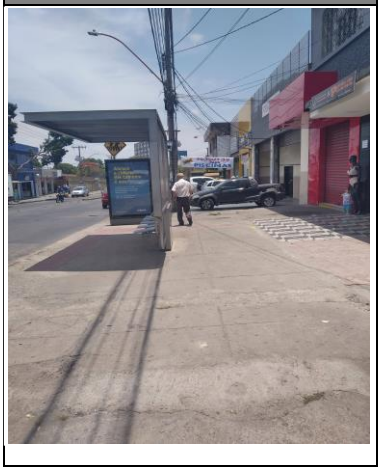

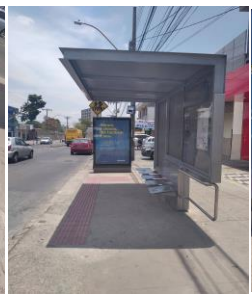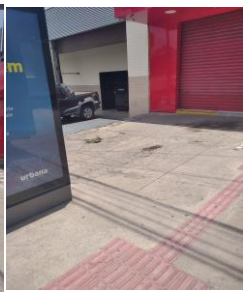Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 980 **Data do Registro: 08/11/2019 11:30:54** **Num. Lote CTM: 130618900280**	***61***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1024 **Data do Registro: 08/11/2019 11:43:18** **Num. Lote CTM: 130618900300**	***52***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

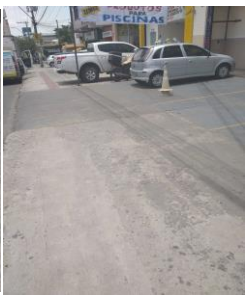


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1024 **Data do Registro: 08/11/2019 11:43:18** **Num. Lote CTM: 130618900300**	***52***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1036 **Data do Registro: 08/11/2019 11:46:39** **Num. Lote CTM: 130618900315**	***55***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-3
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

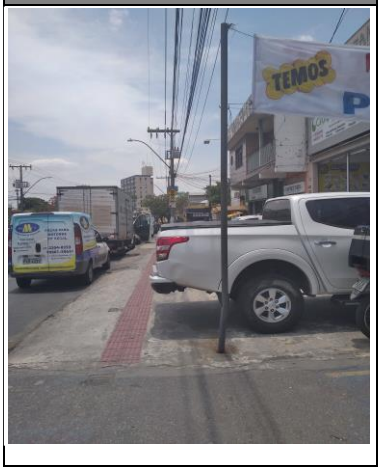Observações:

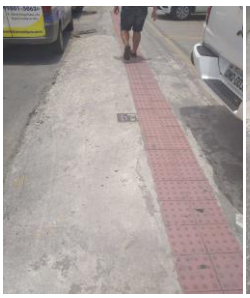
Localização da Testada

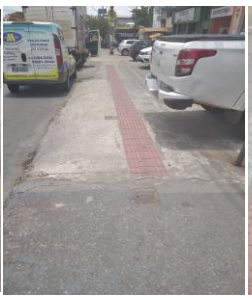



Foto Geral



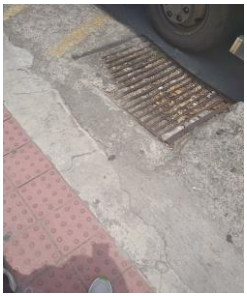Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1036 **Data do Registro: 08/11/2019 11:46:39** **Num. Lote CTM: 130618900315**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Não	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1000 **Data do Registro: 08/11/2019 11:49:10** **Num. Lote CTM: 130618900330**	***52***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


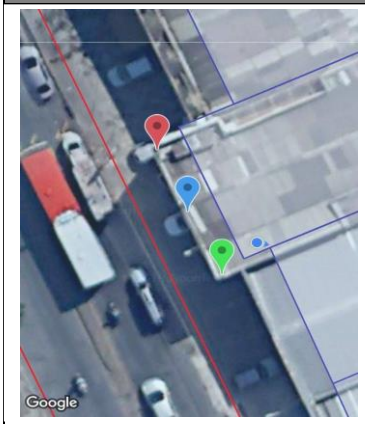


Foto Geral

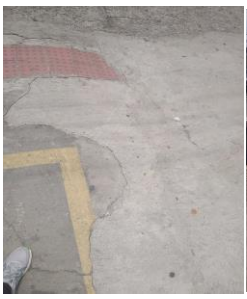

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1000 **Data do Registro: 08/11/2019 11:49:10** **Num. Lote CTM: 130618900330**	***52***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1044 **Data do Registro: 08/11/2019 11:53:04** **Num. Lote CTM: 130618900360**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


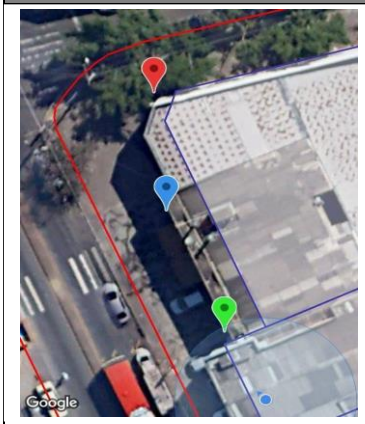


Foto Geral

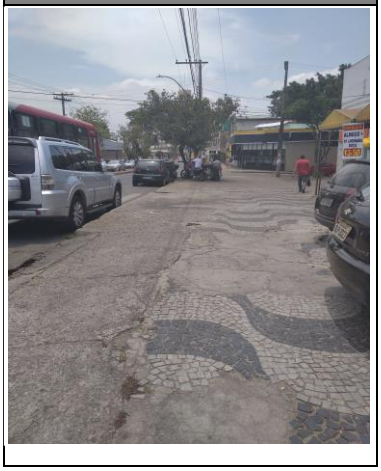

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1044 **Data do Registro: 08/11/2019 11:53:04** **Num. Lote CTM: 130618900360**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1210 **Data do Registro: 08/11/2019 12:06:15** **Num. Lote CTM: 130037100185**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

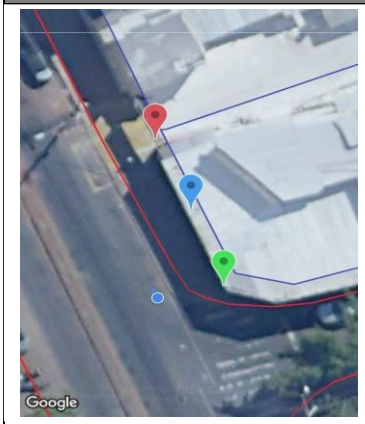



Foto Geral



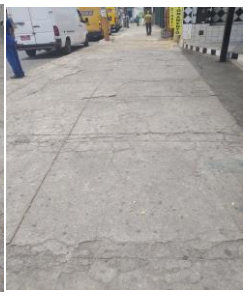Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1210 **Data do Registro: 08/11/2019 12:06:15** **Num. Lote CTM: 130037100185**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso direcional	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1212 **Data do Registro: 08/11/2019 12:08:56** **Num. Lote CTM: 130037100200**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


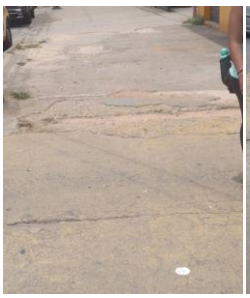
Localização da Testada



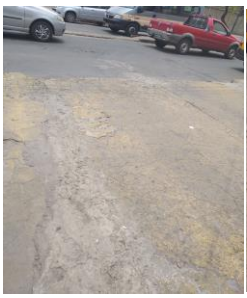Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1212 **Data do Registro: 08/11/2019 12:08:56** **Num. Lote CTM: 130037100200**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1124 **Data do Registro: 08/11/2019 12:13:36** **Num. Lote CTM: 130037100225**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


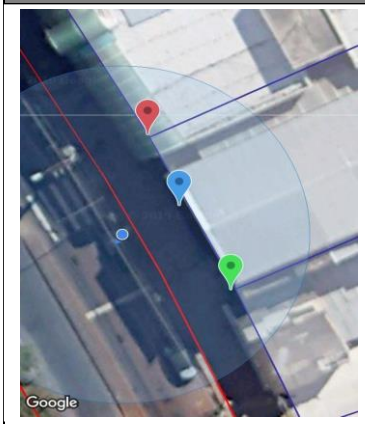


Foto Geral

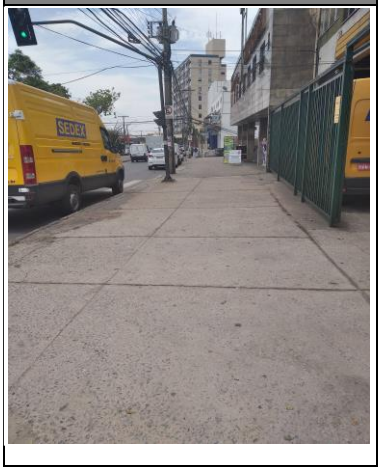

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1124 **Data do Registro: 08/11/2019 12:13:36** **Num. Lote CTM: 130037100225**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1150 **Data do Registro: 08/11/2019 12:16:05** **Num. Lote CTM: 130037100235**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


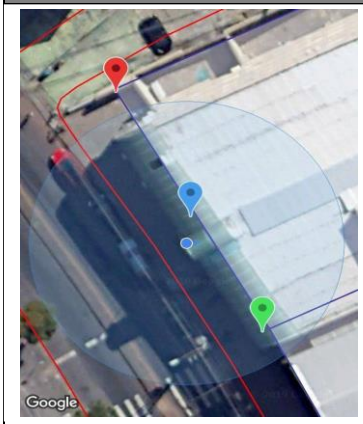


Foto Geral

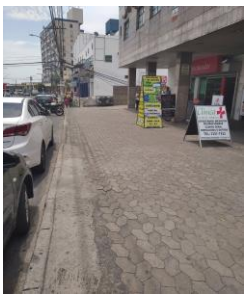

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1150 **Data do Registro: 08/11/2019 12:16:05** **Num. Lote CTM: 130037100235**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1242 **Data do Registro: 08/11/2019 12:21:47** **Num. Lote CTM: 130045700050**	***90***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


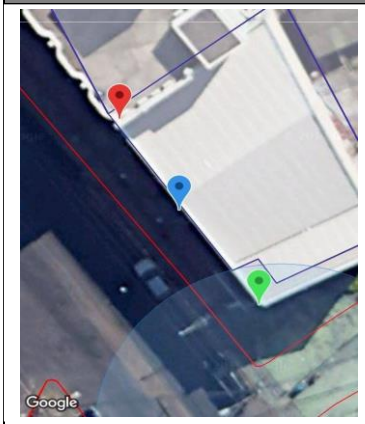


Foto Geral

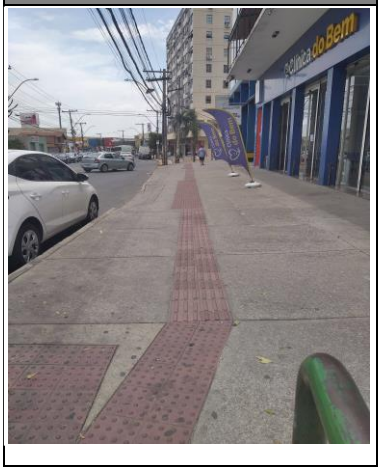

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1242 **Data do Registro: 08/11/2019 12:21:47** **Num. Lote CTM: 130045700050**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1262 **Data do Registro: 08/11/2019 12:24:14** **Num. Lote CTM: 130045700095**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


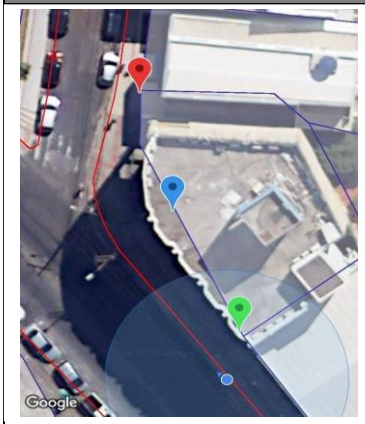


Foto Geral

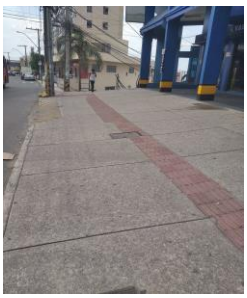

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1262 **Data do Registro: 08/11/2019 12:24:14** **Num. Lote CTM: 130045700095**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1264 **Data do Registro: 08/11/2019 12:29:04** **Num. Lote CTM: 130047200040**	***78***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


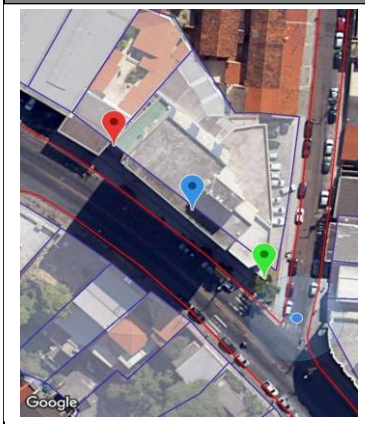



Foto Geral

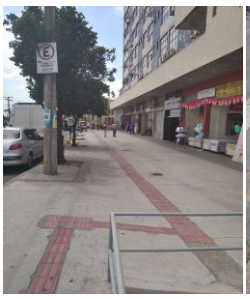

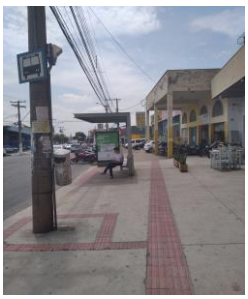Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1264 **Data do Registro: 08/11/2019 12:29:04** **Num. Lote CTM: 130047200040**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Sim	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1282 **Data do Registro: 08/11/2019 12:31:01** **Num. Lote CTM: 130047200055**	***82***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

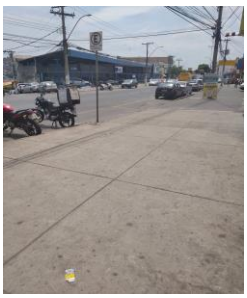


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1282 **Data do Registro: 08/11/2019 12:31:01** **Num. Lote CTM: 130047200055**	***82***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1296 **Data do Registro: 08/11/2019 12:33:02** **Num. Lote CTM: 130047200065**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1296 **Data do Registro: 08/11/2019 12:33:02** **Num. Lote CTM: 130047200065**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1310 **Data do Registro: 08/11/2019 12:34:48** **Num. Lote CTM: 130047200080**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


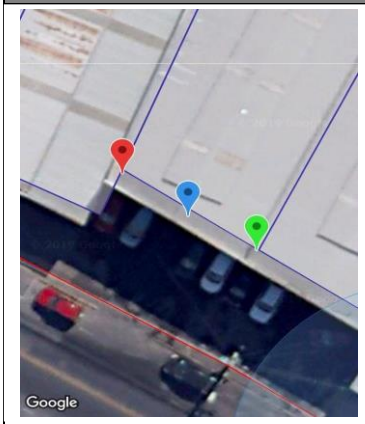


Foto Geral

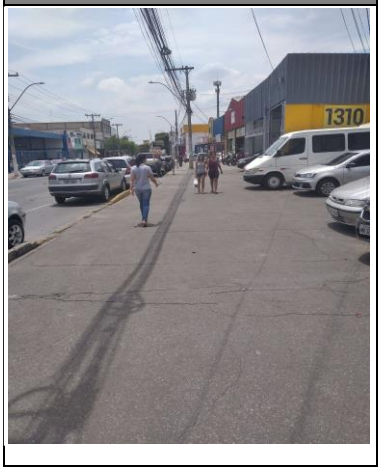

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1310 **Data do Registro: 08/11/2019 12:34:48** **Num. Lote CTM: 130047200080**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1326 **Data do Registro: 08/11/2019 12:37:03** **Num. Lote CTM: 130047200095**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

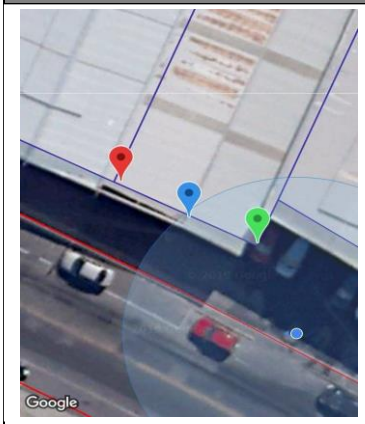


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1326 **Data do Registro: 08/11/2019 12:37:03** **Num. Lote CTM: 130047200095**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1332 **Data do Registro: 08/11/2019 12:41:11** **Num. Lote CTM: 130047200105**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

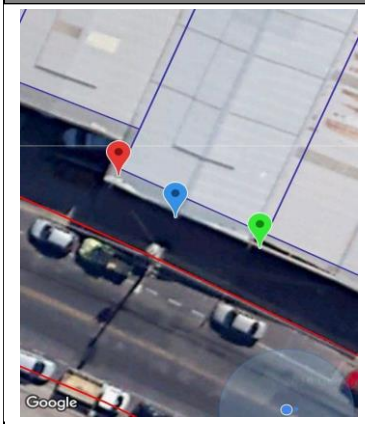


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1332 **Data do Registro: 08/11/2019 12:41:11** **Num. Lote CTM: 130047200105**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1340 **Data do Registro: 08/11/2019 12:43:58** **Num. Lote CTM: 130047200120**	***73***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



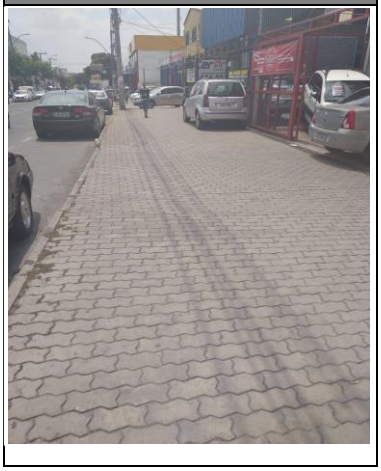Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1340 **Data do Registro: 08/11/2019 12:43:58** **Num. Lote CTM: 130047200120**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1356 **Data do Registro: 08/11/2019 12:46:37** **Num. Lote CTM: 130047200130**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada




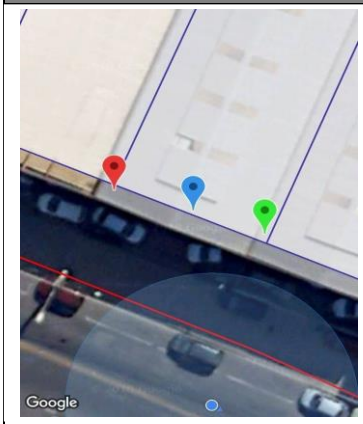


Foto Geral

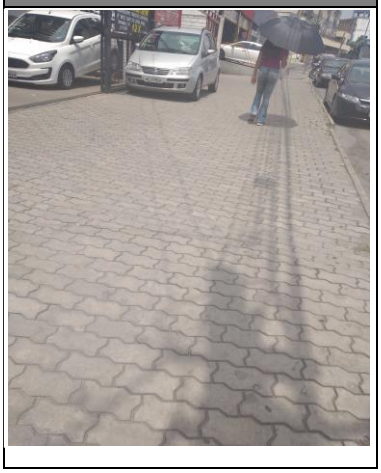

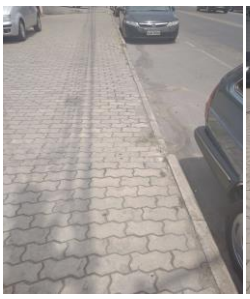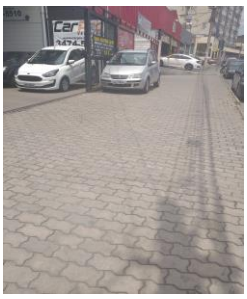Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1356 **Data do Registro: 08/11/2019 12:46:37** **Num. Lote CTM: 130047200130**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1368 **Data do Registro: 08/11/2019 12:48:29** **Num. Lote CTM: 130047200145**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

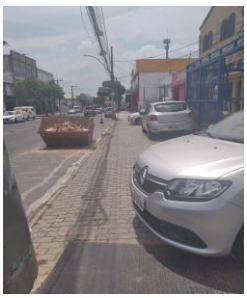


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1368 **Data do Registro: 08/11/2019 12:48:29** **Num. Lote CTM: 130047200145**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1380 **Data do Registro: 08/11/2019 12:51:15** **Num. Lote CTM: 130047200155**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


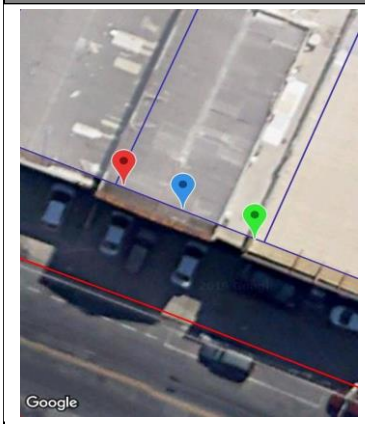



Foto Geral

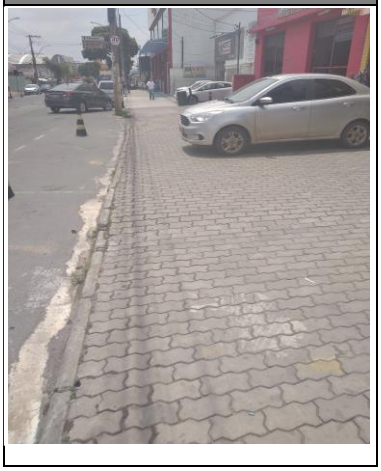

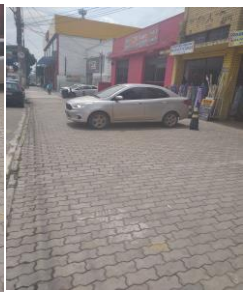Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1380 **Data do Registro: 08/11/2019 12:51:15** **Num. Lote CTM: 130047200155**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1388 **Data do Registro: 08/11/2019 12:53:49** **Num. Lote CTM: 130047200165**	***52***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

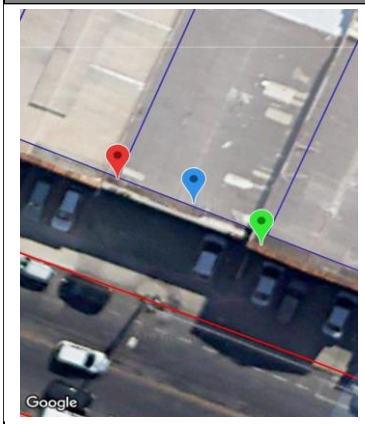


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1388 **Data do Registro: 08/11/2019 12:53:49** **Num. Lote CTM: 130047200165**	***52***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1400 **Data do Registro: 08/11/2019 13:01:39** **Num. Lote CTM: 130047200180**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



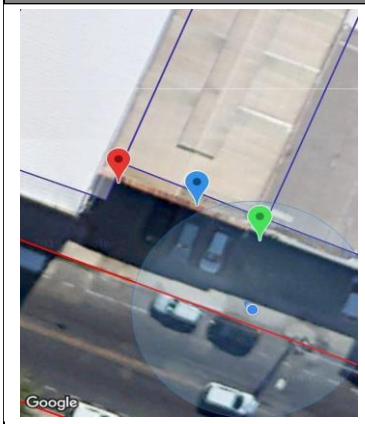


Foto Geral

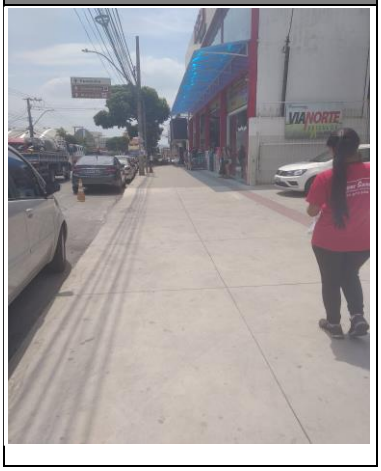

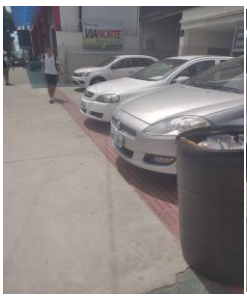Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1400 **Data do Registro: 08/11/2019 13:01:39** **Num. Lote CTM: 130047200180**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1416 **Data do Registro: 08/11/2019 13:04:19** **Num. Lote CTM: 130047200190,130047200205**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



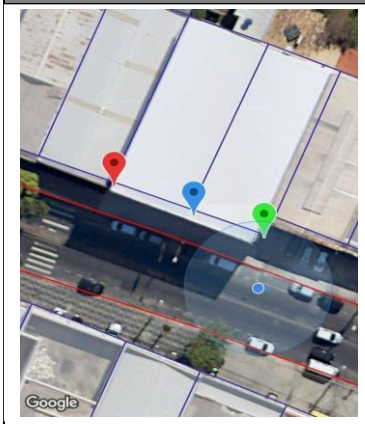


Foto Geral

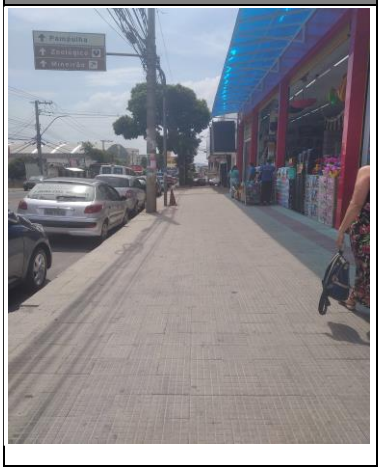

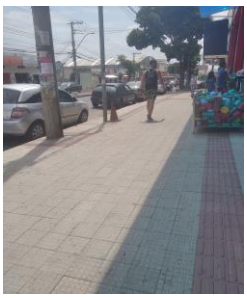Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1416 **Data do Registro: 08/11/2019 13:04:19** **Num. Lote CTM: 130047200190,130047200205**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1452 **Data do Registro: 08/11/2019 13:07:11** **Num. Lote CTM: 130047200215**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1452 **Data do Registro: 08/11/2019 13:07:11** **Num. Lote CTM: 130047200215**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1450 **Data do Registro: 08/11/2019 13:09:11** **Num. Lote CTM: 130047200260**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



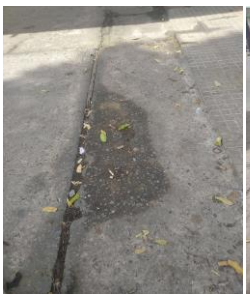Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1450 **Data do Registro: 08/11/2019 13:09:11** **Num. Lote CTM: 130047200260**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1548 **Data do Registro: 08/11/2019 13:11:50** **Num. Lote CTM: 130054500020**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1548 **Data do Registro: 08/11/2019 13:11:50** **Num. Lote CTM: 130054500020**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1556 **Data do Registro: 08/11/2019 13:14:22** **Num. Lote CTM: 130054500045**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


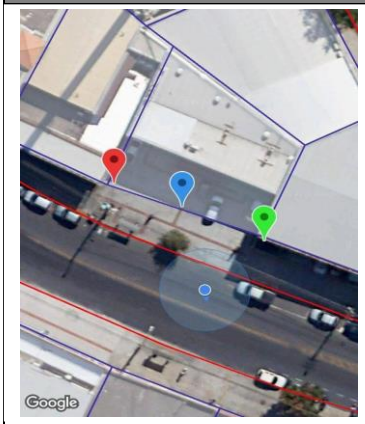



Foto Geral

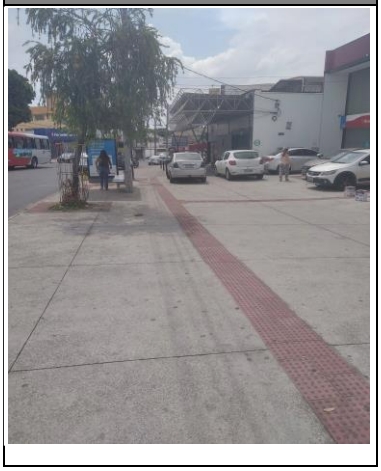

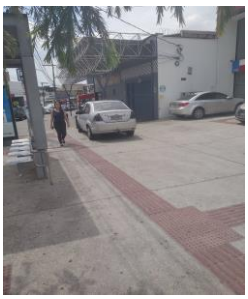Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1556 **Data do Registro: 08/11/2019 13:14:22** **Num. Lote CTM: 130054500045**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Sim	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1560 **Data do Registro: 08/11/2019 13:26:32** **Num. Lote CTM: 130054500065**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

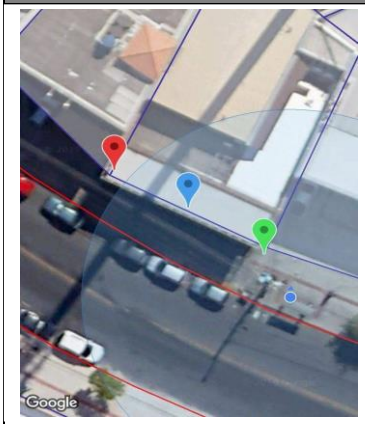


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1560 **Data do Registro: 08/11/2019 13:26:32** **Num. Lote CTM: 130054500065**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1564 **Data do Registro: 08/11/2019 13:29:01** **Num. Lote CTM: 130054500080**	***70***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



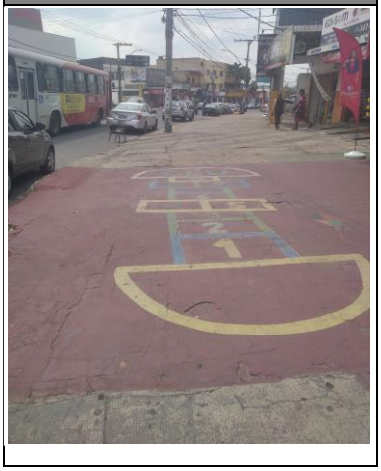Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1564 **Data do Registro: 08/11/2019 13:29:01** **Num. Lote CTM: 130054500080**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1584 **Data do Registro: 08/11/2019 13:30:45** **Num. Lote CTM: 130054500095**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



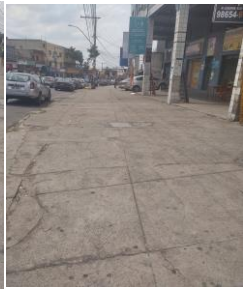Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1584 **Data do Registro: 08/11/2019 13:30:45** **Num. Lote CTM: 130054500095**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1594 **Data do Registro: 08/11/2019 13:33:16** **Num. Lote CTM: 130054500120**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


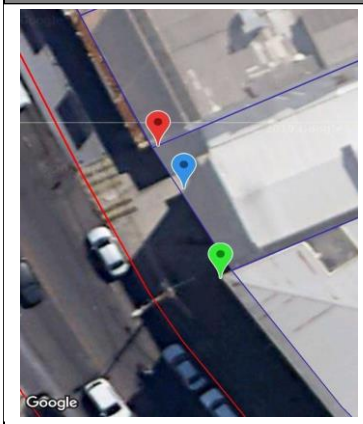



Foto Geral

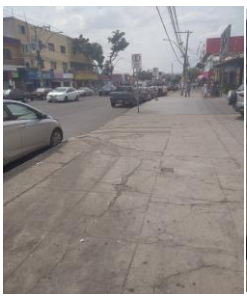

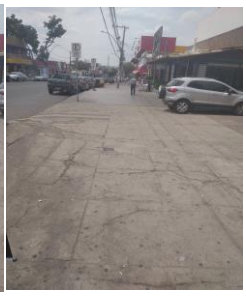Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1594 **Data do Registro: 08/11/2019 13:33:16** **Num. Lote CTM: 130054500120**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1600 **Data do Registro: 08/11/2019 13:35:02** **Num. Lote CTM: 130054500130**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


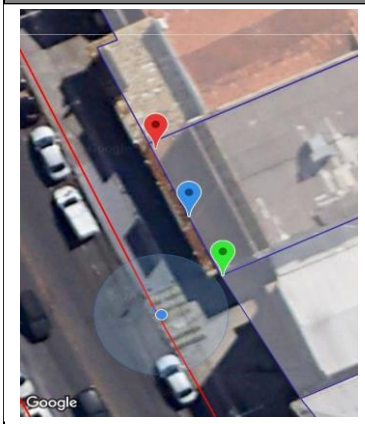


Foto Geral

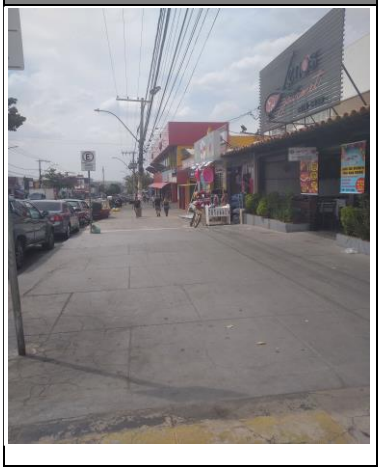

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1600 **Data do Registro: 08/11/2019 13:35:02** **Num. Lote CTM: 130054500130**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1616 **Data do Registro: 08/11/2019 13:37:13** **Num. Lote CTM: 130054500145**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1616 **Data do Registro: 08/11/2019 13:37:13** **Num. Lote CTM: 130054500145**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1630 **Data do Registro: 08/11/2019 13:39:15** **Num. Lote CTM: 130054500155**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

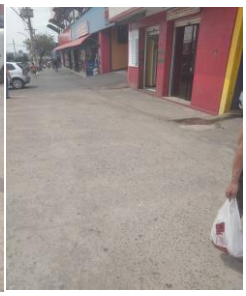


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1630 **Data do Registro: 08/11/2019 13:39:15** **Num. Lote CTM: 130054500155**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1664 **Data do Registro: 08/11/2019 13:53:34** **Num. Lote CTM: 130054500185**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

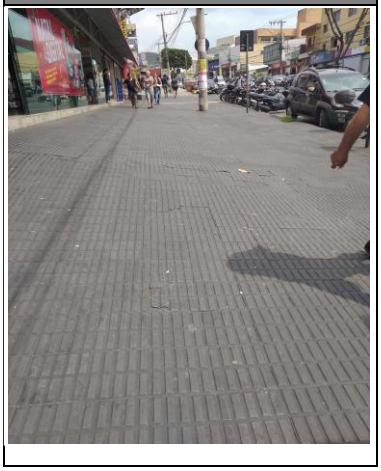Observações:

Localização da Testada

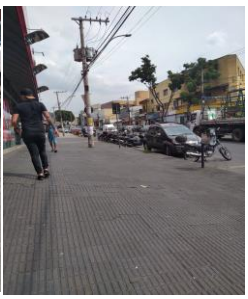


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1664 **Data do Registro: 08/11/2019 13:53:34** **Num. Lote CTM: 130054500185**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1688 **Data do Registro: 08/11/2019 13:55:54** **Num. Lote CTM: 130053200065**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1688 **Data do Registro: 08/11/2019 13:55:54** **Num. Lote CTM: 130053200065**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1700 **Data do Registro: 08/11/2019 13:57:12** **Num. Lote CTM: 130053200080**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

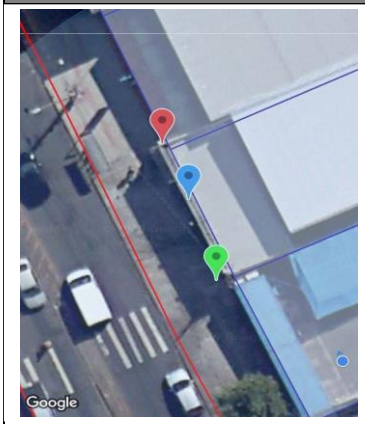


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1700 **Data do Registro: 08/11/2019 13:57:12** **Num. Lote CTM: 130053200080**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1712 **Data do Registro: 08/11/2019 14:00:20** **Num. Lote CTM: 130053200090**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


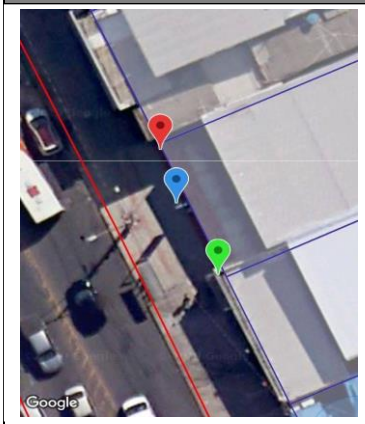


Foto Geral

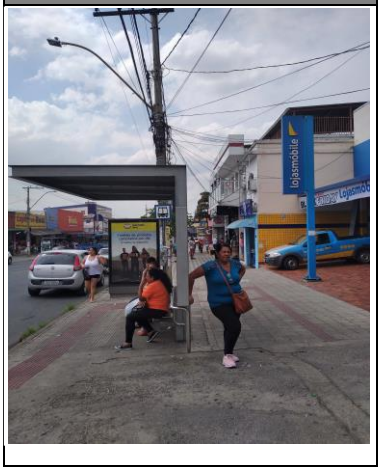


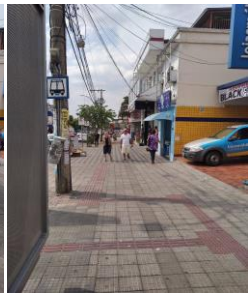Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1712 **Data do Registro: 08/11/2019 14:00:20** **Num. Lote CTM: 130053200090**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Sim	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1722 **Data do Registro: 08/11/2019 14:02:11** **Num. Lote CTM: 130053200100**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1722 **Data do Registro: 08/11/2019 14:02:11** **Num. Lote CTM: 130053200100**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1730 **Data do Registro: 08/11/2019 14:05:51** **Num. Lote CTM: 130053200115**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

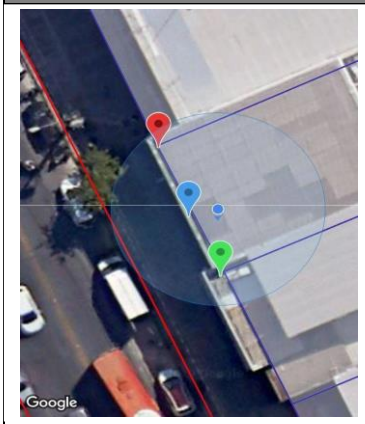


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1730 **Data do Registro: 08/11/2019 14:05:51** **Num. Lote CTM: 130053200115**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Não	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1740 **Data do Registro: 08/11/2019 14:07:31** **Num. Lote CTM: 130053200125**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


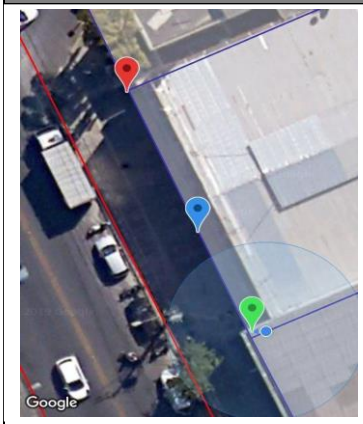


Foto Geral

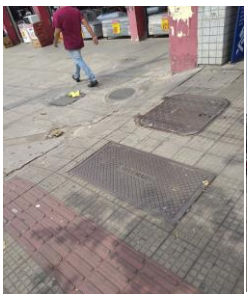

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1740 **Data do Registro: 08/11/2019 14:07:31** **Num. Lote CTM: 130053200125**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1772 **Data do Registro: 08/11/2019 14:10:23** **Num. Lote CTM: 130053200175**	***71***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1772 **Data do Registro: 08/11/2019 14:10:23** **Num. Lote CTM: 130053200175**	***71***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1830 **Data do Registro: 08/11/2019 14:15:14** **Num. Lote CTM: 130052000020**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


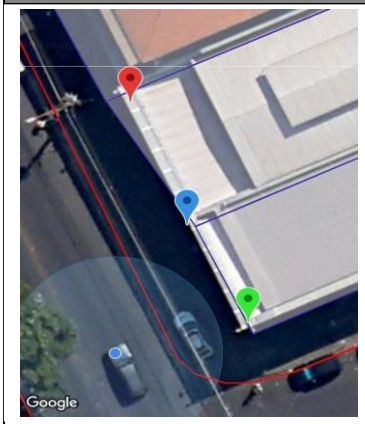




Foto Geral

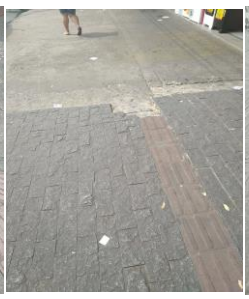

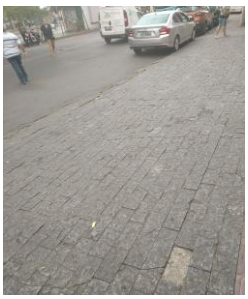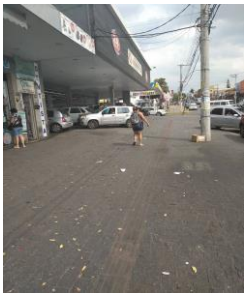Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1830 **Data do Registro: 08/11/2019 14:15:14** **Num. Lote CTM: 130052000020**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	N.A	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1854 **Data do Registro: 08/11/2019 14:17:57** **Num. Lote CTM: 130052000030**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1854 **Data do Registro: 08/11/2019 14:17:57** **Num. Lote CTM: 130052000030**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1868 **Data do Registro: 08/11/2019 14:19:42** **Num. Lote CTM: 130052000045**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1868 **Data do Registro: 08/11/2019 14:19:42** **Num. Lote CTM: 130052000045**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1880 **Data do Registro: 08/11/2019 14:21:23** **Num. Lote CTM: 130052000055**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1880 **Data do Registro: 08/11/2019 14:21:23** **Num. Lote CTM: 130052000055**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1892 **Data do Registro: 08/11/2019 14:24:00** **Num. Lote CTM: 130052000070**	*42*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


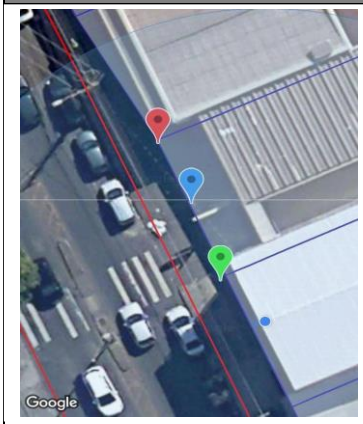


Foto Geral

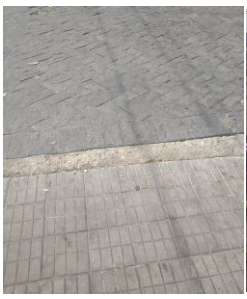

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1892 **Data do Registro: 08/11/2019 14:24:00** **Num. Lote CTM: 130052000070**	***42***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1904 **Data do Registro: 08/11/2019 14:26:31** **Num. Lote CTM: 130052000080**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

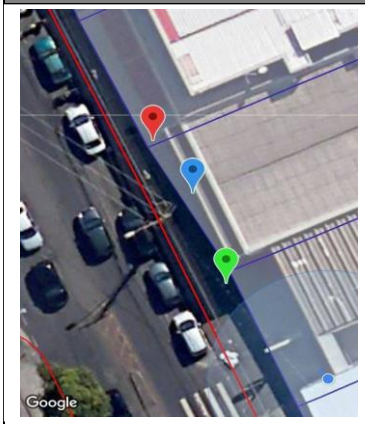


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1904 **Data do Registro: 08/11/2019 14:26:31** **Num. Lote CTM: 130052000080**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1916 **Data do Registro: 08/11/2019 14:27:58** **Num. Lote CTM: 130052000095**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

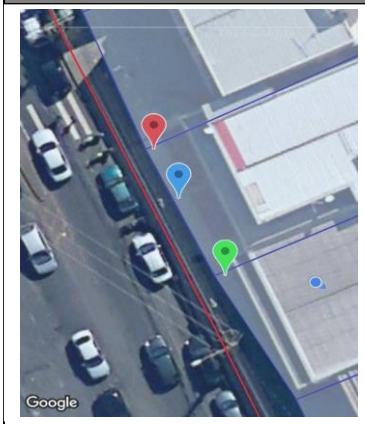


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1916 **Data do Registro: 08/11/2019 14:27:58** **Num. Lote CTM: 130052000095**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1928 **Data do Registro: 08/11/2019 14:30:18** **Num. Lote CTM: 130052000105**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



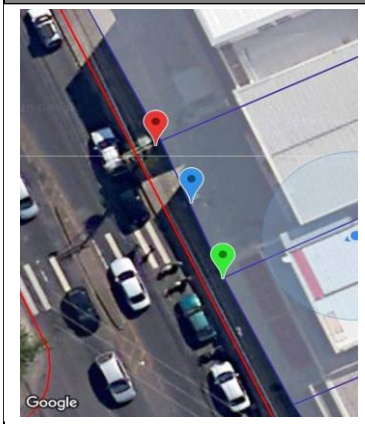


Foto Geral

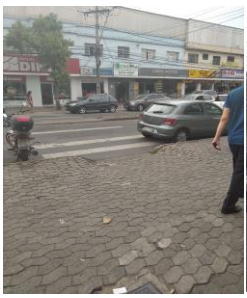

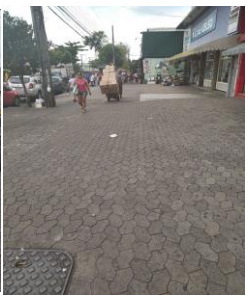Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1928 **Data do Registro: 08/11/2019 14:30:18** **Num. Lote CTM: 130052000105**	***68***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1930 **Data do Registro: 08/11/2019 14:32:07** **Num. Lote CTM: 130052000120**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

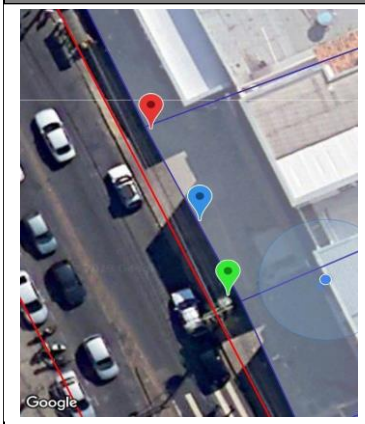



Foto Geral



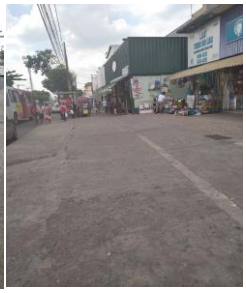Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1930 **Data do Registro: 08/11/2019 14:32:07** **Num. Lote CTM: 130052000120**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1950 **Data do Registro: 08/11/2019 14:36:04** **Num. Lote CTM: 130052000135**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1950 **Data do Registro: 08/11/2019 14:36:04** **Num. Lote CTM: 130052000135**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1956 **Data do Registro: 08/11/2019 14:38:08** **Num. Lote CTM: 130052000155**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1956 **Data do Registro: 08/11/2019 14:38:08** **Num. Lote CTM: 130052000155**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2010 **Data do Registro: 08/11/2019 14:40:36** **Num. Lote CTM: 130027000085**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2010 **Data do Registro: 08/11/2019 14:40:36** **Num. Lote CTM: 130027000085**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2024 **Data do Registro: 08/11/2019 14:42:51** **Num. Lote CTM: 130027000100**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

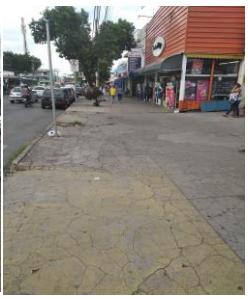


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2024 **Data do Registro: 08/11/2019 14:42:51** **Num. Lote CTM: 130027000100**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2039 **Data do Registro: 08/11/2019 14:44:53** **Num. Lote CTM: 130027000110**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



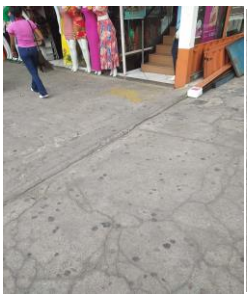Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2039 **Data do Registro: 08/11/2019 14:44:53** **Num. Lote CTM: 130027000110**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2048 **Data do Registro: 08/11/2019 14:47:53** **Num. Lote CTM: 130027000120**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

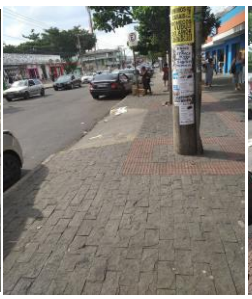


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2048 **Data do Registro: 08/11/2019 14:47:53** **Num. Lote CTM: 130027000120**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2060 **Data do Registro: 08/11/2019 14:49:32** **Num. Lote CTM: 130027000135**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

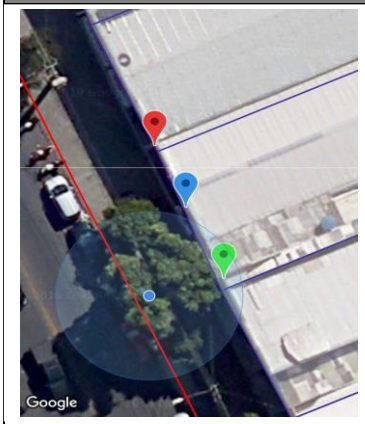


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2060 **Data do Registro: 08/11/2019 14:49:32** **Num. Lote CTM: 130027000135**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2084 **Data do Registro: 08/11/2019 14:51:51** **Num. Lote CTM: 130027000160**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


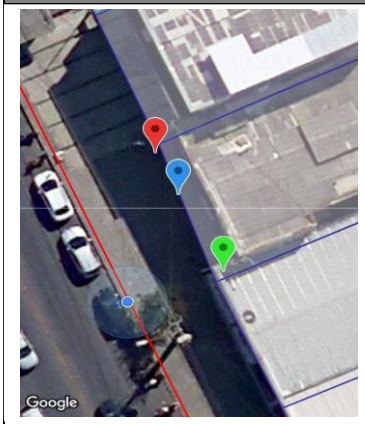


Foto Geral

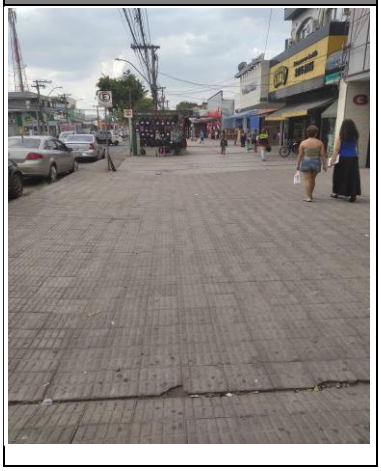

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2084 **Data do Registro: 08/11/2019 14:51:51** **Num. Lote CTM: 130027000160**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2096 **Data do Registro: 08/11/2019 14:53:16** **Num. Lote CTM: 130027000170**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2096 **Data do Registro: 08/11/2019 14:53:16** **Num. Lote CTM: 130027000170**	***68***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2116 **Data do Registro: 08/11/2019 14:56:55** **Num. Lote CTM: 130027000195**	*58*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



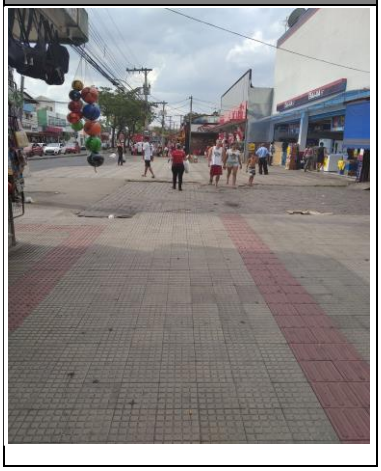Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2116 **Data do Registro: 08/11/2019 14:56:55** **Num. Lote CTM: 130027000195**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2212 **Data do Registro: 08/11/2019 15:01:39** **Num. Lote CTM: 130026800205**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2212 **Data do Registro: 08/11/2019 15:01:39** **Num. Lote CTM: 130026800205**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 08/11/2019 15:05:08** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Praça Paulo VI**

Localização da Testada

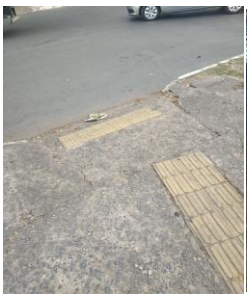



Foto Geral



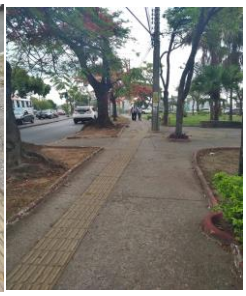Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 08/11/2019 15:05:08** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2300 **Data do Registro: 08/11/2019 15:09:10** **Num. Lote CTM: 140599900025**	*59*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	4
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2300 **Data do Registro: 08/11/2019 15:09:10** **Num. Lote CTM: 140599900025**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Não	-3
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2500 **Data do Registro: 08/11/2019 15:11:47** **Num. Lote CTM: 140628200170**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2500 **Data do Registro: 08/11/2019 15:11:47** **Num. Lote CTM: 140628200170**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3000 **Data do Registro: 08/11/2019 15:19:51** **Num. Lote CTM: 140587200160**	***44***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3000 **Data do Registro: 08/11/2019 15:19:51** **Num. Lote CTM: 140587200160**	***44***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 08/11/2019 15:21:50** **Num. Lote CTM: 140712800130**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Conjunto Habitacional com acesso através da Rua Marianita**

Localização da Testada

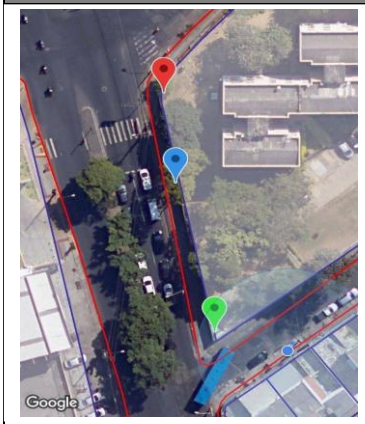


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 08/11/2019 15:21:50** **Num. Lote CTM: 140712800130**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 11/11/2019 17:42:10** **Num. Lote CTM: 140713000950**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

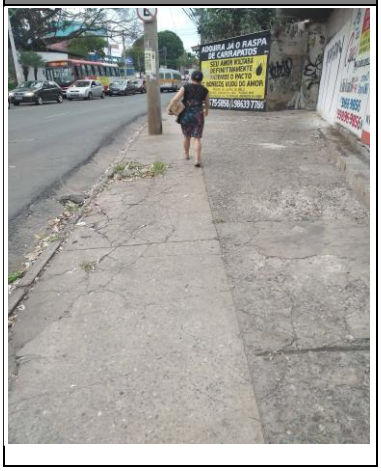Observações: **Acesso através da Rua Heráclito Mourão de Miranda, 101**

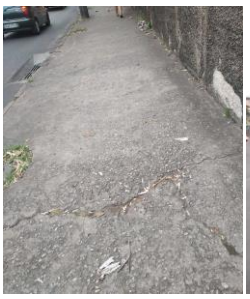
Localização da Testada

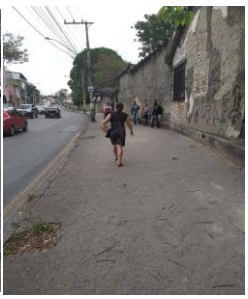


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 11/11/2019 17:42:10** **Num. Lote CTM: 140713000950**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3263 **Data do Registro: 11/11/2019 17:39:40** **Num. Lote CTM: 130465000100**	*55*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



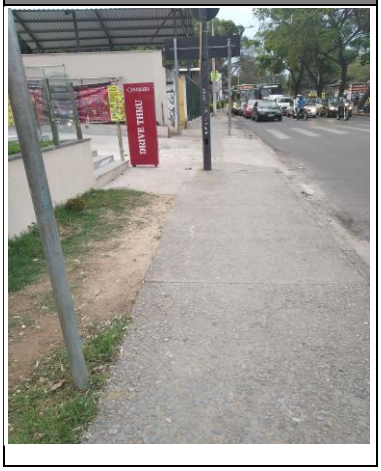Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3263 **Data do Registro: 11/11/2019 17:39:40** **Num. Lote CTM: 130465000100**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3123 **Data do Registro: 11/11/2019 17:36:48** **Num. Lote CTM: 130629200505**	***84***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Sim	5
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3123 **Data do Registro: 11/11/2019 17:36:48** **Num. Lote CTM: 130629200505**	***84***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3111 **Data do Registro: 11/11/2019 17:34:09** **Num. Lote CTM: 130629200505**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

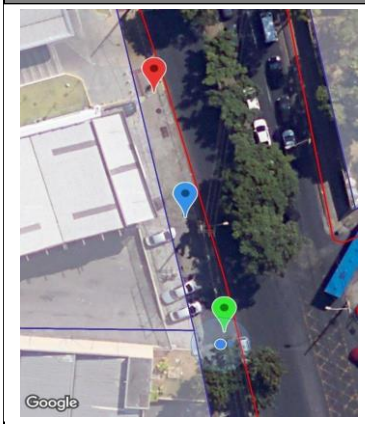


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3111 **Data do Registro: 11/11/2019 17:34:09** **Num. Lote CTM: 130629200505**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3075 **Data do Registro: 11/11/2019 17:31:43** **Num. Lote CTM: 130629200550**	***87***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



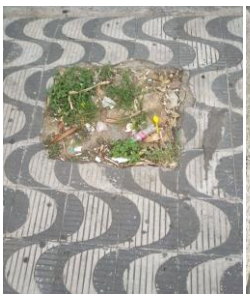Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3075 **Data do Registro: 11/11/2019 17:31:43** **Num. Lote CTM: 130629200550**	***87***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3055 **Data do Registro: 11/11/2019 17:26:14** **Num. Lote CTM: 130629200580**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

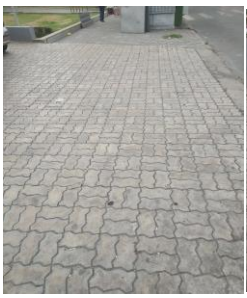


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3055 **Data do Registro: 11/11/2019 17:26:14** **Num. Lote CTM: 130629200580**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3041 **Data do Registro: 11/11/2019 17:23:51** **Num. Lote CTM: 130629200625**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

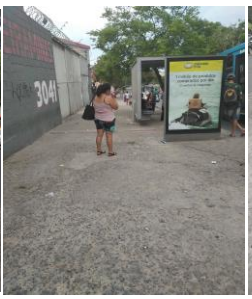


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 3041 **Data do Registro: 11/11/2019 17:23:51** **Num. Lote CTM: 130629200625**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2991 **Data do Registro: 11/11/2019 17:21:47** **Num. Lote CTM: 130629200640**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

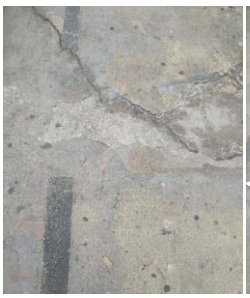
Localização da Testada

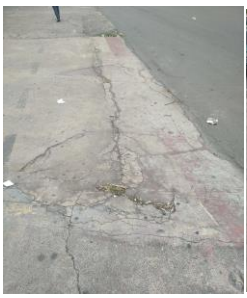


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2991 **Data do Registro: 11/11/2019 17:21:47** **Num. Lote CTM: 130629200640**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2705 **Data do Registro: 11/11/2019 17:19:38** **Num. Lote CTM: 130629200670**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2705 **Data do Registro: 11/11/2019 17:19:38** **Num. Lote CTM: 130629200670**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2655 **Data do Registro: 11/11/2019 17:18:29** **Num. Lote CTM: 130629200700**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


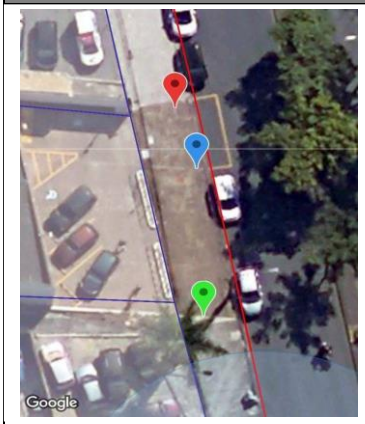


Foto Geral

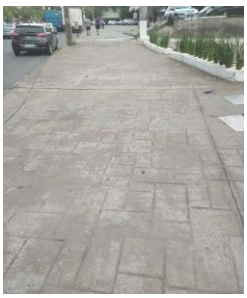

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2655 **Data do Registro: 11/11/2019 17:18:29** **Num. Lote CTM: 130629200700**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2607 **Data do Registro: 11/11/2019 17:16:11** **Num. Lote CTM: 130629200840**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2607 **Data do Registro: 11/11/2019 17:16:11** **Num. Lote CTM: 130629200840**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2305 **Data do Registro: 11/11/2019 17:14:33** **Num. Lote CTM: 130120400010**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

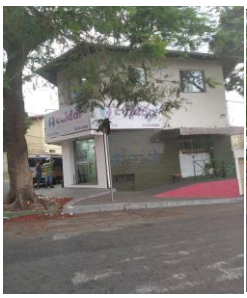


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2305 **Data do Registro: 11/11/2019 17:14:33** **Num. Lote CTM: 130120400010**	*68*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2527 **Data do Registro: 11/11/2019 17:12:30** **Num. Lote CTM: 130118500350**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2527 **Data do Registro: 11/11/2019 17:12:30** **Num. Lote CTM: 130118500350**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2515 **Data do Registro: 11/11/2019 17:06:54** **Num. Lote CTM: 130118500370,130118500360**	***57***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

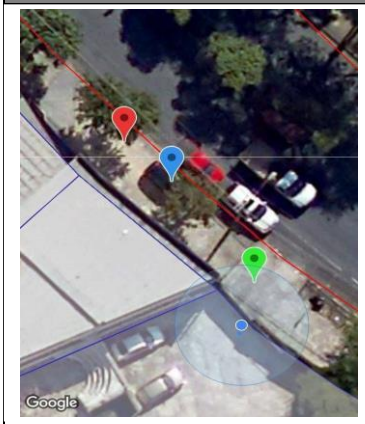


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2515 **Data do Registro: 11/11/2019 17:06:54** **Num. Lote CTM: 130118500370,130118500360**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2325 **Data do Registro: 11/11/2019 17:04:52** **Num. Lote CTM: 130118500400**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2325 **Data do Registro: 11/11/2019 17:04:52** **Num. Lote CTM: 130118500400**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2325 **Data do Registro: 11/11/2019 17:03:01** **Num. Lote CTM: 130118500440**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

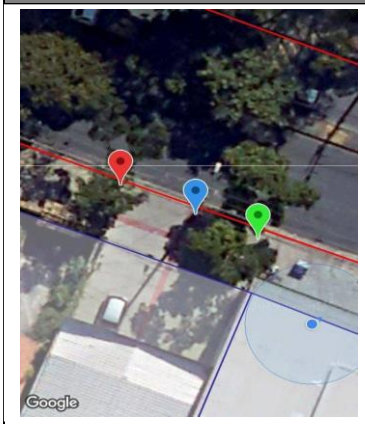


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2325 **Data do Registro: 11/11/2019 17:03:01** **Num. Lote CTM: 130118500440**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Não	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2315 **Data do Registro: 11/11/2019 16:59:52** **Num. Lote CTM: 130118500460**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2315 **Data do Registro: 11/11/2019 16:59:52** **Num. Lote CTM: 130118500460**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2297 **Data do Registro: 11/11/2019 16:58:28** **Num. Lote CTM: 130118500490,130118500475**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



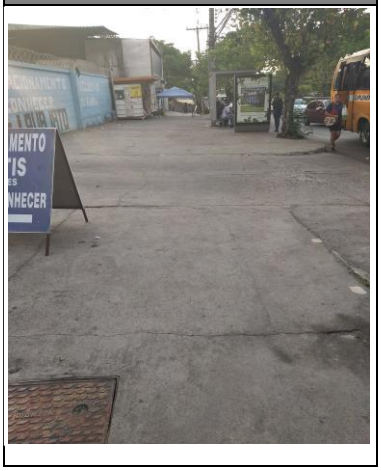
Foto Geral



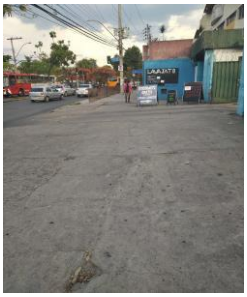Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2297 **Data do Registro: 11/11/2019 16:58:28** **Num. Lote CTM: 130118500490,130118500475**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2285 **Data do Registro: 11/11/2019 16:56:39** **Num. Lote CTM: 130118500515**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2285 **Data do Registro: 11/11/2019 16:56:39** **Num. Lote CTM: 130118500515**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2261 **Data do Registro: 11/11/2019 16:54:57** **Num. Lote CTM: 130118500530**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



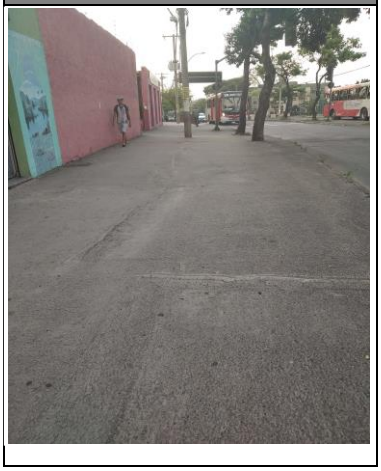Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2261 **Data do Registro: 11/11/2019 16:54:57** **Num. Lote CTM: 130118500530**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2227 **Data do Registro: 11/11/2019 16:52:41** **Num. Lote CTM: 130118500555,130118500565**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

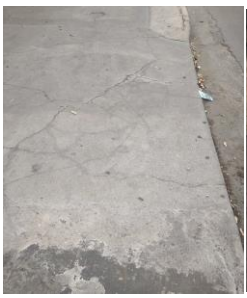


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2227 **Data do Registro: 11/11/2019 16:52:41** **Num. Lote CTM: 130118500555,130118500565**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2189 **Data do Registro: 11/11/2019 16:50:59** **Num. Lote CTM: 130118500575**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

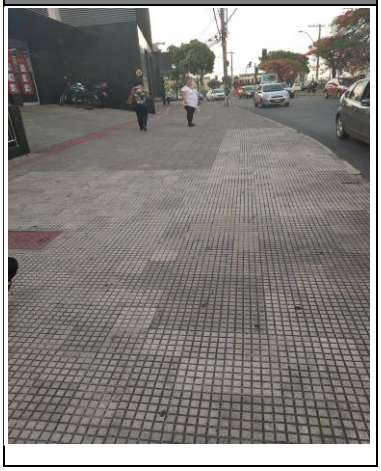Observações:

Localização da Testada

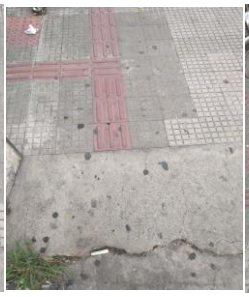


Foto Geral

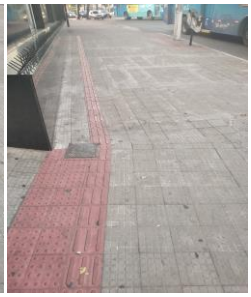


Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2189 **Data do Registro: 11/11/2019 16:50:59** **Num. Lote CTM: 130118500575**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Não	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2233 **Data do Registro: 11/11/2019 16:47:23** **Num. Lote CTM: 130118500600**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



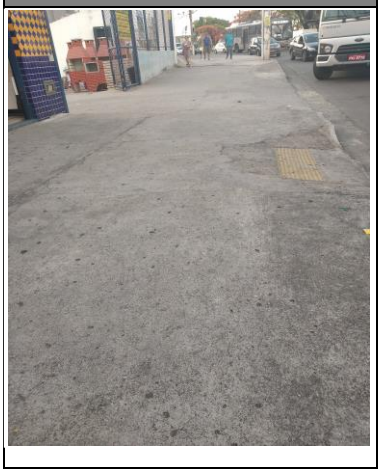
Foto Geral



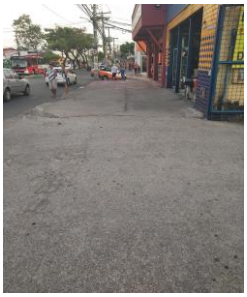Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2233 **Data do Registro: 11/11/2019 16:47:23** **Num. Lote CTM: 130118500600**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2223 **Data do Registro: 11/11/2019 16:45:19** **Num. Lote CTM: 130118500600**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


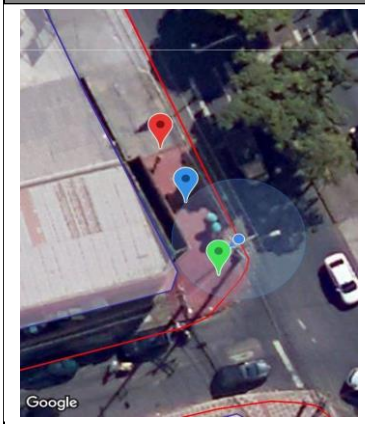


Foto Geral

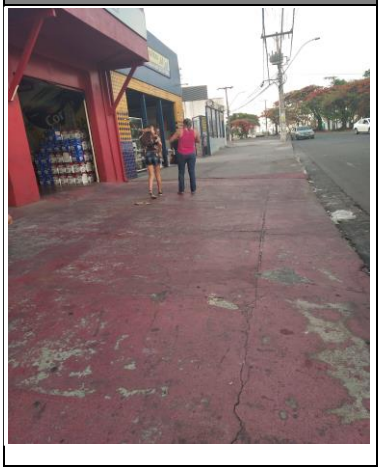

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2223 **Data do Registro: 11/11/2019 16:45:19** **Num. Lote CTM: 130118500600**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2197 **Data do Registro: 11/11/2019 16:43:39** **Num. Lote CTM: 130117200475**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

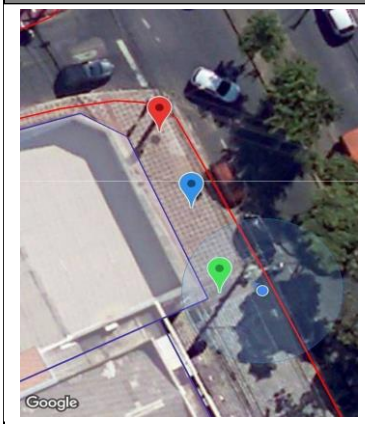


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2197 **Data do Registro: 11/11/2019 16:43:39** **Num. Lote CTM: 130117200475**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2191 **Data do Registro: 11/11/2019 16:40:22** **Num. Lote CTM: 130117200495**	***70***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

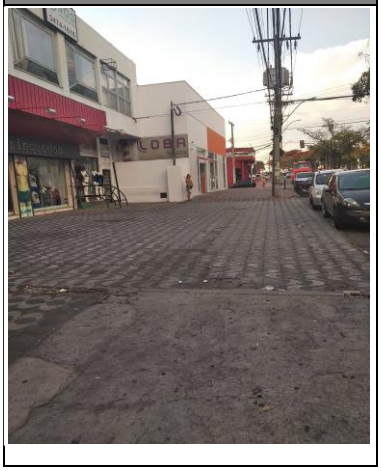Observações:

Localização da Testada

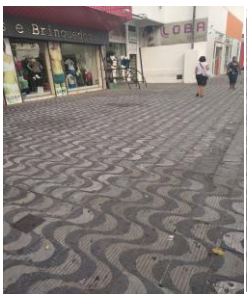


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2191 **Data do Registro: 11/11/2019 16:40:22** **Num. Lote CTM: 130117200495**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2177 **Data do Registro: 11/11/2019 16:38:32** **Num. Lote CTM: 130117200510**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2177 **Data do Registro: 11/11/2019 16:38:32** **Num. Lote CTM: 130117200510**	***58***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2163 **Data do Registro: 11/11/2019 16:36:41** **Num. Lote CTM: 130117200530**	*59*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2163 **Data do Registro: 11/11/2019 16:36:41** **Num. Lote CTM: 130117200530**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2057 **Data do Registro: 11/11/2019 16:34:25** **Num. Lote CTM: 130116000265**	*53*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	5
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2057 **Data do Registro: 11/11/2019 16:34:25** **Num. Lote CTM: 130116000265**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Não	-2
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1997 **Data do Registro: 11/11/2019 16:31:24** **Num. Lote CTM: 130115700255**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

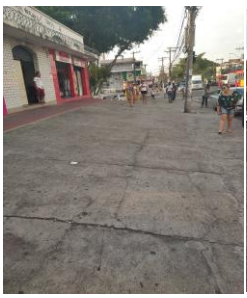
Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1997 **Data do Registro: 11/11/2019 16:31:24** **Num. Lote CTM: 130115700255**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2023 **Data do Registro: 11/11/2019 16:29:42** **Num. Lote CTM: 130115700325**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



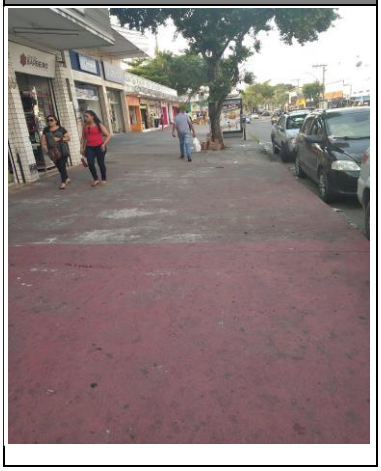
Foto Geral



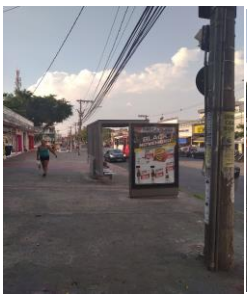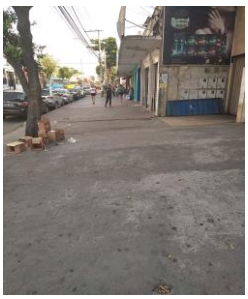Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2023 **Data do Registro: 11/11/2019 16:29:42** **Num. Lote CTM: 130115700325**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1949 **Data do Registro: 11/11/2019 16:27:50** **Num. Lote CTM: 130115700350**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1949 **Data do Registro: 11/11/2019 16:27:50** **Num. Lote CTM: 130115700350**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2015 **Data do Registro: 11/11/2019 16:26:02** **Num. Lote CTM: 130115700375**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



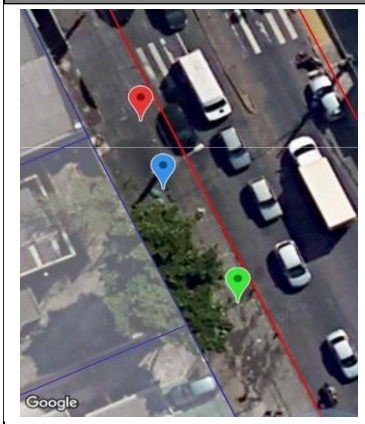


Foto Geral

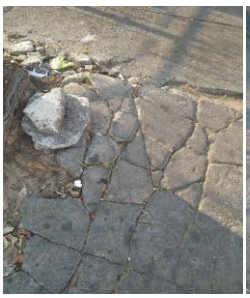

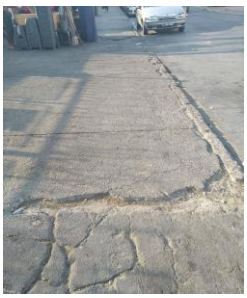Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 2015 **Data do Registro: 11/11/2019 16:26:02** **Num. Lote CTM: 130115700375**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1977 **Data do Registro: 11/11/2019 16:24:10** **Num. Lote CTM: 130115700385**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



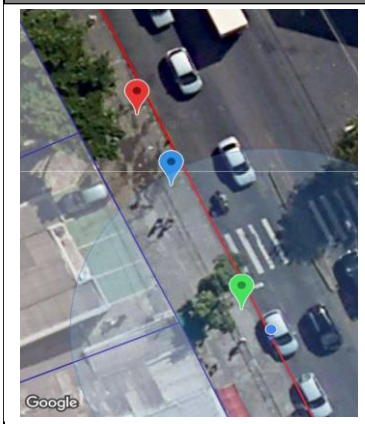


Foto Geral

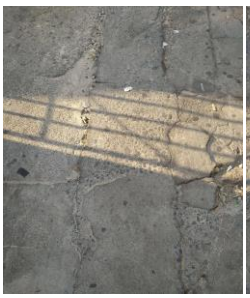

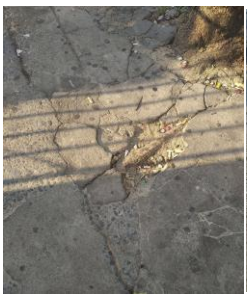Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1977 **Data do Registro: 11/11/2019 16:24:10** **Num. Lote CTM: 130115700385**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1977 **Data do Registro: 11/11/2019 16:21:11** **Num. Lote CTM: 130115700420**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

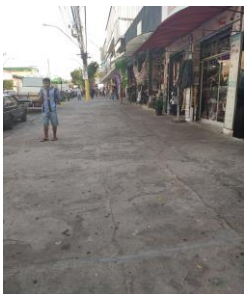


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1977 **Data do Registro: 11/11/2019 16:21:11** **Num. Lote CTM: 130115700420**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1931 **Data do Registro: 11/11/2019 16:14:17** **Num. Lote CTM: 130115700450**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

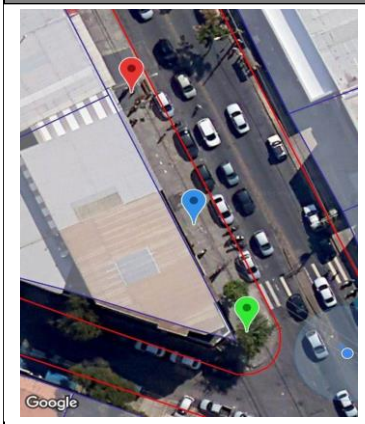


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1931 **Data do Registro: 11/11/2019 16:14:17** **Num. Lote CTM: 130115700450**	***68***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1887 **Data do Registro: 11/11/2019 16:08:25** **Num. Lote CTM: 130114400410**	***57***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

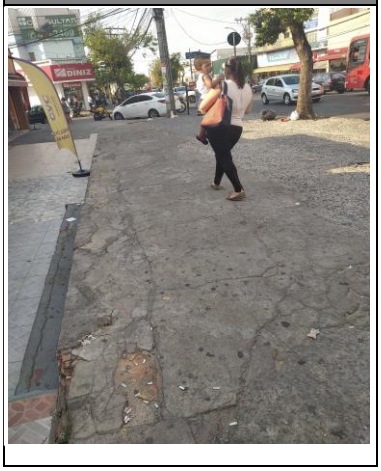Observações:

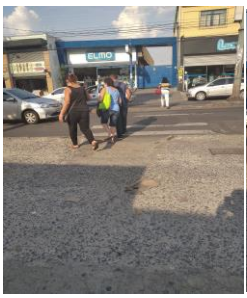
Localização da Testada

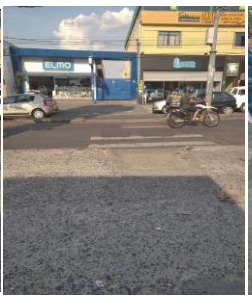


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1887 **Data do Registro: 11/11/2019 16:08:25** **Num. Lote CTM: 130114400410**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1867 **Data do Registro: 11/11/2019 16:05:52** **Num. Lote CTM: 130114400435**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1867 **Data do Registro: 11/11/2019 16:05:52** **Num. Lote CTM: 130114400435**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1871 **Data do Registro: 11/11/2019 16:03:42** **Num. Lote CTM: 130114400050**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

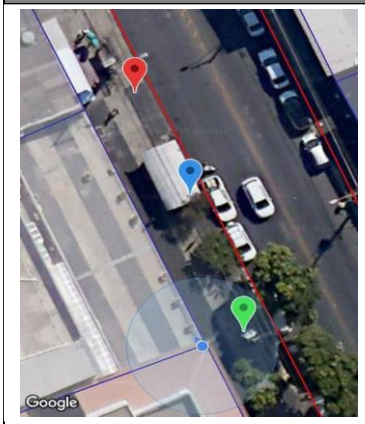


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1871 **Data do Registro: 11/11/2019 16:03:42** **Num. Lote CTM: 130114400050**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1863 **Data do Registro: 11/11/2019 16:02:21** **Num. Lote CTM: 130114400480**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-5
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



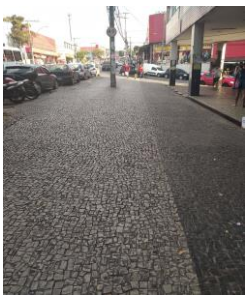Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1863 **Data do Registro: 11/11/2019 16:02:21** **Num. Lote CTM: 130114400480**	***68***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Sim	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1689 **Data do Registro: 11/11/2019 15:59:09** **Num. Lote CTM: 130113100320,130113100350, 130113100365**	***75***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



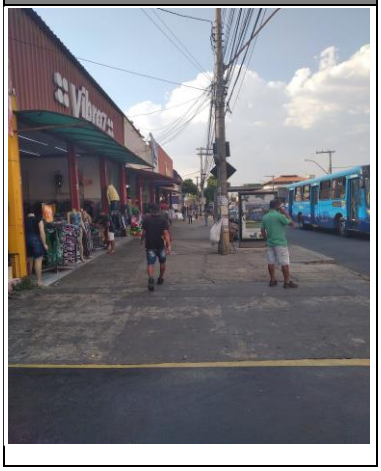
Foto Geral



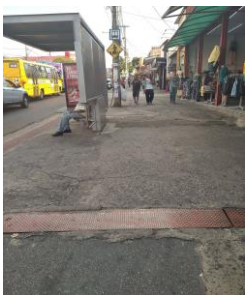Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1689 **Data do Registro: 11/11/2019 15:59:09** **Num. Lote CTM: 130113100320,130113100350, 130113100365**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Sim	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Não	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1679 **Data do Registro: 11/11/2019 15:56:39** **Num. Lote CTM: 130113100380**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1679 **Data do Registro: 11/11/2019 15:56:39** **Num. Lote CTM: 130113100380**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1669 **Data do Registro: 11/11/2019 15:54:45** **Num. Lote CTM: 130113100395**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

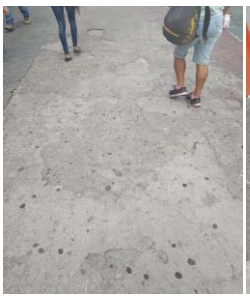
Localização da Testada

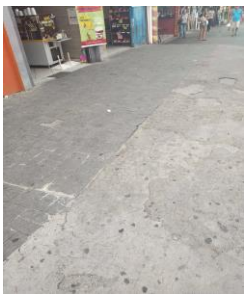


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1669 **Data do Registro: 11/11/2019 15:54:45** **Num. Lote CTM: 130113100395**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1667 **Data do Registro: 11/11/2019 15:53:30** **Num. Lote CTM: 130113100410**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

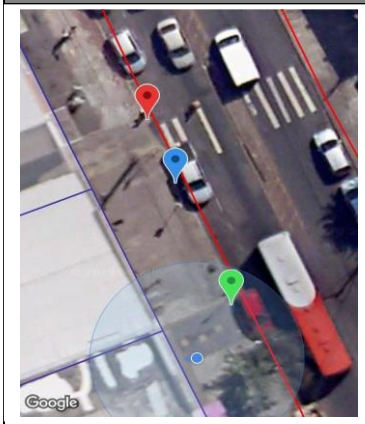


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1667 **Data do Registro: 11/11/2019 15:53:30** **Num. Lote CTM: 130113100410**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1665 **Data do Registro: 11/11/2019 15:45:40** **Num. Lote CTM: 130113100420**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

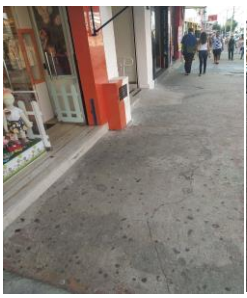


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1665 **Data do Registro: 11/11/2019 15:45:40** **Num. Lote CTM: 130113100420**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1651 **Data do Registro: 11/11/2019 15:44:19** **Num. Lote CTM: 130113100430**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



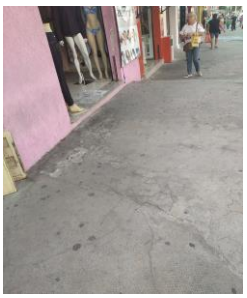Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1651 **Data do Registro: 11/11/2019 15:44:19** **Num. Lote CTM: 130113100430**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1621 **Data do Registro: 11/11/2019 15:42:43** **Num. Lote CTM: 130055800355**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



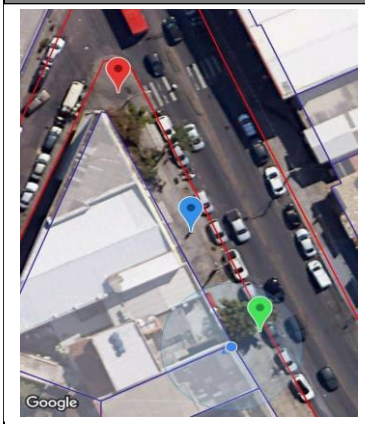


Foto Geral

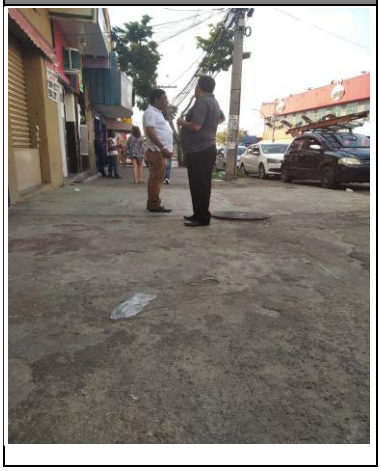

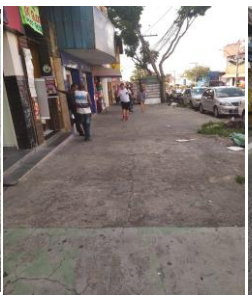Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1621 **Data do Registro: 11/11/2019 15:42:43** **Num. Lote CTM: 130055800355**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1615 **Data do Registro: 11/11/2019 15:40:03** **Num. Lote CTM: 130055800375**	*70*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

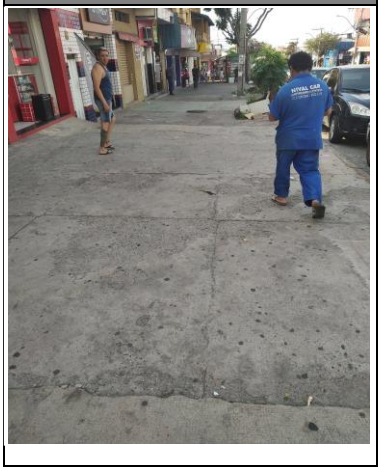Observações:

Localização da Testada

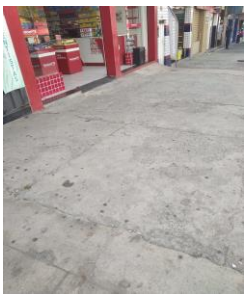


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1615 **Data do Registro: 11/11/2019 15:40:03** **Num. Lote CTM: 130055800375**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1609 **Data do Registro: 11/11/2019 15:38:24** **Num. Lote CTM: 130055800390**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



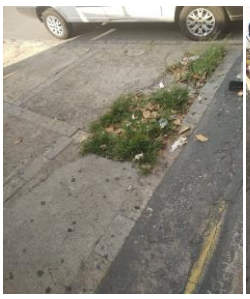Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1609 **Data do Registro: 11/11/2019 15:38:24** **Num. Lote CTM: 130055800390**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1597 **Data do Registro: 11/11/2019 15:36:50** **Num. Lote CTM: 130055800395**	***90***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

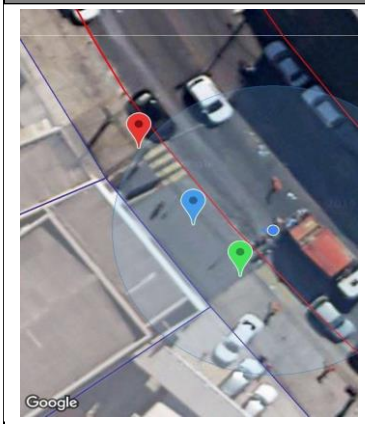


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1597 **Data do Registro: 11/11/2019 15:36:50** **Num. Lote CTM: 130055800395**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1569 **Data do Registro: 11/11/2019 15:34:15** **Num. Lote CTM: 130055800410**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

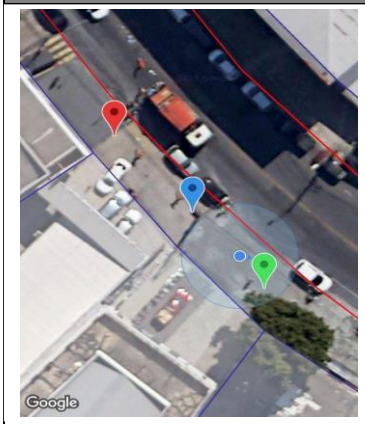


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1569 **Data do Registro: 11/11/2019 15:34:15** **Num. Lote CTM: 130055800410**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1541 **Data do Registro: 11/11/2019 15:32:14** **Num. Lote CTM: 130055800435**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

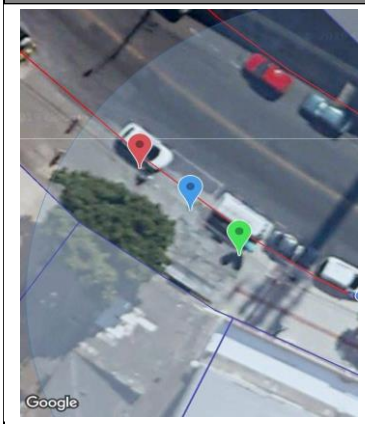


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1541 **Data do Registro: 11/11/2019 15:32:14** **Num. Lote CTM: 130055800435**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1543 **Data do Registro: 11/11/2019 15:30:26** **Num. Lote CTM: 130055800465**	*85*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Sim	5
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


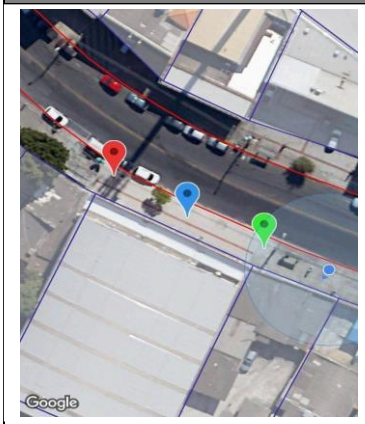


Foto Geral

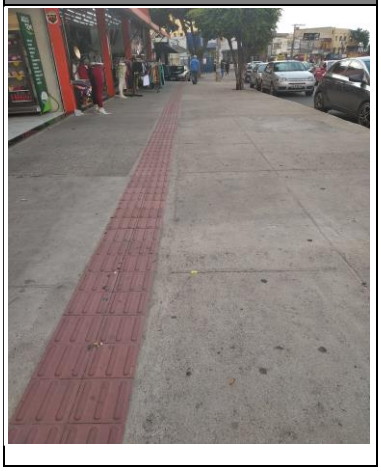

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1543 **Data do Registro: 11/11/2019 15:30:26** **Num. Lote CTM: 130055800465**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1499 **Data do Registro: 11/11/2019 15:28:27** **Num. Lote CTM: 130055800475**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



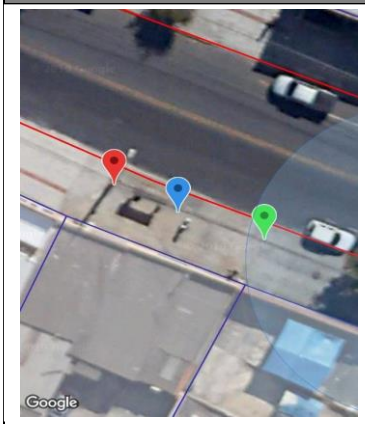


Foto Geral

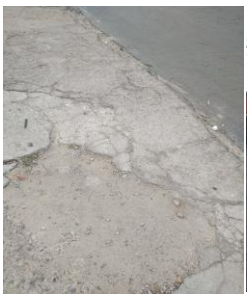

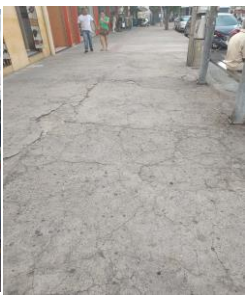Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1499 **Data do Registro: 11/11/2019 15:28:27** **Num. Lote CTM: 130055800475**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1451 **Data do Registro: 11/11/2019 15:25:38** **Num. Lote CTM: 130055800490**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1451 **Data do Registro: 11/11/2019 15:25:38** **Num. Lote CTM: 130055800490**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1435 **Data do Registro: 11/11/2019 15:23:39** **Num. Lote CTM: 130056000190**	***78***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


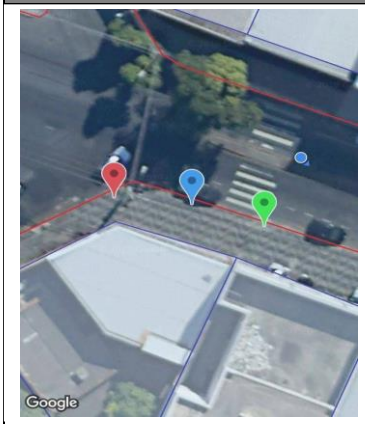


Foto Geral

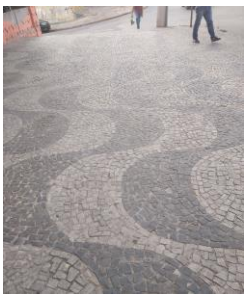

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1435 **Data do Registro: 11/11/2019 15:23:39** **Num. Lote CTM: 130056000190**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1417 **Data do Registro: 11/11/2019 15:21:51** **Num. Lote CTM: 130056000220,130056000235**	***73***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

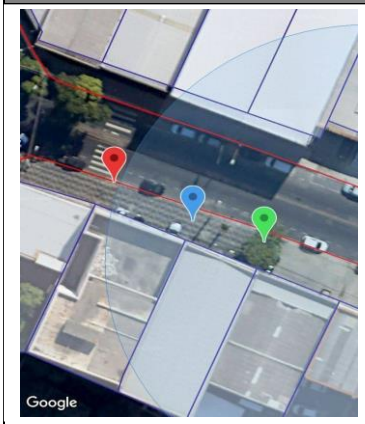


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1417 **Data do Registro: 11/11/2019 15:21:51** **Num. Lote CTM: 130056000220,130056000235**	***73***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1401 **Data do Registro: 11/11/2019 15:20:21** **Num. Lote CTM: 130056000245**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



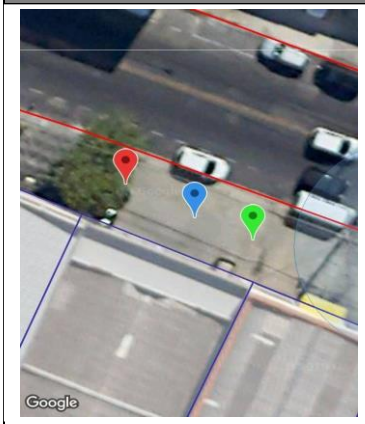


Foto Geral

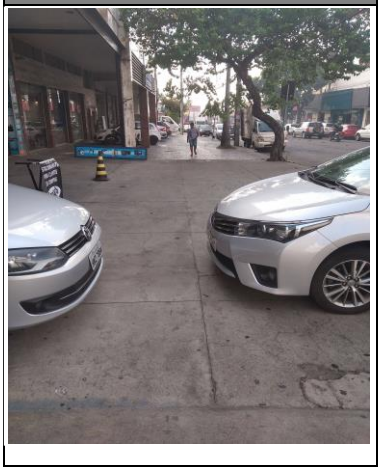

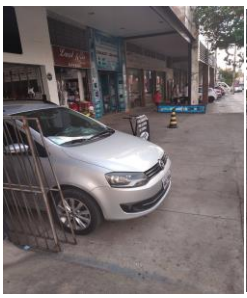Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1401 **Data do Registro: 11/11/2019 15:20:21** **Num. Lote CTM: 130056000245**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1393 **Data do Registro: 11/11/2019 15:18:36** **Num. Lote CTM: 130056000260**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

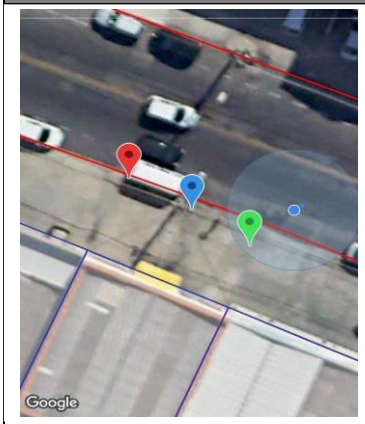


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1393 **Data do Registro: 11/11/2019 15:18:36** **Num. Lote CTM: 130056000260**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1381 **Data do Registro: 11/11/2019 15:16:57** **Num. Lote CTM: 130056000275**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

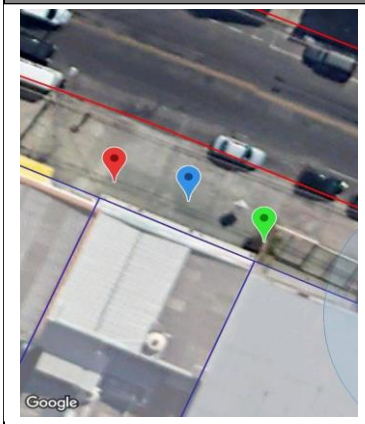


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1381 **Data do Registro: 11/11/2019 15:16:57** **Num. Lote CTM: 130056000275**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1345 **Data do Registro: 11/11/2019 15:14:38** **Num. Lote CTM: 130056000300**	*70*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



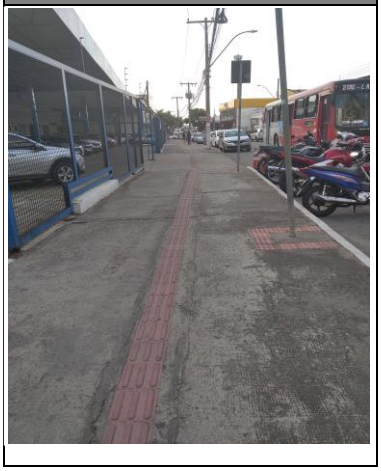Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1345 **Data do Registro: 11/11/2019 15:14:38** **Num. Lote CTM: 130056000300**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1223 **Data do Registro: 11/11/2019 15:11:27** **Num. Lote CTM: 130057300380**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

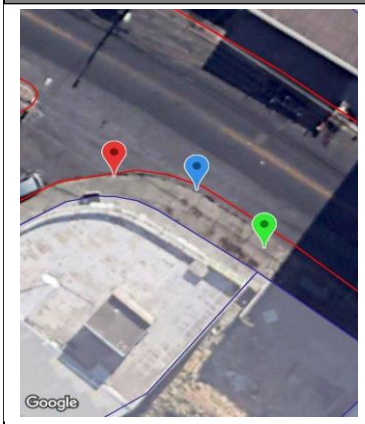


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1223 **Data do Registro: 11/11/2019 15:11:27** **Num. Lote CTM: 130057300380**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 11/11/2019 15:09:59** **Num. Lote CTM: 130057300410**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

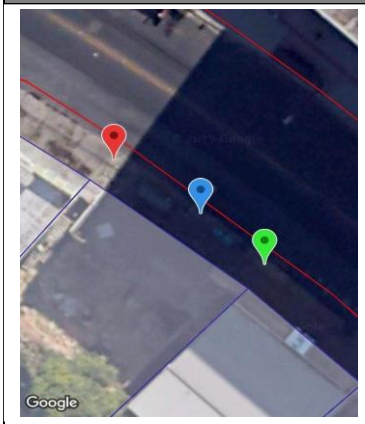


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 11/11/2019 15:09:59** **Num. Lote CTM: 130057300410**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1193 **Data do Registro: 11/11/2019 15:08:11** **Num. Lote CTM: 130057300415**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

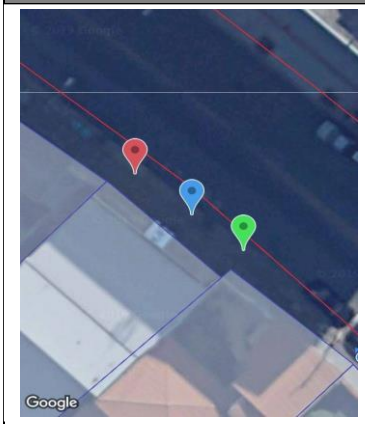


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1193 **Data do Registro: 11/11/2019 15:08:11** **Num. Lote CTM: 130057300415**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1183 **Data do Registro: 11/11/2019 15:06:59** **Num. Lote CTM: 130057300430**	*70*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



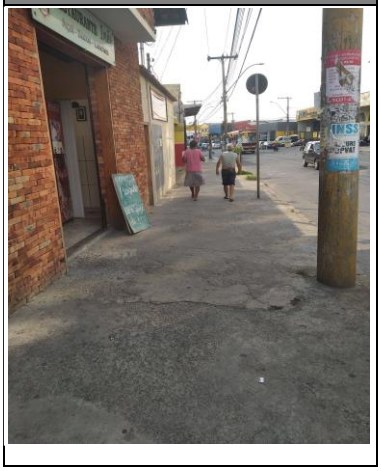Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1183 **Data do Registro: 11/11/2019 15:06:59** **Num. Lote CTM: 130057300430**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1177 **Data do Registro: 11/11/2019 15:05:42** **Num. Lote CTM: 130057300445**	*74*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


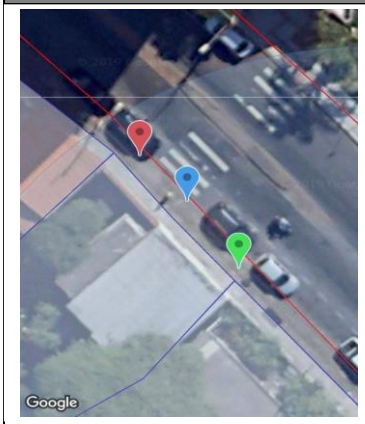
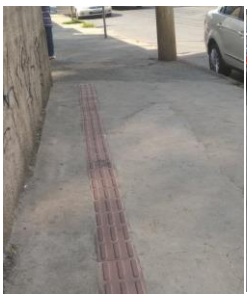
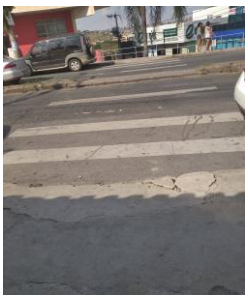


Foto Geral

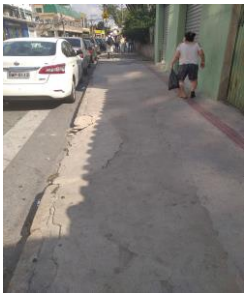

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1177 **Data do Registro: 11/11/2019 15:05:42** **Num. Lote CTM: 130057300445**	***74***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1163 **Data do Registro: 11/11/2019 15:02:18** **Num. Lote CTM: 130057300450**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



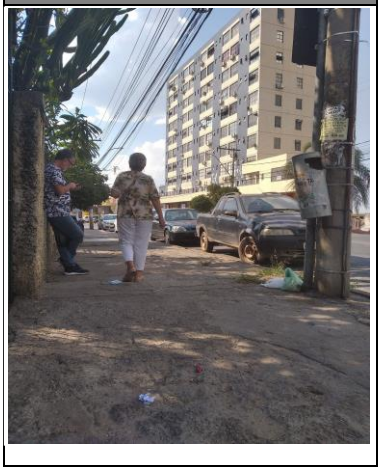Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1163 **Data do Registro: 11/11/2019 15:02:18** **Num. Lote CTM: 130057300450**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1151 **Data do Registro: 11/11/2019 14:57:27** **Num. Lote CTM: 130057300480**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1151 **Data do Registro: 11/11/2019 14:57:27** **Num. Lote CTM: 130057300480**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1009 **Data do Registro: 11/11/2019 14:54:30** **Num. Lote CTM: 130058600300**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


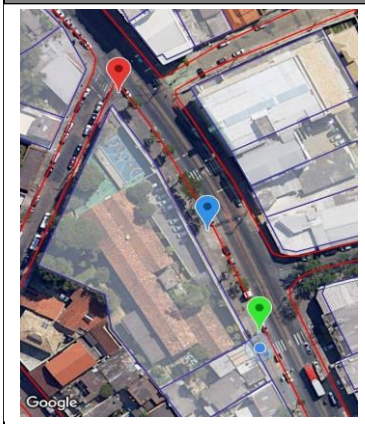
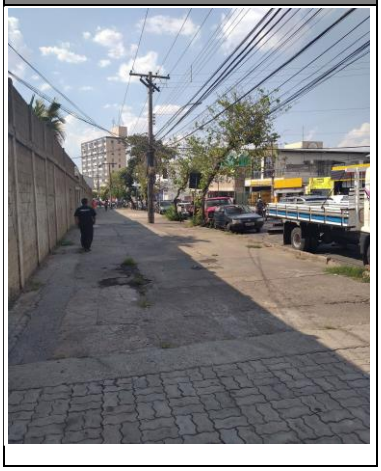
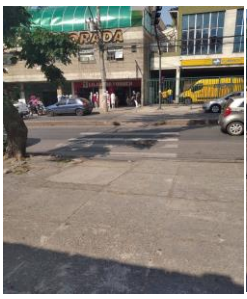
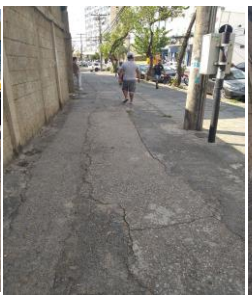


Foto Geral

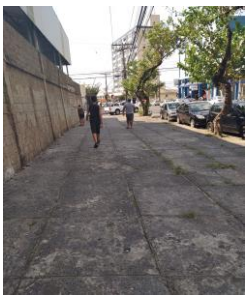

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1009 **Data do Registro: 11/11/2019 14:54:30** **Num. Lote CTM: 130058600300**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1003 **Data do Registro: 11/11/2019 14:51:03** **Num. Lote CTM: 130058600350**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada




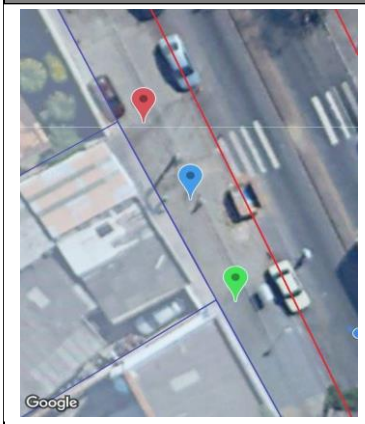



Foto Geral

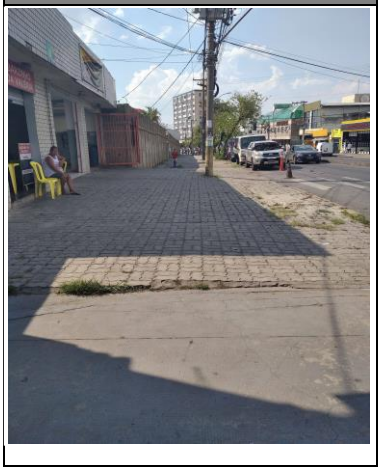

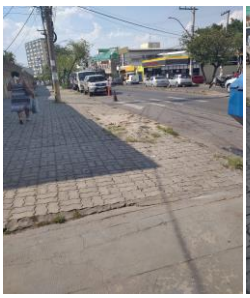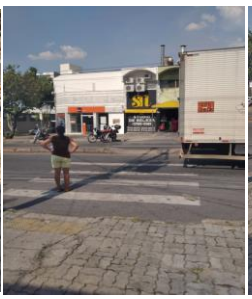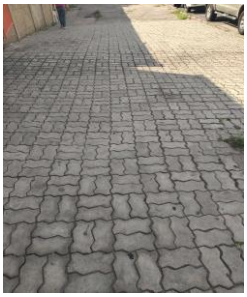Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 1003 **Data do Registro: 11/11/2019 14:51:03** **Num. Lote CTM: 130058600350**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 999 **Data do Registro: 11/11/2019 14:48:28** **Num. Lote CTM: 130058600380,130058600365**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

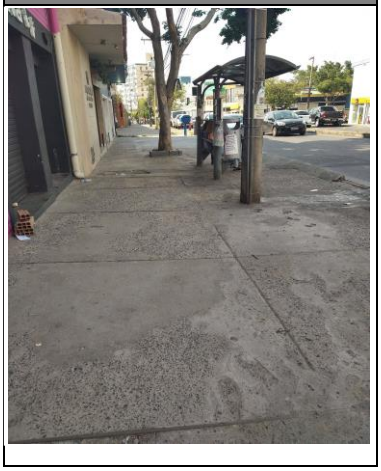Observações:

Localização da Testada

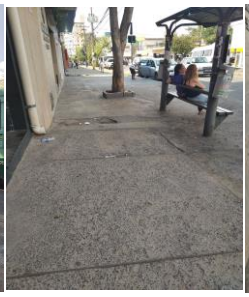


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 999 **Data do Registro: 11/11/2019 14:48:28** **Num. Lote CTM: 130058600380,130058600365**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 975 **Data do Registro: 11/11/2019 14:46:14** **Num. Lote CTM: 130058600390**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


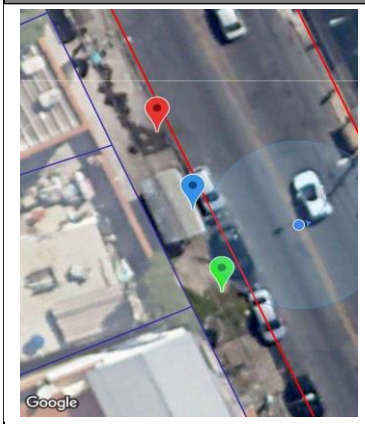


Foto Geral

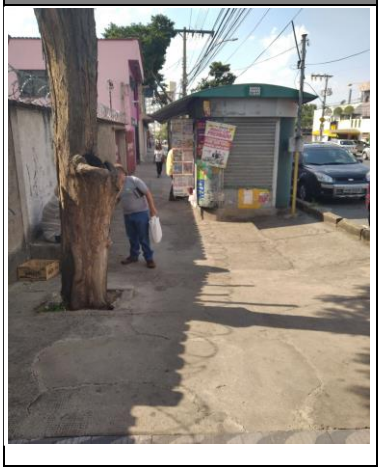

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 975 **Data do Registro: 11/11/2019 14:46:14** **Num. Lote CTM: 130058600390**	*58*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 965 **Data do Registro: 11/11/2019 14:44:18** **Num. Lote CTM: 130058600410**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

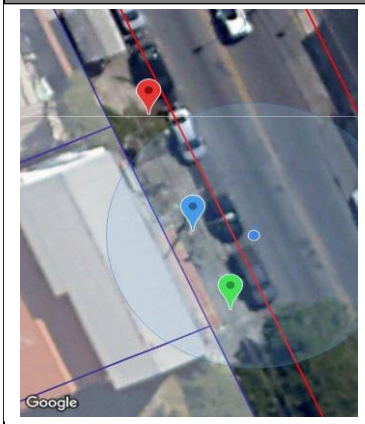


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 965 **Data do Registro: 11/11/2019 14:44:18** **Num. Lote CTM: 130058600410**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 955 **Data do Registro: 11/11/2019 14:42:01** **Num. Lote CTM: 130058600435**	***70***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



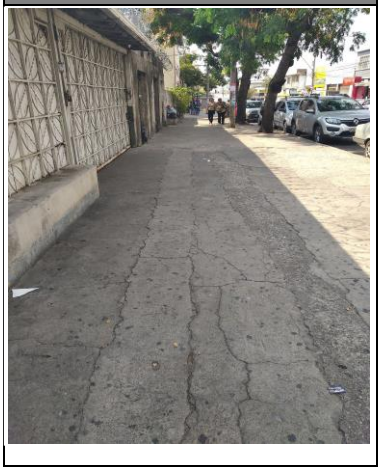Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 955 **Data do Registro: 11/11/2019 14:42:01** **Num. Lote CTM: 130058600435**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 935 **Data do Registro: 11/11/2019 14:40:09** **Num. Lote CTM: 130059900485**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 935 **Data do Registro: 11/11/2019 14:40:09** **Num. Lote CTM: 130059900485**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 927 **Data do Registro: 11/11/2019 14:37:44** **Num. Lote CTM: 130059900065**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 927 **Data do Registro: 11/11/2019 14:37:44** **Num. Lote CTM: 130059900065**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 915 **Data do Registro: 11/11/2019 14:35:51** **Num. Lote CTM: 130059900520**	*55*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

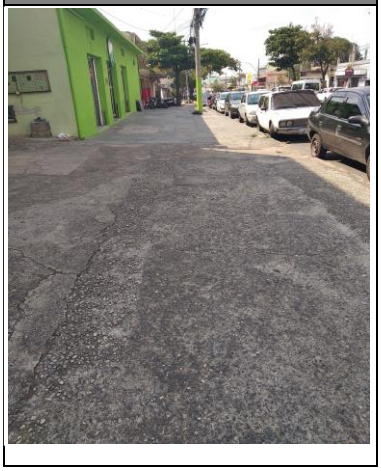Observações:

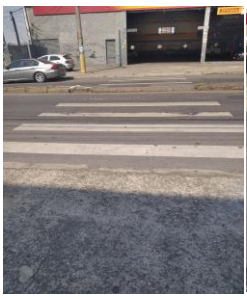
Localização da Testada

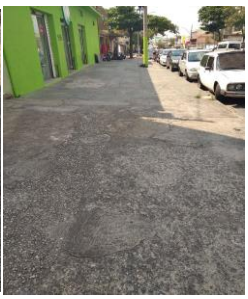


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 915 **Data do Registro: 11/11/2019 14:35:51** **Num. Lote CTM: 130059900520**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 845 **Data do Registro: 11/11/2019 14:33:41** **Num. Lote CTM: 130061800055**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 845 **Data do Registro: 11/11/2019 14:33:41** **Num. Lote CTM: 130061800055**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 829 **Data do Registro: 11/11/2019 14:30:41** **Num. Lote CTM: 130061800105**	***85***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


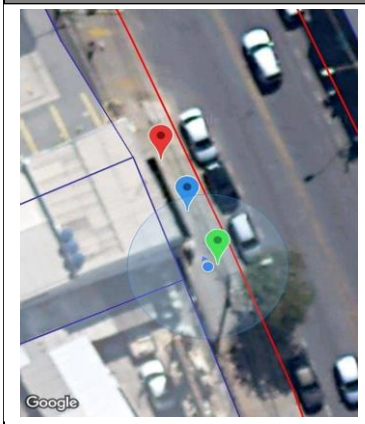


Foto Geral

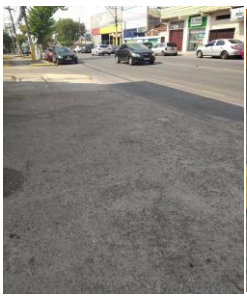

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 829 **Data do Registro: 11/11/2019 14:30:41** **Num. Lote CTM: 130061800105**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 821 **Data do Registro: 11/11/2019 14:29:11** **Num. Lote CTM: 130061800125**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


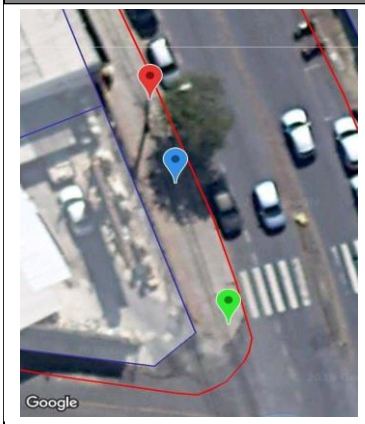




Foto Geral

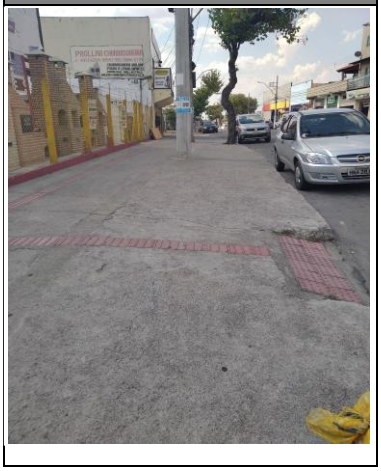

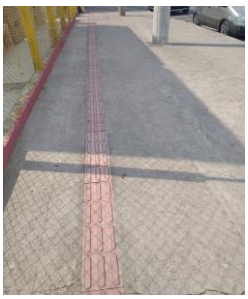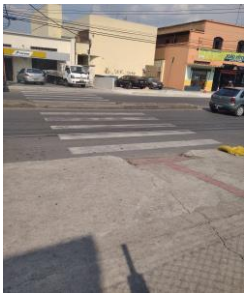Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 821 **Data do Registro: 11/11/2019 14:29:11** **Num. Lote CTM: 130061800125**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 809 **Data do Registro: 11/11/2019 14:26:09** **Num. Lote CTM: 130062000165**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


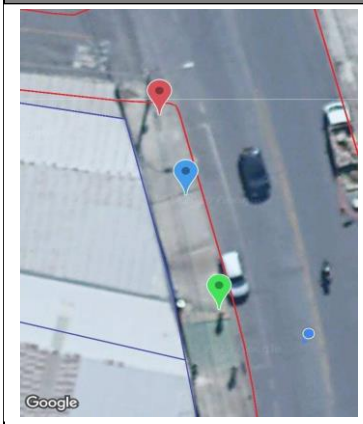


Foto Geral

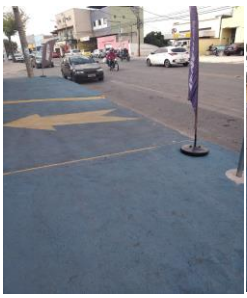

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 809 **Data do Registro: 11/11/2019 14:26:09** **Num. Lote CTM: 130062000165**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 797 **Data do Registro: 11/11/2019 14:24:26** **Num. Lote CTM: 130062000205**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 797 **Data do Registro: 11/11/2019 14:24:26** **Num. Lote CTM: 130062000205**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 785 **Data do Registro: 11/11/2019 14:22:51** **Num. Lote CTM: 130062000215**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

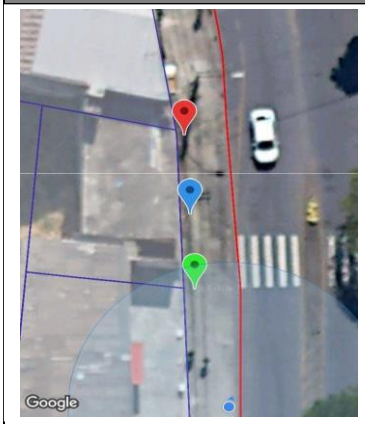


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 785 **Data do Registro: 11/11/2019 14:22:51** **Num. Lote CTM: 130062000215**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 749 **Data do Registro: 11/11/2019 14:21:14** **Num. Lote CTM: 130062000230**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

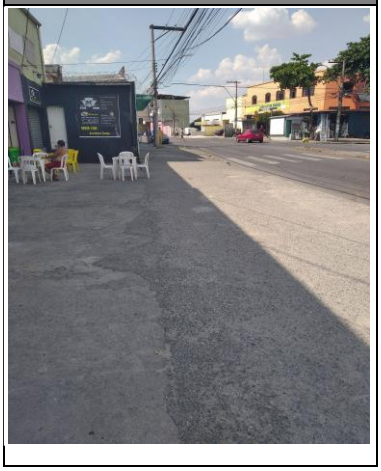Observações:

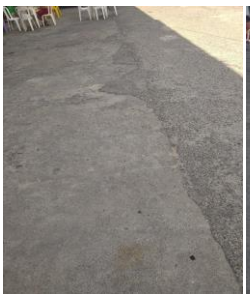
Localização da Testada

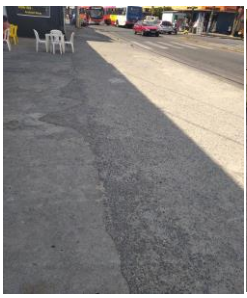


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 749 **Data do Registro: 11/11/2019 14:21:14** **Num. Lote CTM: 130062000230**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 745 **Data do Registro: 11/11/2019 14:19:45** **Num. Lote CTM: 130395000170**	*70*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



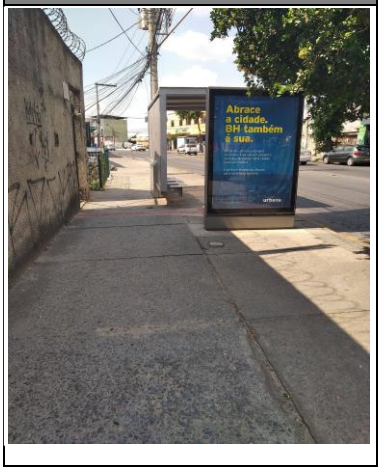Foto Geral




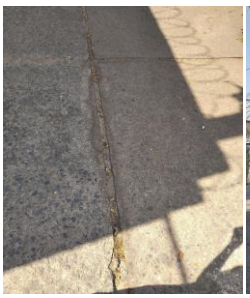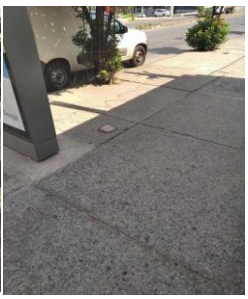Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 745 **Data do Registro: 11/11/2019 14:19:45** **Num. Lote CTM: 130395000170**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 11/11/2019 14:17:49** **Num. Lote CTM: 130395000210**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Lote vago sem numeração**

Localização da Testada

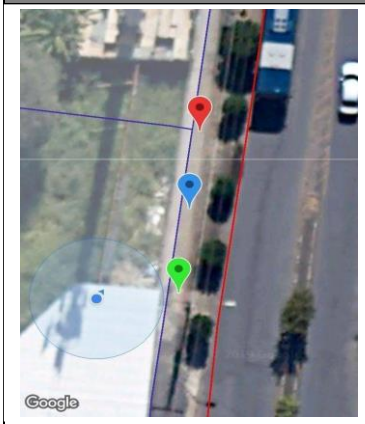


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 11/11/2019 14:17:49** **Num. Lote CTM: 130395000210**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 715 **Data do Registro: 11/11/2019 14:15:36** **Num. Lote CTM: 130395000010**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



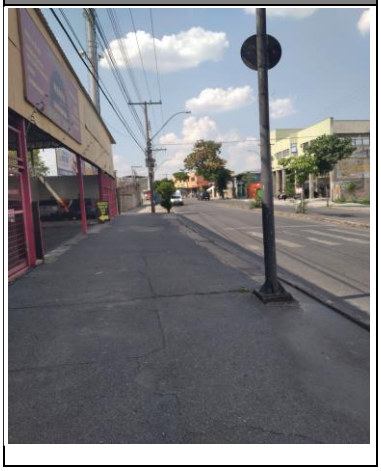Foto Geral



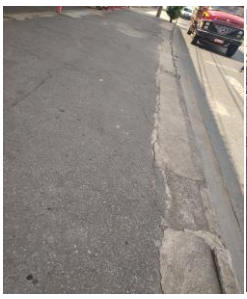Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 715 **Data do Registro: 11/11/2019 14:15:36** **Num. Lote CTM: 130395000010**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 613 **Data do Registro: 11/11/2019 14:13:01** **Num. Lote CTM: 130063300225**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



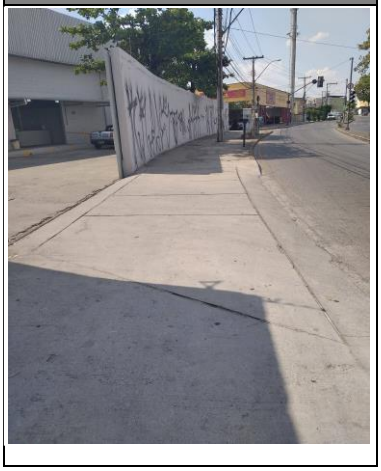Foto Geral



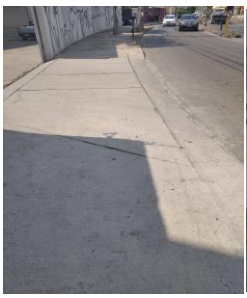Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 613 **Data do Registro: 11/11/2019 14:13:01** **Num. Lote CTM: 130063300225**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 611 **Data do Registro: 11/11/2019 14:10:17** **Num. Lote CTM: 130063300045**	*41*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

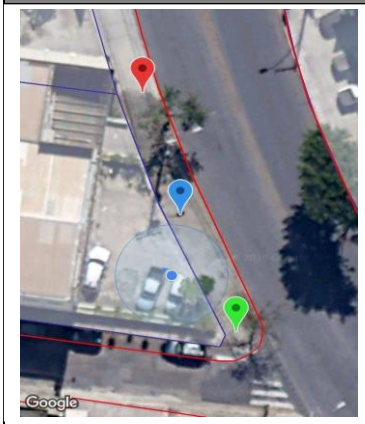


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 611 **Data do Registro: 11/11/2019 14:10:17** **Num. Lote CTM: 130063300045**	***41***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 607 **Data do Registro: 11/11/2019 14:07:10** **Num. Lote CTM: 130064600335**	***85***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Sim	5
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

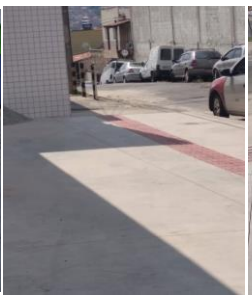



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



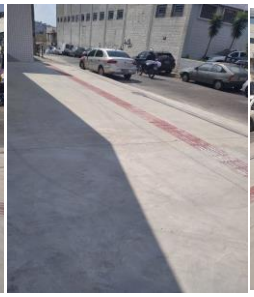
Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 607 **Data do Registro: 11/11/2019 14:07:10** **Num. Lote CTM: 130064600335**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Sim	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 597 **Data do Registro: 11/11/2019 14:03:37** **Num. Lote CTM: 130064600345**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

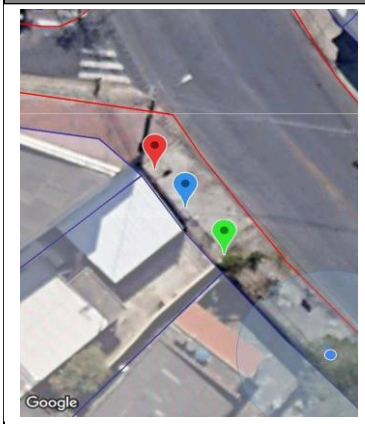


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 597 **Data do Registro: 11/11/2019 14:03:37** **Num. Lote CTM: 130064600345**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 583 **Data do Registro: 11/11/2019 14:01:55** **Num. Lote CTM: 130064600360**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 583 **Data do Registro: 11/11/2019 14:01:55** **Num. Lote CTM: 130064600360**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 559 **Data do Registro: 11/11/2019 14:00:00** **Num. Lote CTM: 130064600375**	***75***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

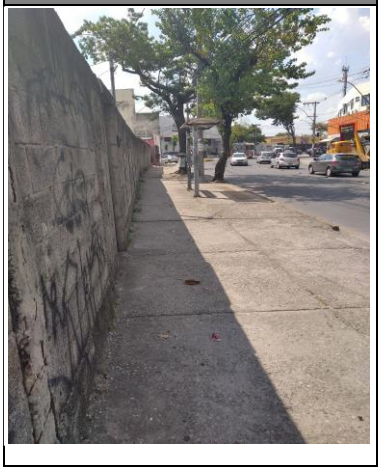Observações:

Localização da Testada


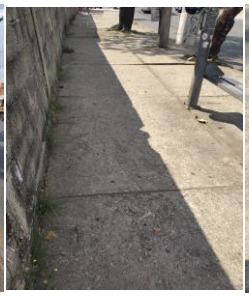


Foto Geral

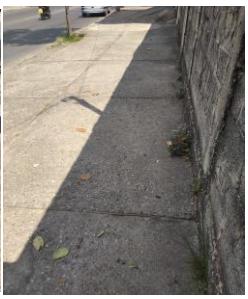

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 559 **Data do Registro: 11/11/2019 14:00:00** **Num. Lote CTM: 130064600375**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 545 **Data do Registro: 11/11/2019 13:57:48** **Num. Lote CTM: 130064600410**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



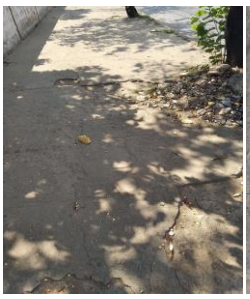Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 545 **Data do Registro: 11/11/2019 13:57:48** **Num. Lote CTM: 130064600410**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 497 **Data do Registro: 11/11/2019 13:55:23** **Num. Lote CTM: 130066100235**	*66*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 497 **Data do Registro: 11/11/2019 13:55:23** **Num. Lote CTM: 130066100235**	***66***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 495 **Data do Registro: 11/11/2019 13:53:07** **Num. Lote CTM: 130066100245,130066100255**	***50***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



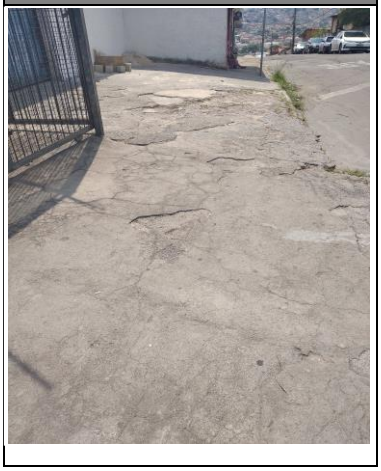Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 495 **Data do Registro: 11/11/2019 13:53:07** **Num. Lote CTM: 130066100245,130066100255**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 475 **Data do Registro: 11/11/2019 13:49:37** **Num. Lote CTM: 130066100270**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

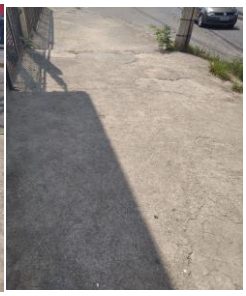


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 475 **Data do Registro: 11/11/2019 13:49:37** **Num. Lote CTM: 130066100270**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 469 **Data do Registro: 11/11/2019 13:47:54** **Num. Lote CTM: 130066100295**	***57***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



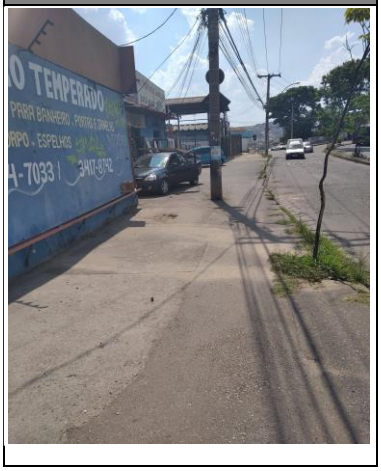
Foto Geral



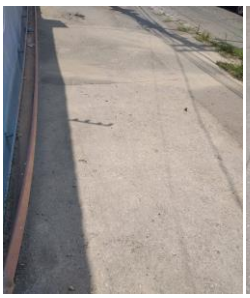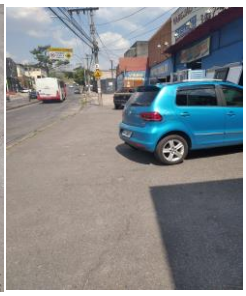Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 469 **Data do Registro: 11/11/2019 13:47:54** **Num. Lote CTM: 130066100295**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 439 **Data do Registro: 11/11/2019 13:45:59** **Num. Lote CTM: 130066100310**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


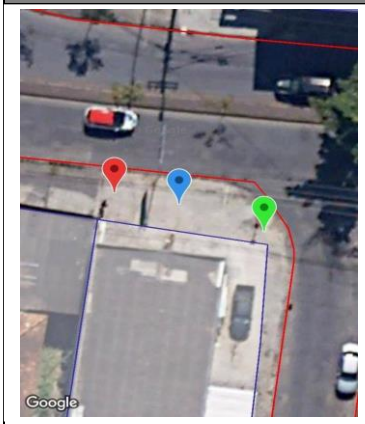


Foto Geral

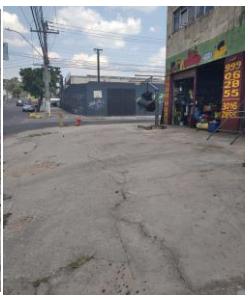

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 439 **Data do Registro: 11/11/2019 13:45:59** **Num. Lote CTM: 130066100310**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 421 **Data do Registro: 11/11/2019 13:44:06** **Num. Lote CTM: 130067400200**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



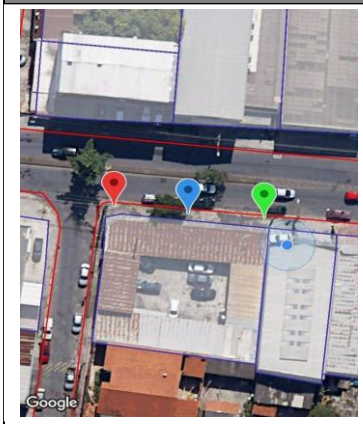


Foto Geral

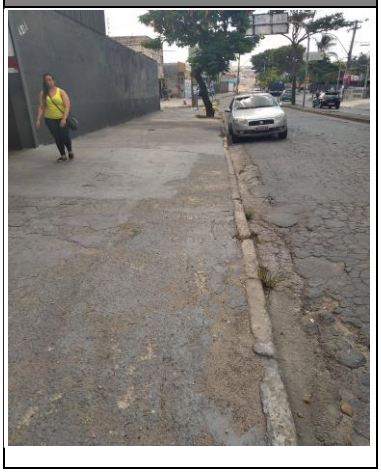

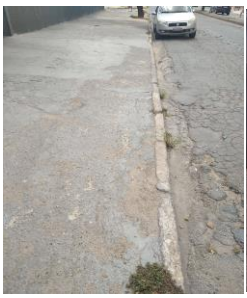Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 421 **Data do Registro: 11/11/2019 13:44:06** **Num. Lote CTM: 130067400200**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 411 **Data do Registro: 11/11/2019 13:42:46** **Num. Lote CTM: 130067400215**	*57*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



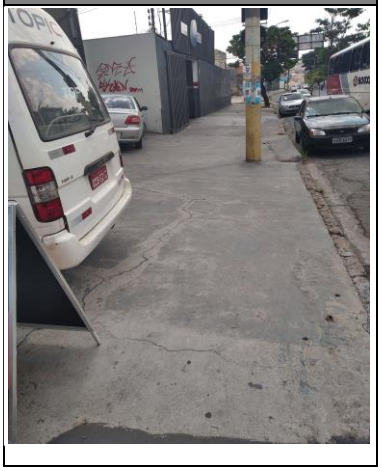Foto Geral




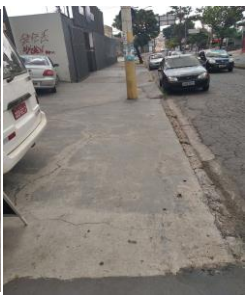Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 411 **Data do Registro: 11/11/2019 13:42:46** **Num. Lote CTM: 130067400215**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 389 **Data do Registro: 11/11/2019 13:41:07** **Num. Lote CTM: 130067400230**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

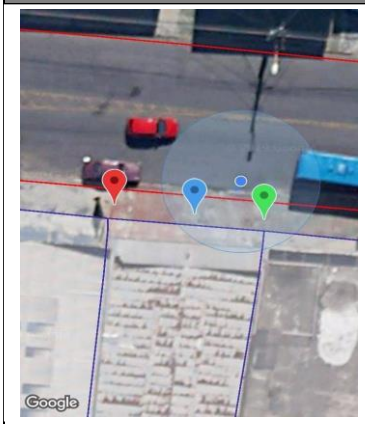


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 389 **Data do Registro: 11/11/2019 13:41:07** **Num. Lote CTM: 130067400230**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 385 **Data do Registro: 11/11/2019 13:39:05** **Num. Lote CTM: 130067400240**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


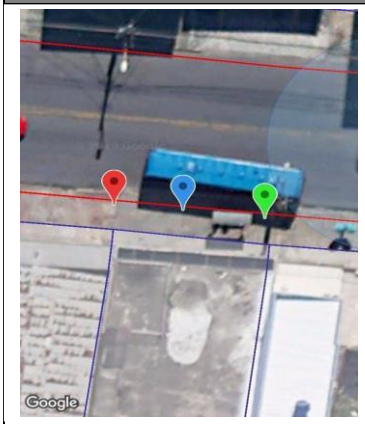
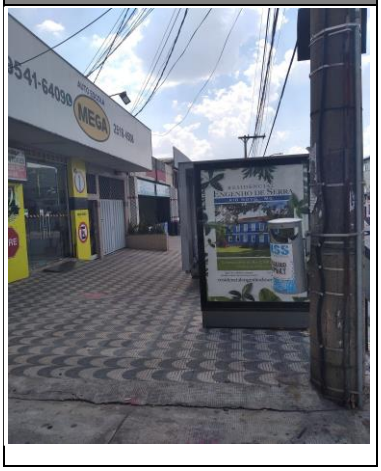
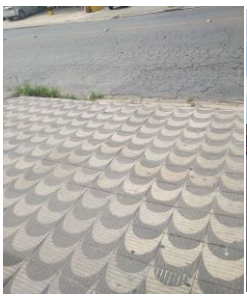


Foto Geral

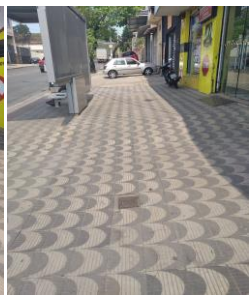

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 385 **Data do Registro: 11/11/2019 13:39:05** **Num. Lote CTM: 130067400240**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 355 **Data do Registro: 11/11/2019 13:36:49** **Num. Lote CTM: 130067400250**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

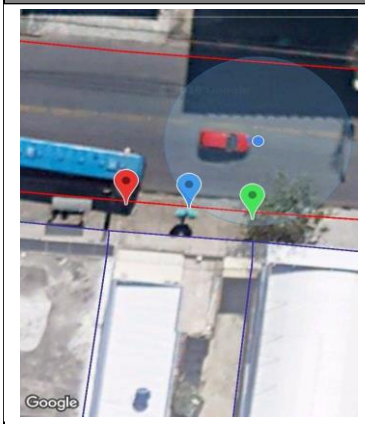


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 355 **Data do Registro: 11/11/2019 13:36:49** **Num. Lote CTM: 130067400250**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 311 **Data do Registro: 11/11/2019 13:35:06** **Num. Lote CTM: 130067400265**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



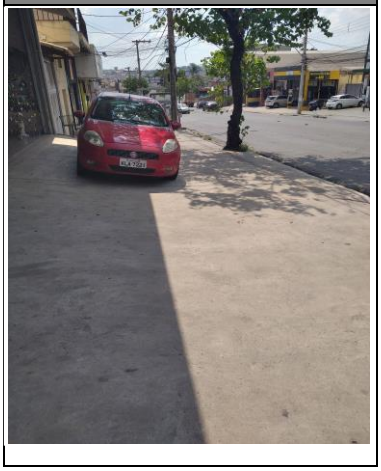Foto Geral



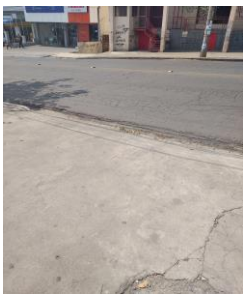Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 311 **Data do Registro: 11/11/2019 13:35:06** **Num. Lote CTM: 130067400265**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 301 **Data do Registro: 11/11/2019 13:33:15** **Num. Lote CTM: 130067400275**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


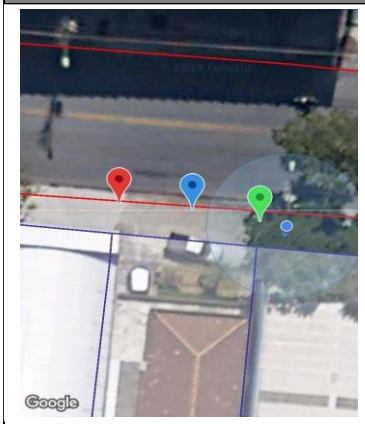
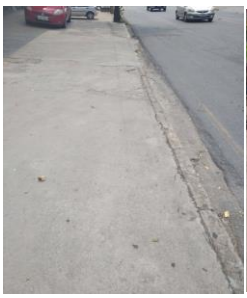


Foto Geral

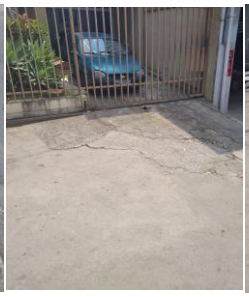

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 301 **Data do Registro: 11/11/2019 13:33:15** **Num. Lote CTM: 130067400275**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 289 **Data do Registro: 11/11/2019 13:31:41** **Num. Lote CTM: 130067400285**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

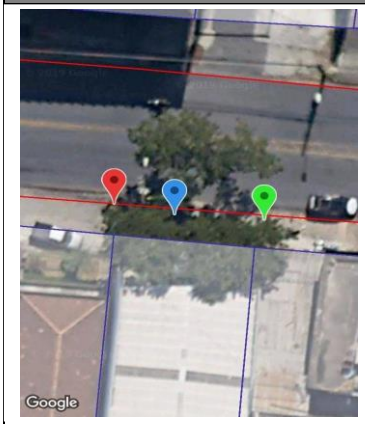


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 289 **Data do Registro: 11/11/2019 13:31:41** **Num. Lote CTM: 130067400285**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 261 **Data do Registro: 11/11/2019 13:29:59** **Num. Lote CTM: 130067400300**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

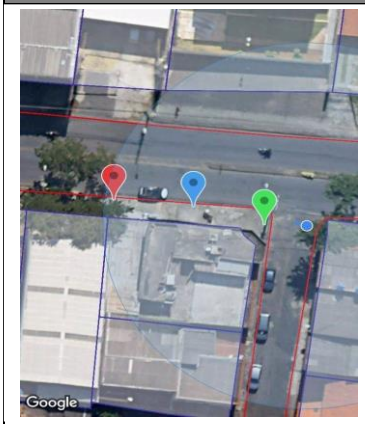


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 261 **Data do Registro: 11/11/2019 13:29:59** **Num. Lote CTM: 130067400300**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 239 **Data do Registro: 11/11/2019 13:27:47** **Num. Lote CTM: 130068700210**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


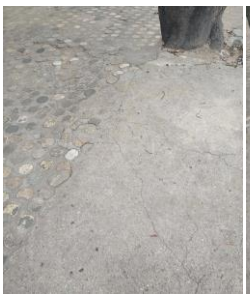
Localização da Testada



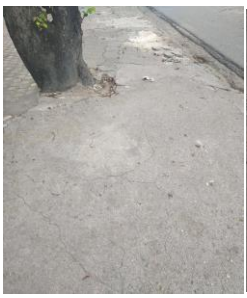Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 239 **Data do Registro: 11/11/2019 13:27:47** **Num. Lote CTM: 130068700210**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 233 **Data do Registro: 11/11/2019 13:25:19** **Num. Lote CTM: 130068700225**	***42***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 233 **Data do Registro: 11/11/2019 13:25:19** **Num. Lote CTM: 130068700225**	***42***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 215 **Data do Registro: 11/11/2019 13:23:14** **Num. Lote CTM: 130068700235**	***59***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

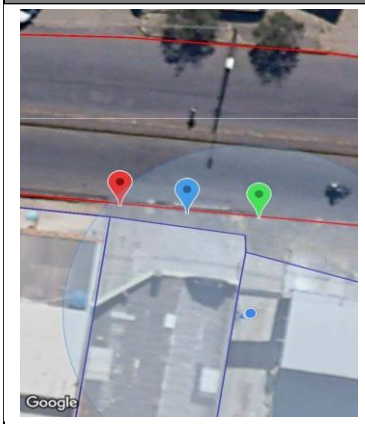


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 215 **Data do Registro: 11/11/2019 13:23:14** **Num. Lote CTM: 130068700235**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 203 **Data do Registro: 11/11/2019 13:21:24** **Num. Lote CTM: 130068700250**	***42***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 203 **Data do Registro: 11/11/2019 13:21:24** **Num. Lote CTM: 130068700250**	***42***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 163 **Data do Registro: 11/11/2019 13:19:09** **Num. Lote CTM: 130068700260,130068700300**	***23***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Terra	-10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 163 **Data do Registro: 11/11/2019 13:19:09** **Num. Lote CTM: 130068700260,130068700300**	***23***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 143 **Data do Registro: 11/11/2019 13:15:15** **Num. Lote CTM: 130068700015**	***39***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, 143 **Data do Registro: 11/11/2019 13:15:15** **Num. Lote CTM: 130068700015**	***39***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 08/11/2019 09:15:37** **Num. Lote CTM: sem CTM**	*46*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações: Acesso de pedestres entre a Av. Abílio Machado e a Rua Joatuba

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Abílio Machado, s/nº **Data do Registro: 08/11/2019 09:15:37** **Num. Lote CTM: sem CTM**	***46***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 90 **Data do Registro: 25/11/2019 14:48:49** **Num. Lote CTM: 130890000185**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



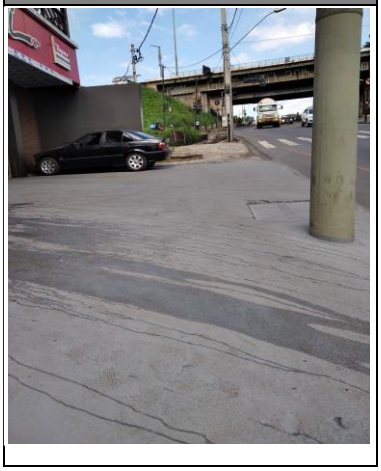Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 90 **Data do Registro: 25/11/2019 14:48:49** **Num. Lote CTM: 130890000185**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 92 **Data do Registro: 25/11/2019 14:46:20** **Num. Lote CTM: 130890000205**	***53***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


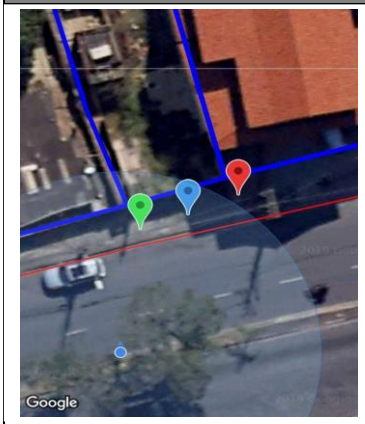


Foto Geral

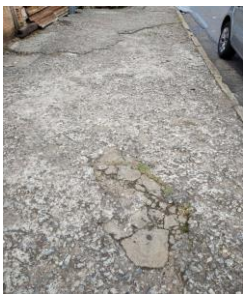

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 92 **Data do Registro: 25/11/2019 14:46:20** **Num. Lote CTM: 130890000205**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 102 **Data do Registro: 25/11/2019 14:45:02** **Num. Lote CTM: 130890000215**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

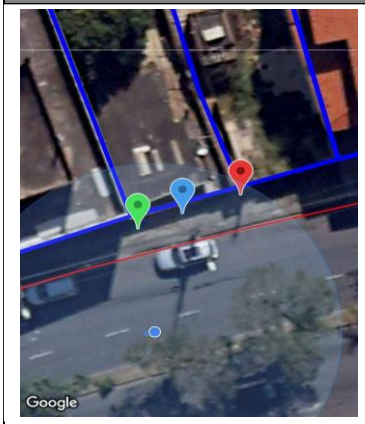


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 102 **Data do Registro: 25/11/2019 14:45:02** **Num. Lote CTM: 130890000215**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 120 **Data do Registro: 25/11/2019 14:43:16** **Num. Lote CTM: 130890000230**	*47*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 120 **Data do Registro: 25/11/2019 14:43:16** **Num. Lote CTM: 130890000230**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 128 **Data do Registro: 25/11/2019 14:41:13** **Num. Lote CTM: 130079000010**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 128 **Data do Registro: 25/11/2019 14:41:13** **Num. Lote CTM: 130079000010**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 160 **Data do Registro: 25/11/2019 14:39:15** **Num. Lote CTM: 130079000025**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


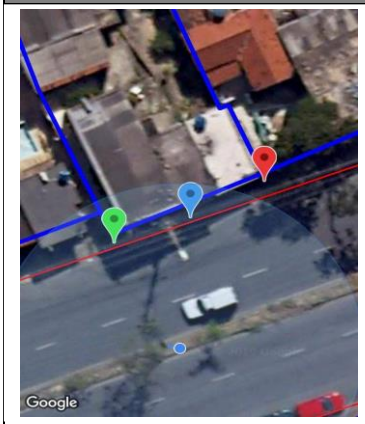



Foto Geral

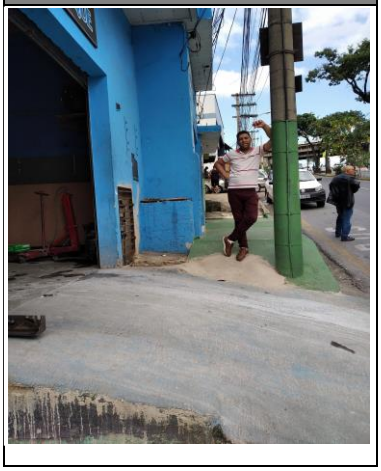

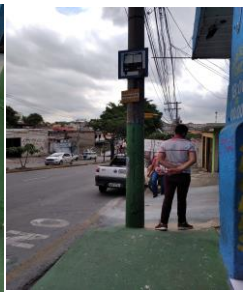Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 160 **Data do Registro: 25/11/2019 14:39:15** **Num. Lote CTM: 130079000025**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 158 **Data do Registro: 25/11/2019 14:36:53** **Num. Lote CTM: 130079000040**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 158 **Data do Registro: 25/11/2019 14:36:53** **Num. Lote CTM: 130079000040**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 184 **Data do Registro: 25/11/2019 14:35:02** **Num. Lote CTM: 130079000050**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 184 **Data do Registro: 25/11/2019 14:35:02** **Num. Lote CTM: 130079000050**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 192 **Data do Registro: 25/11/2019 14:32:34** **Num. Lote CTM: 130079000065**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 192 **Data do Registro: 25/11/2019 14:32:34** **Num. Lote CTM: 130079000065**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 196 **Data do Registro: 25/11/2019 14:30:33** **Num. Lote CTM: 130079000075**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

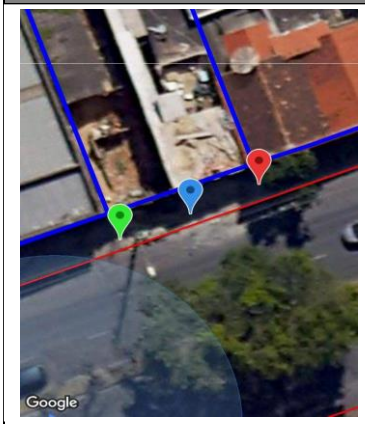


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 196 **Data do Registro: 25/11/2019 14:30:33** **Num. Lote CTM: 130079000075**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 200 **Data do Registro: 25/11/2019 14:28:31** **Num. Lote CTM: 130079000085**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 200 **Data do Registro: 25/11/2019 14:28:31** **Num. Lote CTM: 130079000085**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 214 **Data do Registro: 25/11/2019 14:26:52** **Num. Lote CTM: 130079000100**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


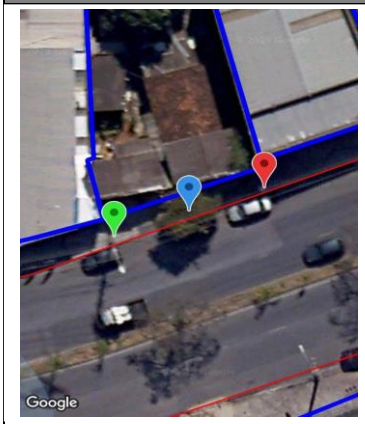


Foto Geral

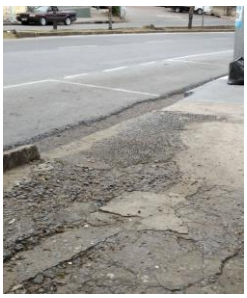

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 214 **Data do Registro: 25/11/2019 14:26:52** **Num. Lote CTM: 130079000100**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 226 **Data do Registro: 25/11/2019 14:24:55** **Num. Lote CTM: 130079000115**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 226 **Data do Registro: 25/11/2019 14:24:55** **Num. Lote CTM: 130079000115**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 228 **Data do Registro: 25/11/2019 14:23:03** **Num. Lote CTM: 130079000125**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



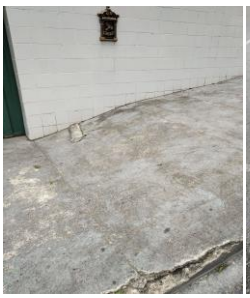Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 228 **Data do Registro: 25/11/2019 14:23:03** **Num. Lote CTM: 130079000125**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 230 **Data do Registro: 25/11/2019 14:21:16** **Num. Lote CTM: 130079000145**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



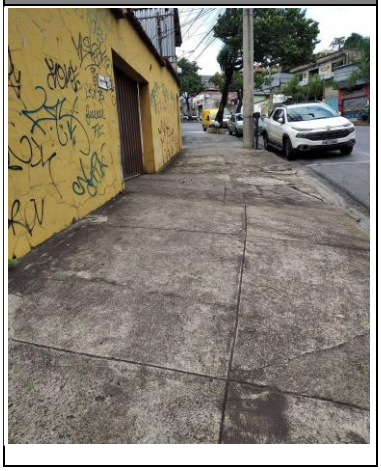Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 230 **Data do Registro: 25/11/2019 14:21:16** **Num. Lote CTM: 130079000145**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 236 **Data do Registro: 25/11/2019 14:19:42** **Num. Lote CTM: 130079000150**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

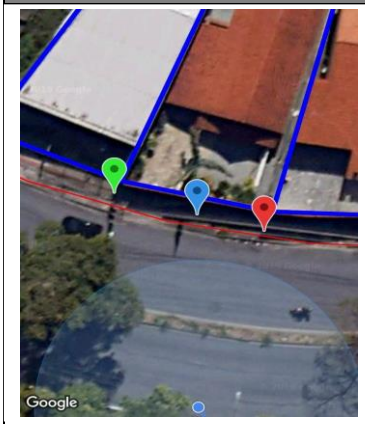


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 236 **Data do Registro: 25/11/2019 14:19:42** **Num. Lote CTM: 130079000150**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 240 **Data do Registro: 25/11/2019 14:18:00** **Num. Lote CTM: 130079000160**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 240 **Data do Registro: 25/11/2019 14:18:00** **Num. Lote CTM: 130079000160**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 276 **Data do Registro: 12/11/2019 13:36:15** **Num. Lote CTM: 130079000180**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 276 **Data do Registro: 12/11/2019 13:36:15** **Num. Lote CTM: 130079000180**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 254 **Data do Registro: 12/11/2019 13:34:39** **Num. Lote CTM: 130079000195**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


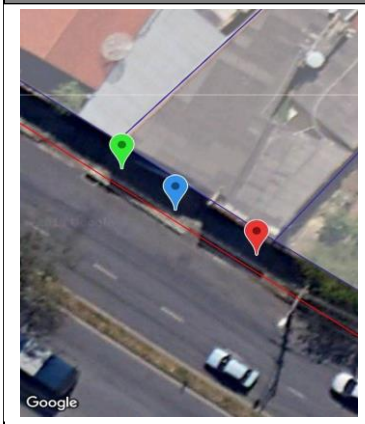


Foto Geral

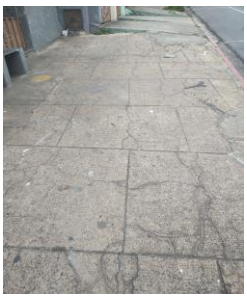

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 254 **Data do Registro: 12/11/2019 13:34:39** **Num. Lote CTM: 130079000195**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 262 **Data do Registro: 12/11/2019 13:33:15** **Num. Lote CTM: 130079000210**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



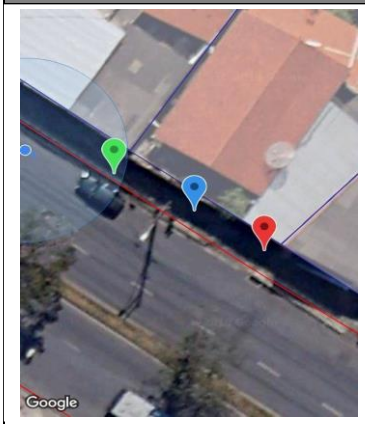


Foto Geral

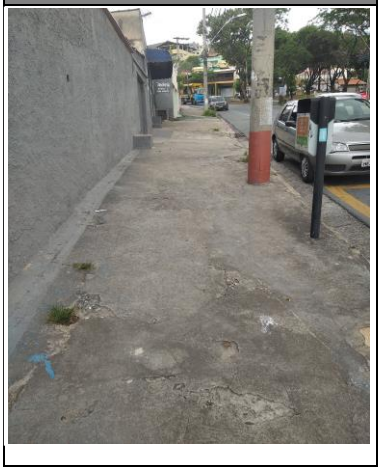

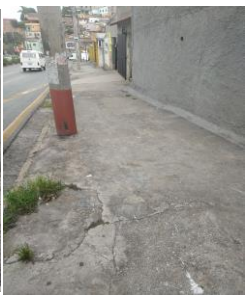Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 262 **Data do Registro: 12/11/2019 13:33:15** **Num. Lote CTM: 130079000210**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 272 **Data do Registro: 12/11/2019 13:31:31** **Num. Lote CTM: 130079000225**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

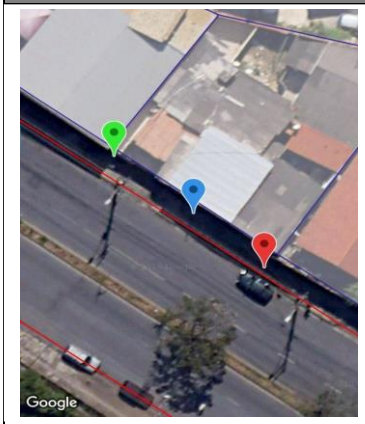


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 272 **Data do Registro: 12/11/2019 13:31:31** **Num. Lote CTM: 130079000225**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 276 **Data do Registro: 12/11/2019 13:28:52** **Num. Lote CTM: 130079000295**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

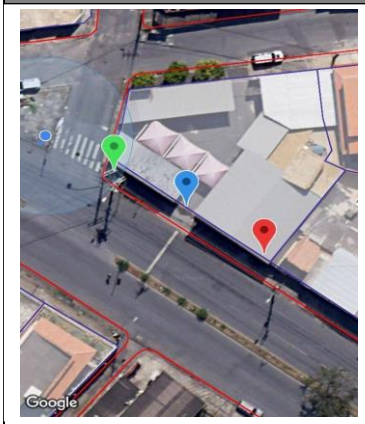


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 276 **Data do Registro: 12/11/2019 13:28:52** **Num. Lote CTM: 130079000295**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 380 **Data do Registro: 12/11/2019 15:54:00** **Num. Lote CTM: 131124800690**	***52***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 380 **Data do Registro: 12/11/2019 15:54:00** **Num. Lote CTM: 131124800690**	***52***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 390 **Data do Registro: 12/11/2019 15:52:23** **Num. Lote CTM: 131124800710**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 390 **Data do Registro: 12/11/2019 15:52:23** **Num. Lote CTM: 131124800710**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 400 **Data do Registro: 12/11/2019 15:50:46** **Num. Lote CTM: 131124800720**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 400 **Data do Registro: 12/11/2019 15:50:46** **Num. Lote CTM: 131124800720**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 410 **Data do Registro: 12/11/2019 15:48:21** **Num. Lote CTM: 131124800730**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

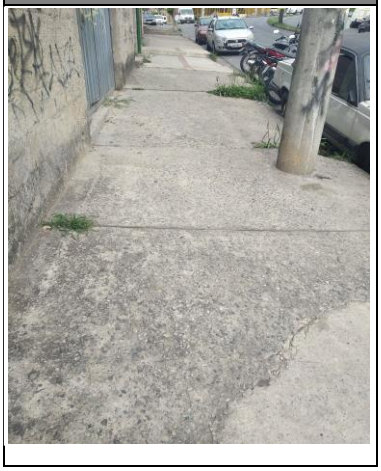Observações:

Localização da Testada

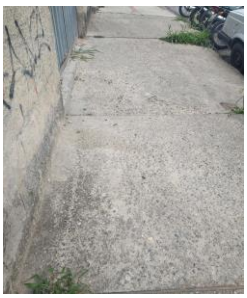


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 410 **Data do Registro: 12/11/2019 15:48:21** **Num. Lote CTM: 131124800730**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 420 **Data do Registro: 12/11/2019 15:46:10** **Num. Lote CTM: 131124800740**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

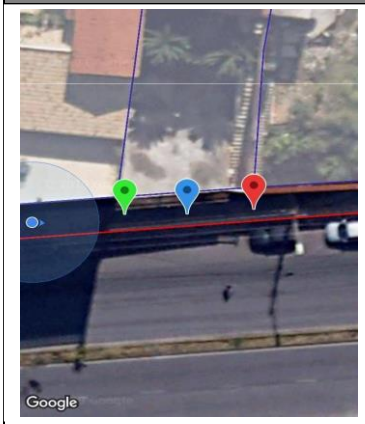


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 420 **Data do Registro: 12/11/2019 15:46:10** **Num. Lote CTM: 131124800740**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 444 **Data do Registro: 12/11/2019 15:44:10** **Num. Lote CTM: 131124800750**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 444 **Data do Registro: 12/11/2019 15:44:10** **Num. Lote CTM: 131124800750**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 500 **Data do Registro: 12/11/2019 15:42:43** **Num. Lote CTM: 131124800760**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações: **Acesso através da R. Araporã, 10**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 500 **Data do Registro: 12/11/2019 15:42:43** **Num. Lote CTM: 131124800760**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 628 **Data do Registro: 12/11/2019 15:40:31** **Num. Lote CTM: 131124800015,131124800045**	***11***	***F***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Terra	-10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 628 **Data do Registro: 12/11/2019 15:40:31** **Num. Lote CTM: 131124800015,131124800045**	***11***	***F***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 658 **Data do Registro: 12/11/2019 15:38:36** **Num. Lote CTM: 131124800060**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

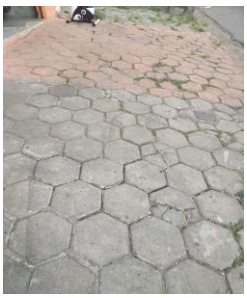


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 658 **Data do Registro: 12/11/2019 15:38:36** **Num. Lote CTM: 131124800060**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 642 **Data do Registro: 12/11/2019 15:36:56** **Num. Lote CTM: 131124800070**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-5
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


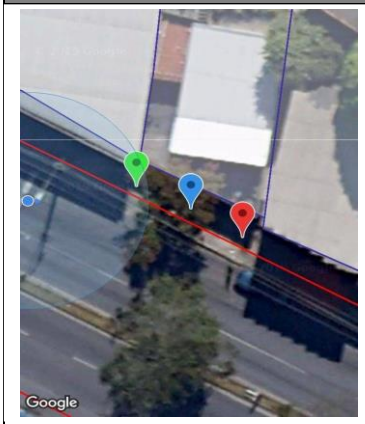


Foto Geral

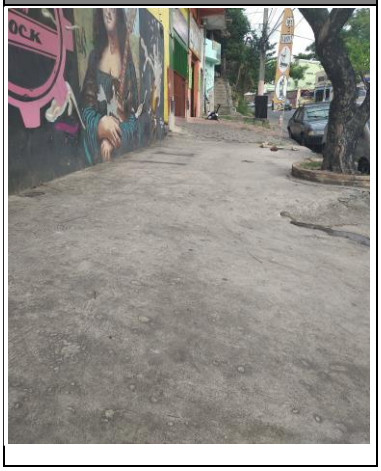

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 642 **Data do Registro: 12/11/2019 15:36:56** **Num. Lote CTM: 131124800070**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Sim	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 880 **Data do Registro: 12/11/2019 15:35:27** **Num. Lote CTM: 131124800090**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

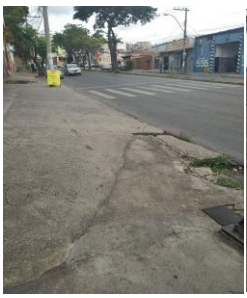
Localização da Testada

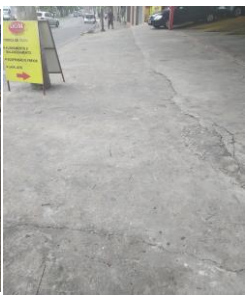


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 880 **Data do Registro: 12/11/2019 15:35:27** **Num. Lote CTM: 131124800090**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 906 **Data do Registro: 12/11/2019 15:33:30** **Num. Lote CTM: 131124800100**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


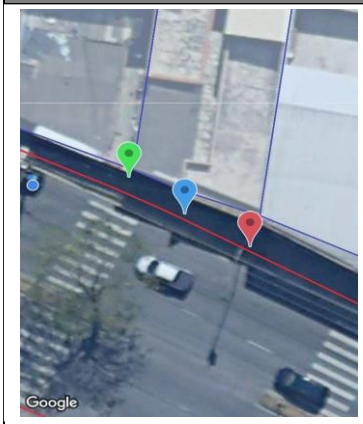


Foto Geral

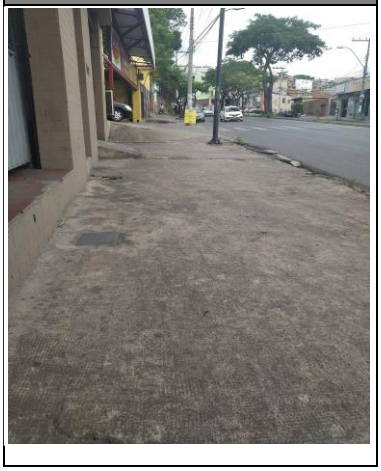

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 906 **Data do Registro: 12/11/2019 15:33:30** **Num. Lote CTM: 131124800100**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 910 **Data do Registro: 12/11/2019 15:31:09** **Num. Lote CTM: 131124800110**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


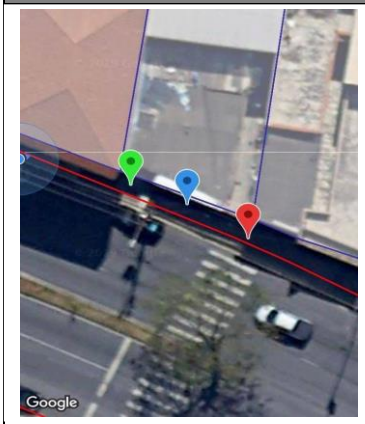


Foto Geral

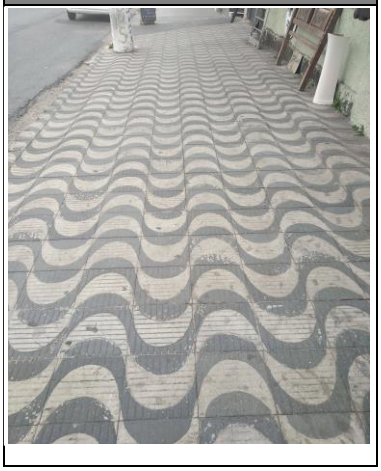

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 910 **Data do Registro: 12/11/2019 15:31:09** **Num. Lote CTM: 131124800110**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 920 **Data do Registro: 12/11/2019 15:29:08** **Num. Lote CTM: 131124800125**	*68*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



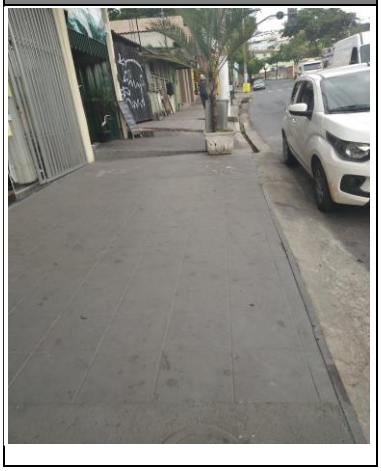Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 920 **Data do Registro: 12/11/2019 15:29:08** **Num. Lote CTM: 131124800125**	***68***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 930 **Data do Registro: 12/11/2019 15:27:35** **Num. Lote CTM: 131124800135**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



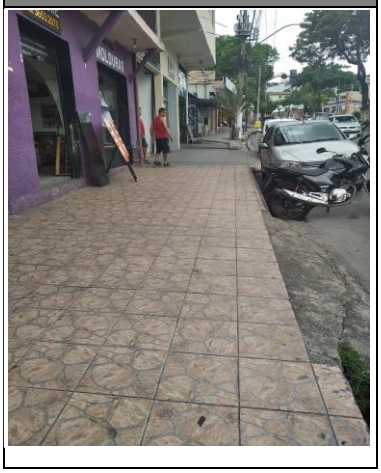Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 930 **Data do Registro: 12/11/2019 15:27:35** **Num. Lote CTM: 131124800135**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 940 **Data do Registro: 12/11/2019 15:25:44** **Num. Lote CTM: 131124800145**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 940 **Data do Registro: 12/11/2019 15:25:44** **Num. Lote CTM: 131124800145**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 960 **Data do Registro: 12/11/2019 15:24:35** **Num. Lote CTM: 131124800170**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

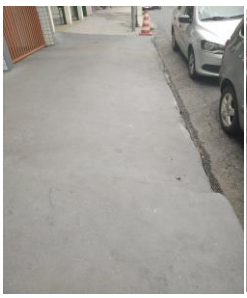


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 960 **Data do Registro: 12/11/2019 15:24:35** **Num. Lote CTM: 131124800170**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1030 **Data do Registro: 12/11/2019 15:22:45** **Num. Lote CTM: 130082200245**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

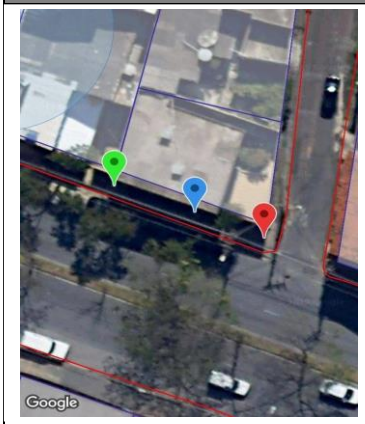


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1030 **Data do Registro: 12/11/2019 15:22:45** **Num. Lote CTM: 130082200245**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1060 **Data do Registro: 12/11/2019 15:21:02** **Num. Lote CTM: 130082200230**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1060 **Data do Registro: 12/11/2019 15:21:02** **Num. Lote CTM: 130082200230**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1070 **Data do Registro: 12/11/2019 15:19:17** **Num. Lote CTM: 130082200215**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1070 **Data do Registro: 12/11/2019 15:19:17** **Num. Lote CTM: 130082200215**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1070 **Data do Registro: 12/11/2019 15:16:37** **Num. Lote CTM: 130082200200**	*70*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



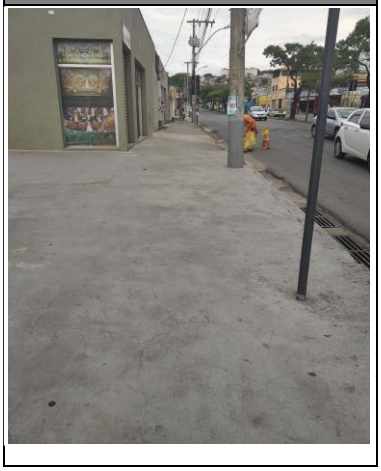Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1070 **Data do Registro: 12/11/2019 15:16:37** **Num. Lote CTM: 130082200200**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1178 **Data do Registro: 12/11/2019 15:13:09** **Num. Lote CTM: 130091000005**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



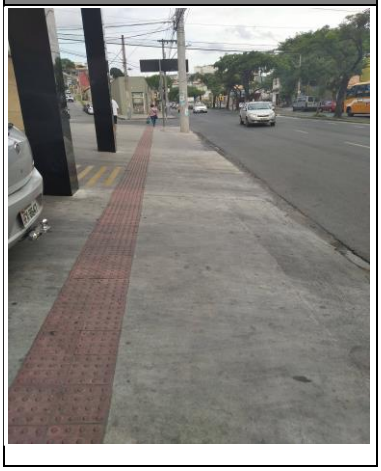
Foto Geral



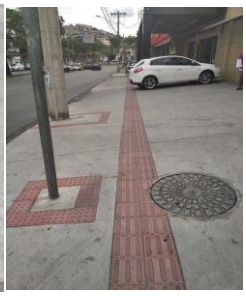Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1178 **Data do Registro: 12/11/2019 15:13:09** **Num. Lote CTM: 130091000005**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1220 **Data do Registro: 12/11/2019 15:04:23** **Num. Lote CTM: 130091000035**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Bloco Intertravado de Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1220 **Data do Registro: 12/11/2019 15:04:23** **Num. Lote CTM: 130091000035**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1220 **Data do Registro: 12/11/2019 15:02:15** **Num. Lote CTM: 130091000050**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

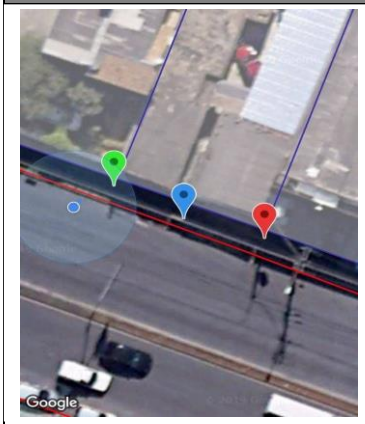


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1220 **Data do Registro: 12/11/2019 15:02:15** **Num. Lote CTM: 130091000050**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1230 **Data do Registro: 12/11/2019 15:01:05** **Num. Lote CTM: 130091000065**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

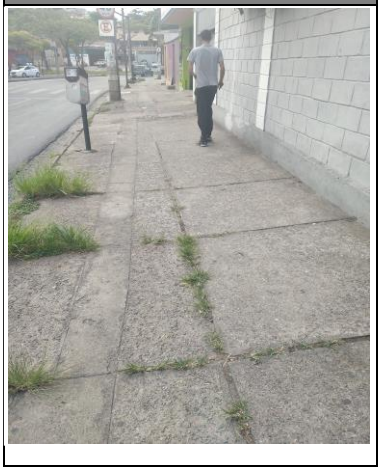Observações:

Localização da Testada

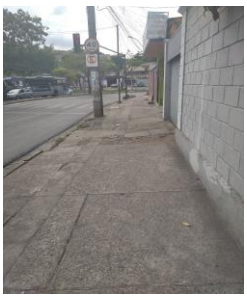


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1230 **Data do Registro: 12/11/2019 15:01:05** **Num. Lote CTM: 130091000065**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1240 **Data do Registro: 12/11/2019 14:59:32** **Num. Lote CTM: 130091000080**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1240 **Data do Registro: 12/11/2019 14:59:32** **Num. Lote CTM: 130091000080**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1250 **Data do Registro: 12/11/2019 14:57:25** **Num. Lote CTM: 130091000095**	*75*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

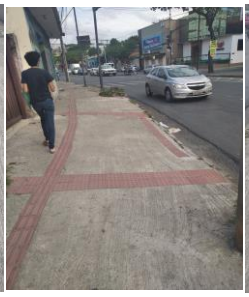


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1250 **Data do Registro: 12/11/2019 14:57:25** **Num. Lote CTM: 130091000095**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1280 **Data do Registro: 12/11/2019 14:55:08** **Num. Lote CTM: 130091000115**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1280 **Data do Registro: 12/11/2019 14:55:08** **Num. Lote CTM: 130091000115**	*60*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1290 **Data do Registro: 12/11/2019 14:53:21** **Num. Lote CTM: 130091000160**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1290 **Data do Registro: 12/11/2019 14:53:21** **Num. Lote CTM: 130091000160**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, s/nº **Data do Registro: 12/11/2019 14:36:29** **Num. Lote CTM: 130569300170**	*64*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Praça Antônio Fernandes Reis**

Localização da Testada



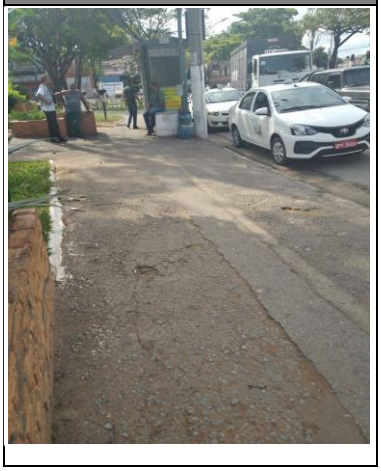Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, s/nº **Data do Registro: 12/11/2019 14:36:29** **Num. Lote CTM: 130569300170**	*64*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Sim	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1219 **Data do Registro: 12/11/2019 14:33:34** **Num. Lote CTM: 130570000270**	*77*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio









Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1219 **Data do Registro: 12/11/2019 14:33:34** **Num. Lote CTM: 130570000270**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Não	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1023 **Data do Registro: 12/11/2019 14:28:43** **Num. Lote CTM: 130570000315**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1023 **Data do Registro: 12/11/2019 14:28:43** **Num. Lote CTM: 130570000315**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1011 **Data do Registro: 12/11/2019 14:27:14** **Num. Lote CTM: 130570000330**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1011 **Data do Registro: 12/11/2019 14:27:14** **Num. Lote CTM: 130570000330**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1001 **Data do Registro: 12/11/2019 14:25:11** **Num. Lote CTM: 130570000340**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

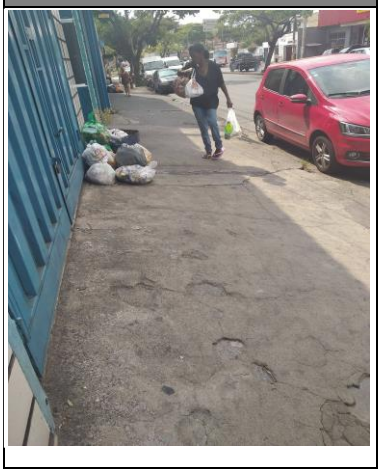Observações:

Localização da Testada

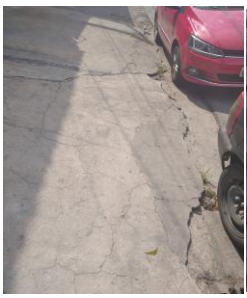


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 1001 **Data do Registro: 12/11/2019 14:25:11** **Num. Lote CTM: 130570000340**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 980 **Data do Registro: 12/11/2019 14:22:35** **Num. Lote CTM: 130570000350**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



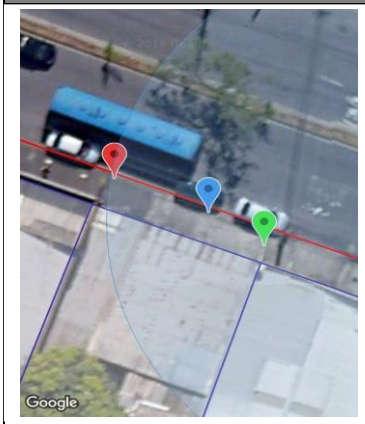


Foto Geral

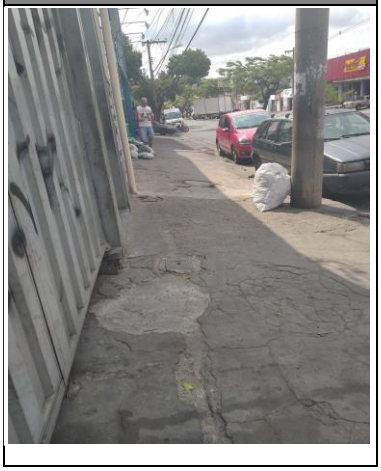

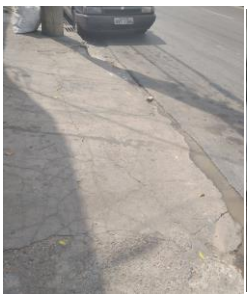Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 980 **Data do Registro: 12/11/2019 14:22:35** **Num. Lote CTM: 130570000350**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 989 **Data do Registro: 12/11/2019 14:20:25** **Num. Lote CTM: 130570000370**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

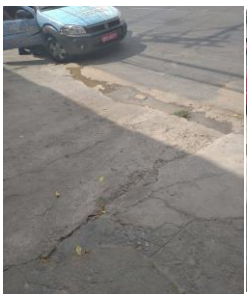


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 989 **Data do Registro: 12/11/2019 14:20:25** **Num. Lote CTM: 130570000370**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 977 **Data do Registro: 12/11/2019 14:18:25** **Num. Lote CTM: 130570000390**	***57***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



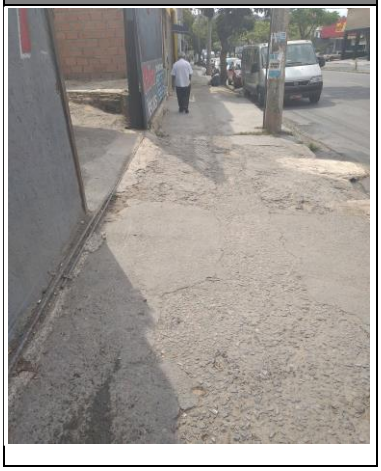Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 977 **Data do Registro: 12/11/2019 14:18:25** **Num. Lote CTM: 130570000390**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 951 **Data do Registro: 12/11/2019 14:16:38** **Num. Lote CTM: 130570000410**	*75*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



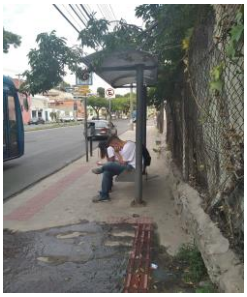Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 951 **Data do Registro: 12/11/2019 14:16:38** **Num. Lote CTM: 130570000410**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Não	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 953 **Data do Registro: 12/11/2019 14:12:51** **Num. Lote CTM: 130083500270**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 953 **Data do Registro: 12/11/2019 14:12:51** **Num. Lote CTM: 130083500270**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 941 **Data do Registro: 12/11/2019 14:11:01** **Num. Lote CTM: 130083500285**	*80*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 941 **Data do Registro: 12/11/2019 14:11:01** **Num. Lote CTM: 130083500285**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 935 **Data do Registro: 12/11/2019 14:09:25** **Num. Lote CTM: 130083500295**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

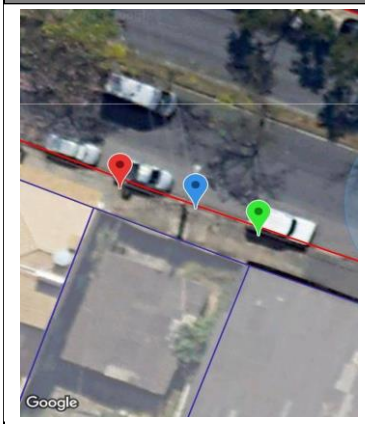


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 935 **Data do Registro: 12/11/2019 14:09:25** **Num. Lote CTM: 130083500295**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 925 **Data do Registro: 12/11/2019 14:07:22** **Num. Lote CTM: 130083500305**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

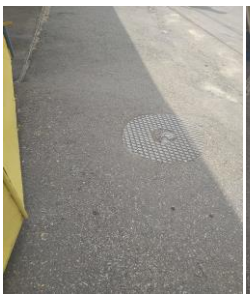
Localização da Testada

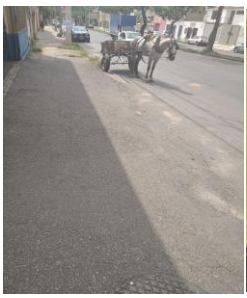


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 925 **Data do Registro: 12/11/2019 14:07:22** **Num. Lote CTM: 130083500305**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 915 **Data do Registro: 12/11/2019 14:05:26** **Num. Lote CTM: 130083500315**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


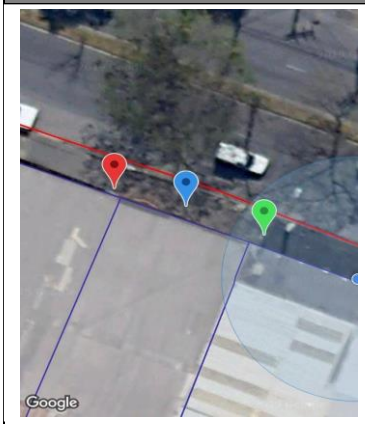


Foto Geral

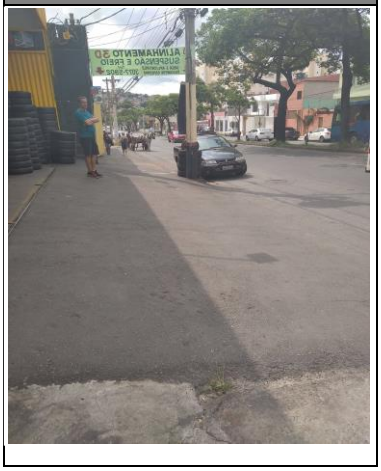

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 915 **Data do Registro: 12/11/2019 14:05:26** **Num. Lote CTM: 130083500315**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 895 **Data do Registro: 12/11/2019 14:03:59** **Num. Lote CTM: 130083500330**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



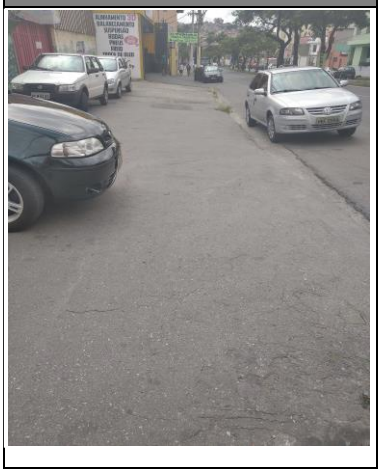Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 895 **Data do Registro: 12/11/2019 14:03:59** **Num. Lote CTM: 130083500330**	*60*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 825 **Data do Registro: 12/11/2019 14:02:44** **Num. Lote CTM: 130083500365**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

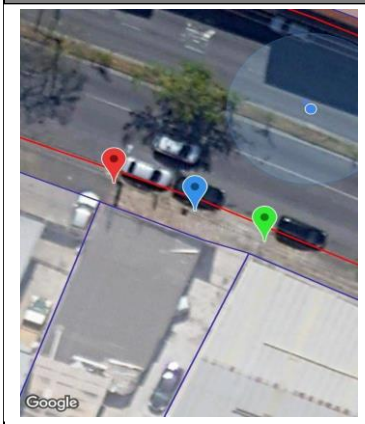


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 825 **Data do Registro: 12/11/2019 14:02:44** **Num. Lote CTM: 130083500365**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 787 **Data do Registro: 12/11/2019 14:01:06** **Num. Lote CTM: 130083500415**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

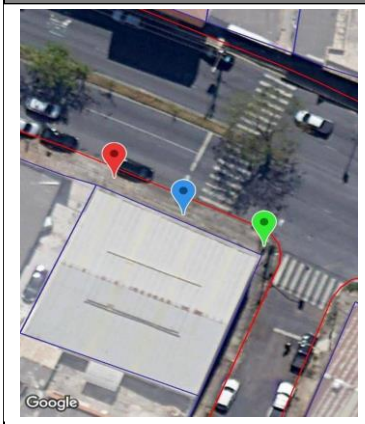


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 787 **Data do Registro: 12/11/2019 14:01:06** **Num. Lote CTM: 130083500415**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 555 **Data do Registro: 12/11/2019 13:58:22** **Num. Lote CTM: 130581300210**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 555 **Data do Registro: 12/11/2019 13:58:22** **Num. Lote CTM: 130581300210**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 511 **Data do Registro: 12/11/2019 13:56:56** **Num. Lote CTM: 130581300230**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

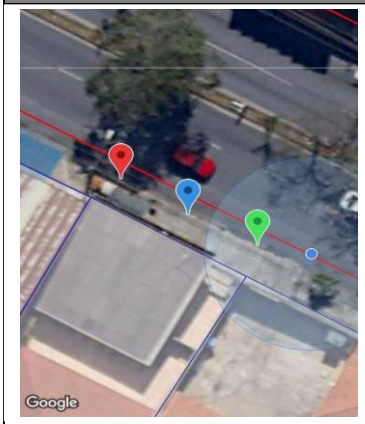


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 511 **Data do Registro: 12/11/2019 13:56:56** **Num. Lote CTM: 130581300230**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 503 **Data do Registro: 12/11/2019 13:55:30** **Num. Lote CTM: 130581300255**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 503 **Data do Registro: 12/11/2019 13:55:30** **Num. Lote CTM: 130581300255**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 497 **Data do Registro: 12/11/2019 13:53:31** **Num. Lote CTM: 130580000570**	*57*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



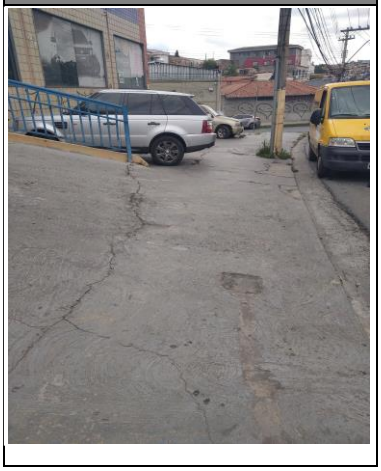Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 497 **Data do Registro: 12/11/2019 13:53:31** **Num. Lote CTM: 130580000570**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 477 **Data do Registro: 12/11/2019 13:51:19** **Num. Lote CTM: 130580000610**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 477 **Data do Registro: 12/11/2019 13:51:19** **Num. Lote CTM: 130580000610**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 425 **Data do Registro: 12/11/2019 13:49:55** **Num. Lote CTM: 130580000635**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

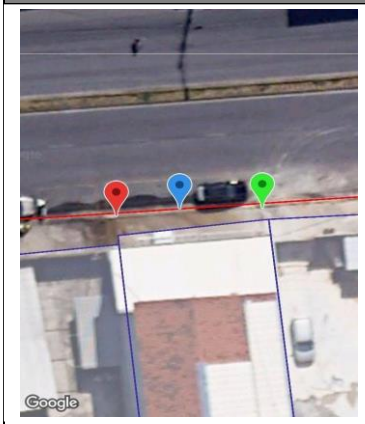


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 425 **Data do Registro: 12/11/2019 13:49:55** **Num. Lote CTM: 130580000635**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 415 **Data do Registro: 12/11/2019 13:48:13** **Num. Lote CTM: 130580000650**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

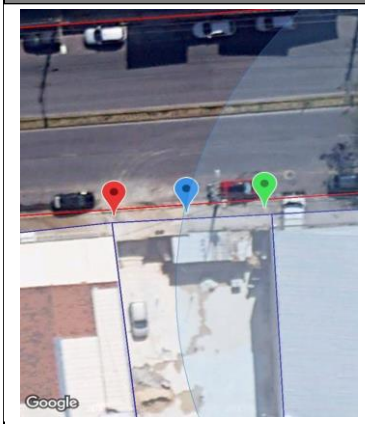


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 415 **Data do Registro: 12/11/2019 13:48:13** **Num. Lote CTM: 130580000650**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 405 **Data do Registro: 12/11/2019 13:46:04** **Num. Lote CTM: 130580000660**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

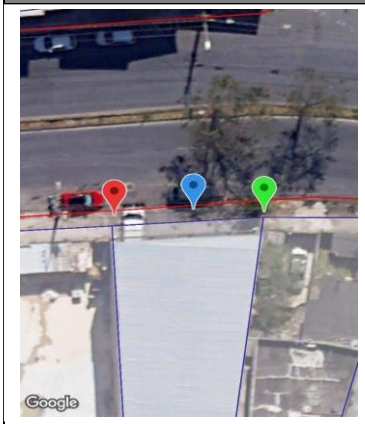


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 405 **Data do Registro: 12/11/2019 13:46:04** **Num. Lote CTM: 130580000660**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 383 **Data do Registro: 12/11/2019 13:44:49** **Num. Lote CTM: 130580000680**	***47***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 383 **Data do Registro: 12/11/2019 13:44:49** **Num. Lote CTM: 130580000680**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 375 **Data do Registro: 12/11/2019 13:42:41** **Num. Lote CTM: 130580000690**	***28***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio








Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 375 **Data do Registro: 12/11/2019 13:42:41** **Num. Lote CTM: 130580000690**	***28***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 363 **Data do Registro: 12/11/2019 13:40:49** **Num. Lote CTM: 130580000705**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	N.A	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 363 **Data do Registro: 12/11/2019 13:40:49** **Num. Lote CTM: 130580000705**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 355 **Data do Registro: 12/11/2019 13:39:18** **Num. Lote CTM: 130580000720**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

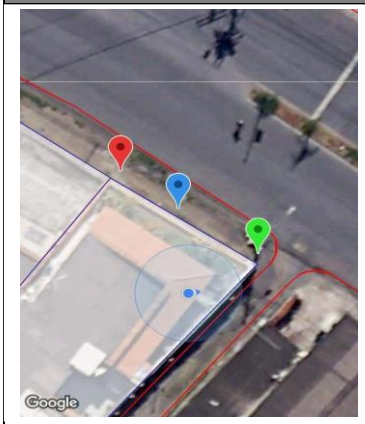


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 355 **Data do Registro: 12/11/2019 13:39:18** **Num. Lote CTM: 130580000720**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 333 **Data do Registro: 25/11/2019 15:44:52** **Num. Lote CTM: 130580000740**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


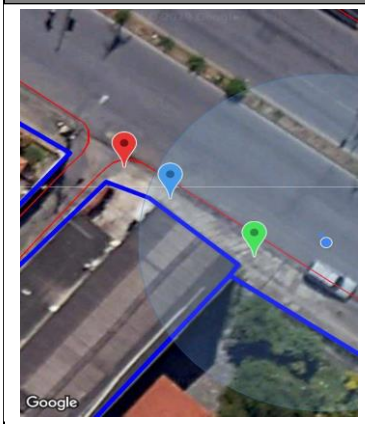


Foto Geral

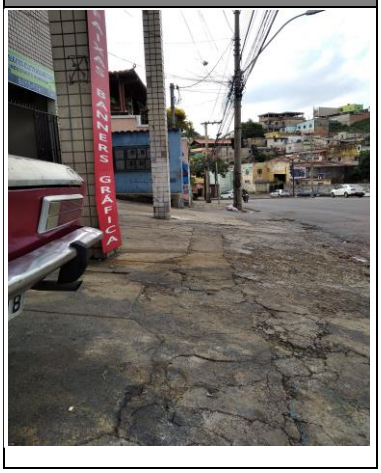

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 333 **Data do Registro: 25/11/2019 15:44:52** **Num. Lote CTM: 130580000740**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 283 **Data do Registro: 25/11/2019 15:43:09** **Num. Lote CTM: 130580000755**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


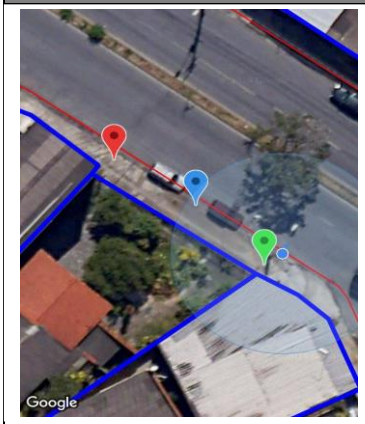


Foto Geral

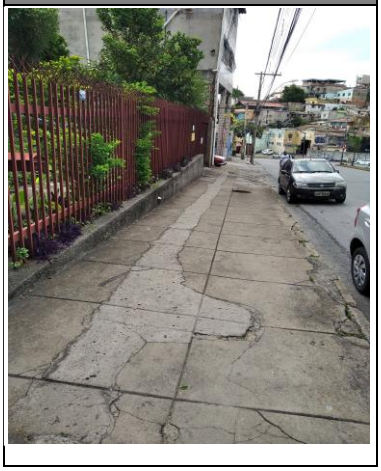

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 283 **Data do Registro: 25/11/2019 15:43:09** **Num. Lote CTM: 130580000755**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 263 **Data do Registro: 25/11/2019 15:41:49** **Num. Lote CTM: 130580000775**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

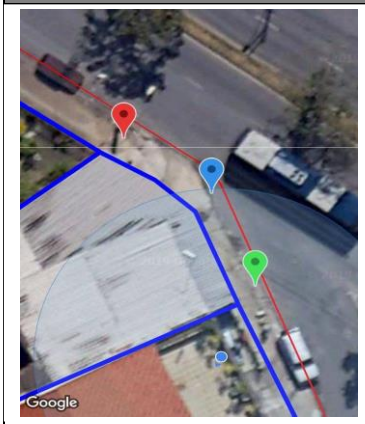


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 263 **Data do Registro: 25/11/2019 15:41:49** **Num. Lote CTM: 130580000775**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 231 **Data do Registro: 25/11/2019 15:19:33** **Num. Lote CTM: 130856200280**	*67*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

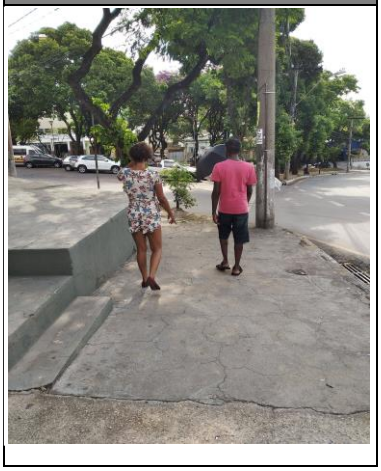Observações:

Localização da Testada

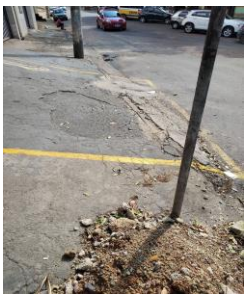


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 231 **Data do Registro: 25/11/2019 15:19:33** **Num. Lote CTM: 130856200280**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 203 **Data do Registro: 25/11/2019 15:17:53** **Num. Lote CTM: 130856200295**	*53*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 203 **Data do Registro: 25/11/2019 15:17:53** **Num. Lote CTM: 130856200295**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 191 **Data do Registro: 25/11/2019 15:16:08** **Num. Lote CTM: 130856200310**	***50***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

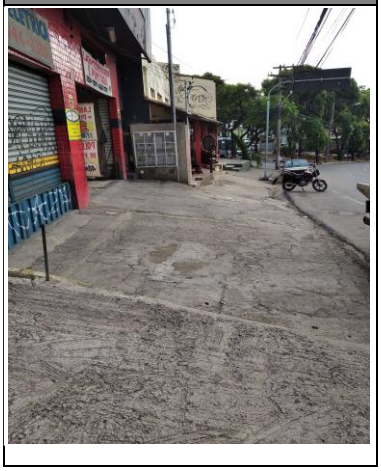Observações:

Localização da Testada

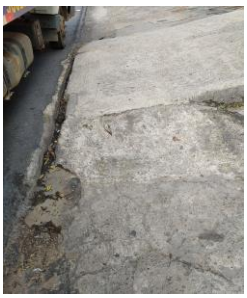


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 191 **Data do Registro: 25/11/2019 15:16:08** **Num. Lote CTM: 130856200310**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 183 **Data do Registro: 25/11/2019 15:14:35** **Num. Lote CTM: 130856200325**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 183 **Data do Registro: 25/11/2019 15:14:35** **Num. Lote CTM: 130856200325**	*60*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 173 **Data do Registro: 25/11/2019 15:12:56** **Num. Lote CTM: 130856200335**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

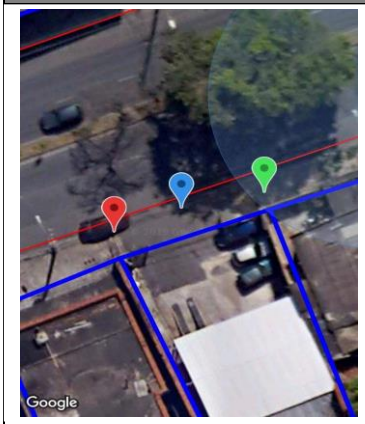


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 173 **Data do Registro: 25/11/2019 15:12:56** **Num. Lote CTM: 130856200335**	*60*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 149 **Data do Registro: 25/11/2019 15:10:58** **Num. Lote CTM: 130856200350**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

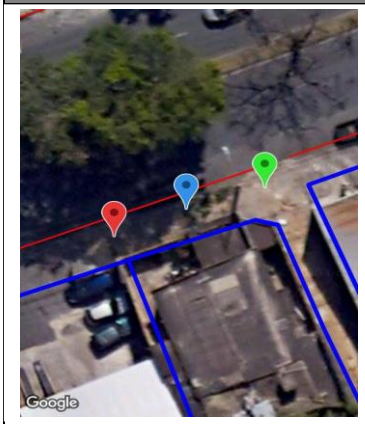


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 149 **Data do Registro: 25/11/2019 15:10:58** **Num. Lote CTM: 130856200350**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 137 **Data do Registro: 25/11/2019 15:09:09** **Num. Lote CTM: 130070600070**	***47***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

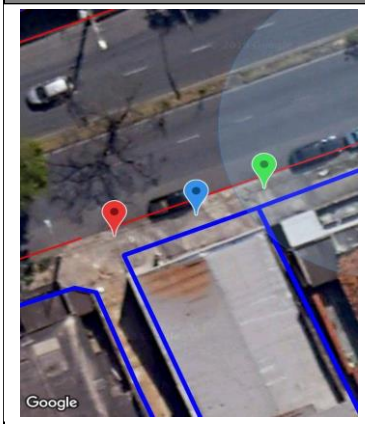


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 137 **Data do Registro: 25/11/2019 15:09:09** **Num. Lote CTM: 130070600070**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 135 **Data do Registro: 25/11/2019 15:07:52** **Num. Lote CTM: 130070600085**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


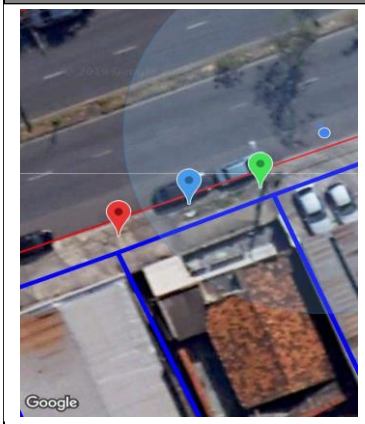


Foto Geral

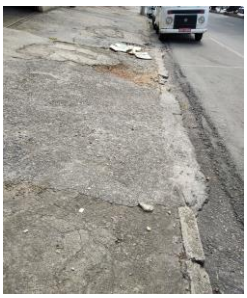

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 135 **Data do Registro: 25/11/2019 15:07:52** **Num. Lote CTM: 130070600085**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 125 **Data do Registro: 25/11/2019 15:06:24** **Num. Lote CTM: 130070600095**	***47***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 125 **Data do Registro: 25/11/2019 15:06:24** **Num. Lote CTM: 130070600095**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 115 **Data do Registro: 25/11/2019 15:04:49** **Num. Lote CTM: 130070600105**	*48*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


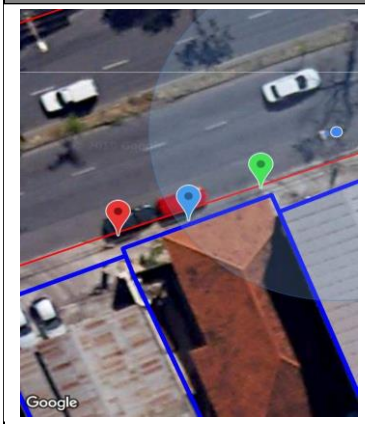


Foto Geral

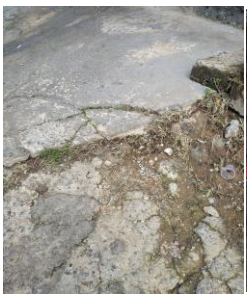

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 115 **Data do Registro: 25/11/2019 15:04:49** **Num. Lote CTM: 130070600105**	***48***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 121 **Data do Registro: 25/11/2019 15:03:01** **Num. Lote CTM: 130070600120**	***47***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



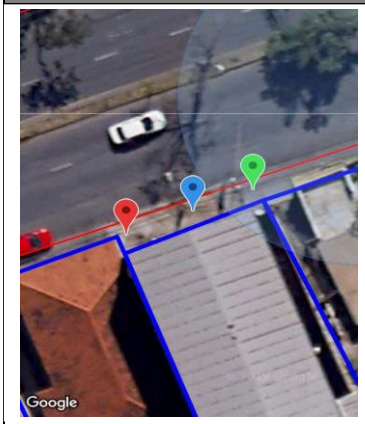


Foto Geral

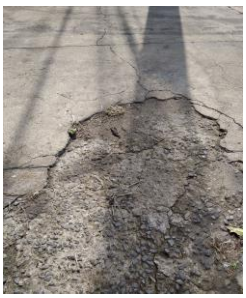

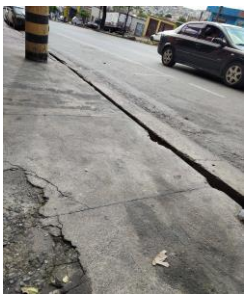Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 121 **Data do Registro: 25/11/2019 15:03:01** **Num. Lote CTM: 130070600120**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 119 **Data do Registro: 25/11/2019 15:01:40** **Num. Lote CTM: 130070600135**	***53***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



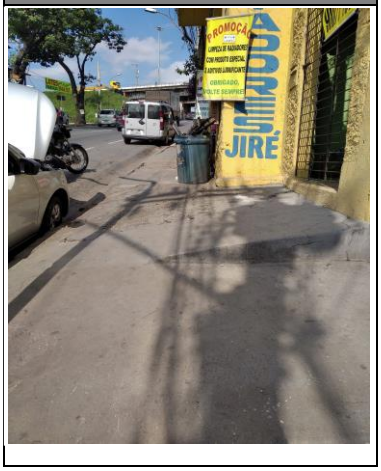Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 119 **Data do Registro: 25/11/2019 15:01:40** **Num. Lote CTM: 130070600135**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 119 **Data do Registro: 25/11/2019 14:59:28** **Num. Lote CTM: 130070600135**	*46*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 119 **Data do Registro: 25/11/2019 14:59:28** **Num. Lote CTM: 130070600135**	***46***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 123 **Data do Registro: 25/11/2019 14:57:28** **Num. Lote CTM: 130070600140**	***48***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

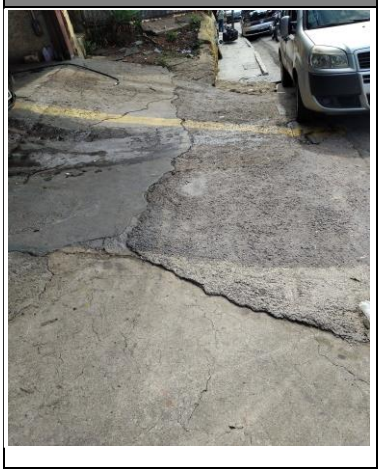Observações:

Localização da Testada

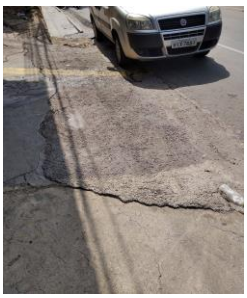


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 123 **Data do Registro: 25/11/2019 14:57:28** **Num. Lote CTM: 130070600140**	***48***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 117 **Data do Registro: 25/11/2019 14:55:45** **Num. Lote CTM: 130070600150**	***38***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 117 **Data do Registro: 25/11/2019 14:55:45** **Num. Lote CTM: 130070600150**	***38***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 101 **Data do Registro: 25/11/2019 14:54:19** **Num. Lote CTM: 130070600165**	***25***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Ivaí, 101 **Data do Registro: 25/11/2019 14:54:19** **Num. Lote CTM: 130070600165**	***25***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 13:11:36** **Num. Lote CTM: 130091000160**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Sem numeração**

Localização da Testada



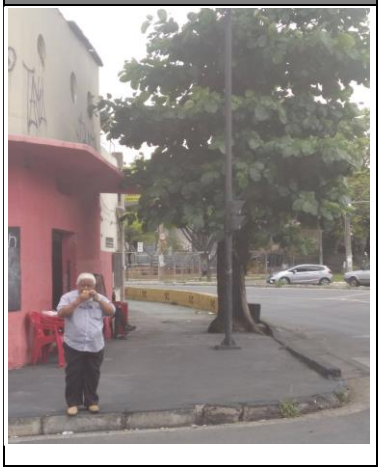Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 13:11:36** **Num. Lote CTM: 130091000160**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 352 **Data do Registro: 13/11/2019 13:13:17** **Num. Lote CTM: 130092300100**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



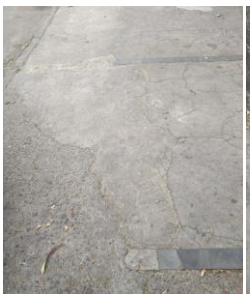Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 352 **Data do Registro: 13/11/2019 13:13:17** **Num. Lote CTM: 130092300100**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 360 **Data do Registro: 13/11/2019 13:14:50** **Num. Lote CTM: 130092300140**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

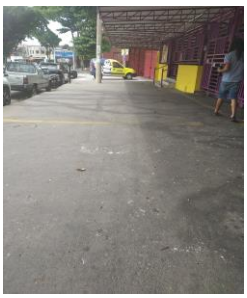


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 360 **Data do Registro: 13/11/2019 13:14:50** **Num. Lote CTM: 130092300140**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 380 **Data do Registro: 13/11/2019 13:17:17** **Num. Lote CTM: 130092300165**	***75***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



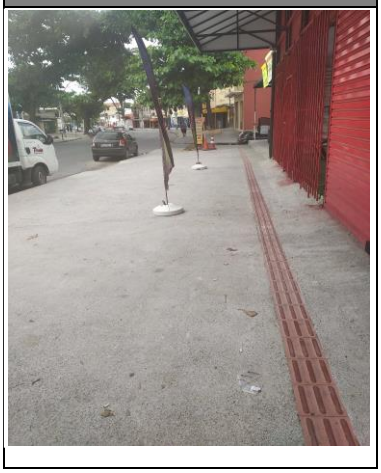Foto Geral



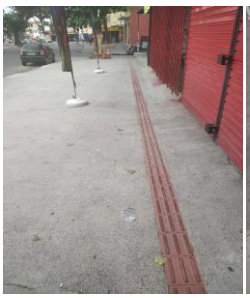Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 380 **Data do Registro: 13/11/2019 13:17:17** **Num. Lote CTM: 130092300165**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 420 **Data do Registro: 13/11/2019 13:19:26** **Num. Lote CTM: 130101500095**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 420 **Data do Registro: 13/11/2019 13:19:26** **Num. Lote CTM: 130101500095**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 426 **Data do Registro: 13/11/2019 13:20:43** **Num. Lote CTM: 130101500135**	***90***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

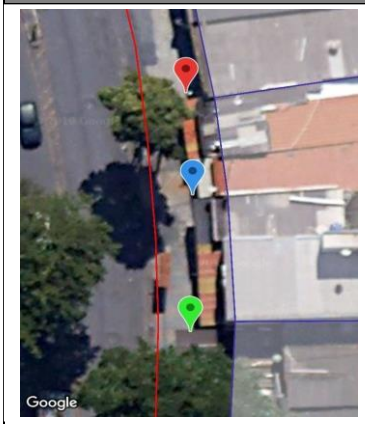


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 426 **Data do Registro: 13/11/2019 13:20:43** **Num. Lote CTM: 130101500135**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 444 **Data do Registro: 13/11/2019 13:22:24** **Num. Lote CTM: 130101500180**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 444 **Data do Registro: 13/11/2019 13:22:24** **Num. Lote CTM: 130101500180**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 500 **Data do Registro: 13/11/2019 13:25:50** **Num. Lote CTM: 130100200130**	***78***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



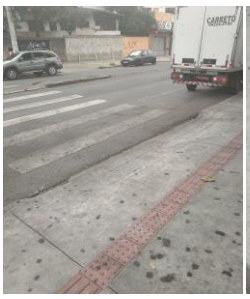Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 500 **Data do Registro: 13/11/2019 13:25:50** **Num. Lote CTM: 130100200130**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	Não	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	Não	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	N.A	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 520 **Data do Registro: 13/11/2019 13:27:27** **Num. Lote CTM: 130100200145**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



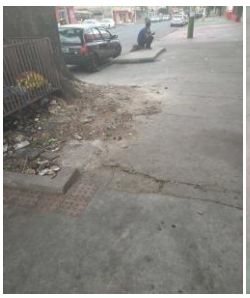Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 520 **Data do Registro: 13/11/2019 13:27:27** **Num. Lote CTM: 130100200145**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 530 **Data do Registro: 13/11/2019 13:29:06** **Num. Lote CTM: 130100200160**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


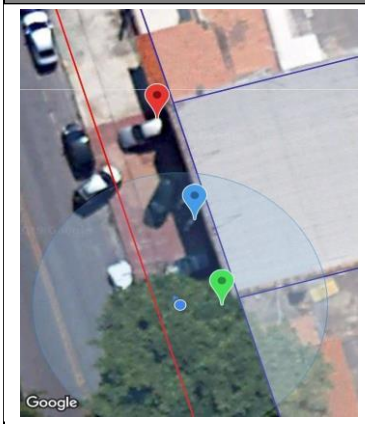


Foto Geral

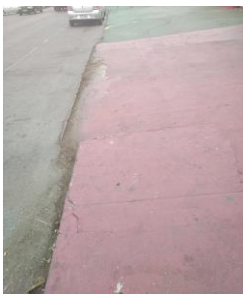

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 530 **Data do Registro: 13/11/2019 13:29:06** **Num. Lote CTM: 130100200160**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 606 **Data do Registro: 13/11/2019 13:31:01** **Num. Lote CTM: 130100200195**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 606 **Data do Registro: 13/11/2019 13:31:01** **Num. Lote CTM: 130100200195**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 620 **Data do Registro: 13/11/2019 13:33:37** **Num. Lote CTM: 130099200155**	***83***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 620 **Data do Registro: 13/11/2019 13:33:37** **Num. Lote CTM: 130099200155**	***83***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 630 **Data do Registro: 13/11/2019 13:35:28** **Num. Lote CTM: 130099200190**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 630 **Data do Registro: 13/11/2019 13:35:28** **Num. Lote CTM: 130099200190**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 650 **Data do Registro: 13/11/2019 13:37:09** **Num. Lote CTM: 130099200240**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


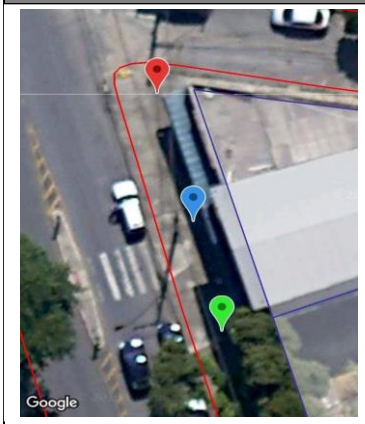


Foto Geral

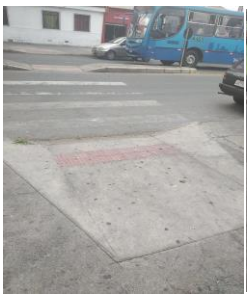

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 650 **Data do Registro: 13/11/2019 13:37:09** **Num. Lote CTM: 130099200240**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 660 **Data do Registro: 13/11/2019 13:39:06** **Num. Lote CTM: 130098000185**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 660 **Data do Registro: 13/11/2019 13:39:06** **Num. Lote CTM: 130098000185**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 670 **Data do Registro: 13/11/2019 13:40:46** **Num. Lote CTM: 130098000225**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


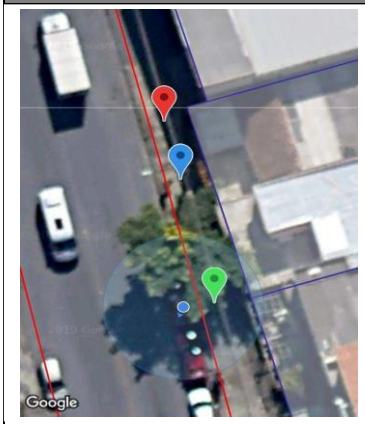


Foto Geral

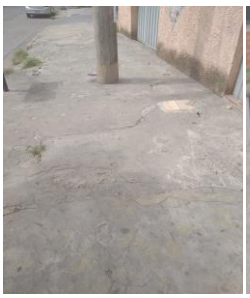

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 670 **Data do Registro: 13/11/2019 13:40:46** **Num. Lote CTM: 130098000225**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 680 **Data do Registro: 13/11/2019 13:42:46** **Num. Lote CTM: 130098000240**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

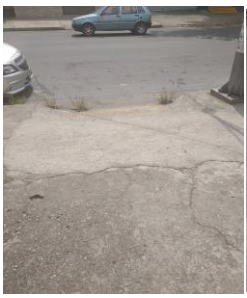


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 680 **Data do Registro: 13/11/2019 13:42:46** **Num. Lote CTM: 130098000240**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 778 **Data do Registro: 13/11/2019 13:44:25** **Num. Lote CTM: 130105600215**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 778 **Data do Registro: 13/11/2019 13:44:25** **Num. Lote CTM: 130105600215**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 780 **Data do Registro: 13/11/2019 13:46:04** **Num. Lote CTM: 130105600245**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 780 **Data do Registro: 13/11/2019 13:46:04** **Num. Lote CTM: 130105600245**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 798 **Data do Registro: 13/11/2019 13:47:38** **Num. Lote CTM: 130105600260**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

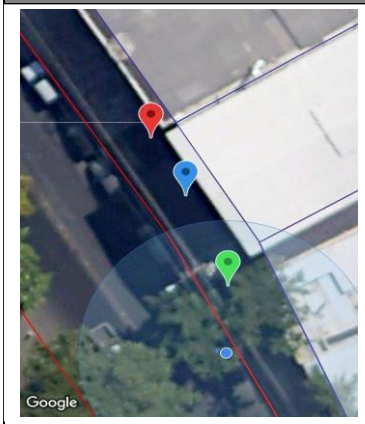


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 798 **Data do Registro: 13/11/2019 13:47:38** **Num. Lote CTM: 130105600260**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 802 **Data do Registro: 13/11/2019 13:51:31** **Num. Lote CTM: 130105600280**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 802 **Data do Registro: 13/11/2019 13:51:31** **Num. Lote CTM: 130105600280**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 840 **Data do Registro: 13/11/2019 13:54:10** **Num. Lote CTM: 130106900190**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

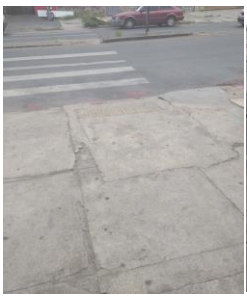


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 840 **Data do Registro: 13/11/2019 13:54:10** **Num. Lote CTM: 130106900190**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 850 **Data do Registro: 13/11/2019 13:55:48** **Num. Lote CTM: 130106900225**	***90***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

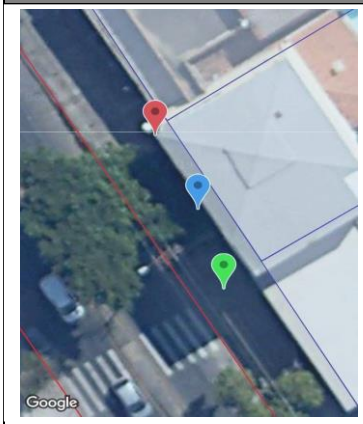


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 850 **Data do Registro: 13/11/2019 13:55:48** **Num. Lote CTM: 130106900225**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 860 **Data do Registro: 13/11/2019 13:57:07** **Num. Lote CTM: 130106900240**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

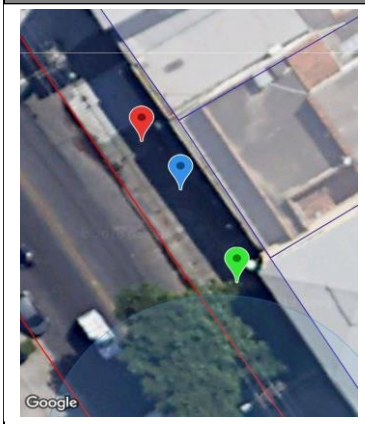


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 860 **Data do Registro: 13/11/2019 13:57:07** **Num. Lote CTM: 130106900240**	*60*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 870 **Data do Registro: 13/11/2019 13:58:26** **Num. Lote CTM: 130106900255**	***90***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 870 **Data do Registro: 13/11/2019 13:58:26** **Num. Lote CTM: 130106900255**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 880 **Data do Registro: 13/11/2019 14:00:02** **Num. Lote CTM: 130106900270,130106900265**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

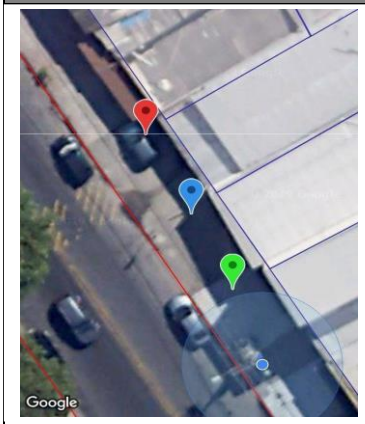


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 880 **Data do Registro: 13/11/2019 14:00:02** **Num. Lote CTM: 130106900270,130106900265**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 900 **Data do Registro: 13/11/2019 14:01:54** **Num. Lote CTM: 130106900280**	***85***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

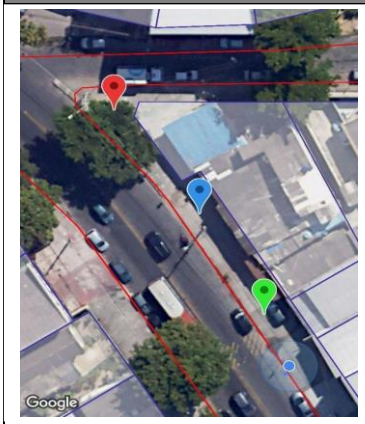


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 900 **Data do Registro: 13/11/2019 14:01:54** **Num. Lote CTM: 130106900280**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 970 **Data do Registro: 13/11/2019 14:06:00** **Num. Lote CTM: 130107100090**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 970 **Data do Registro: 13/11/2019 14:06:00** **Num. Lote CTM: 130107100090**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 976 **Data do Registro: 13/11/2019 14:07:58** **Num. Lote CTM: 130107100100**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 976 **Data do Registro: 13/11/2019 14:07:58** **Num. Lote CTM: 130107100100**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 980 **Data do Registro: 13/11/2019 14:10:10** **Num. Lote CTM: 130107100115**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



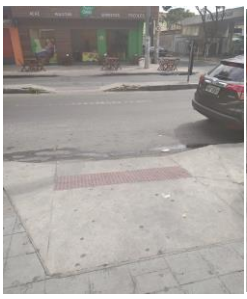Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 980 **Data do Registro: 13/11/2019 14:10:10** **Num. Lote CTM: 130107100115**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 990 **Data do Registro: 13/11/2019 14:11:16** **Num. Lote CTM: 130107100130,130107100140**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 990 **Data do Registro: 13/11/2019 14:11:16** **Num. Lote CTM: 130107100130,130107100140**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1024 **Data do Registro: 13/11/2019 14:14:08** **Num. Lote CTM: 130107100155**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

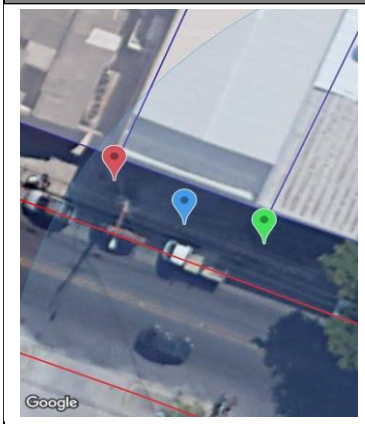


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1024 **Data do Registro: 13/11/2019 14:14:08** **Num. Lote CTM: 130107100155**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1036 **Data do Registro: 13/11/2019 14:15:27** **Num. Lote CTM: 130107100165**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

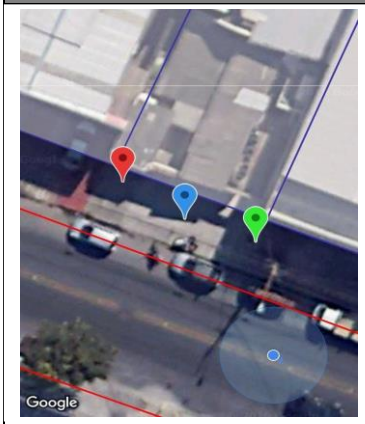


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1036 **Data do Registro: 13/11/2019 14:15:27** **Num. Lote CTM: 130107100165**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1050 **Data do Registro: 13/11/2019 14:18:44** **Num. Lote CTM: 130107100180**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

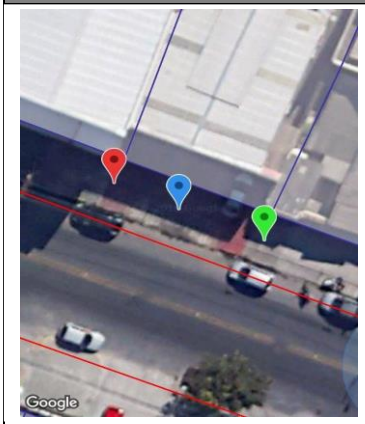


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1050 **Data do Registro: 13/11/2019 14:18:44** **Num. Lote CTM: 130107100180**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1060 **Data do Registro: 13/11/2019 14:19:55** **Num. Lote CTM: 130107100190**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

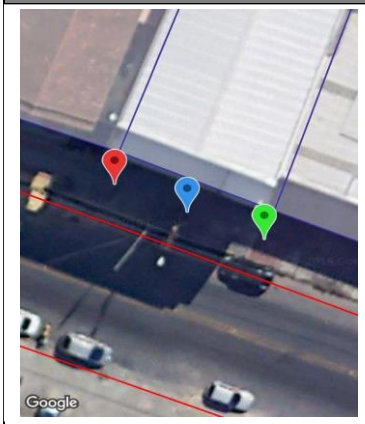


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1060 **Data do Registro: 13/11/2019 14:19:55** **Num. Lote CTM: 130107100190**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1070 **Data do Registro: 13/11/2019 14:21:50** **Num. Lote CTM: 130107100205**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


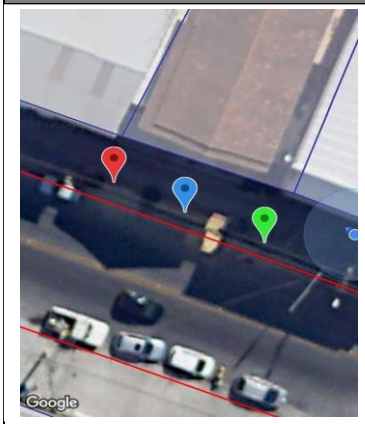


Foto Geral

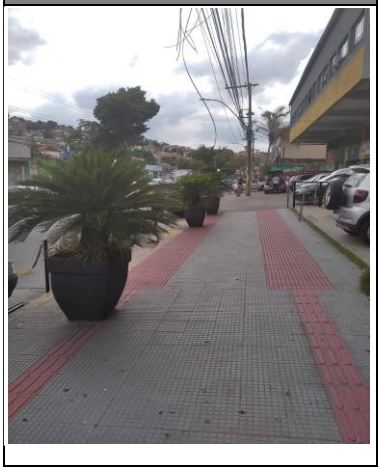

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1070 **Data do Registro: 13/11/2019 14:21:50** **Num. Lote CTM: 130107100205**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1080 **Data do Registro: 13/11/2019 14:23:17** **Num. Lote CTM: 130107100230**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1080 **Data do Registro: 13/11/2019 14:23:17** **Num. Lote CTM: 130107100230**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1086 **Data do Registro: 13/11/2019 14:25:15** **Num. Lote CTM: 130107100245**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1086 **Data do Registro: 13/11/2019 14:25:15** **Num. Lote CTM: 130107100245**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1120 **Data do Registro: 13/11/2019 14:27:03** **Num. Lote CTM: 130107100255**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


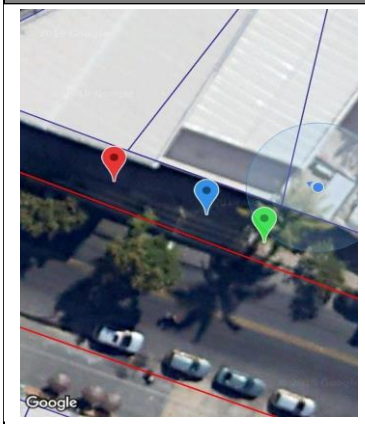


Foto Geral

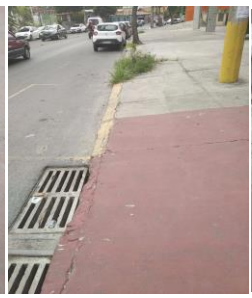

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1120 **Data do Registro: 13/11/2019 14:27:03** **Num. Lote CTM: 130107100255**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1136 **Data do Registro: 13/11/2019 14:28:41** **Num. Lote CTM: 130107100270**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1136 **Data do Registro: 13/11/2019 14:28:41** **Num. Lote CTM: 130107100270**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1148 **Data do Registro: 13/11/2019 14:30:12** **Num. Lote CTM: 130641200055**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1148 **Data do Registro: 13/11/2019 14:30:12** **Num. Lote CTM: 130641200055**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1160 **Data do Registro: 13/11/2019 14:32:23** **Num. Lote CTM: 130641200080**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



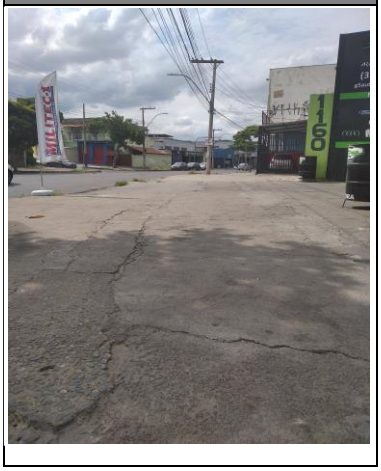Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1160 **Data do Registro: 13/11/2019 14:32:23** **Num. Lote CTM: 130641200080**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1182 **Data do Registro: 13/11/2019 14:34:13** **Num. Lote CTM: 130641200095**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1182 **Data do Registro: 13/11/2019 14:34:13** **Num. Lote CTM: 130641200095**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1230 **Data do Registro: 13/11/2019 14:36:00** **Num. Lote CTM: 130641200115**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

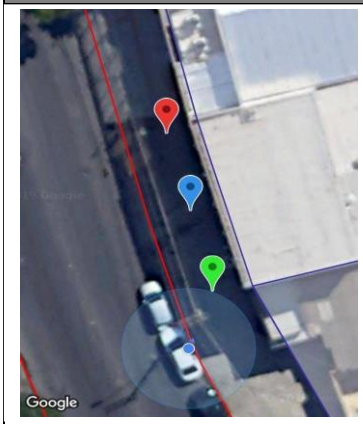


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1230 **Data do Registro: 13/11/2019 14:36:00** **Num. Lote CTM: 130641200115**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1236 **Data do Registro: 13/11/2019 14:37:38** **Num. Lote CTM: 130641200115**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1236 **Data do Registro: 13/11/2019 14:37:38** **Num. Lote CTM: 130641200115**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1240 **Data do Registro: 13/11/2019 14:39:18** **Num. Lote CTM: 130641200135**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



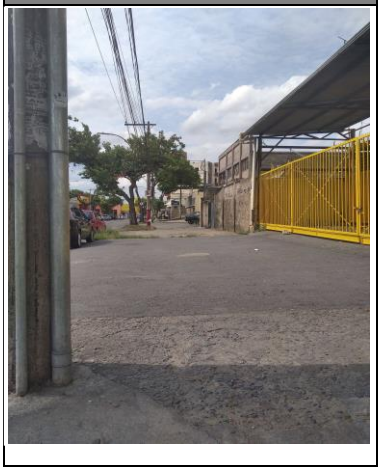Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1240 **Data do Registro: 13/11/2019 14:39:18** **Num. Lote CTM: 130641200135**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1252 **Data do Registro: 13/11/2019 14:40:29** **Num. Lote CTM: 130641200150**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1252 **Data do Registro: 13/11/2019 14:40:29** **Num. Lote CTM: 130641200150**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1260 **Data do Registro: 13/11/2019 14:42:52** **Num. Lote CTM: 130641200165**	***42***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1260 **Data do Registro: 13/11/2019 14:42:52** **Num. Lote CTM: 130641200165**	***42***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1270 **Data do Registro: 13/11/2019 14:44:00** **Num. Lote CTM: 130641200180**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1270 **Data do Registro: 13/11/2019 14:44:00** **Num. Lote CTM: 130641200180**	*60*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1280 **Data do Registro: 13/11/2019 14:46:04** **Num. Lote CTM: 130641200215**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

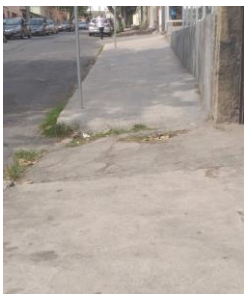


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1280 **Data do Registro: 13/11/2019 14:46:04** **Num. Lote CTM: 130641200215**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1300 **Data do Registro: 13/11/2019 14:48:38** **Num. Lote CTM: 130152200010**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


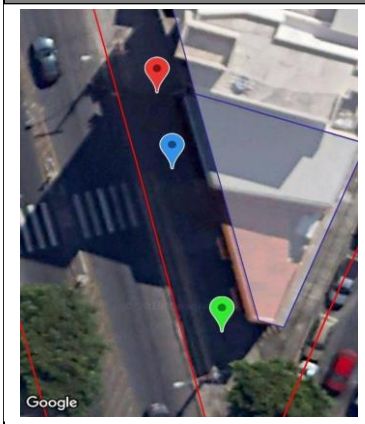


Foto Geral

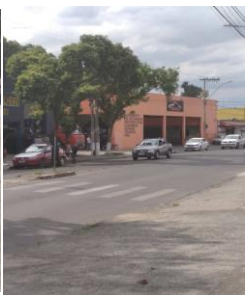

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1300 **Data do Registro: 13/11/2019 14:48:38** **Num. Lote CTM: 130152200010**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1166 **Data do Registro: 13/11/2019 14:50:41** **Num. Lote CTM: 130152200550**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

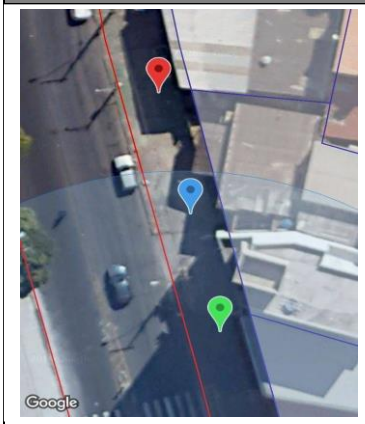


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1166 **Data do Registro: 13/11/2019 14:50:41** **Num. Lote CTM: 130152200550**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1320 **Data do Registro: 13/11/2019 14:51:44** **Num. Lote CTM: 130152200045**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

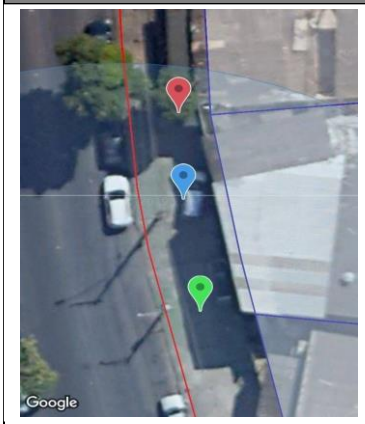


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1320 **Data do Registro: 13/11/2019 14:51:44** **Num. Lote CTM: 130152200045**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1380 **Data do Registro: 13/11/2019 14:54:05** **Num. Lote CTM: 130152200070**	*47*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

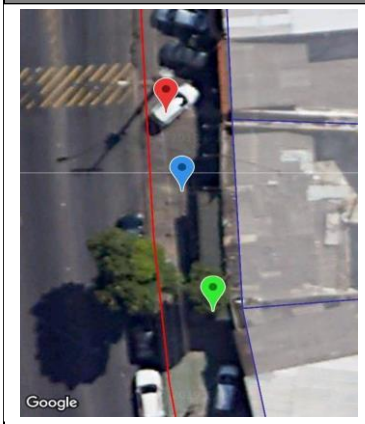


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1380 **Data do Registro: 13/11/2019 14:54:05** **Num. Lote CTM: 130152200070**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1392 **Data do Registro: 13/11/2019 14:56:04** **Num. Lote CTM: 130152200090**	*59*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	9
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1392 **Data do Registro: 13/11/2019 14:56:04** **Num. Lote CTM: 130152200090**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Outro	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1408 **Data do Registro: 13/11/2019 14:57:03** **Num. Lote CTM: 130152200105**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


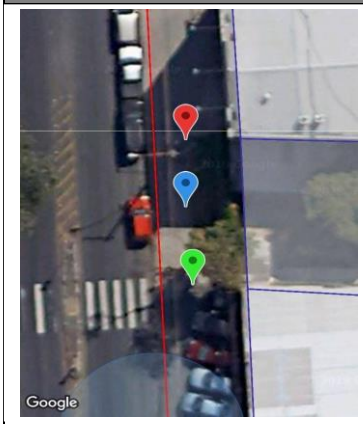


Foto Geral

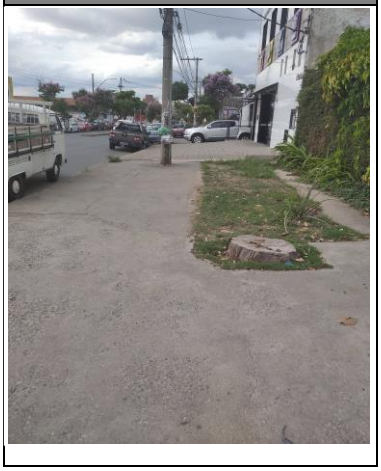

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1408 **Data do Registro: 13/11/2019 14:57:03** **Num. Lote CTM: 130152200105**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1420 **Data do Registro: 13/11/2019 14:58:34** **Num. Lote CTM: 130152200115**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

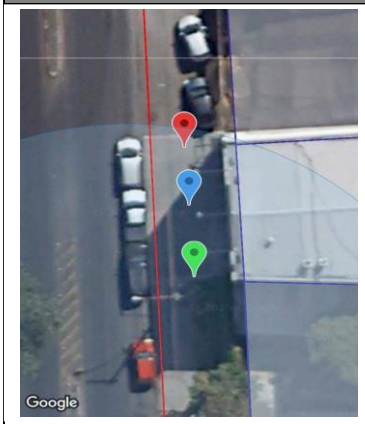


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1420 **Data do Registro: 13/11/2019 14:58:34** **Num. Lote CTM: 130152200115**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1432 **Data do Registro: 13/11/2019 14:59:59** **Num. Lote CTM: 130152200130**	***50***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



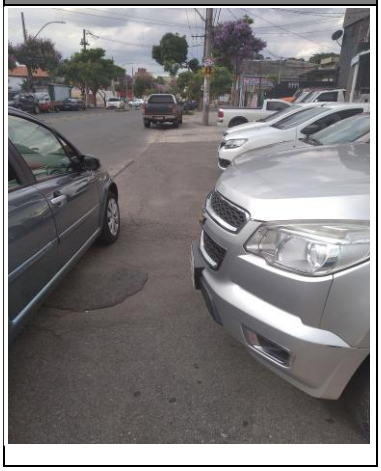Foto Geral



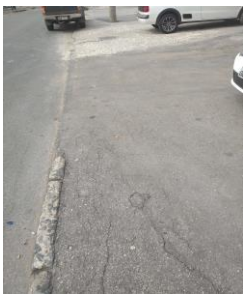Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1432 **Data do Registro: 13/11/2019 14:59:59** **Num. Lote CTM: 130152200130**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1444 **Data do Registro: 13/11/2019 15:01:22** **Num. Lote CTM: 130152200140**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

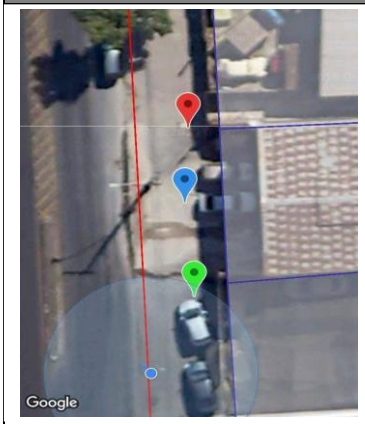


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1444 **Data do Registro: 13/11/2019 15:01:22** **Num. Lote CTM: 130152200140**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1450 **Data do Registro: 13/11/2019 15:02:50** **Num. Lote CTM: 130152200155**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

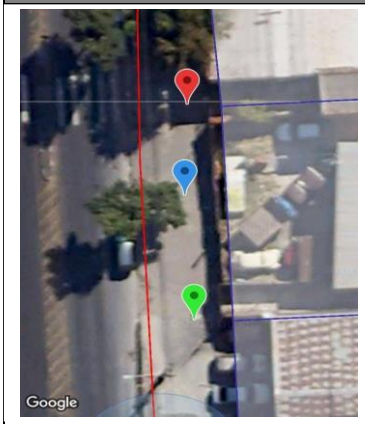


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1450 **Data do Registro: 13/11/2019 15:02:50** **Num. Lote CTM: 130152200155**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1468 **Data do Registro: 13/11/2019 15:05:56** **Num. Lote CTM: 130152200190**	***54***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



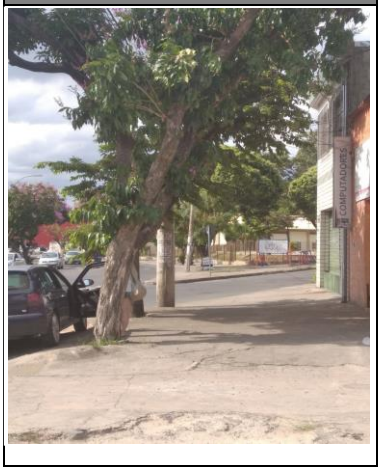Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1468 **Data do Registro: 13/11/2019 15:05:56** **Num. Lote CTM: 130152200190**	***54***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1472 **Data do Registro: 13/11/2019 15:07:41** **Num. Lote CTM: 130152200230**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1472 **Data do Registro: 13/11/2019 15:07:41** **Num. Lote CTM: 130152200230**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1494 **Data do Registro: 13/11/2019 15:11:19** **Num. Lote CTM: 130617600035**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada




Foto Geral



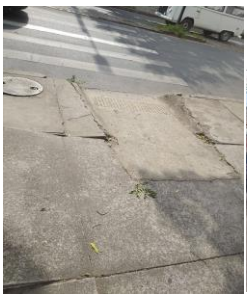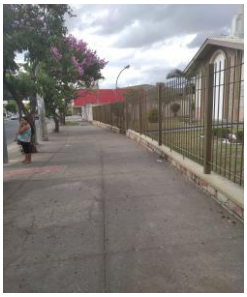Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1494 **Data do Registro: 13/11/2019 15:11:19** **Num. Lote CTM: 130617600035**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1520 **Data do Registro: 13/11/2019 15:13:37** **Num. Lote CTM: 130617600400**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1520 **Data do Registro: 13/11/2019 15:13:37** **Num. Lote CTM: 130617600400**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1550 **Data do Registro: 13/11/2019 15:15:35** **Num. Lote CTM: 130617600105**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1550 **Data do Registro: 13/11/2019 15:15:35** **Num. Lote CTM: 130617600105**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1580 **Data do Registro: 13/11/2019 15:18:22** **Num. Lote CTM: 130617600150**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	2
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1580 **Data do Registro: 13/11/2019 15:18:22** **Num. Lote CTM: 130617600150**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Não	-3
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Não	-2
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1668 **Data do Registro: 13/11/2019 15:21:13** **Num. Lote CTM: 130151000025**	***78***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1668 **Data do Registro: 13/11/2019 15:21:13** **Num. Lote CTM: 130151000025**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1680 **Data do Registro: 13/11/2019 15:23:27** **Num. Lote CTM: 130151000060**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

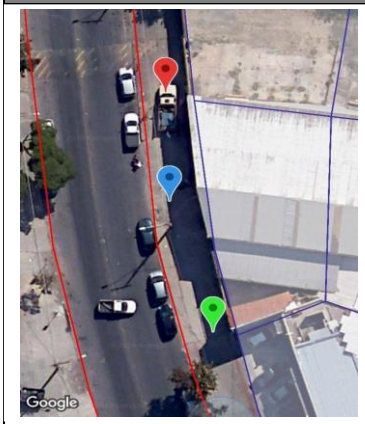


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1680 **Data do Registro: 13/11/2019 15:23:27** **Num. Lote CTM: 130151000060**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1700 **Data do Registro: 13/11/2019 15:25:19** **Num. Lote CTM: 130151000085,130151000110**	***50***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



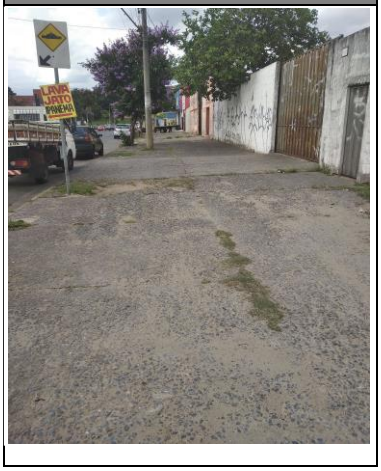Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1700 **Data do Registro: 13/11/2019 15:25:19** **Num. Lote CTM: 130151000085,130151000110**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1844 **Data do Registro: 13/11/2019 15:28:38** **Num. Lote CTM: 130151000130,130151000150**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



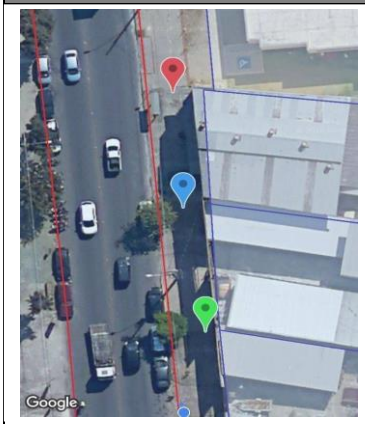


Foto Geral

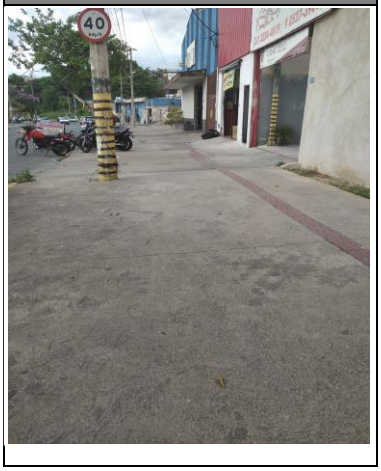

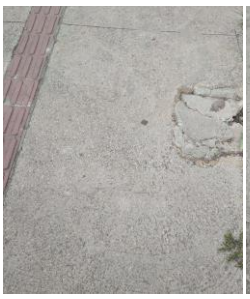Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1844 **Data do Registro: 13/11/2019 15:28:38** **Num. Lote CTM: 130151000130,130151000150**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1864 **Data do Registro: 13/11/2019 15:37:27** **Num. Lote CTM: 130151000190**	***80***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



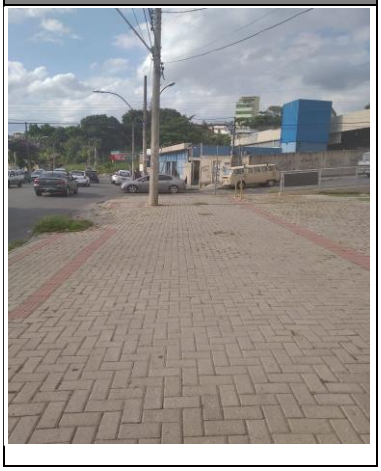Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1864 **Data do Registro: 13/11/2019 15:37:27** **Num. Lote CTM: 130151000190**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1910 **Data do Registro: 13/11/2019 15:39:25** **Num. Lote CTM: 130117200150**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1910 **Data do Registro: 13/11/2019 15:39:25** **Num. Lote CTM: 130117200150**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1980 **Data do Registro: 13/11/2019 15:41:47** **Num. Lote CTM: 130117200260**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1980 **Data do Registro: 13/11/2019 15:41:47** **Num. Lote CTM: 130117200260**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2004 **Data do Registro: 13/11/2019 15:43:44** **Num. Lote CTM: 130118500005,130118500015,130118500030,13011851170**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2004 **Data do Registro: 13/11/2019 15:43:44** **Num. Lote CTM: 130118500005,130118500015,130118500030,13011851170**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2030 **Data do Registro: 13/11/2019 15:46:03** **Num. Lote CTM: 130118500050**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2030 **Data do Registro: 13/11/2019 15:46:03** **Num. Lote CTM: 130118500050**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2040 **Data do Registro: 13/11/2019 15:49:11** **Num. Lote CTM: 130118500065**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada




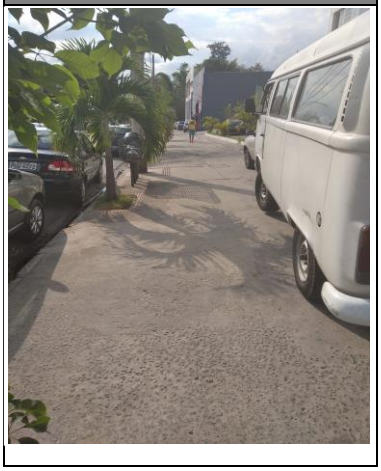
Foto Geral



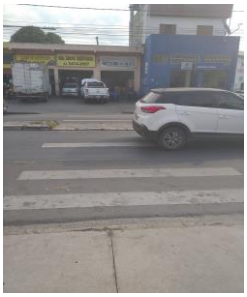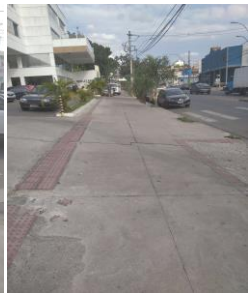Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2040 **Data do Registro: 13/11/2019 15:49:11** **Num. Lote CTM: 130118500065**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Não	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2066 **Data do Registro: 13/11/2019 15:50:40** **Num. Lote CTM: 130118500095**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



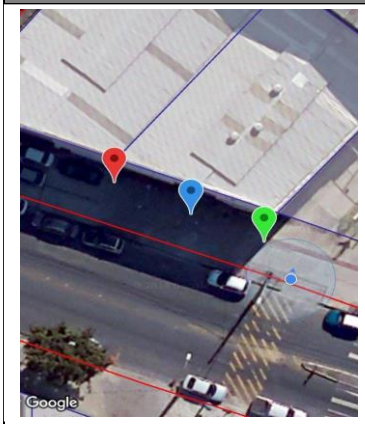


Foto Geral

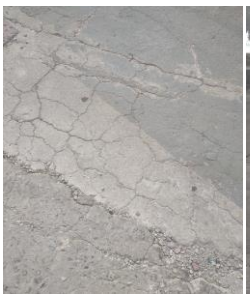

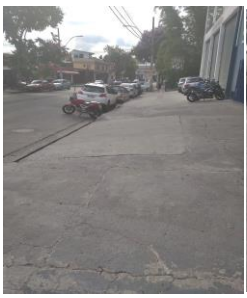Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2066 **Data do Registro: 13/11/2019 15:50:40** **Num. Lote CTM: 130118500095**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2072 **Data do Registro: 13/11/2019 15:53:04** **Num. Lote CTM: 130118500120**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


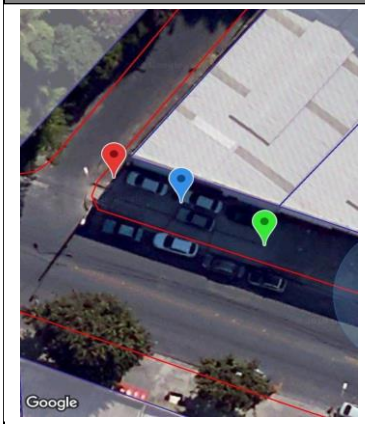


Foto Geral

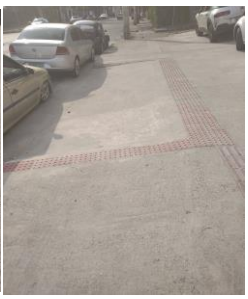

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2072 **Data do Registro: 13/11/2019 15:53:04** **Num. Lote CTM: 130118500120**	***68***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2120 **Data do Registro: 13/11/2019 15:56:33** **Num. Lote CTM: 130489200120**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

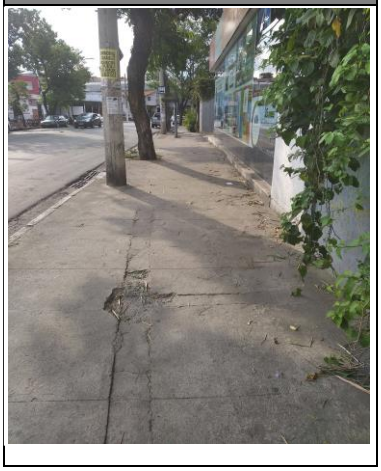Observações:

Localização da Testada


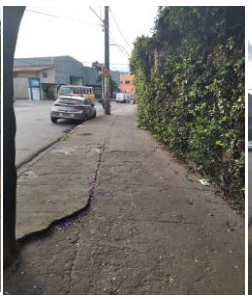


Foto Geral

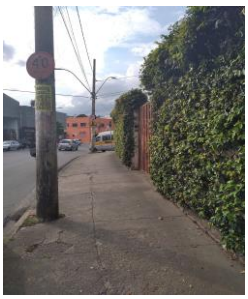

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2120 **Data do Registro: 13/11/2019 15:56:33** **Num. Lote CTM: 130489200120**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2150 **Data do Registro: 13/11/2019 15:58:25** **Num. Lote CTM: 130120400185**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2150 **Data do Registro: 13/11/2019 15:58:25** **Num. Lote CTM: 130120400185**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2220 **Data do Registro: 13/11/2019 16:02:41** **Num. Lote CTM: 130629200940**	***78***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

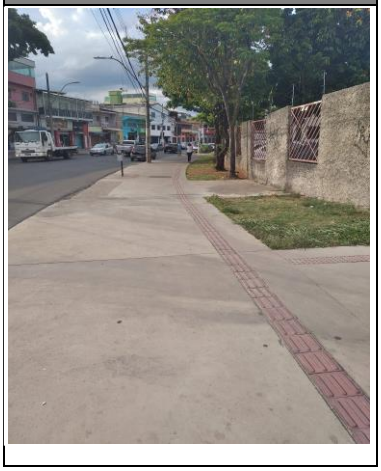Observações:

Localização da Testada

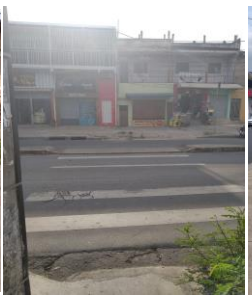


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio




Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2220 **Data do Registro: 13/11/2019 16:02:41** **Num. Lote CTM: 130629200940**	***78***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2260 **Data do Registro: 13/11/2019 16:06:07** **Num. Lote CTM: 130629200140**	***85***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Sim	5
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



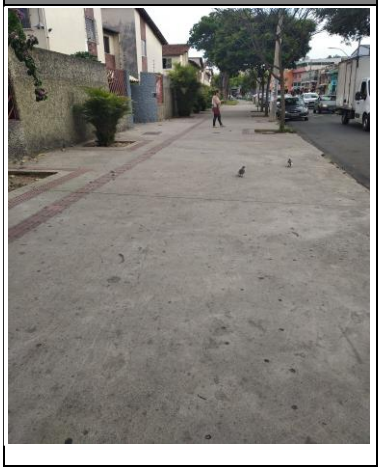
Foto Geral



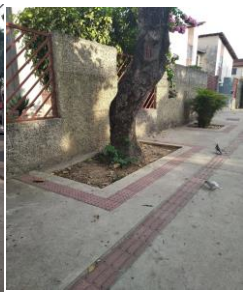Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2260 **Data do Registro: 13/11/2019 16:06:07** **Num. Lote CTM: 130629200140**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2400 **Data do Registro: 13/11/2019 16:10:10** **Num. Lote CTM: 130629200230**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

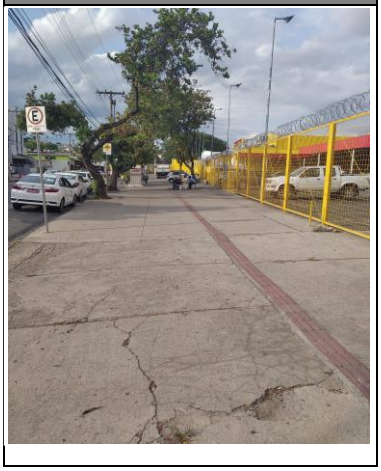Observações:

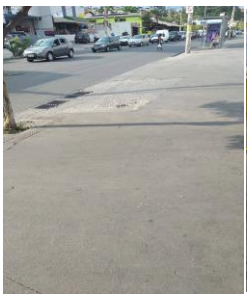
Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2400 **Data do Registro: 13/11/2019 16:10:10** **Num. Lote CTM: 130629200230**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2444 **Data do Registro: 13/11/2019 16:13:32** **Num. Lote CTM: 130629200260,130629200280**	***90***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



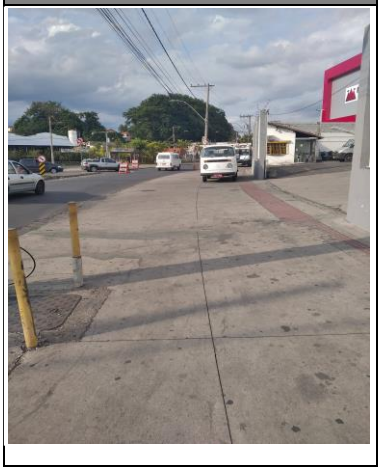Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2444 **Data do Registro: 13/11/2019 16:13:32** **Num. Lote CTM: 130629200260,130629200280**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2470 **Data do Registro: 13/11/2019 16:25:04** **Num. Lote CTM: 130629200325,130629200550**	***90***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



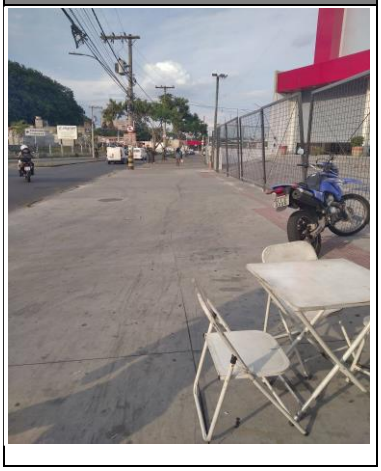Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2470 **Data do Registro: 13/11/2019 16:25:04** **Num. Lote CTM: 130629200325,130629200550**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2510 **Data do Registro: 13/11/2019 16:27:16** **Num. Lote CTM: 130629200520,130629200520, 130629200515, 130629200510**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2510 **Data do Registro: 13/11/2019 16:27:16** **Num. Lote CTM: 130629200520,130629200520, 130629200515, 130629200510**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 16:30:46** **Num. Lote CTM: 130629200505**	***88***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: Acesso através da Av. Abílio Machado, 3123

Localização da Testada

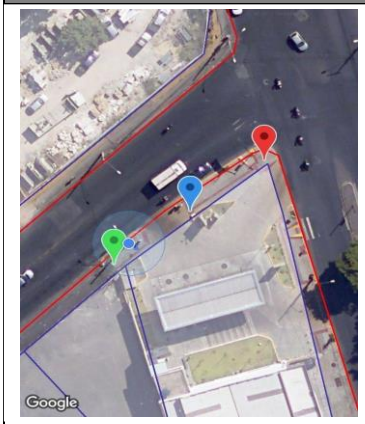


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/nº **Data do Registro: 13/11/2019 16:30:46** **Num. Lote CTM: 130629200505**	***88***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2555 **Data do Registro: 26/11/2019 17:18:02** **Num. Lote CTM: 130465000100**	*54*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



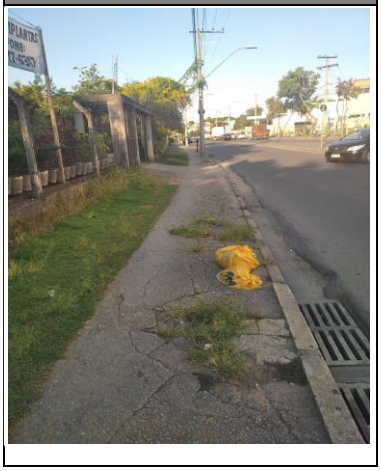Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2555 **Data do Registro: 26/11/2019 17:18:02** **Num. Lote CTM: 130465000100**	***54***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2401 **Data do Registro: 26/11/2019 17:12:33** **Num. Lote CTM: 130839900130**	***72***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



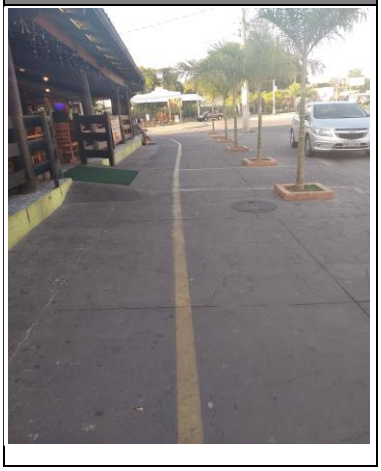Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2401 **Data do Registro: 26/11/2019 17:12:33** **Num. Lote CTM: 130839900130**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2391 **Data do Registro: 26/11/2019 17:10:54** **Num. Lote CTM: 130839900110**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


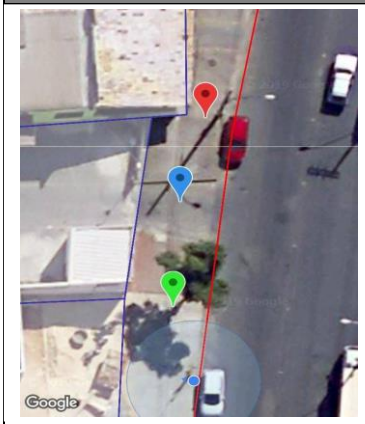


Foto Geral

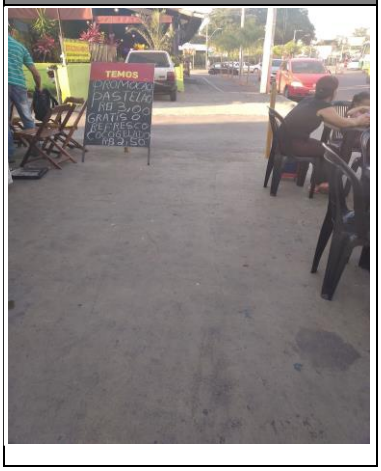

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2391 **Data do Registro: 26/11/2019 17:10:54** **Num. Lote CTM: 130839900110**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2389 **Data do Registro: 26/11/2019 17:09:35** **Num. Lote CTM: 130839900095**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



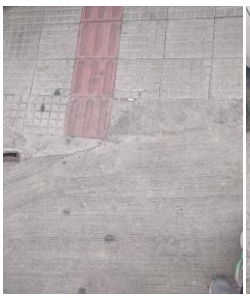Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2389 **Data do Registro: 26/11/2019 17:09:35** **Num. Lote CTM: 130839900095**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2379 **Data do Registro: 26/11/2019 17:08:08** **Num. Lote CTM: 130839900080**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2379 **Data do Registro: 26/11/2019 17:08:08** **Num. Lote CTM: 130839900080**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2375 **Data do Registro: 26/11/2019 17:06:00** **Num. Lote CTM: 130839900070**	***65***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



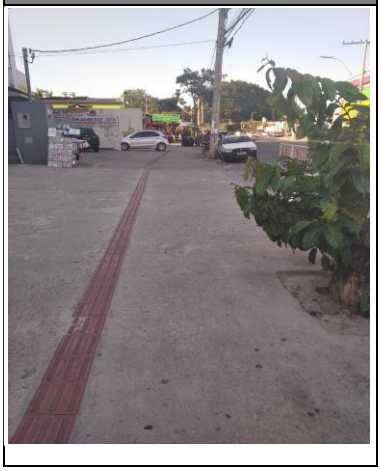Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2375 **Data do Registro: 26/11/2019 17:06:00** **Num. Lote CTM: 130839900070**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2365 **Data do Registro: 26/11/2019 17:04:14** **Num. Lote CTM: 130839900060**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



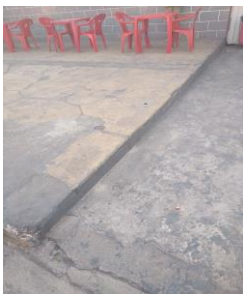Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2365 **Data do Registro: 26/11/2019 17:04:14** **Num. Lote CTM: 130839900060**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2367 **Data do Registro: 26/11/2019 17:02:37** **Num. Lote CTM: 130839900045**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

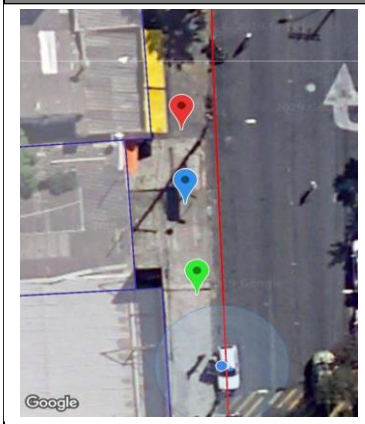


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2367 **Data do Registro: 26/11/2019 17:02:37** **Num. Lote CTM: 130839900045**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2367 **Data do Registro: 26/11/2019 17:00:28** **Num. Lote CTM: 130839900035**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: Não foi possível identificar a numeração

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2367 **Data do Registro: 26/11/2019 17:00:28** **Num. Lote CTM: 130839900035**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2123 **Data do Registro: 26/11/2019 16:58:51** **Num. Lote CTM: 130839900210**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


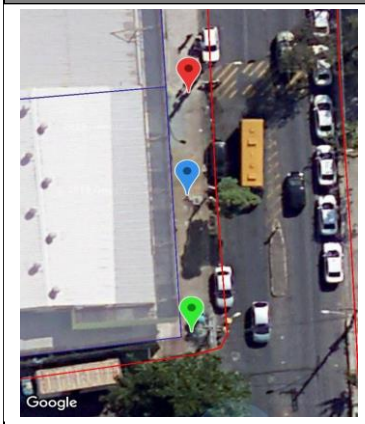


Foto Geral

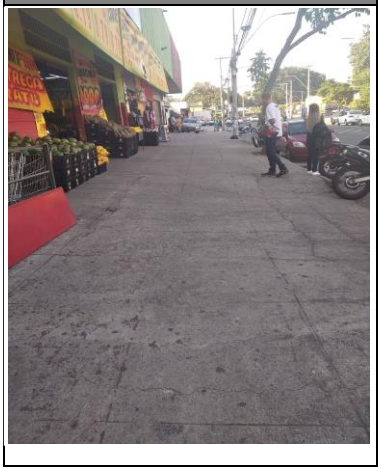

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2123 **Data do Registro: 26/11/2019 16:58:51** **Num. Lote CTM: 130839900210**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2121 **Data do Registro: 26/11/2019 16:56:36** **Num. Lote CTM: 130852100235**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



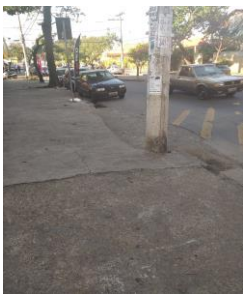Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2121 **Data do Registro: 26/11/2019 16:56:36** **Num. Lote CTM: 130852100235**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2111 **Data do Registro: 26/11/2019 16:55:49** **Num. Lote CTM: 130852100160**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2111 **Data do Registro: 26/11/2019 16:55:49** **Num. Lote CTM: 130852100160**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2017 **Data do Registro: 26/11/2019 16:54:38** **Num. Lote CTM: 130852100140**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

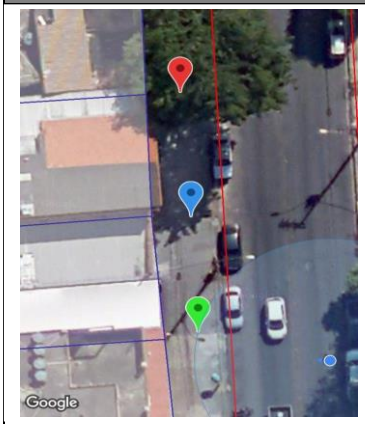


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2017 **Data do Registro: 26/11/2019 16:54:38** **Num. Lote CTM: 130852100140**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2011 **Data do Registro: 26/11/2019 16:53:08** **Num. Lote CTM: 130852100125**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


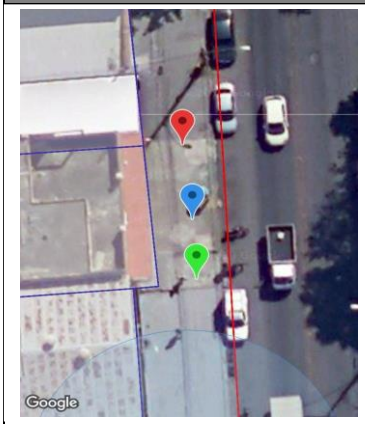


Foto Geral

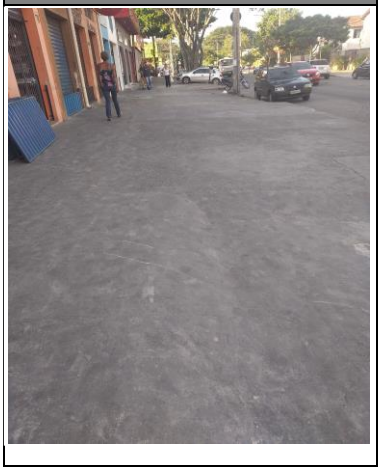

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2011 **Data do Registro: 26/11/2019 16:53:08** **Num. Lote CTM: 130852100125**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2001 **Data do Registro: 26/11/2019 16:52:21** **Num. Lote CTM: 130852100115**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

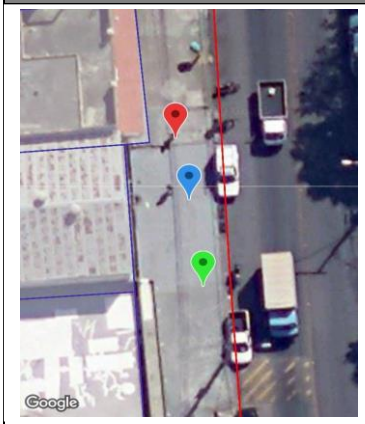


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2001 **Data do Registro: 26/11/2019 16:52:21** **Num. Lote CTM: 130852100115**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1989 **Data do Registro: 26/11/2019 16:50:42** **Num. Lote CTM: 130852100100**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1989 **Data do Registro: 26/11/2019 16:50:42** **Num. Lote CTM: 130852100100**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1985 **Data do Registro: 26/11/2019 16:49:34** **Num. Lote CTM: 130852100090**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

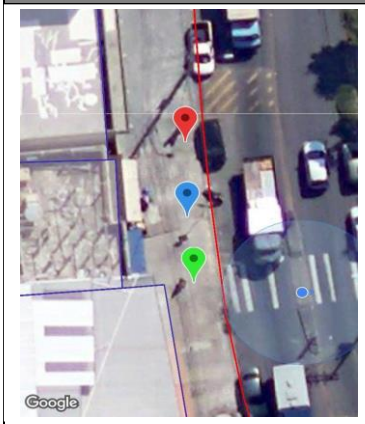


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1985 **Data do Registro: 26/11/2019 16:49:34** **Num. Lote CTM: 130852100090**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1977 **Data do Registro: 26/11/2019 16:48:16** **Num. Lote CTM: 130852100080**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



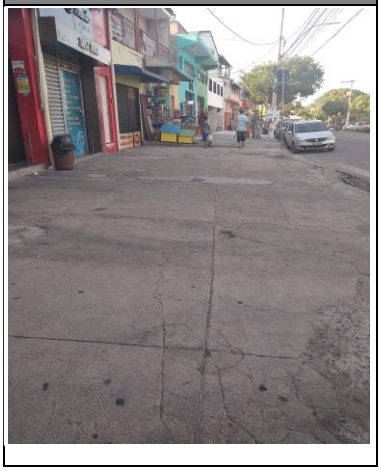Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1977 **Data do Registro: 26/11/2019 16:48:16** **Num. Lote CTM: 130852100080**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1971 **Data do Registro: 26/11/2019 16:46:42** **Num. Lote CTM: 130852100065**	***70***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

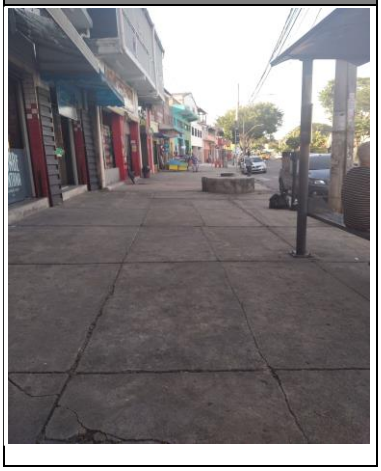Observações:

Localização da Testada

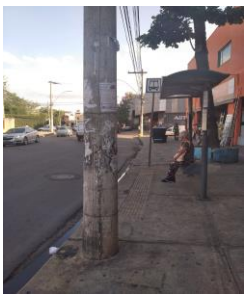


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1971 **Data do Registro: 26/11/2019 16:46:42** **Num. Lote CTM: 130852100065**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1965 **Data do Registro: 26/11/2019 16:44:51** **Num. Lote CTM: 130852100005**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

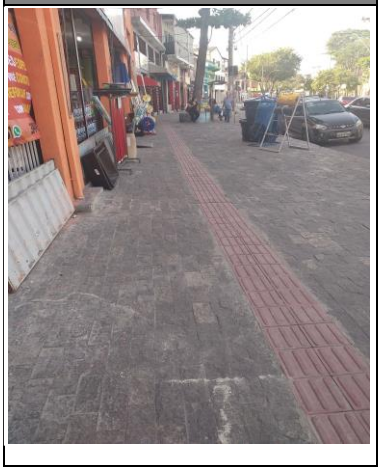Observações:

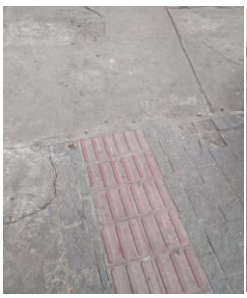
Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio


Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1965 **Data do Registro: 26/11/2019 16:44:51** **Num. Lote CTM: 130852100005**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1957 **Data do Registro: 26/11/2019 16:42:46** **Num. Lote CTM: 130813000160**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


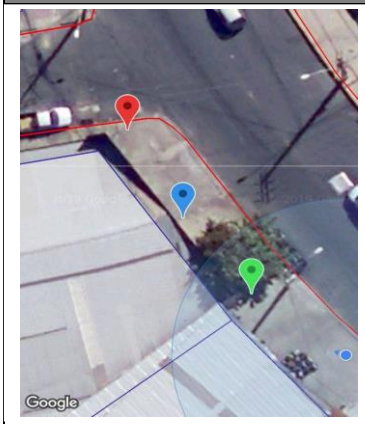


Foto Geral

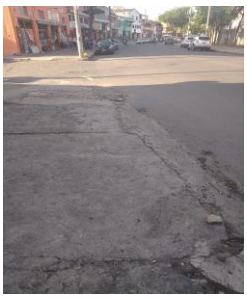

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1957 **Data do Registro: 26/11/2019 16:42:46** **Num. Lote CTM: 130813000160**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1949 **Data do Registro: 26/11/2019 16:41:28** **Num. Lote CTM: 130813000180**	***65***	***C***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



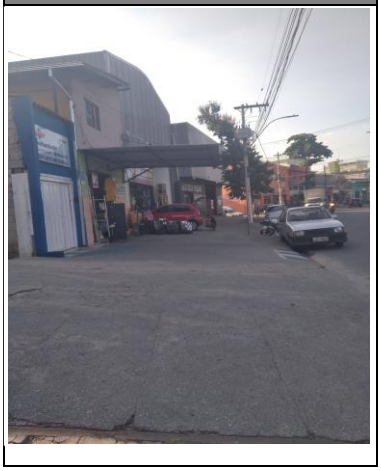Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1949 **Data do Registro: 26/11/2019 16:41:28** **Num. Lote CTM: 130813000180**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1949 **Data do Registro: 26/11/2019 16:40:24** **Num. Lote CTM: 130813000225**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

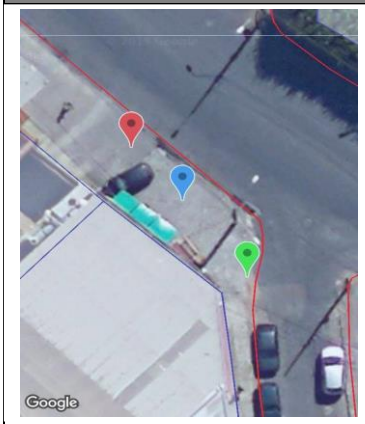


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1949 **Data do Registro: 26/11/2019 16:40:24** **Num. Lote CTM: 130813000225**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1931 **Data do Registro: 26/11/2019 16:38:52** **Num. Lote CTM: 130488000165**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

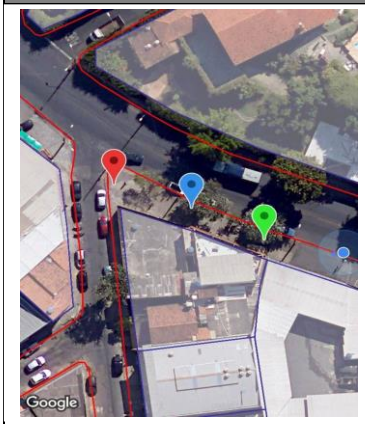


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1931 **Data do Registro: 26/11/2019 16:38:52** **Num. Lote CTM: 130488000165**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1921 **Data do Registro: 26/11/2019 16:37:45** **Num. Lote CTM: 130488000210**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1921 **Data do Registro: 26/11/2019 16:37:45** **Num. Lote CTM: 130488000210**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1913 **Data do Registro: 26/11/2019 16:35:54** **Num. Lote CTM: 130487700190**	***65***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

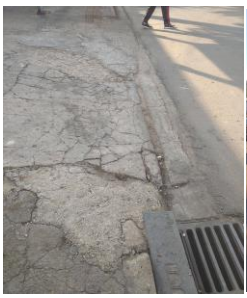


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1913 **Data do Registro: 26/11/2019 16:35:54** **Num. Lote CTM: 130487700190**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1903 **Data do Registro: 26/11/2019 16:33:52** **Num. Lote CTM: 130487700215**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1903 **Data do Registro: 26/11/2019 16:33:52** **Num. Lote CTM: 130487700215**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1881 **Data do Registro: 26/11/2019 16:32:31** **Num. Lote CTM: 130487700240**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada




Foto Geral



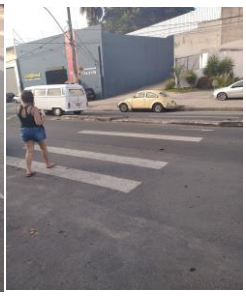Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1881 **Data do Registro: 26/11/2019 16:32:31** **Num. Lote CTM: 130487700240**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1817 **Data do Registro: 26/11/2019 16:30:40** **Num. Lote CTM: 130486400180**	***47***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

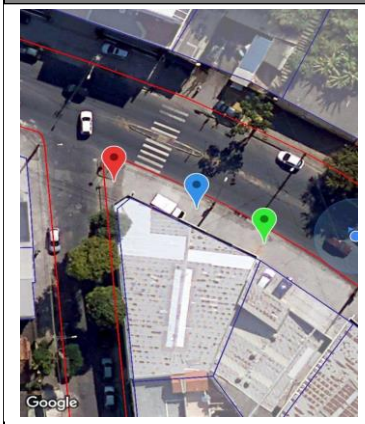


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1817 **Data do Registro: 26/11/2019 16:30:40** **Num. Lote CTM: 130486400180**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1871 **Data do Registro: 26/11/2019 16:28:48** **Num. Lote CTM: 130486400205**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


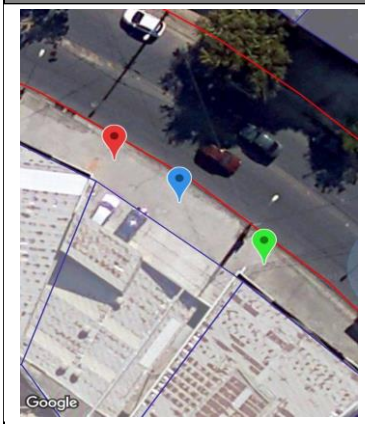


Foto Geral

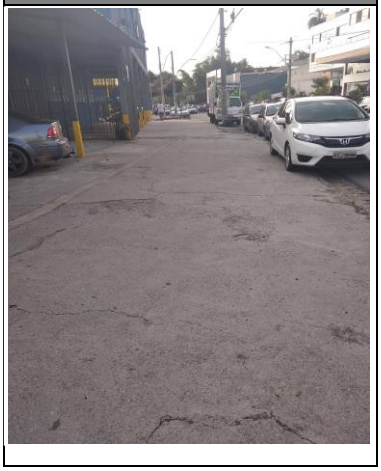

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1871 **Data do Registro: 26/11/2019 16:28:48** **Num. Lote CTM: 130486400205**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1845 **Data do Registro: 26/11/2019 16:27:15** **Num. Lote CTM: 130486400220**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

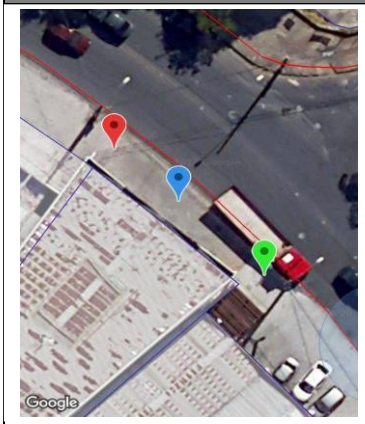


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1845 **Data do Registro: 26/11/2019 16:27:15** **Num. Lote CTM: 130486400220**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1799 **Data do Registro: 26/11/2019 16:25:45** **Num. Lote CTM: 130486400230**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


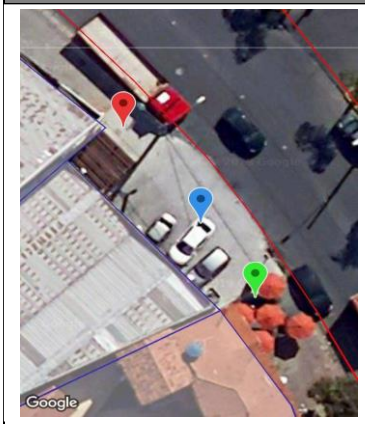


Foto Geral

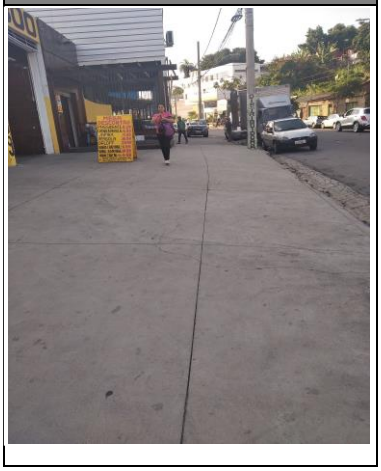

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1799 **Data do Registro: 26/11/2019 16:25:45** **Num. Lote CTM: 130486400230**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1779 **Data do Registro: 26/11/2019 16:24:32** **Num. Lote CTM: 130486400250**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1779 **Data do Registro: 26/11/2019 16:24:32** **Num. Lote CTM: 130486400250**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1767 **Data do Registro: 26/11/2019 16:23:26** **Num. Lote CTM: 130486400010**	***57***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

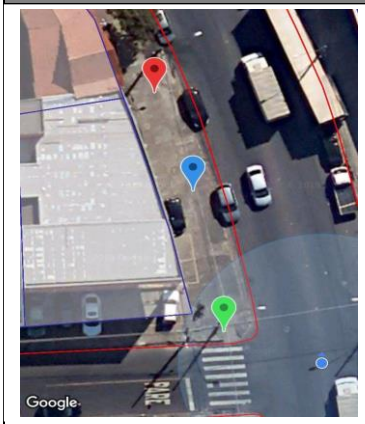


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1767 **Data do Registro: 26/11/2019 16:23:26** **Num. Lote CTM: 130486400010**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1705 **Data do Registro: 26/11/2019 16:21:35** **Num. Lote CTM: 130515800340**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1705 **Data do Registro: 26/11/2019 16:21:35** **Num. Lote CTM: 130515800340**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1685 **Data do Registro: 26/11/2019 16:19:50** **Num. Lote CTM: 130515800350**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


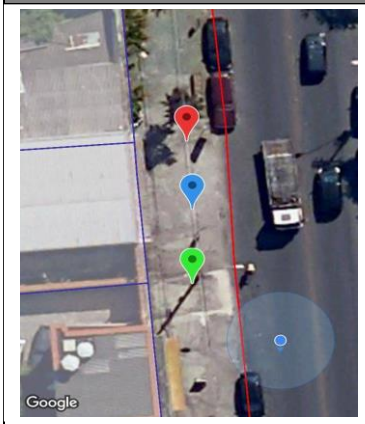


Foto Geral

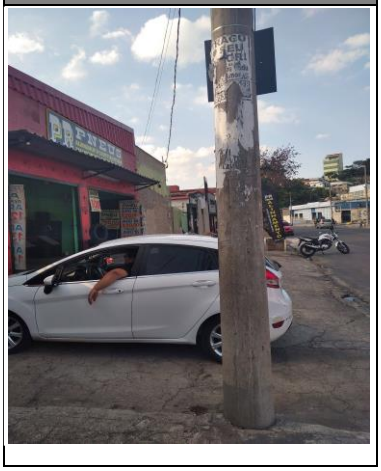

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1685 **Data do Registro: 26/11/2019 16:19:50** **Num. Lote CTM: 130515800350**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1309 **Data do Registro: 26/11/2019 16:18:01** **Num. Lote CTM: 130515800365**	***53***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1309 **Data do Registro: 26/11/2019 16:18:01** **Num. Lote CTM: 130515800365**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1647 **Data do Registro: 26/11/2019 16:16:13** **Num. Lote CTM: 130515800375**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1647 **Data do Registro: 26/11/2019 16:16:13** **Num. Lote CTM: 130515800375**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1639 **Data do Registro: 26/11/2019 16:15:06** **Num. Lote CTM: 130515800395**	***55***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1639 **Data do Registro: 26/11/2019 16:15:06** **Num. Lote CTM: 130515800395**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1621 **Data do Registro: 26/11/2019 16:14:09** **Num. Lote CTM: 130515800400**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1621 **Data do Registro: 26/11/2019 16:14:09** **Num. Lote CTM: 130515800400**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1615 **Data do Registro: 26/11/2019 16:12:24** **Num. Lote CTM: 130515800415**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1615 **Data do Registro: 26/11/2019 16:12:24** **Num. Lote CTM: 130515800415**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1609 **Data do Registro: 26/11/2019 16:11:12** **Num. Lote CTM: 130515800435**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1609 **Data do Registro: 26/11/2019 16:11:12** **Num. Lote CTM: 130515800435**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1597 **Data do Registro: 26/11/2019 16:09:53** **Num. Lote CTM: 130515800455**	***30***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Terra	-10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1597 **Data do Registro: 26/11/2019 16:09:53** **Num. Lote CTM: 130515800455**	***30***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1585 **Data do Registro: 26/11/2019 16:08:41** **Num. Lote CTM: 130515800010**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1585 **Data do Registro: 26/11/2019 16:08:41** **Num. Lote CTM: 130515800010**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1561 **Data do Registro: 26/11/2019 16:06:38** **Num. Lote CTM: 130476300355**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


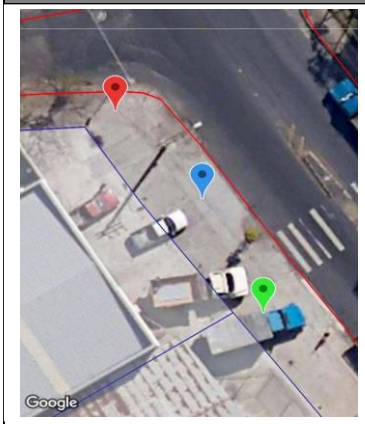


Foto Geral

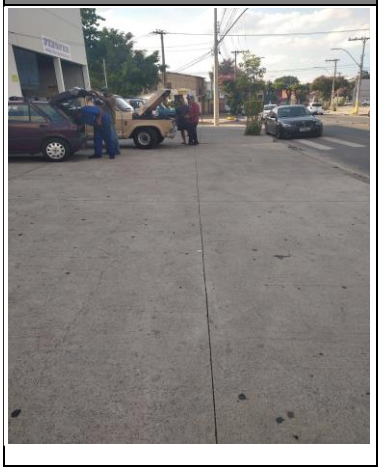

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1561 **Data do Registro: 26/11/2019 16:06:38** **Num. Lote CTM: 130476300355**	***68***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1505 **Data do Registro: 26/11/2019 16:04:52** **Num. Lote CTM: 130476300380**	*70*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



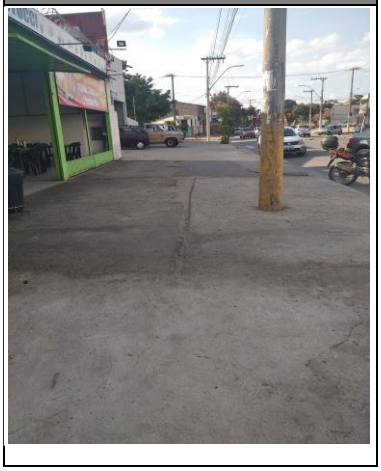Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1505 **Data do Registro: 26/11/2019 16:04:52** **Num. Lote CTM: 130476300380**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1515 **Data do Registro: 26/11/2019 16:02:47** **Num. Lote CTM: 130476300425**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1515 **Data do Registro: 26/11/2019 16:02:47** **Num. Lote CTM: 130476300425**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1465 **Data do Registro: 26/11/2019 16:00:56** **Num. Lote CTM: 130476300025**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



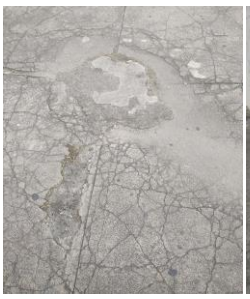Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1465 **Data do Registro: 26/11/2019 16:00:56** **Num. Lote CTM: 130476300025**	***62***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1461 **Data do Registro: 26/11/2019 15:58:42** **Num. Lote CTM: 130473500150**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



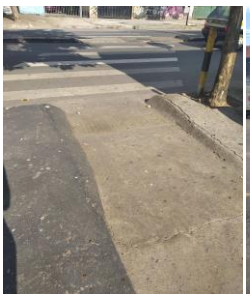Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1461 **Data do Registro: 26/11/2019 15:58:42** **Num. Lote CTM: 130473500150**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1345 **Data do Registro: 26/11/2019 15:54:49** **Num. Lote CTM: 130529000140**	***77***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:


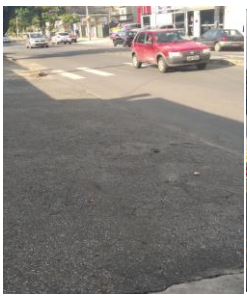
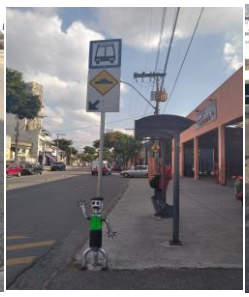
Localização da Testada



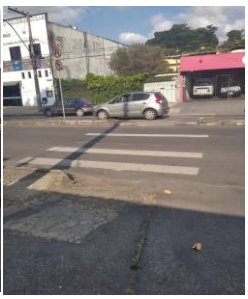Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1345 **Data do Registro: 26/11/2019 15:54:49** **Num. Lote CTM: 130529000140**	***77***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1323 **Data do Registro: 26/11/2019 15:52:45** **Num. Lote CTM: 130529000215**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

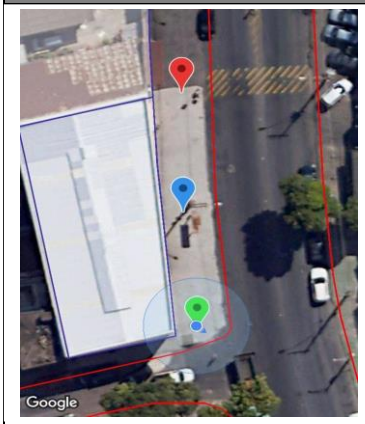


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1323 **Data do Registro: 26/11/2019 15:52:45** **Num. Lote CTM: 130529000215**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1255 **Data do Registro: 26/11/2019 15:51:03** **Num. Lote CTM: 130477600220**	***85***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1255 **Data do Registro: 26/11/2019 15:51:03** **Num. Lote CTM: 130477600220**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1245 **Data do Registro: 26/11/2019 15:50:05** **Num. Lote CTM: 130477600265**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

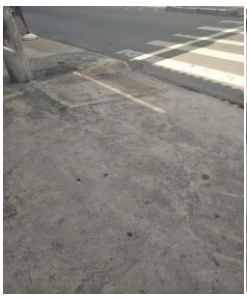
Localização da Testada

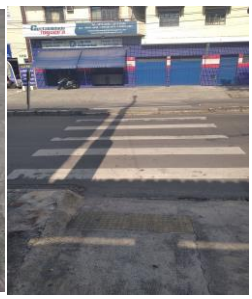


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1245 **Data do Registro: 26/11/2019 15:50:05** **Num. Lote CTM: 130477600265**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1239 **Data do Registro: 26/11/2019 15:48:05** **Num. Lote CTM: 130477600010**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

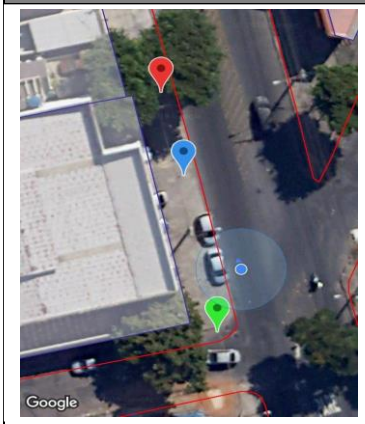


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1239 **Data do Registro: 26/11/2019 15:48:05** **Num. Lote CTM: 130477600010**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1233 **Data do Registro: 26/11/2019 15:46:33** **Num. Lote CTM: 130478900210**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


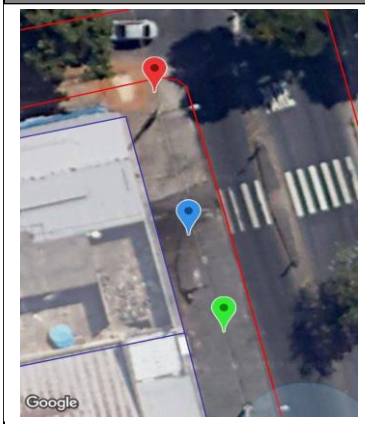


Foto Geral

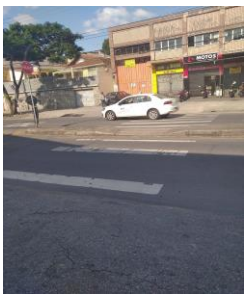

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1233 **Data do Registro: 26/11/2019 15:46:33** **Num. Lote CTM: 130478900210**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1213 **Data do Registro: 26/11/2019 15:44:28** **Num. Lote CTM: 130478900250**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


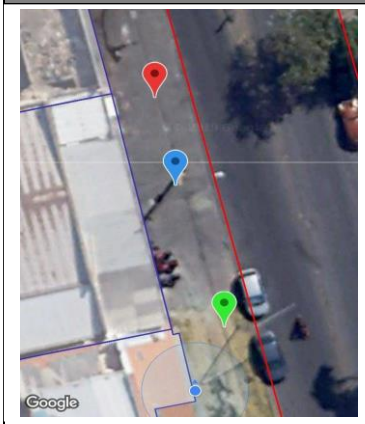


Foto Geral

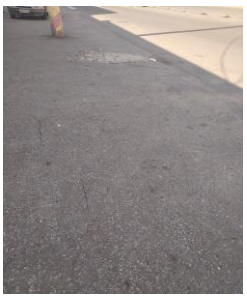

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1213 **Data do Registro: 26/11/2019 15:44:28** **Num. Lote CTM: 130478900250**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1207 **Data do Registro: 26/11/2019 15:43:15** **Num. Lote CTM: 130478900010**	***50***	***D***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



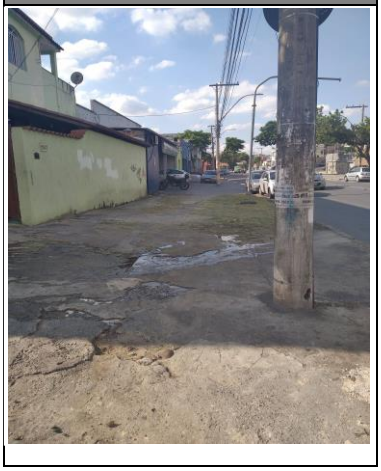Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1207 **Data do Registro: 26/11/2019 15:43:15** **Num. Lote CTM: 130478900010**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1195 **Data do Registro: 26/11/2019 15:41:50** **Num. Lote CTM: 130479100195**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1195 **Data do Registro: 26/11/2019 15:41:50** **Num. Lote CTM: 130479100195**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1189 **Data do Registro: 26/11/2019 15:40:02** **Num. Lote CTM: 130479100235**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1189 **Data do Registro: 26/11/2019 15:40:02** **Num. Lote CTM: 130479100235**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1173 **Data do Registro: 26/11/2019 15:38:35** **Num. Lote CTM: 130479100245**	***40***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

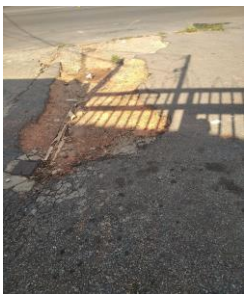


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1173 **Data do Registro: 26/11/2019 15:38:35** **Num. Lote CTM: 130479100245**	***40***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1591 **Data do Registro: 26/11/2019 15:32:03** **Num. Lote CTM: 130159100240**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1591 **Data do Registro: 26/11/2019 15:32:03** **Num. Lote CTM: 130159100240**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1053 **Data do Registro: 26/11/2019 15:29:55** **Num. Lote CTM: 130159100295**	***49***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1053 **Data do Registro: 26/11/2019 15:29:55** **Num. Lote CTM: 130159100295**	***49***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1137 **Data do Registro: 26/11/2019 15:27:58** **Num. Lote CTM: 130159100305,130159100320**	*68*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

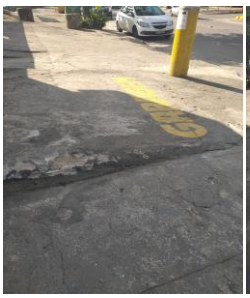
Localização da Testada

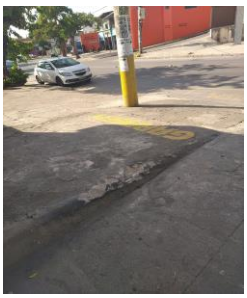


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1137 **Data do Registro: 26/11/2019 15:27:58** **Num. Lote CTM: 130159100305,130159100320**	***68***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1123 **Data do Registro: 26/11/2019 15:25:41** **Num. Lote CTM: 130159100330**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

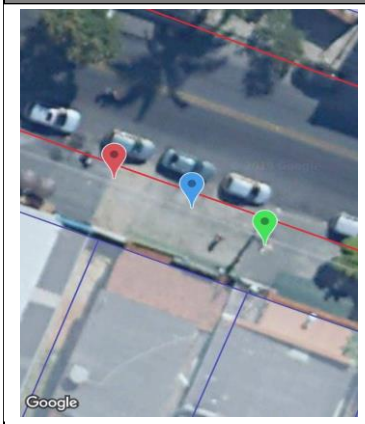



Foto Geral



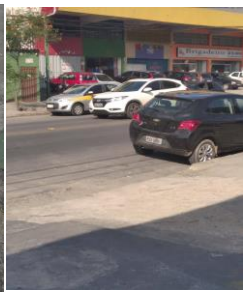Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1123 **Data do Registro: 26/11/2019 15:25:41** **Num. Lote CTM: 130159100330**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1111 **Data do Registro: 26/11/2019 15:23:43** **Num. Lote CTM: 130159100340**	*63*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

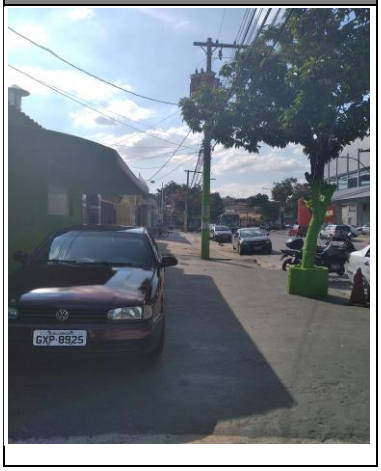Observações:

Localização da Testada

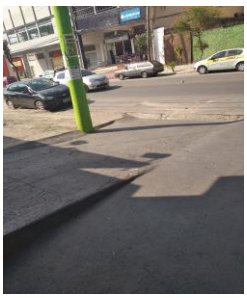


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1111 **Data do Registro: 26/11/2019 15:23:43** **Num. Lote CTM: 130159100340**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1087 **Data do Registro: 26/11/2019 15:21:28** **Num. Lote CTM: 130159100355,130159100365**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

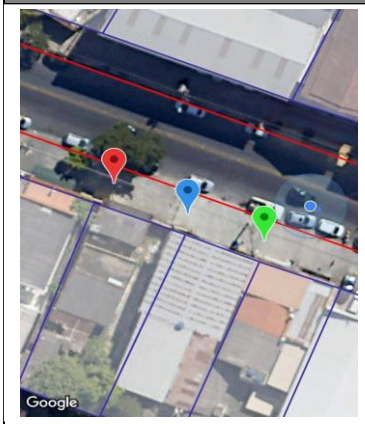


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1087 **Data do Registro: 26/11/2019 15:21:28** **Num. Lote CTM: 130159100355,130159100365**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1075 **Data do Registro: 26/11/2019 15:20:05** **Num. Lote CTM: 130159100380**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


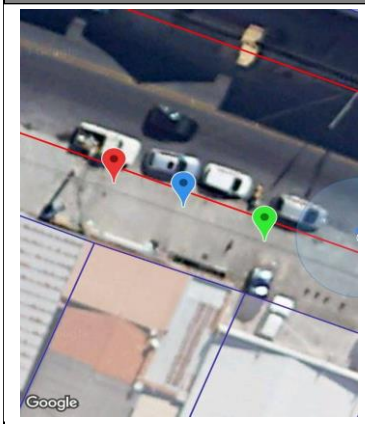


Foto Geral

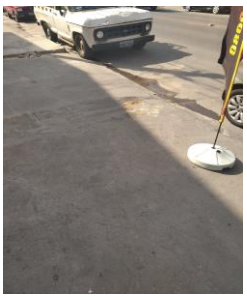

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1075 **Data do Registro: 26/11/2019 15:20:05** **Num. Lote CTM: 130159100380**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1061 **Data do Registro: 26/11/2019 15:18:39** **Num. Lote CTM: 130159100390**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



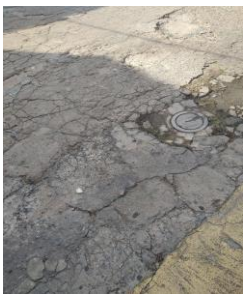Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1061 **Data do Registro: 26/11/2019 15:18:39** **Num. Lote CTM: 130159100390**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1047 **Data do Registro: 26/11/2019 15:17:20** **Num. Lote CTM: 130159100405**	***75***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



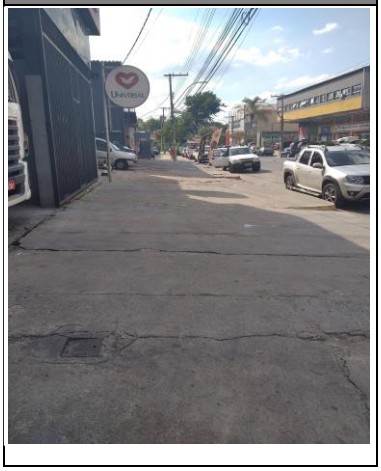Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1047 **Data do Registro: 26/11/2019 15:17:20** **Num. Lote CTM: 130159100405**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1037 **Data do Registro: 26/11/2019 15:16:00** **Num. Lote CTM: 130159100415**	***75***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada


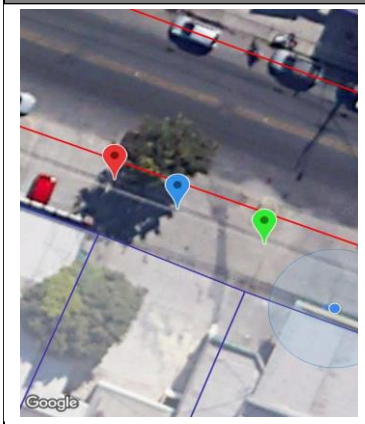


Foto Geral

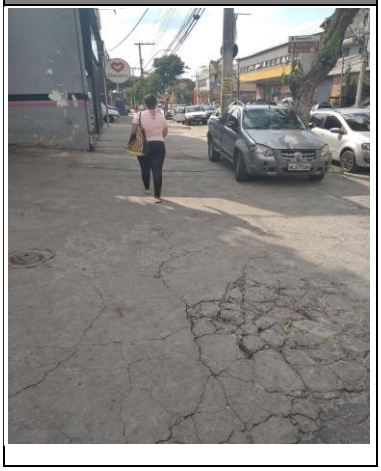

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1037 **Data do Registro: 26/11/2019 15:16:00** **Num. Lote CTM: 130159100415**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1025 **Data do Registro: 26/11/2019 15:14:32** **Num. Lote CTM: 130159100450**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1025 **Data do Registro: 26/11/2019 15:14:32** **Num. Lote CTM: 130159100450**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Não tem nenhum	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1009 **Data do Registro: 26/11/2019 15:12:24** **Num. Lote CTM: 130475000255**	***88***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

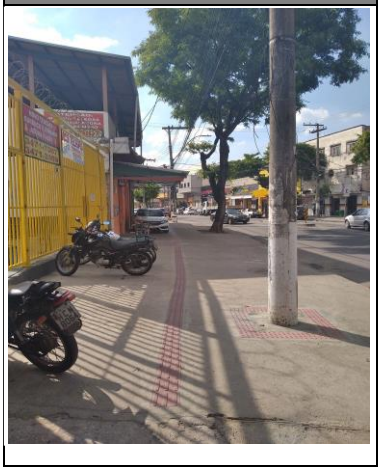Observações:

Localização da Testada

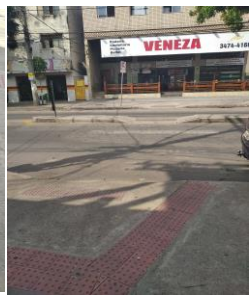


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1009 **Data do Registro: 26/11/2019 15:12:24** **Num. Lote CTM: 130475000255**	***88***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem piso de alerta e direcional	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 907 **Data do Registro: 26/11/2019 15:08:38** **Num. Lote CTM: 130475000275**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

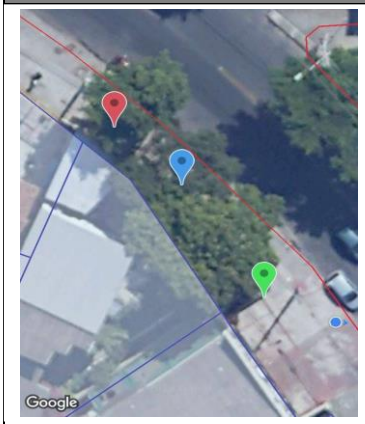


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 907 **Data do Registro: 26/11/2019 15:08:38** **Num. Lote CTM: 130475000275**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 895 **Data do Registro: 26/11/2019 15:07:02** **Num. Lote CTM: 130475000280**	***85***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 895 **Data do Registro: 26/11/2019 15:07:02** **Num. Lote CTM: 130475000280**	***85***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 859 **Data do Registro: 26/11/2019 15:04:41** **Num. Lote CTM: 130475000300,130475000315.13**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 859 **Data do Registro: 26/11/2019 15:04:41** **Num. Lote CTM: 130475000300,130475000315.13**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 853 **Data do Registro: 26/11/2019 15:02:58** **Num. Lote CTM: 130475000340**	*65*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



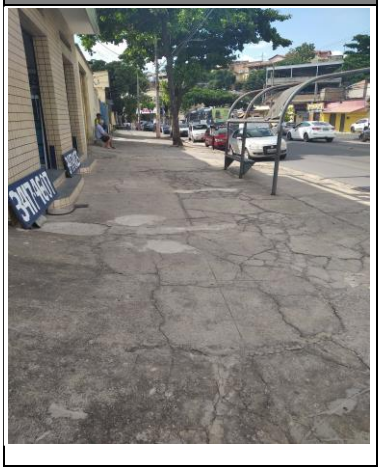Foto Geral



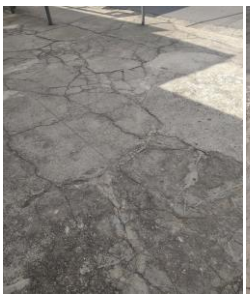Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 853 **Data do Registro: 26/11/2019 15:02:58** **Num. Lote CTM: 130475000340**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 847 **Data do Registro: 26/11/2019 15:01:05** **Num. Lote CTM: 130475000350**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 847 **Data do Registro: 26/11/2019 15:01:05** **Num. Lote CTM: 130475000350**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 837 **Data do Registro: 26/11/2019 14:59:52** **Num. Lote CTM: 130475000365**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 837 **Data do Registro: 26/11/2019 14:59:52** **Num. Lote CTM: 130475000365**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 827 **Data do Registro: 26/11/2019 14:58:26** **Num. Lote CTM: 130475000375**	***82***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



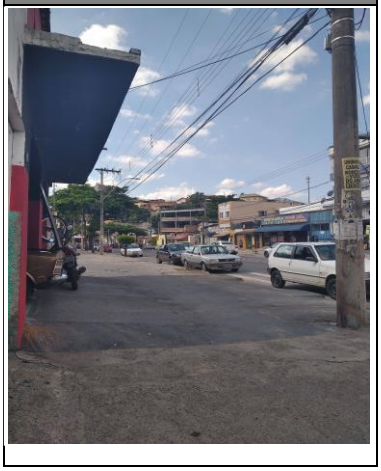Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 827 **Data do Registro: 26/11/2019 14:58:26** **Num. Lote CTM: 130475000375**	***82***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 817 **Data do Registro: 26/11/2019 14:55:14** **Num. Lote CTM: 130475000400**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 817 **Data do Registro: 26/11/2019 14:55:14** **Num. Lote CTM: 130475000400**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 787 **Data do Registro: 26/11/2019 14:50:57** **Num. Lote CTM: 130103000245**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

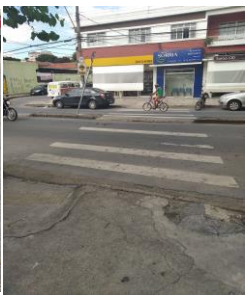


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 787 **Data do Registro: 26/11/2019 14:50:57** **Num. Lote CTM: 130103000245**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 777 **Data do Registro: 26/11/2019 14:48:53** **Num. Lote CTM: 130103000290**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada


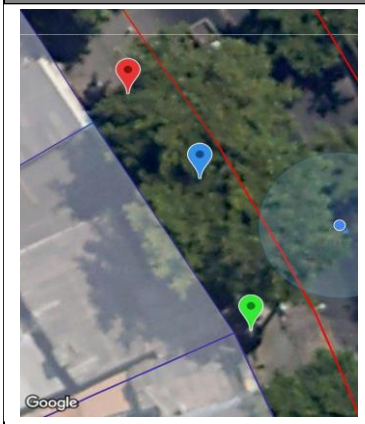


Foto Geral

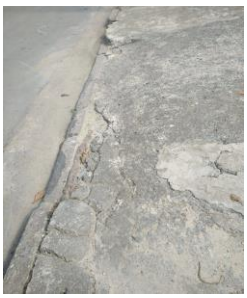

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 777 **Data do Registro: 26/11/2019 14:48:53** **Num. Lote CTM: 130103000290**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 685 **Data do Registro: 26/11/2019 14:47:16** **Num. Lote CTM: 130103000310**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 685 **Data do Registro: 26/11/2019 14:47:16** **Num. Lote CTM: 130103000310**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 673 **Data do Registro: 26/11/2019 14:45:08** **Num. Lote CTM: 130103000330**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	8
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 673 **Data do Registro: 26/11/2019 14:45:08** **Num. Lote CTM: 130103000330**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Sim	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 645 **Data do Registro: 26/11/2019 14:41:35** **Num. Lote CTM: 130102800215**	***75***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



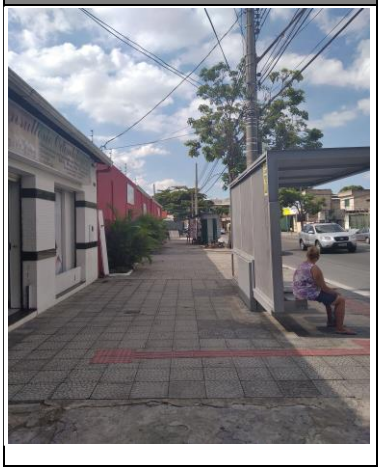Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 645 **Data do Registro: 26/11/2019 14:41:35** **Num. Lote CTM: 130102800215**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 637 **Data do Registro: 26/11/2019 14:39:43** **Num. Lote CTM: 130102800285**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 637 **Data do Registro: 26/11/2019 14:39:43** **Num. Lote CTM: 130102800285**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 601 **Data do Registro: 26/11/2019 14:37:12** **Num. Lote CTM: 130102800305**	***90***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



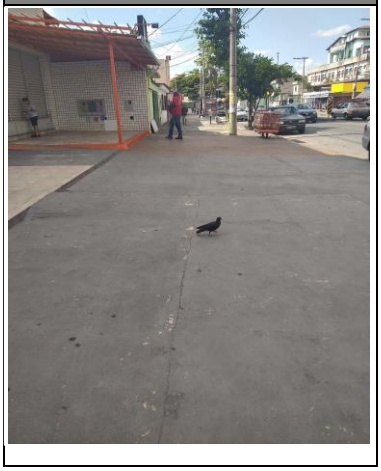Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 601 **Data do Registro: 26/11/2019 14:37:12** **Num. Lote CTM: 130102800305**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 525 **Data do Registro: 26/11/2019 14:35:43** **Num. Lote CTM: 130102800325**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 525 **Data do Registro: 26/11/2019 14:35:43** **Num. Lote CTM: 130102800325**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 515 **Data do Registro: 26/11/2019 14:33:41** **Num. Lote CTM: 130090800190**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 515 **Data do Registro: 26/11/2019 14:33:41** **Num. Lote CTM: 130090800190**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 505 **Data do Registro: 26/11/2019 14:31:56** **Num. Lote CTM: 130090800245**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 505 **Data do Registro: 26/11/2019 14:31:56** **Num. Lote CTM: 130090800245**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 497 **Data do Registro: 26/11/2019 14:29:29** **Num. Lote CTM: 130090800265**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 497 **Data do Registro: 26/11/2019 14:29:29** **Num. Lote CTM: 130090800265**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 491 **Data do Registro: 26/11/2019 14:27:26** **Num. Lote CTM: 130090800280**	***70***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

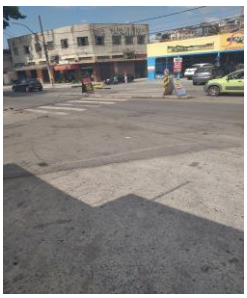


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 491 **Data do Registro: 26/11/2019 14:27:26** **Num. Lote CTM: 130090800280**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 431 **Data do Registro: 26/11/2019 14:26:07** **Num. Lote CTM: 130090800295**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



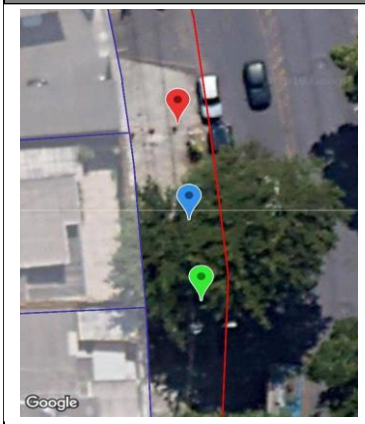


Foto Geral

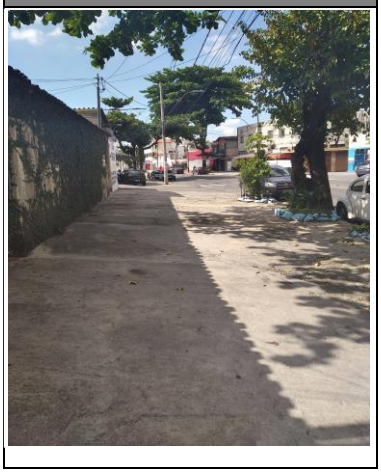

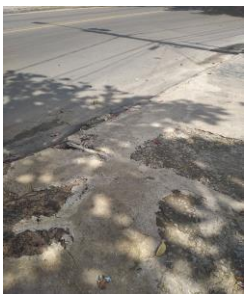Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 431 **Data do Registro: 26/11/2019 14:26:07** **Num. Lote CTM: 130090800295**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 427 **Data do Registro: 26/11/2019 14:24:23** **Num. Lote CTM: 130090800305**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Sim	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

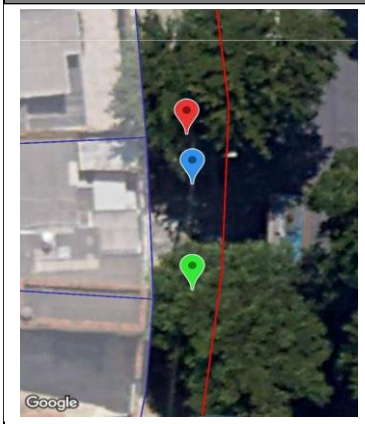


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 427 **Data do Registro: 26/11/2019 14:24:23** **Num. Lote CTM: 130090800305**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	Não	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 425 **Data do Registro: 26/11/2019 14:22:23** **Num. Lote CTM: 130090800320**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada

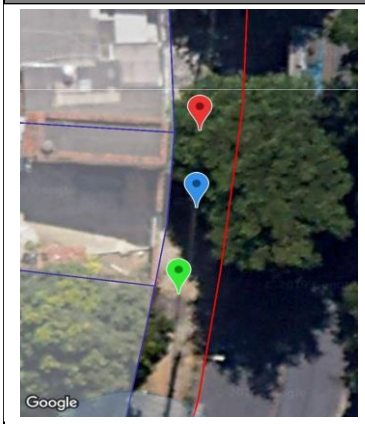


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 425 **Data do Registro: 26/11/2019 14:22:23** **Num. Lote CTM: 130090800320**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 413 **Data do Registro: 26/11/2019 14:21:01** **Num. Lote CTM: 130090800335**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 413 **Data do Registro: 26/11/2019 14:21:01** **Num. Lote CTM: 130090800335**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 401 **Data do Registro: 26/11/2019 14:19:23** **Num. Lote CTM: 130090800350**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 401 **Data do Registro: 26/11/2019 14:19:23** **Num. Lote CTM: 130090800350**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 391 **Data do Registro: 26/11/2019 14:18:04** **Num. Lote CTM: 130090800365**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

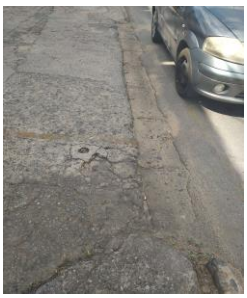


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 391 **Data do Registro: 26/11/2019 14:18:04** **Num. Lote CTM: 130090800365**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 385 **Data do Registro: 26/11/2019 14:16:13** **Num. Lote CTM: 130090800015**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada


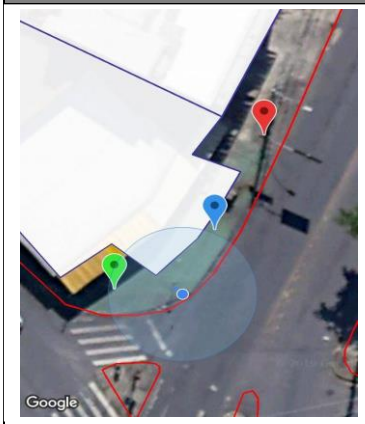


Foto Geral

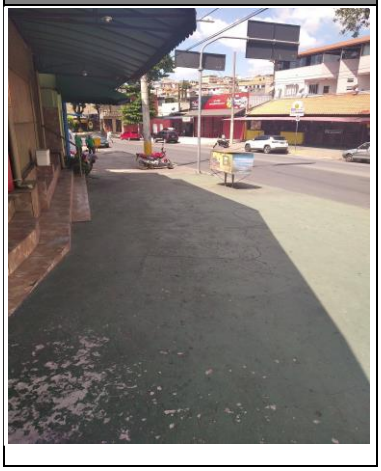

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 385 **Data do Registro: 26/11/2019 14:16:13** **Num. Lote CTM: 130090800015**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 126 **Data do Registro: 12/11/2019 14:43:55** **Num. Lote CTM: 130089100410**	*75*	*B*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada

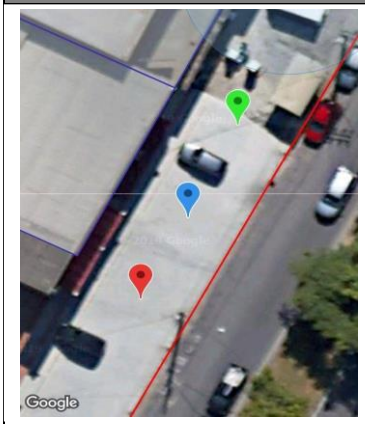


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 126 **Data do Registro: 12/11/2019 14:43:55** **Num. Lote CTM: 130089100410**	***75***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 365 **Data do Registro: 12/11/2019 14:42:08** **Num. Lote CTM: 130089100315,130089100340,130089100355,130089100380**	***38***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Sim	0
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 365 **Data do Registro: 12/11/2019 14:42:08** **Num. Lote CTM: 130089100315,130089100340,130089100355,130089100380**	***38***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 385 **Data do Registro: 12/11/2019 14:51:01** **Num. Lote CTM: 130090800015**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não, mas deveria ter.	0
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



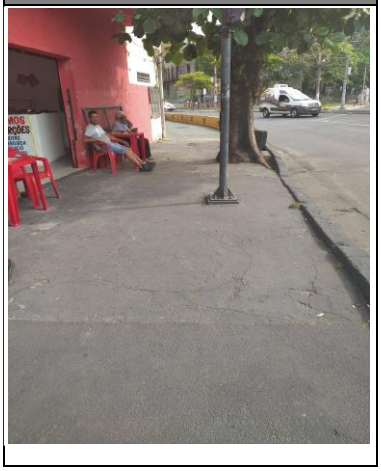Foto Geral



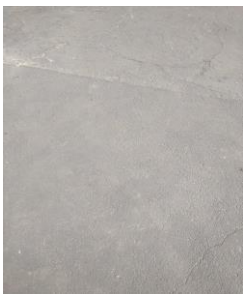Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 385 **Data do Registro: 12/11/2019 14:51:01** **Num. Lote CTM: 130090800015**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 96 **Data do Registro: 12/11/2019 12:56:34** **Num. Lote CTM: 130069000040**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 96 **Data do Registro: 12/11/2019 12:56:34** **Num. Lote CTM: 130069000040**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, s/nº **Data do Registro: 12/11/2019 12:54:55** **Num. Lote CTM: 130069000050**	*45*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: **Lote vago sem numeração**

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, s/nº **Data do Registro: 12/11/2019 12:54:55** **Num. Lote CTM: 130069000050**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 106 **Data do Registro: 12/11/2019 12:52:37** **Num. Lote CTM: 130069000060**	***31***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Abaixo 0.80 m	1
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 106 **Data do Registro: 12/11/2019 12:52:37** **Num. Lote CTM: 130069000060**	***31***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 156 **Data do Registro: 12/11/2019 12:49:44** **Num. Lote CTM: 130069000070**	***44***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 0.80 m e 1.20 m	4
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 156 **Data do Registro: 12/11/2019 12:49:44** **Num. Lote CTM: 130069000070**	***44***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 114 **Data do Registro: 12/11/2019 12:47:41** **Num. Lote CTM: 130069000080**	*46*	*D*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



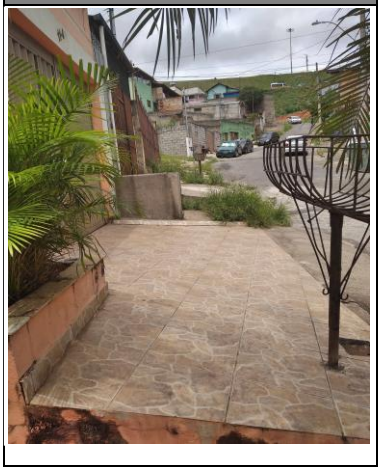Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 114 **Data do Registro: 12/11/2019 12:47:41** **Num. Lote CTM: 130069000080**	***46***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 110 **Data do Registro: 12/11/2019 12:46:04** **Num. Lote CTM: 130069000090**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



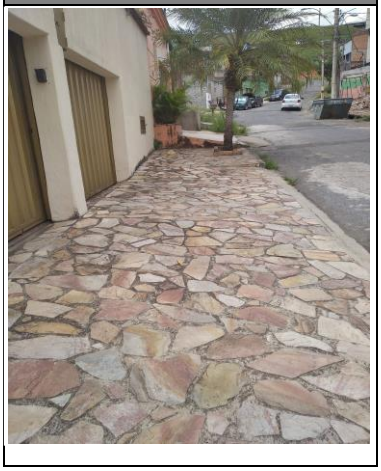Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 110 **Data do Registro: 12/11/2019 12:46:04** **Num. Lote CTM: 130069000090**	*60*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 112 **Data do Registro: 12/11/2019 12:44:26** **Num. Lote CTM: 130069000100**	*57*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 112 **Data do Registro: 12/11/2019 12:44:26** **Num. Lote CTM: 130069000100**	***57***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 116 **Data do Registro: 12/11/2019 12:42:47** **Num. Lote CTM: 130069000115**	*60*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



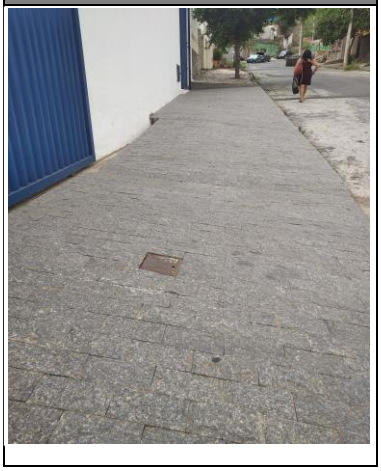
Foto Geral



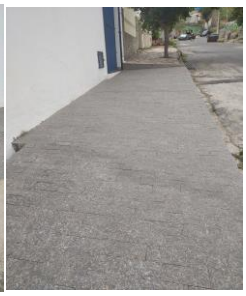Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 116 **Data do Registro: 12/11/2019 12:42:47** **Num. Lote CTM: 130069000115**	***60***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 122 **Data do Registro: 12/11/2019 12:41:13** **Num. Lote CTM: 130069000130**	*59*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 122 **Data do Registro: 12/11/2019 12:41:13** **Num. Lote CTM: 130069000130**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 240 **Data do Registro: 12/11/2019 16:04:21** **Num. Lote CTM: 130428400265**	*59*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Sim	-8
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

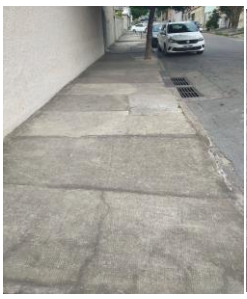
Localização da Testada

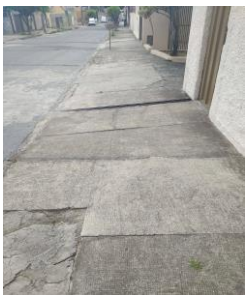


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 240 **Data do Registro: 12/11/2019 16:04:21** **Num. Lote CTM: 130428400265**	***59***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	Não	-3
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	Sim	-5

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 260 **Data do Registro: 12/11/2019 16:01:56** **Num. Lote CTM: 130428400230**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

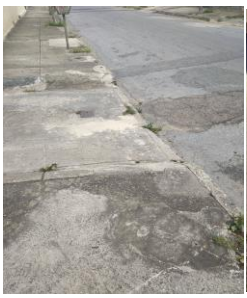


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 260 **Data do Registro: 12/11/2019 16:01:56** **Num. Lote CTM: 130428400230**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 266 **Data do Registro: 12/11/2019 16:00:44** **Num. Lote CTM: 130428400215**	***43***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 266 **Data do Registro: 12/11/2019 16:00:44** **Num. Lote CTM: 130428400215**	***43***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 280 **Data do Registro: 12/11/2019 15:58:56** **Num. Lote CTM: 130428400155**	***72***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 280 **Data do Registro: 12/11/2019 15:58:56** **Num. Lote CTM: 130428400155**	***72***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, s/nº **Data do Registro: 12/11/2019 15:56:32** **Num. Lote CTM: 131124800650**	***90***	***B***


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Sim	10
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações: **Acesso através da R. Itobi do Oeste, 176**

Localização da Testada



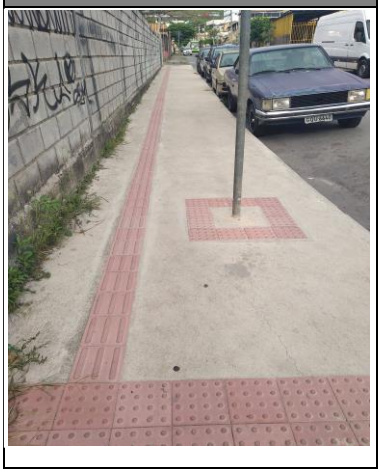Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, s/nº **Data do Registro: 12/11/2019 15:56:32** **Num. Lote CTM: 131124800650**	***90***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Não	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Sim	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 279 **Data do Registro: 12/11/2019 13:26:21** **Num. Lote CTM: 130079000295**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 279 **Data do Registro: 12/11/2019 13:26:21** **Num. Lote CTM: 130079000295**	*63*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 273 **Data do Registro: 12/11/2019 13:24:42** **Num. Lote CTM: 130079000325**	*62*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 273 **Data do Registro: 12/11/2019 13:24:42** **Num. Lote CTM: 130079000325**	*62*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 259 **Data do Registro: 12/11/2019 13:22:49** **Num. Lote CTM: 130079000340**	*47*	*D*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 259 **Data do Registro: 12/11/2019 13:22:49** **Num. Lote CTM: 130079000340**	***47***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 247 **Data do Registro: 12/11/2019 13:21:08** **Num. Lote CTM: 130079000355**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 247 **Data do Registro: 12/11/2019 13:21:08** **Num. Lote CTM: 130079000355**	*67*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 235 **Data do Registro: 12/11/2019 13:19:36** **Num. Lote CTM: 130079000370**	***23***	***E***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Terra	-10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 235 **Data do Registro: 12/11/2019 13:19:36** **Num. Lote CTM: 130079000370**	***23***	***E***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 227 **Data do Registro: 12/11/2019 13:17:45** **Num. Lote CTM: 130079000380**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 227 **Data do Registro: 12/11/2019 13:17:45** **Num. Lote CTM: 130079000380**	*55*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 215 **Data do Registro: 12/11/2019 13:15:55** **Num. Lote CTM: 130079000395**	*63*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 215 **Data do Registro: 12/11/2019 13:15:55** **Num. Lote CTM: 130079000395**	***63***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 209 **Data do Registro: 12/11/2019 13:14:21** **Num. Lote CTM: 130079000405**	*62*	*C*


ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



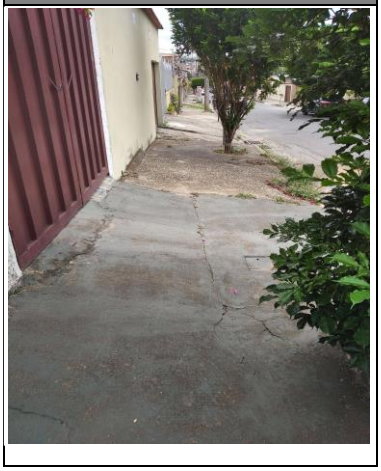Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 209 **Data do Registro: 12/11/2019 13:14:21** **Num. Lote CTM: 130079000405**	*62*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 197 **Data do Registro: 12/11/2019 13:12:15** **Num. Lote CTM: 130079000415**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio






Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 197 **Data do Registro: 12/11/2019 13:12:15** **Num. Lote CTM: 130079000415**	*65*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 191 **Data do Registro: 12/11/2019 13:10:34** **Num. Lote CTM: 130079000430**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Ladrilho Hidráulico	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 191 **Data do Registro: 12/11/2019 13:10:34** **Num. Lote CTM: 130079000430**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 185 **Data do Registro: 12/11/2019 13:08:46** **Num. Lote CTM: 130079000440**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 185 **Data do Registro: 12/11/2019 13:08:46** **Num. Lote CTM: 130079000440**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 177 **Data do Registro: 12/11/2019 13:06:10** **Num. Lote CTM: 130079000455**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 177 **Data do Registro: 12/11/2019 13:06:10** **Num. Lote CTM: 130079000455**	***70***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 165 **Data do Registro: 12/11/2019 13:04:51** **Num. Lote CTM: 130079000470**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 165 **Data do Registro: 12/11/2019 13:04:51** **Num. Lote CTM: 130079000470**	*60*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 155 **Data do Registro: 12/11/2019 13:02:35** **Num. Lote CTM: 130079000480**	***50***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Não	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Severo	0
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 155 **Data do Registro: 12/11/2019 13:02:35** **Num. Lote CTM: 130079000480**	***50***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
#VALOR! **Data do Registro: 12/11/2019 13:00:28** **Num. Lote CTM: 130079000495**	***45***	***D***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Outro	0
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
#VALOR! **Data do Registro: 12/11/2019 13:00:28** **Num. Lote CTM: 130079000495**	***45***	***D***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 135 **Data do Registro: 12/11/2019 12:59:00** **Num. Lote CTM: 130890000230**	***53***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Entre 1.20 m e 1.50 m	6
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Leve	7
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ruim	0

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Beira Córrego, 135 **Data do Registro: 12/11/2019 12:59:00** **Num. Lote CTM: 130890000230**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua João Euflásio, 9 **Data do Registro: 25/11/2019 15:21:23** **Num. Lote CTM: 130856200265**	*55*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Muitos	0
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua João Euflásio, 9 **Data do Registro: 25/11/2019 15:21:23** **Num. Lote CTM: 130856200265**	***55***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Bocaína, 40 **Data do Registro: 25/11/2019 15:34:29** **Num. Lote CTM: 130580000825**	*65*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

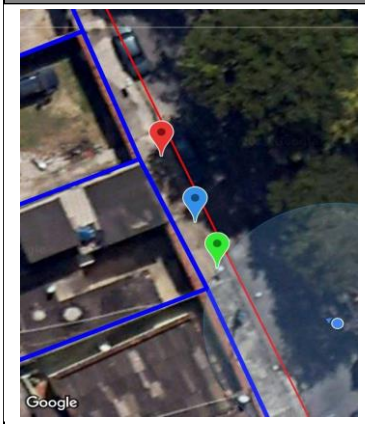


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Bocaína, 40 **Data do Registro: 25/11/2019 15:34:29** **Num. Lote CTM: 130580000825**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Bocaína, 30 **Data do Registro: 25/11/2019 15:36:20** **Num. Lote CTM: 130580000810**	*58*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Pedra Portuguesa	8
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Bocaína, 30 **Data do Registro: 25/11/2019 15:36:20** **Num. Lote CTM: 130580000810**	*58*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Bocaína, 22 **Data do Registro: 25/11/2019 15:37:39** **Num. Lote CTM: 130580000800**	*60*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Bocaína, 22 **Data do Registro: 25/11/2019 15:37:39** **Num. Lote CTM: 130580000800**	*60*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Bocaína, 14 **Data do Registro: 25/11/2019 15:39:30** **Num. Lote CTM: 130580000790**	***53***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Péssimo	0
P_6	Presença de desniveis ?	Médio	3
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada

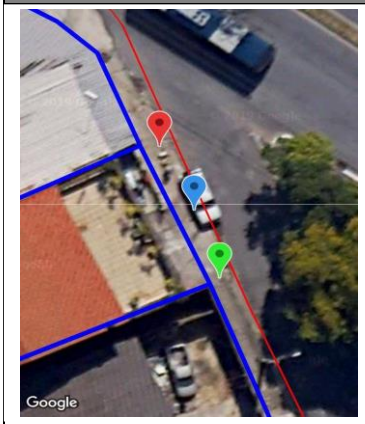


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Bocaína, 14 **Data do Registro: 25/11/2019 15:39:30** **Num. Lote CTM: 130580000790**	***53***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Galba, 10 **Data do Registro: 26/11/2019 14:53:26** **Num. Lote CTM: 130475000400**	***80***	***B***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Ótimo(a)	10
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Sim	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Ótimo(a)	10

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Galba, 10 **Data do Registro: 26/11/2019 14:53:26** **Num. Lote CTM: 130475000400**	***80***	***B***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	Sim	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	Não	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	N.A	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	Não	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	Sim	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	Sim	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Tito Lívio, 192 **Data do Registro: 13/11/2019 14:04:28** **Num. Lote CTM: 130107100075**	*70*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	Não	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio







Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Tito Lívio, 192 **Data do Registro: 13/11/2019 14:04:28** **Num. Lote CTM: 130107100075**	*70*	*C*

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av;. Amintas Jacques de Morais, s/nº **Data do Registro: 26/11/2019 17:13:39** **Num. Lote CTM: 130839900130**	***65***	***C***

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Poucos	5
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Não	10
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Não	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações: Acesso através da Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2401

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Outros

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Av;. Amintas Jacques de Morais, s/nº **Data do Registro: 26/11/2019 17:13:39** **Num. Lote CTM: 130839900130**	***65***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	-	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	-	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	-	0
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	-	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	-	0
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	-	0
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Dep. Cláudio Pinheiro Lima, 17 **Data do Registro: 12/11/2019 14:46:48** **Num. Lote CTM: 130089100315**	*67*	*C*

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_1	O Mobiliario urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?	Sim	-
P_2	Qual a largura livre do Passeio ?	Acima de 1.50 m	10
P_3	Tipo de revestimento da caçada ?	Concreto	10
P_4	Existencia de Buracos ?	Nenhum	10
P_5	Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?	Regular	5
P_6	Presença de desniveis ?	Nenhum	10
P_7	Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?	Sim	7
P_8	Possui piso tátil ao longo da Calçada ?	Não	-
P_9	A calçada Possui Rebaixamento de Veiculos correto ?	N.A	0
P_10	Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?	Não	-
P_11	O Passeio está no padrao da SMPU ?	Não	0
P_12	A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?	Não	10
P_13	Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?	Não	0
P_14	Existe PED em frente a testada ?	Não	-
P_15	Existe FTP em frente a testada ?	Sim	-
P_16	Classificação geral da calçada pelo pesquisador.	Regular	5

Observações:


Localização da Testada



Foto Geral



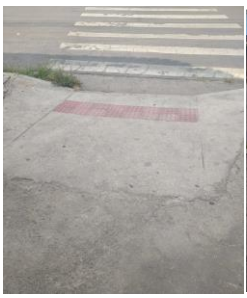Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



Lote 1 - Rota: Noroeste

FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA

Diagnóstico da Calçada	Qualidade do Serviço	
Endereço: Rua Dep. Cláudio Pinheiro Lima, 17 **Data do Registro: 12/11/2019 14:46:48** **Num. Lote CTM: 130089100315**	***67***	***C***

Complemento do Diagnóstico

ID	Itens Avaliados	Respostas	Nota
P_7_1	Qual tipo do Rebaixo ?	Rebaixo Tipo 1 (trapézio)	0
P_7_1_1	Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?	Sim	0
P_7_1_2	Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?	Não	-1
P_7_2	A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?	Sim	0
P_7_3	O rebaixo possui piso tátil ?	Tem só piso de alerta	-1
P_7_3_1	O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?	Não	-1
P_8_1	O piso tátil está no eixo da faixa livre ?	-	0
P_8_2	Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?	-	0
P_8_3	Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?	-	0
P_8_4	Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?	-	0
P_8_5	Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma?	-	0
P_8_6	Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?	-	0
P_8_7	O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?	-	0
P_8_8	O piso tátil está em boas condições aparentes?	-	0
P_8_9	O piso tátil apresenta desenho com bom senso?	-	0
P_13_1	Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?	-	0
P_13_2	Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhamento seguro de pedestre?	-	0

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio